

 
วิธี...

การตรวจสอบวัสดุ

# โดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุ

(NONDESTRUCTIVE INSPECTION METHOD)

ดร.วิไลวรรณ วัฒนพานิชย์



แนวการศึกษา

หลักสูตรนายทหารช่างอากาศ

วิชา การตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุ ( NONDESTRUCTIVE INSPECTION METHOD )

ความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาถึงชนิด ลักษณะของความไม่สมบูรณ์และรอยร้าวให้สามารถจดจำข้อดีและข้อเสียของการตรวจแต่ละแบบ

เอกสารอ้างอิง T.O. 33 B - 1 - 1

NONDESTRUCTIVE TESTING HANDBOOK ( MC MASTERS )

๗ ๓ ๗

หลักการเบื้องต้น

๑. กล่าวโดยทั่วไป

ก. สิ่งสำคัญ ๆ ของการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุแบบต่าง ๆ นั้น ได้แก่

- ๑.๑ วิธีการที่ใช้การตรวจหรืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจ
- ๑.๒ การตรวจโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบที่เหมาะสม
- ๑.๓ การแปล กลับไปอยู่ในรูปที่เหมาะสม เพื่อตีความหมาย
- ๑.๔ การตีความหมายของสิ่งที่ตรวจพบ

ข. ในบางกรณีอาจมีสิ่งอื่นที่จะต้องนำมาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ สิ่งที่อยู่ ๆ กันอย่างสิ้นลงในหมู่ช่าง และคำจำกัดความของศัพท์เทคนิคของวิชานี้

๒. ศัพท์เทคนิค

เมื่อมีการถกปัญหาเกี่ยวกับการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุ สิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างมากได้แก่ คำศัพท์และความหมายที่จะใช้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความหมายเกี่ยวข้องกัน คำต่อไปนี้ เป็นศัพท์บางคำที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป

INDICATION เครื่องหมาย เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัด เช่นรอยแตกเปลา อาจเนื่องมาจากผลของการตรวจที่อยู่ในรูปของการจับตัวกันของผงเหล็กขณะที่ทำการตรวจด้วยวิธีใช้สารแม่เหล็กอยู่ในรูปของสารเรืองแสงภายใต้แสงมีลักษณะที่ทำการตรวจด้วยวิธีใช้น้ำยาเรืองแสง อยู่ในรูปของสีแห้งตามรอยร้าวขณะที่ทำการตรวจด้วยวิธี คายเพนเนคแทน อยู่ในรูปของแสงในหลอดคาโทด ที่อ่านค่าได้ขณะที่ทำการตรวจด้วยวิธี อัลตราโซนิค อยู่ในรูปของฟิล์มเอกซเรย์ ขณะที่ทำการตรวจด้วยการฉายรังสี เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่นั้นไม่ใช่จะชี้ว่าเป็นรอยบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของชิ้นงานเสมอไป อาจเกิดจากการปฏิบัติไม่ถูกต้อง การที่ได้เครื่องหมายมายึด ๆ ทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อชิ้นงานที่ทำการตรวจทดสอบนั้น เครื่องหมายรูปแปลก ๆ ที่ปรากฏมาจากการตรวจแต่ละแบบนั้น จะได้กล่าวในรายละเอียดขณะที่กำลังศึกษาวิธีการนั้น ๆ ต่อไป

DISCONTINUITY ความไม่สมบูรณ์ เป็นสิ่งผิดปกติอยู่ในรูปร่างปกติของโครงสร้างทาง  
ฟิสิกส์ของชิ้นส่วนนั้น ๆ ตัวอย่างของความไม่สมบูรณ์ได้แก่ CRACKS, LAPS, SEAMS, INCLUSIONS,  
POROSITY และสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันนั้น ความไม่สมบูรณ์นี้อาจเป็นรูพรุน หรือ  
โพรงมากน้อยอยู่ในเนื้อโลหะก็ได้

DEFECT รอยตำหนิ (ข้อบกพร่อง) เป็นความไม่สมบูรณ์อย่างหนึ่งซึ่งขัดต่อการใช้งาน  
ของวัสดุชิ้นนั้น ความไม่สมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่นั้นจะจัดว่า เป็นรอยตำหนิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใช้งาน  
ของวัสดุชิ้นนั้น ๆ การได้รับแรงเค้นมากหรือน้อย ค่าลดที่วัสดุชิ้นนั้นถูกนำไปใช้งาน และการเปรียบเทียบกับ  
ความไม่สมบูรณ์ในรูปอื่น ๆ

หมายเหตุ เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้ถูกต้องเสียก่อนว่า  
INDICATION ที่พบนั้นอาจไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น DISCONTINUITY เสมอไป  
DISCONTINUITY ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็น DEFECT และการตรวจพบว่ามี DISCONTINUITY  
ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะนำมาพิจารณาว่าชิ้นงานนั้นใช้ไม่ได้หรือต้องจำหน่าย เสมอไป

FERROUS หมายถึงสารเหล็ก โลหะผสมที่มีเหล็กเป็นสารผสมหลักเรียกว่า FERROUS METALS

NONFERROUS METALS คือโลหะผสมที่มีธาตุอื่นผสมเป็นหลักอยู่มากกว่าธาตุเหล็ก โลหะ  
ผสมเหล่านี้รวมถึง อลูมิเนียม, แมกนีเซียม, ทองแดง, สังกะสี, ทอง ฯลฯ

๓. สาเหตุของการเกิดรอยตำหนิ

เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดรอยตำหนิ จะเป็นที่จะต้องรู้อถึงกรรมวิธีการแปรสภาพ  
ของชิ้นแร่ต่าง ๆ ในโรงถลุงแร่จนกลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ รู้อถึงกรรมวิธีผลิตและการประคอง  
สิ่งต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยให้เข้าใจปัญหาที่จะต้องทำการตรวจเช็คขึ้น

การรู้ว่ชิ้นงานนั้น ๆ สร้างมาจากกรรมวิธีอะไร ทำให้ผู้ทำการทวิจหรือทราบประวัติของชิ้นงาน  
นั้นขึ้น เพื่อจะได้หาจุดอ่อนได้ง่ายและสามารถตีความหมายของความไม่สมบูรณ์ที่ตรวจพบได้ถูกต้อง

ความไม่สมบูรณ์และรอยตำหนิ

๑. ชนิดของรอยตำหนิ ชิ้นส่วนต่าง ๆ อาจถูกใช้หรือถูกแผนแบบมาอย่างเหมาะสม แต่ก็อาจเกิด  
ข้อบกพร่องขึ้นได้ เช่น การถูกแรงเค้นเพิ่มขึ้น ๆ จนผิวเคลือบของมันแตกแยกออก รอยตำหนิต่าง ๆ ที่  
ตรวจพบด้วยกรรมวิธีของการตรวจรอยร้าวโดยไม่ว่าลายชิ้นวัสดุนั้น สามารถแบ่งออกเป็นสามชนิดใหญ่ ๆ  
ตามสาเหตุและการกำเนิดของมันดังนี้ คือ INHERENT DEFECTS, PROCESSING DEFECTS  
และ SERVICE DEFECTS

๑.๑ INHERENT DEFECTS รอยตำหนิตามธรรมชาติ, เป็นรอยตำหนิที่เกิดขึ้นในโลหะหลอม  
ละลายและเริ่มการแข็งตัว เป็นแห่งของโลหะ ขณะที่ทำการเทโลหะพองแก๊สและซีโลหะอาจเข้าไปรวม  
อยู่ในแห่งโลหะนั้น ถ้าทำให้หลุดออกไปไม่ได้มันก็จะ เป็นตัวทำให้ชิ้นส่วนที่ทำมาจากโลหะแห่งนั้น เสีย



ค่าความแข็งแรงไปเนื่องจากมีฟองแก๊สและขี้โลหะอยู่ในนั้น อย่างน้อย ๆ ความไม่สมบูรณ์ที่รวมอยู่ในแท่งโลหะจะตรวจพบได้ภายหลังจากที่ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดการแตกร้าวเสมอไป ในทางตรงกันข้าม ส่วนมากของสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายอะไรเลย และผู้ทำการตรวจที่มีความชำนาญก็สามารถแยกความแตกต่างระหว่างรอยตำหนิที่มีอันตรายและไม่อันตรายไว้ได้หมด ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นรอยตำหนิที่พบบ่อย ๆ ในชิ้นส่วน


๓. INCLUSIONS

เป็นสิ่งสกปรกที่ไม่ใช่โลหะ เช่น SLAG, OXIDES, SULPHIDES และวัตถุคล้าย ๆ กันนั้นผสมอยู่ในแท่งโลหะ ในกรรมวิธี ROLLING เพื่อทำให้โลหะเป็นแผ่นบาง ๆ หรือเป็นแท่ง โลหะจะถูกดึงไปตามยาวทำให้เกิดรอยตามยาวหรือเส้นของโลหะแปลกปลอมขึ้น การทำแท่งโลหะด้วยกรรมวิธี FORGING มักเกิด NONMETALLIC INCLUSION หรือ NONMETALLIC STRINGERS ขึ้นตามรูป

INCLUSION ในแท่งโลหะจะพบเป็นเส้นขนานไปตามแกนยาวของโลหะ มักพบเป็นเส้นละเอียดชนิด ๆ กันเป็นเส้นสั้น ๆ และอยู่เป็นกลุ่ม ๆ มักพบที่บริเวณผิวของชิ้นงาน ในกรรมวิธี FORGINGS จะพบขนานไปกับแนวของเกรนโลหะ ที่พบเหล่านี้โดยปกติแล้วยังใช้งานได้ ยกเว้นแต่ว่าชิ้นงานนั้นต้องนำไปใช้รับแรงเกินมากหรือเกิดที่บริเวณสำคัญหรือเกิดมากผิดปกติ


๔. GASHOLES คือ

รูแก๊สและโพรง เกิดขึ้นจากแก๊สที่ไม่ละลายในขณะหล่อโลหะหลอมตัวและกลายเป็นช่องขณะหล่อโลหะนั้นแข็งตัว ขณะที่แท่งโลหะถูกนำใบทำเป็นชิ้นส่วน ช่องว่างของแก๊สเหล่านี้ก็จะรีบบิวขึ้นและเข้ามามีลักษณะมากขึ้น เมื่อผลิตชิ้นส่วนสำเร็จแล้วมักพบอยู่ในรูปของรอยตะเข็บหรือการรุดออกเป็นเกล็ด ๆ

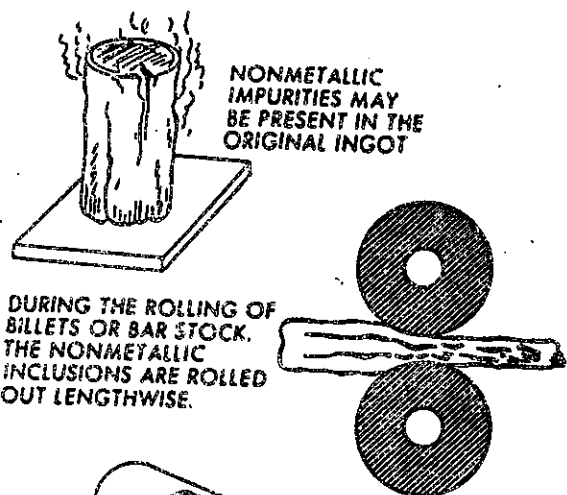

๕. PIPE เกิดจากการ

บวมตัวของโพรงที่บริเวณผิวหน้าของแท่งโลหะและอาจขยายเข้าไปภายในบ้าง ถ้าไม่กำจัดเสียก่อนที่จะนำไปทำชิ้นส่วน ก็จะทำให้เกิดรอยตำหนิ ทำให้ชิ้นส่วนนั้นเสียหายได้ขณะใช้งาน ถ้าเกิดขึ้นขณะใช้ทำชิ้นส่วนมักเกิดภายในผิว

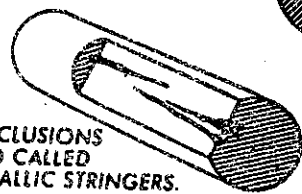

THESE INCLUSIONS ARE ALSO CALLED NONMETALLIC STRINGERS.

รูปที่ ๑ How Nonmetallic Inclusions are Made.

### ง. SEGREGATIONS

เนื้อแห้งโลหะแข็งตัว สารประกอบหรือธาตุต่าง ๆ ก็จะกระจายกันออกไป โขมปกติแล้ว จะไม่จับตัวกันเป็นระเบียบตลอดเนื้อส่วนนั้น อาจทำให้เกิดรอย SEGREGATIONS ขึ้น เนื้อแห้งโลหะถูกนำไปทำกรรมวิธี FORGING และ ROLLING รอย SEGREGATIONS เหล่านี้ก็จะยาว รัยขึ้นและมีพื้นที่หน้าตัดลดลง ภายหลังผ่านกรรมวิธีขึ้นแล้วอาจพบเป็นเส้นบาง ๆ หรือแถบบาง ๆ รุ้จักกันในชื่อของ BANDING

SEGREGATIONS ชนิดที่รุนแรงมักพบจากการหล่อโลหะ ซึ่งสภาพเดิมของโลหะผสมยังคงรูปอยู่เมื่อเสร็จสิ้นกรรมวิธีแล้ว และ SEGREGATIONS ที่ปรากฏก็ยังคงอยู่ในรูปของโลหะเดิม ขนาดอาจแตกต่างกันออกไป แต่รูปร่างมักมีคดปกติ ซึ่งอาจเกิดบนหรือใต้ผิวก็ได้

### จ. CASTING DEFECTS

กรรมวิธีของการหล่อคือ การหลอมโลหะแล้ว เทลงไปในแบบที่มีรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการ เช่น ทำเป็นแท่ง เหล็กก็หล่อออกมาจากการหลอม เหล็กให้บริสุทธิ์ในเตาสูง เหล็ก รอยตำหนิ ความธรรมดาหลาย ๆ ชนิดมักพบจากการหล่อ COLD SHUNTS มักจะเกิดขึ้นจากการหล่อเมื่อเริ่มเทโลหะลงในแบบ แล้วโลหะนั้นกลับแข็งตัวขณะที่กำลังเทแบบอยู่ซึ่งทำให้มันรวมตัวกันไม่ได้

๑.๒ PROCESSING DEFECTS รอยตำหนิจากการรมวิธีเกิดขึ้นจากการแข็งหรือขณะที่ทำการประดิษฐ์ รอยตำหนิเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองสา เหตุใหญ่ ๆ คือ หนึ่ง จากการรมวิธีขั้นแรก คือ เมื่อมีรอยตำหนิจากการรมวิธี CASTING, ROLLING, FORGING และ DRAWING สอง จากการรมวิธีขั้นสุดท้าย รอยตำหนิอาจเกิดจากการตกแข็งขั้นสุดท้าย เช่นการขัด การอบชุบและการเคลือบ ซึ่งจะได้อีกต่อไป

### ค. CRACKS

รอยแตกยาวอาจขยายตัวขึ้นมาขณะที่ผ่านกรรมวิธี FORGING, ROLLING, DRAWING, BENDING และการเชื่อม ขณะที่กรรมวิธีร้อนมักเกิดการหดตัว ขณะที่โลหะเย็นตัวลงทำให้รอยแยกขยายตัวออกไป รอยแตกจากการหดตัวหรือ HOT TEARS จะเกิดขึ้นขณะโลหะแข็งตัว เนื่องจากการแตกต่างของอุณหภูมิการเย็นตัวและค่าความเค้นทำให้โลหะเกิดแยกตัวออก

### ข. FORGING

เป็นกรรมวิธีขึ้นรูปโลหะโดยให้ความร้อนจนถึงสภาพพลาสติก แล้วทำการตีหรือตีให้รูปร่างตามแบบที่ต้องการ มักพบรอยตำหนิต่าง ๆ กัน คือ

๑. FORGING LAPS เป็นผลมาจากการที่โลหะถูกหีบและอัดตัว เพื่อให้เป็นชิ้นเดียวโดยไม่มีการเชื่อม อาจเนื่องมาจากการคำนวณแบบผิด แบบกว้างเกินไปหรือการสอดคั่นงานเข้าแบบไม่ถูกต้อง ซึ่งพบได้เสมอ ๆ ขณะที่กรรมวิธี FORGING


ข.๒ TWIST CRACKS พบเสมอ ๆ ใน CRANKSHAFT FORGING เกิดขึ้น  
ขณะที่เพลาดูถูกบิดไปยังตำแหน่งต่าง ๆ โดยผ่านคลับลูกปืน มักพบที่บริเวณผิวของส่วนที่ถูกบิด

ข.๓ SURFACE TEARS เกิดรอยแตกที่ผิว เนื่องจากความสทกรบและการประกบ  
แบบไม่พอเหมาะ


ข.๔ BURSTS เป็นรอย  
แตกที่เกิดจากกรรมวิธี FORGING ที่ใช้  
อุณหภูมิสูงเกินไป มักจะขยายตัวมากขึ้นจากการ  
ใช้งาน ส่วนมากเกิดภายในผิว

ข.๕ FLAKES เป็นรอย  
แตกที่เกิดภายใน เหมือนกันพบในโลหะผสมพวก  
เหล็กเท่านั้น เกิดจากขณะที่เย็นตัว และสามารถ  
ตรวจได้โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสารแม่เหล็ก

ค. ROLLING กรรมวิธีการ  
ROLLING เหล็กให้เป็นก้อนหรือเป็นแผ่นอาจ  
ทำให้เกิดรอยตำหนิ แต่จะไม่เกิดขึ้นขณะทำเป็นแท่ง  
โลหะตามกรรมวิธีขึ้นแรก

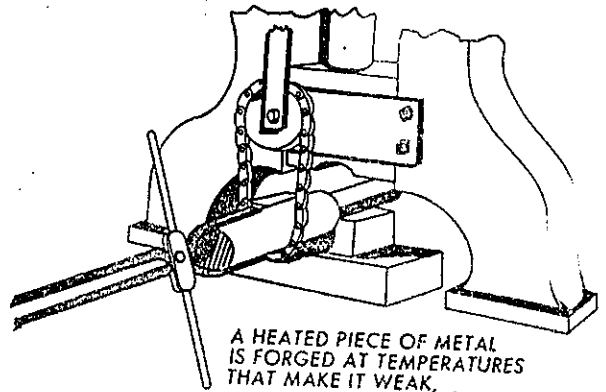

A HEATED PIECE OF METAL IS FORGED AT TEMPERATURES THAT MAKE IT WEAK.

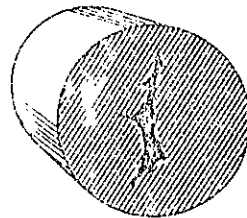

CAUSING BURSTS, WHICH ARE USUALLY INTERNAL.

รูปที่ ๖ How Forging Bursts are Made.

ค.๑ SEAMS เป็นความไม่สมบูรณ์ของผิว มักเป็นแนวยาว ตรงและขนานไปตามแกนยาวของแท่งโลหะ ดังรูป ๓ SEAMS เป็นความไม่สมบูรณ์ของ เหล็กขณะที่กำลังประชิฐขึ้น มามีสาเหตุจาก BLOWHOLES, CRACKS, SPLITS และ TEARS ซึ่งความ ไม่สมบูรณ์ชิ้นแรกนี้ ต้องกำจัดออกไปในกรรมวิธีต่อ ๆ ไป จนกระทั่งรอยนั้น เล็กที่สุด




ค.๒ LAMINATIONS เป็นรอยขีดยาว ๆ พบในแผ่น เหล็กหรือชิ้น เหล็ก เป็นผลมาจาก GAS INCLUSION หรือ PIPE ใน INGOT

ค.๓ LAPS เป็นรอยคล้าย ๆ กับตะเข็บเกิดเนื่องจากท่ากรรมวิธี ROLLING ไม่ถูกต้องตามรูป ๔ ในขณะที่ทำ เป็นแท่ง บริเวณมุมอาจหักมากเกินไป หรือเศษ เล็ก ๆ ของโลหะถูกบีบ ออกไปขณะที่กำลังไปทำให้ทับแท่งนั้น เกิดเป็นรอยขึ้น มักเป็นรอยตรงและขนานไปตามแนวยาวกับแกนคล้าย ตะเข็บแต่ไม่เกิดที่บริเวณมุมและไม่เกิดที่ผิว


ง. GRINDING CHECKS การเจีย ผิวแข็ง ๆ ชุ่ม ๆ จะทำให้เกิดการแตกขึ้นได้ คล้ายกับการรอยบุบ ซึ่งการแตกแบบนี้จะไ้กล่าว ต่อไป การเจียจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป เมื่อหินเจียไปสัมผัสผิวเร็วเกินไป รอยแตกมักจะ เกิดเป็นมุมตั้งฉากกับหินเจีย แม้ว่าโดยทั่ว ๆ ไป แล้วจะพบการแตกแยกของผิว เป็นชิ้น ๆ ดังรูป ๕

ง.๑ GRINDING CRACKS จะพบเป็นรอยสั้น ๆ แต่กระจายไปทั่วชิ้นงานและ เป็นรอยคมที่ฐานซึ่งมักจะ เป็นสาเหตุของการแตก ร้าวหรือรอยตำหนิคล้าย ๆ กันนั้น


ง.๒ CASE HARDENED ทำให้ชิ้นส่วนนั้นไม่ เหมาะสำหรับการเจียและมัก จะทำให้เกิดรอยแตกได้ ถ้าเจียไม่พิถีพิ

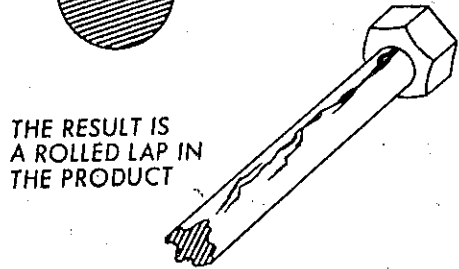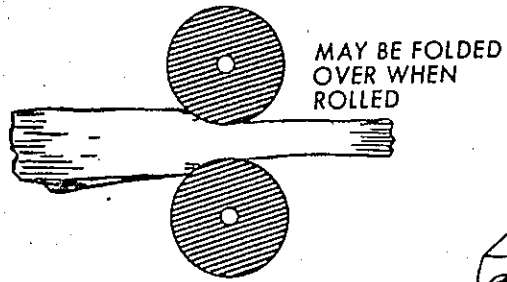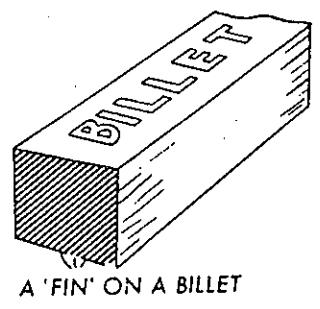

รูปที่ ๔ How Rolling Laps are Made.

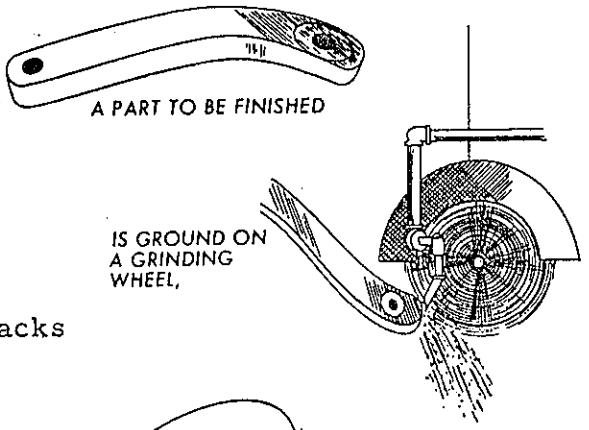


รูปที่ ๕ How Grinding Cracks are Made.

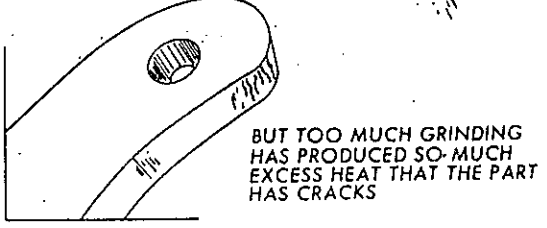


๑. PICKLING AND ETCHING CRACKS

๑.๑ ในการกำจัดคราบสะเก็ดต่าง ๆ ด้วยวิธีเคมี การทำความสะอาดก่อนเคลือบผิว จะทำให้มีไฮโดรเจนเกาะอยู่ที่ผิวมัน ซึ่งจะก่อให้เกิดรอยแตกเล็ก ๆ ขึ้นมาได้ แล้วยิ่งจะขยายใหญ่ขึ้น รอยแตกชนิดนี้อาจเกิดจากการเคลือบผิวโลหะให้แข็งขึ้นด้วยการอบชุบหรือใช้กรรมวิธีอื่น ตัวอย่างที่แสดงดังตามรูป ๖.๑ จะเกิดรอยแตกเล็กทั่วไป เนื่องจากความเค้นภายในขยายออกมา

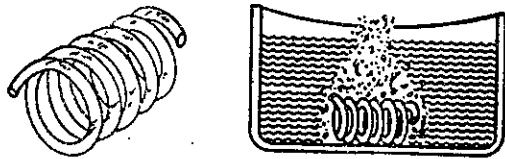

A SPRING, WHICH HAS HIGH INTERNAL STRESS FROM HEAT TREATING, GRINDING, OR COLD ROLLING, HAS THE STRESS ACCENTED WHEN SOME OF SURFACE IS REMOVED BY CLEANING OR PICKLING BEFORE THE PLATING PROCESS, RESULTING IN PLATING CRACKS.

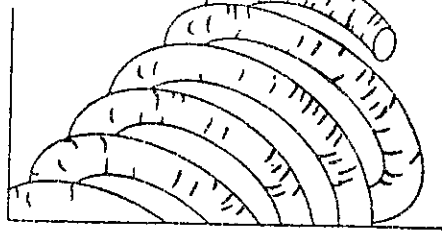

รูปที่ ๖ Plating Cracks.

๑.๒ รอยแตกที่อาจเกิดขึ้นหรือขยายตัวออกเมื่อถูกสารเคมีทำความสะอาด หรือขณะเคลือบผิว ซึ่งโดยปกติมักไม่ใคร่ตรวจสอบ เนื่องจากขณะนั้นยังไม่ปรากฏออกมาหรือมีอยู่เล็กน้อย หรือถูกคราบสะเก็ดปิดไว้ ทั้งนี้ชิ้นงานที่เคลือบผิวไว้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบทั้งที่ผิวและใต้ผิว

๓. MACHINING TEARS

เมื่อชิ้นงานนำไปใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ หรือกัดกลึงลงใบมาก ๆ โลหะจะไม่แตกออกไปหมด จะมีสิ่งสกปรกและเศษติดอยู่ที่ผิว เมื่อตรวจดูอย่างละเอียดจะพบว่าผิวบริเวณที่มีรอยผ่าหยาบเล็ก ๆ มากมาย ซึ่งสามารถจับอยู่ในจำพวกรอยแตกได้ MACHINING TEARS อาจเป็นรอยฉีกจนไม่สามารถทำความสะอาดรอยนั้นได้หมด ซึ่งจะปิดไม่ให้แมงและน้ำยาขัดผิว เพื่อทำความสะอาดจะเข้าไปถึง แม้สิ่งเหล่านี้สามารถตรวจได้ด้วยวิธีการใช้สารแม่เหล็ก

๔. HEAT TREATING

ขณะที่ทำการอบชุบโลหะจะถูกเผาแล้วทิ้งไว้เย็นลงอย่างรวดเร็ว การควบคุม เพื่อให้โลหะแข็งขึ้นหรือทำให้เกรนโครงสร้างมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ รอยแตกจะเกิดขึ้นเนื่องจากความเค้นที่มีผลมาจากความร้อนและความเย็น รอยแตกมักเป็นรอยฉีกและกระจายออกไปทั่วชิ้นงาน

QUENCHING CRACKS

มักเกิดกับชิ้นงานที่มีหน้าตัดบาง ๆ หรือตำแหน่งที่โลหะหนาและบางเชื่อมติดกัน รอยแตกแบบนี้มักเป็นอันตรายน่ากลัวและควรทำการจำแนบเสีย

ข. WELDING การเชื่อม คือ กรรมวิธีการรวมโลหะโดยให้ความร้อนหรือกระแสไฟฟ้า ( ปรกาศ ) จนปลายที่ต้องการเชื่อมนั้นละลายรวมเป็นจุดเดียวกัน การเชื่อมโลหะมักจะใช้ลวดเชื่อม เพื่อละลายลงระหว่างช่องว่างของปลายทั้งสองที่ต้องการเชื่อม แล้วทิ้งไว้ให้เป็นลงเนื้อโลหะนั้นกลายเป็นชิ้นเดียวกันแล้ว

ข.๑ SURFACE SHRINK CRACKS เป็นรอยตำหนิที่พบบนเสมอ ๆ ในการเชื่อม มักจะพบโดยผู้ทำการเชื่อม เมื่อเชื่อมลวดเชื่อมออกจากรอย จะทำให้เนื้อโลหะบริเวณนั้นบางกว่า ทำให้เป็นและหักตัวได้เร็วกว่าและอาจเกิดรอยแตกขึ้นได้ จะเกิดเป็นรอยแหวมวงออกไปจากศูนย์กลางของจุดนั้น บางครั้งก็เป็นรอยเดี่ยว รอยแตกตามแกนยาวที่ศูนย์กลางของรอยเชื่อมที่อยู่ใกล้กับขอบ สามารถมองเห็นได้ด้วย

ข.๒ CRACKS IN PARENT METAL โลหะชั้นหลักจะพบว่ามียรอยแตกอยู่บ่อย ๆ ที่จุดที่อยู่ชิดกับรอยเชื่อม เมื่อเชื่อมชิดกับเหล็กแข็งมาก ๆ รอยแตกนี้เกิดจากแรงเค้นที่เกิดขึ้นภายในโลหะแล้วขยายตัวออกเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

ข.๓ LACK OF FUSION มักจะพบในรอยเชื่อมซึ่งอุณหภูมิไม่สูงพอที่จะละลายโลหะหลักที่อยู่ชิดกับรอยเชื่อมหรือการให้ความร้อนในการเชื่อมไม่ถูกต้อง ทำให้เนื้อไม่ละลายติดกัน

ข.๔ LACK OF COMPLETE PENETRATION สาเหตุนี้เกิดจากผิวของโลหะที่จะทำการเชื่อม เกิดการแตกก่อนที่เนื้อของลวดเชื่อมจะซึมเข้าไปที่จุดนั้นได้หมดก่อนแข็งตัว


ข.๕ OVERLAPPING เกิดจากการทิ้งให้ปลายของแผ่นโลหะซ้อนกันแต่ไม่ได้ละลายติดกัน

ข.๖ SLAG AND GAS INCLUSION เกิดเนื่องจากความสกปรกขณะที่โลหะเริ่มแข็งตัว

๑.๓ SERVICE DEFECTS รอยตำหนิเนื่องจากการใช้งาน หรือรอยตำหนิจากอากาศ เป็นรอยแตกที่สำคัญที่สุด สำหรับผู้ทำการตรวจเกี่ยวกับอุปกรณ์ของกองทัพอากาศ ขึ้นอุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่ อาจมีรอยตำหนิเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการล่า การไม่สมบูรณ์จากการใช้งาน จะทำให้เกิดรอยร้าวขยายตัวขึ้นขณะได้รับแรงเค้น ปกติจะเป็นรอยแตกชนิดไอซนิกชนิดหนึ่งในสองชนิด คือ การแตกเนื่องจากอากาศที่เริ่มจากแรงเค้น หรือไม่ก็เกิดรอยแตกจากอุณหภูมิที่สูง ๆ ข้างลงไปบริเวณรอยแตกเดิม รอยแตกจากการใช้งานบางครั้งก็มีสาเหตุมาจากการสร้าง จากโรงงานหรือการถูกระงับการรวมวิธีต่าง ๆ หลาย ๆ คน

ก. FATIGUE CRACKS ตามรูป ๗ ปกติจะเกิดขึ้นที่บริเวณที่ได้รับแรงเค้นเสมอ ๆ หรือข้าง ๆ บริเวณนั้น รวมทั้งบริเวณรูหรือหลุม ขึ้นบาง ๆ ข้อคือ รูสลักและสายบังคับ ปกติบริเวณเหล่านี้มีแผนแบบไว้ให้รับแรงเค้นตามที่กำหนดไว้ ถ้าคำนวณผิด เช่น รูของหลุมที่มีขอบคม หรือบางเกินไป จะทำให้เกิดแรงเค้นสูงกว่าที่คาดไว้ ไม่ช้าไม่นานก็จะเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นที่บริเวณนั้น ทำให้แตกออกเนื่องจากการล่าได้

ข. FATIGUE FAILURE - จะขยายตัวออกไปจากอนุภาคเล็ก ๆ ที่มันเริ่มกันทำให้เกิด รอยร้าว และจะขยายออกไปเรื่อย ๆ เมื่อได้รับแรงเค้นซ้ำ ๆ กัน การขยายตัวจะดำเนินต่อไป จนถึงที่สุดหน้าตัดของวัตถุนั้นลดลงจนถึงขั้นการแตกออกเมื่อได้รับแรงเพียงเล็กน้อย เมื่อมีรอยร้าว ปรากฏขึ้น มันก็จะขยายเพิ่มขึ้นด้วยแรงเค้นจากรอยแตกของมันเอง เป็นที่น่าสังเกตว่า อัตรา การขยายตัวของรอยแตกจะเปลี่ยนไปตามภาพของแรงเค้น บางขณะรอยแตกจะขยายตัวช้า ภายใต จากสถักถูกสูบที่มีรอยร้าวอยู่ แล้วก็ยังใช้งานได้อีกหลายชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่ได้รับแรงเค้นสูง นึก ถึงโลหะที่เปราะเมื่อมีรอยร้าว อาจหักได้ในทันที

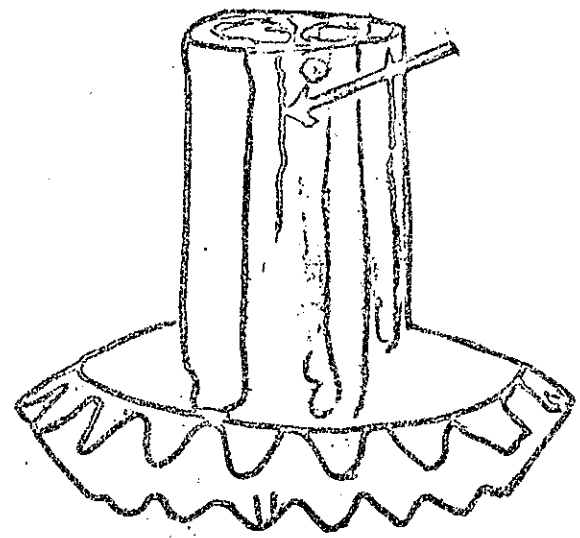

รูปที่ ๘ Fatigue Crack in Pinion Shank.

ค. ขณะที่รอยร้าวในชิ้นส่วนสามารถซ่อนเร้นได้จนบางครั้งมันเอง การตรวจหา รอยร้าวในขณะที่การซ่อมบำรุงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ขณะที่ บ. ทำการวิ่ง ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวย่างรวดเร็วและชิ้นส่วนของลูกสูบ เครื่องยนต์ การสั่นสะเทือนของอากาศยานทำให้โครงสร้างได้รับแรงเค้น ซ้ำ ๆ กัน อัตราและขนาดของแรงเค้นขณะที่ทำการบินจะ เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ เช่นจะมีความเค้น สูงมากขณะที่เตรียมบินขึ้น, กำตง และถูกกระแสนลมปะทะ ผลการของแรงเค้นนี้จะทำให้เกิดความล้า ในชิ้นส่วนต่าง ๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนนั้นแตกออกเนื่องจากแผนแบบไว้มันหรืออะไร ๆ ทำนองนั้น ใน ทำนองเดียวกัน รอยร้าวที่ตรวจพบในชิ้นส่วนควรทำการประเมินค่าที่ความถี่ไปเพื่อหาอันตราย ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในนิวเคลียสของโลหะ เพื่อที่มันจะเกิดการแตกหรือการร้าว

ง. อาจกล่าวได้ว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นที่อนุภาคเล็กๆ ภายในนั้นสามารถตรวจพบได้โดย วิธีใช้สารแม่เหล็กทันทีที่รอยร้าวนี้มีความยาว เช่น รอยร้าวยาว ๑/๘" อาจทำให้ผู้ตรวจสงสัย เนื่องจาก เครื่องหมายที่ปรากฏนั้นเล็กน้อย การตรวจจึงต้องละเอียดมาก กล่าวกันว่ารอยแตกเนื่องจากกา รต้า ของชิ้นส่วนนั้น ควรจำหน้าชิ้นส่วนนั้นเสีย ยกเว้นชิ้นส่วนนั้นสามารถซ่อมได้ โชคดีอย่างหนึ่งที่รอยแตก เนื่องจากกา รต้าสามารถตรวจได้ในทิศทางที่สัมพันธ์กับการให้แรงเค้น เช่น รอยร้าวของเพลา ก็มักจะ เชื้อ จะมีแนวไปตาม เกรนของมัน แต่รอยร้าวจะพบในทิศทางตรงข้ามกับแนวของ เกรน

จ. รอยร้าวยาวในเพลลาของเฟือง ตามรูป ๘ เป็นตัวอย่างหนึ่งของรอยร้าวจากการถ้ำ ซึ่งเริ่มมีรอยร้าวมาจากขอบของข้อต่อบนศูนย์กลางคันใน แล้วขยายความหนาของเพลลาออกมา

๑.๔ ความสัมพันธ์ของความไม่สมบูรณ์กับอาการถ้ำของโลหะ ควรพิจารณาสภาพเหล่านี้ เพราะเป็นตัวอย่างของกับอาการถ้ำ

ก. บริเวณผิวหรือใต้ผิว รอยไม่สมบูรณ์บนผิวของโลหะพบได้ง่ายกว่าที่อยู่ที่ผิว โลหะ รอยตำหนิใต้ผิวแสดงถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นเมื่อมันปรากฏขึ้นมาที่ผิว รอยร้าวที่พบบนผิวที่รุนแรงที่สุดได้แก่ รอย CRACKS, LAPS และ SEAMS

ข. ความยาว รอยตำหนิยาว ๆ จะตรวจพบได้ง่ายกว่ารอยสั้น ๆ ควรจำไว้ว่า รอยร้าวจากเครื่องมือ เมื่อทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นที่อนุภาคของ เกรนเมื่อมีแรง เค้นมากกระทำ ก็ทำให้ผิว เคลือบของโลหะนั้นแตกแยกได้

ค. ความลึก ความไม่สมบูรณ์ที่ปรากฏขึ้นที่ผิวมักเพิ่มขึ้นเนื่องจากความลึก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรอยร้าวที่เกิดจากการถ้ำมักเกิดที่ผิวก่อน อาจไม่ทราบความลึกจนกระทั่งขั้นขั้นสุดท้ายนั้น แตกแยกออกแล้วจึงตรวจพบภายหลัง

ง. การกระจาย ความไม่สมบูรณ์ ถ้าพบรวมกันอยู่เป็นแนวหรือเป็นเส้นจะมีอันตรายมากกว่าที่แยกตัวหรือกระจุกกระจายกันออกไป เนื่องจากการรวมตัวกันทำให้ดูเป็นรอยตำหนิใหญ่ รอยเดียว

จ. ตำแหน่งที่เกิด ความไม่สมบูรณ์เมื่อเกิด ณ ตำแหน่งที่รับแรงเค้นสูงจะเป็นอันตรายได้มากกว่าตำแหน่งที่รับแรงเค้นต่ำ ถ้าขยายออกไปยังรู มุม เพลลา บริเวณของ ร่องหรือบริเวณที่มีแรงเค้นเข้าไปเกี่ยวข้องมากก็จะมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นชัด

ฉ. หน้าที่ของชิ้นส่วน ชิ้นส่วนที่ถูกแรงเค้นมาก ๆ มักพบว่าเกิดความเสียหายได้มากกว่าชิ้นที่ไม่ได้รับแรง เมื่อพบรอยของความไม่สมบูรณ์บน เพลลาหรือเฟือง เกือบที่รับแรงสูง ๆ ก็เป็นสัญญาณให้ทำการ เปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นแล้ว

#### หลักการทั่วไปของการตรวจรอยร้าว โดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุ

ความมุ่งหมายของการศึกษาวิชาการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุก็เพื่อให้ทราบถึง เทคนิคของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจ และเพื่อให้ทราบข้างอากาศที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของกองทัพอากาศ เลือกใช้เจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งศึกษาถึงการเตรียมชิ้นส่วนเพื่อทำการตรวจ กรมวิชาการปฏิบัติในการตรวจแบบ OPTICAL INSPECTION, MAGNETIC PARTICLE, PENETRANT, ULTRASONIC, EDDY CURRENT และ RADIOGRAPHIC INSPECTION ชนิดสำคัญ คุณลักษณะของความไม่สมบูรณ์และรอยตำหนิ สภาพที่จำเป็นต่อการตรวจรอยร้าว การตีความหมายและประเมินค่าของ เครื่องหมายที่ตรวจพบด้วยวิธีต่าง ๆ



ในระหว่าง ๓๐ ปีที่ผ่านมา เราได้พบว่ามีกรณีการเกิดอุบัติเหตุ ความล้มเหลวและความเร็วสูงขึ้น เป็นอัตราที่คงที่อยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เองเป็นสาเหตุให้เกิดแรงเค้นสูงขึ้นและทำให้เกิดโลหะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหายมากขึ้น เมื่อมีความเร็วต่างกันเพิ่มขึ้น ในอุตสาหกรรมบางอย่างก็อาจเกิดการขาดเจ็บและล้มเหลวของอุปกรณ์ปฏิบัติงานกับชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีการแตกร้าวอยู่ภายในก่อนแล้ว

จนกระทั่งถึงปี ๑๙๖๐ การตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุถูกนำมาใช้ในงานที่แยกไว้ต่างหากเป็นพิเศษ แต่ผลการตรวจไม่ละเอียดพอ ชิ้นงานที่สำคัญ ๆ จะถูกทดสอบโดยใช้น้ำหนักถ่วง บางทีถ่วงน้ำหนักมากเกินไป ผลที่ได้รับจากการทดสอบก็จะกลายเป็นว่า ถ้าชิ้นงานหรือโครงสร้างสามารถรับแรงในแกนเดียวนี้ด้วยน้ำหนักขนาดนั้นได้ ชิ้นงานนั้นก็จะเป็นปลอดภัยเพียงพอที่จะนำไปใช้ราชการได้

ในปัจจุบันนี้ เราทราบแล้วว่าแรงหรือน้ำหนักในแกนเดียวนี้ไม่เป็นการเพียงพอ มีชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรที่ได้รับแรงซ้ำ ๆ หรือกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้ตลอดเวลา อาจทำให้การแตกร้าวขยายตัวออกไป ทำให้เกิดรอยร้าวใหญ่ขึ้นจนในที่สุดพื้นที่หน้าตัดที่เหลืออยู่ไม่สามารถจะรับแรงไว้ต่อไป ชิ้นส่วนก็จะแตกออก การขยายตัวของรอยร้าวแบบนี้เรียกว่า FATIGUE FAILURE รอยร้าวแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีแรงเค้น ๓๐ ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่าแรงสูงสุดของโลหะที่ใช้ทำชิ้นงานนั้น

ผู้ดูแลแบบในปัจจุบันนี้ใช้ STRESS ANALYSIS ในการทดสอบ โดยการหาค่าความเปราะของผิวเคลือบ หรือค่าความต้านทานจาก STRAIN GAGES เพื่อใช้เลือกแบบแม่พิมพ์ชิ้นและโครงสร้างที่ที่ดีที่สุด การตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุถูกนำมาใช้ตรวจชิ้นส่วนต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นจะไม่มีรอยตำหนิที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการร้าวในเบื้องต้นไว้ได้ เฉพาะชิ้นงานที่ต้องตรวจสอบเท่านั้นที่ผ่านการตรวจด้วยวิธีนี้ แต่การแตกร้าวก็มีได้จำกัดอยู่เฉพาะ ชิ้นส่วนของเครื่องจักร เท่านั้น

โดยกล่าวมาแล้วว่าการแตกร้าวอาจขยายตัวออกไป เนื่องจากแบบแม่พิมพ์ไม่ถูกต้องหรือเกิดจากรอยตำหนิในโลหะที่ใช้ทำชิ้นงาน การขยายตัวของสาเหตุทั้งสองนี้เอง อาจทำให้เกิดการแตกร้าวในชิ้นส่วนที่แบบแม่พิมพ์แล้วอย่างนี้และได้รับการตรวจด้วยคลื่นเสียงอย่างเหมาะสมแล้วก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากบางครั้งชิ้นส่วนได้รับแรงถ่วงมากเกินไป โดยที่ผู้ดูแลแบบไม่ได้คำนวณเอาไว้ แรงเค้นเกณฑ์เหล่านี้ อาจเกิดจากการใช้พลังงานหรือรอยร้าวในส่วนประกอบของระบบที่มีโลหะทำให้แรงเปลี่ยนแปลง การตรวจรอยร้าวที่ชิ้นส่วนที่กำลังใช้ตามระยะเวลาดีเพื่อหา รอยแตกร้าวที่กำลังปรากฏอยู่ก็ยังมีอยู่ ดังนั้นการแตกหรือแยกตัวของชิ้นส่วน

การตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุเป็นวิธีการขั้นแรกในงานอุตสาหกรรม เพื่อจะลดการขาดครแตก เพิ่มคุณภาพของสินค้าและลดค่าของคุณภาพให้อยู่ในระดับเดียวกัน ทำให้มีคุณภาพในกรรมแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งของโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการตรวจรอยร้าวแบบนี้ เนื่องมาจากความต้องการของวงการอุตสาหกรรม ที่จะหาคุณภาพและโลหะเฉพาะอย่างนี้ ความต้องการในสนามของ บ.เจ็ก จรวด และพลังนิวเคลียร์ ทุกวันนี้ความต้องการก็จะเพิ่มขึ้น ๆ ตามวัตถุเหล่านี้

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ชำนาญการอบรมแล้ว เพื่อทำการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุ ซึ่งเข้าใจหลักการและกรรมวิธีการตรวจแบบต่าง ๆ กัน ทั้งผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ลืมถึงขีดความสามารถของกอง

ตรวจแบบที่นี้จะคงเพิ่มขึ้นอย่างมากตามความก้าวหน้าของกองทัพอากาศ ที่สำคัญคือ จะคงรู้ถึงข้อดี ข้อเสีย และขีดจำกัดของเทคนิคของวิธีการแต่ละแบบแต่ละชนิด เพื่อจะได้เลือกใช้ใช้อย่างเหมาะสม สำหรับการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุ ที่จะโคคล้าวต่อไป มีวิธีการอยู่ตามหัวข้อต่าง ๆ

คือ

- ๑. OPTICAL INSPECTION
- ๒. PENETRANT INSPECTION
- ๓. MAGNETIC PARTICLE INSPECTION
- ๔. ULTRASONIC INSPECTION
- ๕. EDDY CURRENT INSPECTION
- ๖. RADIOGRAPHY

การตรวจด้วยสายตา ( OPTICAL INSPECTION )

การตรวจด้วยสายตา เป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุดของการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุ เป็นวิธีที่เร็วและประหยัดมากเพื่อหารอยร้าว เล็ก ๆ ก็คนที่มันจะขยายตัวออกไปจนชิ้นวัสดุแตก วิธีการนี้จะมีประโยชน์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของช่างผู้ตรวจ ที่จะตรวจดูว่า จะหารอยร้าวในโครงสร้างใดอย่างไร และต้องจำบริเวณที่รอยร้าวถูกพบเสมอ ๆ

รอยร้าวที่ไม่สามารถตรวจพบด้วยตาเปล่าสามารถตรวจพบได้ด้วย เครื่องช่วยสายตา เครื่องช่วยสายตานิ้ใช้ เพื่อ .-

- ๑. ขยายรอยร้าวที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า
- ๒. ทำให้สามารถมองเห็นบริเวณซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้

การตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุด้วยวิธีการตรวจด้วยสายตา คือการใช้เครื่องช่วยสายตา เพื่อขยายหรือหารอยร้าวชนิดต่าง ๆ บนผิวของวัสดุก่อนที่จะขยายตัวออกไปถึงขั้นแตกหรือหัก เครื่องช่วยสายตาที่ใช้ในการตรวจ หมายถึง แว่นขยาย ( MAGNIFYING GLASS มีกำลังขยาย อย่างน้อย ๓ เท่า ), BORESCOPES และ MICROSCOPES ( STEREOZOOM )

MAGNIFYING GLASSES แว่นขยาย ใช้เพื่อตรวจรอยร้าวและรอยขนาดเล็ก ๆ เมื่อทำการตรวจอย่างใกล้ชิด มีอยู่หลายแบบ แบบที่ใช้ในการตรวจรอยร้าว ชนิดที่มีกำลังสูงต้องใช้ความระวังมาก เพราะว่ามันยิ่งเพิ่มการมองเห็นได้ไวก็จะลดพื้นที่การมองเห็นให้น้อยลง


ปกติแล้วแว่นขยายใช้สำหรับตรวจรอยร้าวที่พบอยู่แล้วจากการตรวจโดยวิธี NDI อื่น ไม่ใช่ใช้สำหรับหารอยร้าว

**BORESCOPIES** บอสโคปเป็นเครื่องช่วยสายตาคือให้ผลอย่างแน่นอน มีแหล่งกำเนิดแสงอยู่ภายในตัวเอง มีใช้ในรูปร่างและขนาดต่าง ๆ กัน ใช้สำหรับตรวจภายในผิวและรูที่สายตาเรามองเข้าไปไม่เห็น แผนแบบมาใช้ในรูปร่างและขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับงานและชิ้นส่วนที่จะรับการตรวจ

**MICROSCOPES** ไมโครสโคปที่ใช้ในงาน NDI เป็นชนิดที่มีกำลังขยายขนาดกลาง มีเลนส์ขยายสองอัน เพื่อให้ได้ภาพขยายของรอยความลึกต่าง ๆ คล้ายของจริงทำให้สามารถชี้ตำแหน่งและวินิจฉัยรอยตำหนิได้ในรูปสามมิติ แสงสว่างที่ใช้ในกล้องไมโครสโคป ได้มาจากหลอดไฟภายในตัว เครื่องหรือแสงสว่างจากภายนอกก็ได้

**เทคนิคของการตรวจด้วยสายตา** ก่อนทำการตรวจ ผู้ตรวจจะหาบดิ่ง เนื้อโลหะชนิดและบริเวณต่าง ๆ ที่รอยตำหนินั้น ๆ เคยเกิดขึ้นมา ตรวจทราบวาระรอยแตกเกิดจากบริเวณใด และลักษณะการขยายตัวจุดที่จะเกิด CONCENTRATED STRESS เช่น บริเวณมุมหรือโคงฉากและบริเวณรู โดยปกติแล้วการตรวจด้วยสายตากระทำความถี่ที่ค่อนข้างนี้


๑. จัดระบบแสงสว่างให้พอเหมาะ
๒. ศึกษาลักษณะผิวของชิ้นงานก่อนที่จะทำการตรวจ
๓. ตรวจสอบบริเวณต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไปเพื่อหารูปร่างที่อาจแปรเปลี่ยนไป เครื่องถูกกัดกัดต่าง ๆ ที่อาจกลาย หรือรอยตำหนิต่าง ๆ ที่จะมี
๔. ตรวจเฉพาะบริเวณที่ต้องการตรวจตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องช่วยสายตาคาชนิดต่าง ๆ ตามความจำเป็น
๕. ทำเครื่องหมาบรอยตำหนิต่าง ๆ ที่ตรวจพบ เพื่อค้นลึ้มหรืออาจใช้วิธีการ NDI อื่น ๆ ตรวจซ้ำให้ชัดอีกครั้ง

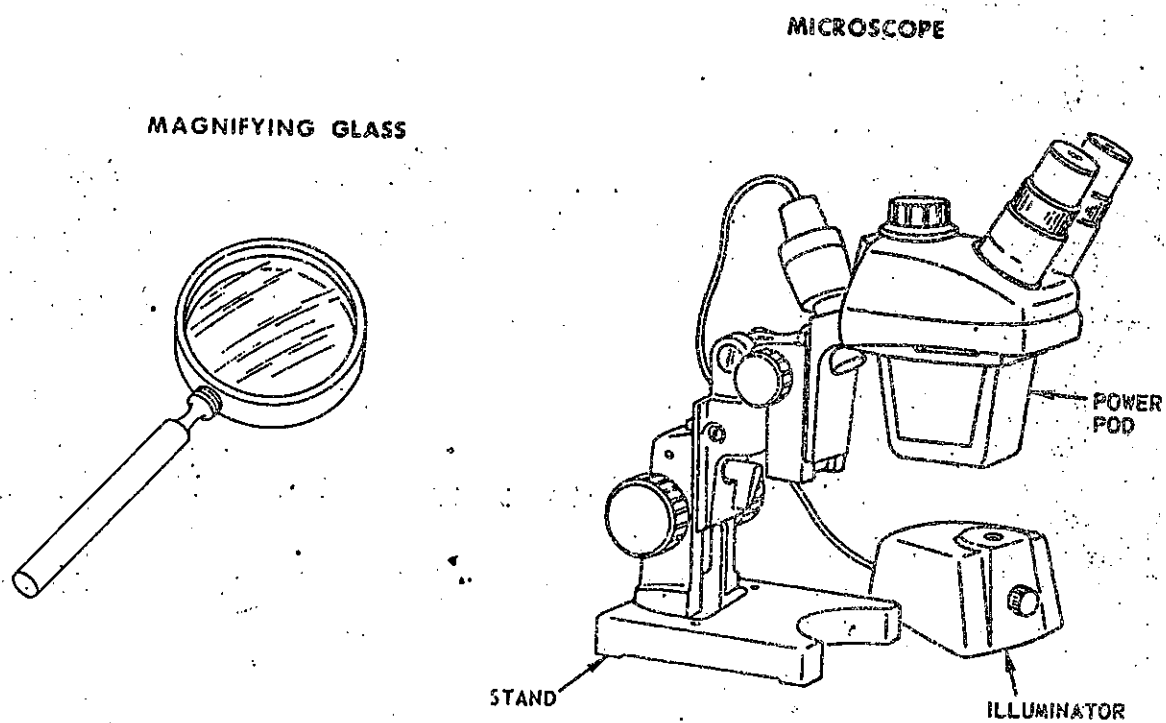

รูปที่ ๘ Optical Devices

TYPICAL BORESCOPE

TYPES OF BORESCOPES

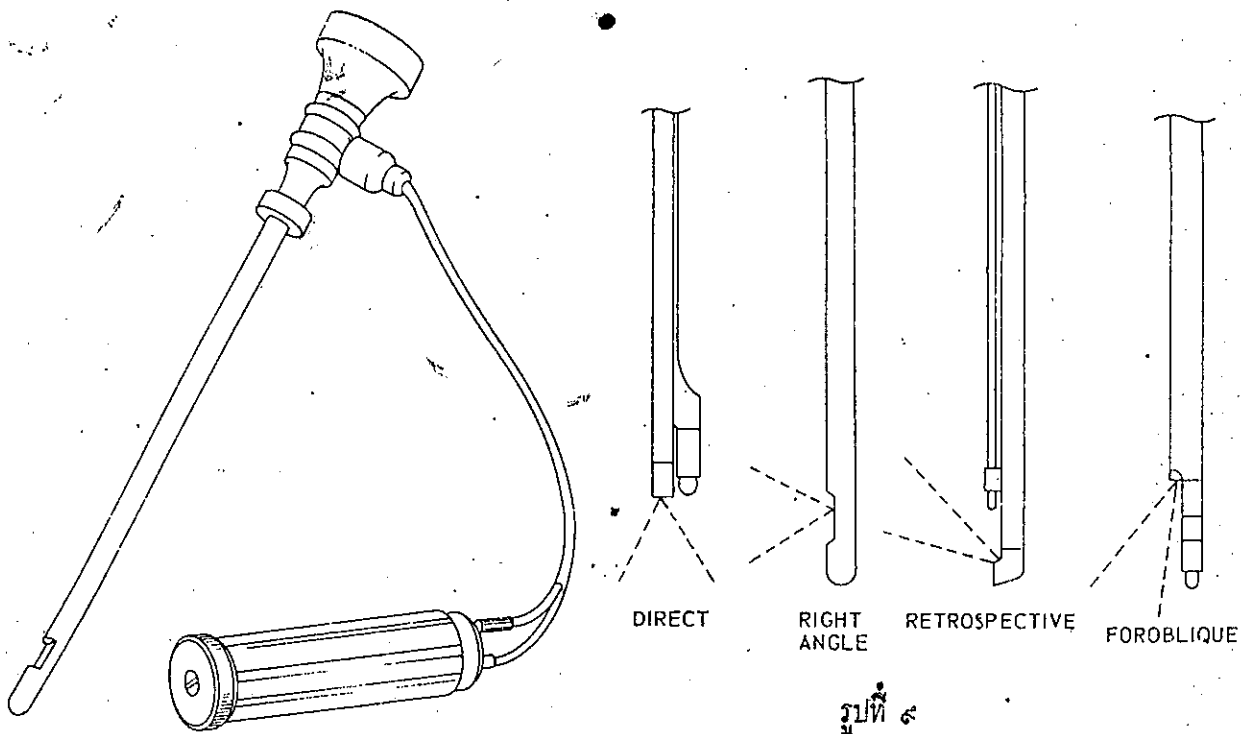

รูปที่ ๕

PENETRANT INSPECTION

ตอนที่ ๑

๑.๑ การตรวจด้วย DYE PENETRANT ( การย้อมสี ) เป็นวิธีที่รวดเร็วและแน่นอน เป็นกรรมวิธีการตรวจโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ใช้ตรวจหาร่องรอยความไม่สมบูรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเปิดขึ้นบนผิวของชิ้นวัสดุหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีเนื้อไม่ร่วนซุยหรือ ซึ่มซับ ( NONPOROUS MATERIAL ) วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของสารเหลว ( PENETRANT ) ที่จะแทรกซึมเข้าไปในรอยตำหนิของชิ้นงานที่นำมาตรวจ

กรรมวิธีการตรวจด้วย PENETRANT นั้นขึ้นอยู่กับลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ๕ ประการได้แก่

๑.๑ ชิ้นงานต้องมีความสะอาดจริง ๆ จากการทำความสะอาดด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตามทำความสะอาดชิ้นงานด้วยวิธีเชิงกล

๑.๒ การใช้สาร PENETRANT ทา จุ่ม ฉีก หรือ พ่น ลงบนผิวชิ้นงาน แล้วทิ้งให้สารนั้นอยู่บนผิวชิ้นงานนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้สาร PENETRANT ซึ่มซับเข้าไปในรอยความไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมียู จนครบกำหนดเวลา

๑.๓ ทำการล้างสาร PENETRANT ที่อยู่บนผิวชิ้นงานนั้นออกด้วยน้ำหรือตัวทำละลาย ( SOLVENT ) การล้างนี้จะทำให้ผิวชิ้นงานสะอาดแต่ยังคงทิ้งสาร PENETRANT ไว้ในรอยความไม่สมบูรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่บนผิวชิ้นงาน

๑.๔ วัสดุที่เรียกว่า DEVELOPER ทา, จุ่ม, ฉีดหรือ พ่น ลงบนผิวของชิ้นงาน DEVELOPER จะทำหน้าที่ขับและดึงสาร PENETRANT ที่ตกค้างขึ้นมาจากรอยความไม่สมบูรณ์บนผิวของชิ้นงาน แต่ละรอย ๆ ไป แล้วทำให้เกิดเป็นเครื่องหมาย ( INDICATION ) ขึ้นมา

๑.๕ เมื่อทำการตรวจชิ้นงานก็จะพบเครื่องหมายที่เกิดจาก สาร PENETRANT จะมีสีติดกับ DEVELOPER ที่เป็นสีพื้น การตรวจอาจใช้แสงไฟ, แสงธรรมชาติ สำหรับ VISIBILE DYE PENETRANT หรือ แสง อุลตราไวโอเล็ต ( BLACK LIGHT ) กับ FLUORESCENT PENETRANT

๒. การตรวจด้วยวิธีนี้ จะตรวจพบรอยความไม่สมบูรณ์ต่าง ๆ เช่น

- CRACKS
- POROSITY
- COLD SHUTS
- FATIGUE CRACKS
- HEAT TREAT CRACKS
- SEAMS
- FORGING LAPS
- FORGING BURSTS
- THROUGH LEAKS
- INTERGRANULAR - COROSION
- STRESS DEFECTS

หมายเหตุ รายการรอยความไม่สมบูรณ์ทั้งที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น รอยกำหนดอื่น ๆ อาจจะมีเกิดขึ้นได้โดยไม่มีขอบเขตจากการเตรียมงานด้านโลหะหรืออะโลหะในระหว่างการขึ้นรูป และผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ทางวัสดุ

๓. การตรวจด้วยการย้อมสีที่นำมาใช้จะสามารถให้ความไว้วางใจได้ในความแน่นอนกับวัสดุที่ไม่มีการถูกขัดกับนี้

- ๓.๑ ALUMINUM
- ๓.๒ MAGNESIUM
- ๓.๓ BRASS
- ๓.๔ COPPER
- ๓.๕ TITANIUM
- ๓.๖ BRONZE
- ๓.๗ CAST IRON
- ๓.๘ STAINLESS

๓.๘ NON - MAGNETIC ALLOYS

๓.๑๑ CERAMICS - CERMETS

๓.๑๑ HERD RUBBER

๓.๑๒ PLASTIC

๓.๑๓ GLASS

ข้อควรระวัง โดยที่ ปราสติก, ยาง และสารสังเคราะห์ บางชนิด อาจจะทำปฏิกิริยากับน้ำยา ฉะนั้นจำเป็นจะต้องทำการทดสอบ ก่อนที่จะทำการตรวจด้วยวิธีนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความชำรุดเสียหาย แก่ชิ้นส่วน ๆ

#### ๔. วิธีการตรวจด้วยสาร PENETRANT โดยทั่ว ๆ ไป ทำเป็นขั้น ๆ ดังนี้

๔.๑ ขั้นที่ ๑ การเลือกวิธีการตรวจด้วยสาร PENETRANT แต่ละวิธี จะต้องคำนึงถึงความ ง่ายและสะดวกสบายเท่าที่จะทำได้ ชนิดและจำนวนของชิ้นงานที่จะนำมาตรวจ และผลลัพธ์ที่คาด หมาย ตามความต้องการ ( กุศตอนที่ II )

๔.๒ ขั้นที่ ๒ PRE - TEST :- ถ้าวัสดุที่นำมาตรวจอาจจะทำปฏิกิริยากับน้ำยาคำมะถันและ หลอดลม จะต้องทำการทดสอบให้แน่ใจได้ว่าชิ้นงานนั้นจะไม่ชำรุดเสียหายเมื่อทำการตรวจด้วยวิธี PENETRANT นี้ ( กุศตอนที่ III )

๔.๓ ขั้นที่ ๓ PRE - CLEAN :- ขั้นที่จะทำการตรวจจะต้องทำความสะอาดเสียก่อนเพื่อที่การ ตรวจจะได้บรรลุผลสำเร็จ ( กุศตอนที่ III )


๔.๔ ขั้นที่ ๔ PRE - DRYING :- ภายหลังจากทำความสะอาดแล้วจะต้องทำให้ชิ้นงานแห้งสนิท

๔.๕ ขั้นที่ ๕ PENETRANT APPLICATION :- ใช้สาร PENETRANT ทา, จุ่ม ฉีกหรือพ่น ตามที่ได้เลือกไว้เพื่อความง่ายและเหมาะสมกับชนิดของชิ้นงานนั้น แล้วปล่อยให้ ( DWELL TIME ) เพื่อให้สาร PENETRANT ได้ซึมซาบอย่างเต็มที่ตามเวลาที่กำหนด ( กุศตอนที่ III )

๔.๖ ขั้นที่ ๖ PENETRANT REMOVAL :- ล้างหรือเช็ดสาร PENETRANT ที่ อยู่บนผิวออกด้วยน้ำหรือตัวทำละลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของ PENETRANT ที่ใช้

๔.๗ ขั้นที่ ๗ DEVELOPER APPLICATION :- ใช้ DEVELOPER ทา จุ่ม ฉีก หรือ พ่น ลงบนผิวชิ้นงานให้เป็นไปตามกรรมวิธีที่กำหนดไว้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของชิ้นงาน ปล่อยให้ ทิ้งไว้ในเวลาที่พอเพียง ( DWELL TIME ) เพื่อจะได้ผลที่ดีที่สุด

๔.๘ ขั้นที่ ๘ INSPECTION & INTERPRETATION :- ทำการตรวจหาเครื่องหมายที่แสดงถึง ความไม่สมบูรณ์ และตีความเครื่องหมายนั้น ๆ การตรวจจะใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าหรือธรรมชาติ สำหรับการใส่สาร PENETRANT AND VISIBLE DYE PENETRANT และใช้แสง อัลตราไวโอเล็ต ( BLACK LIGHT ) สำหรับการใส่สาร PENETRANT AND FLUORESCENT DYE PENETRANT

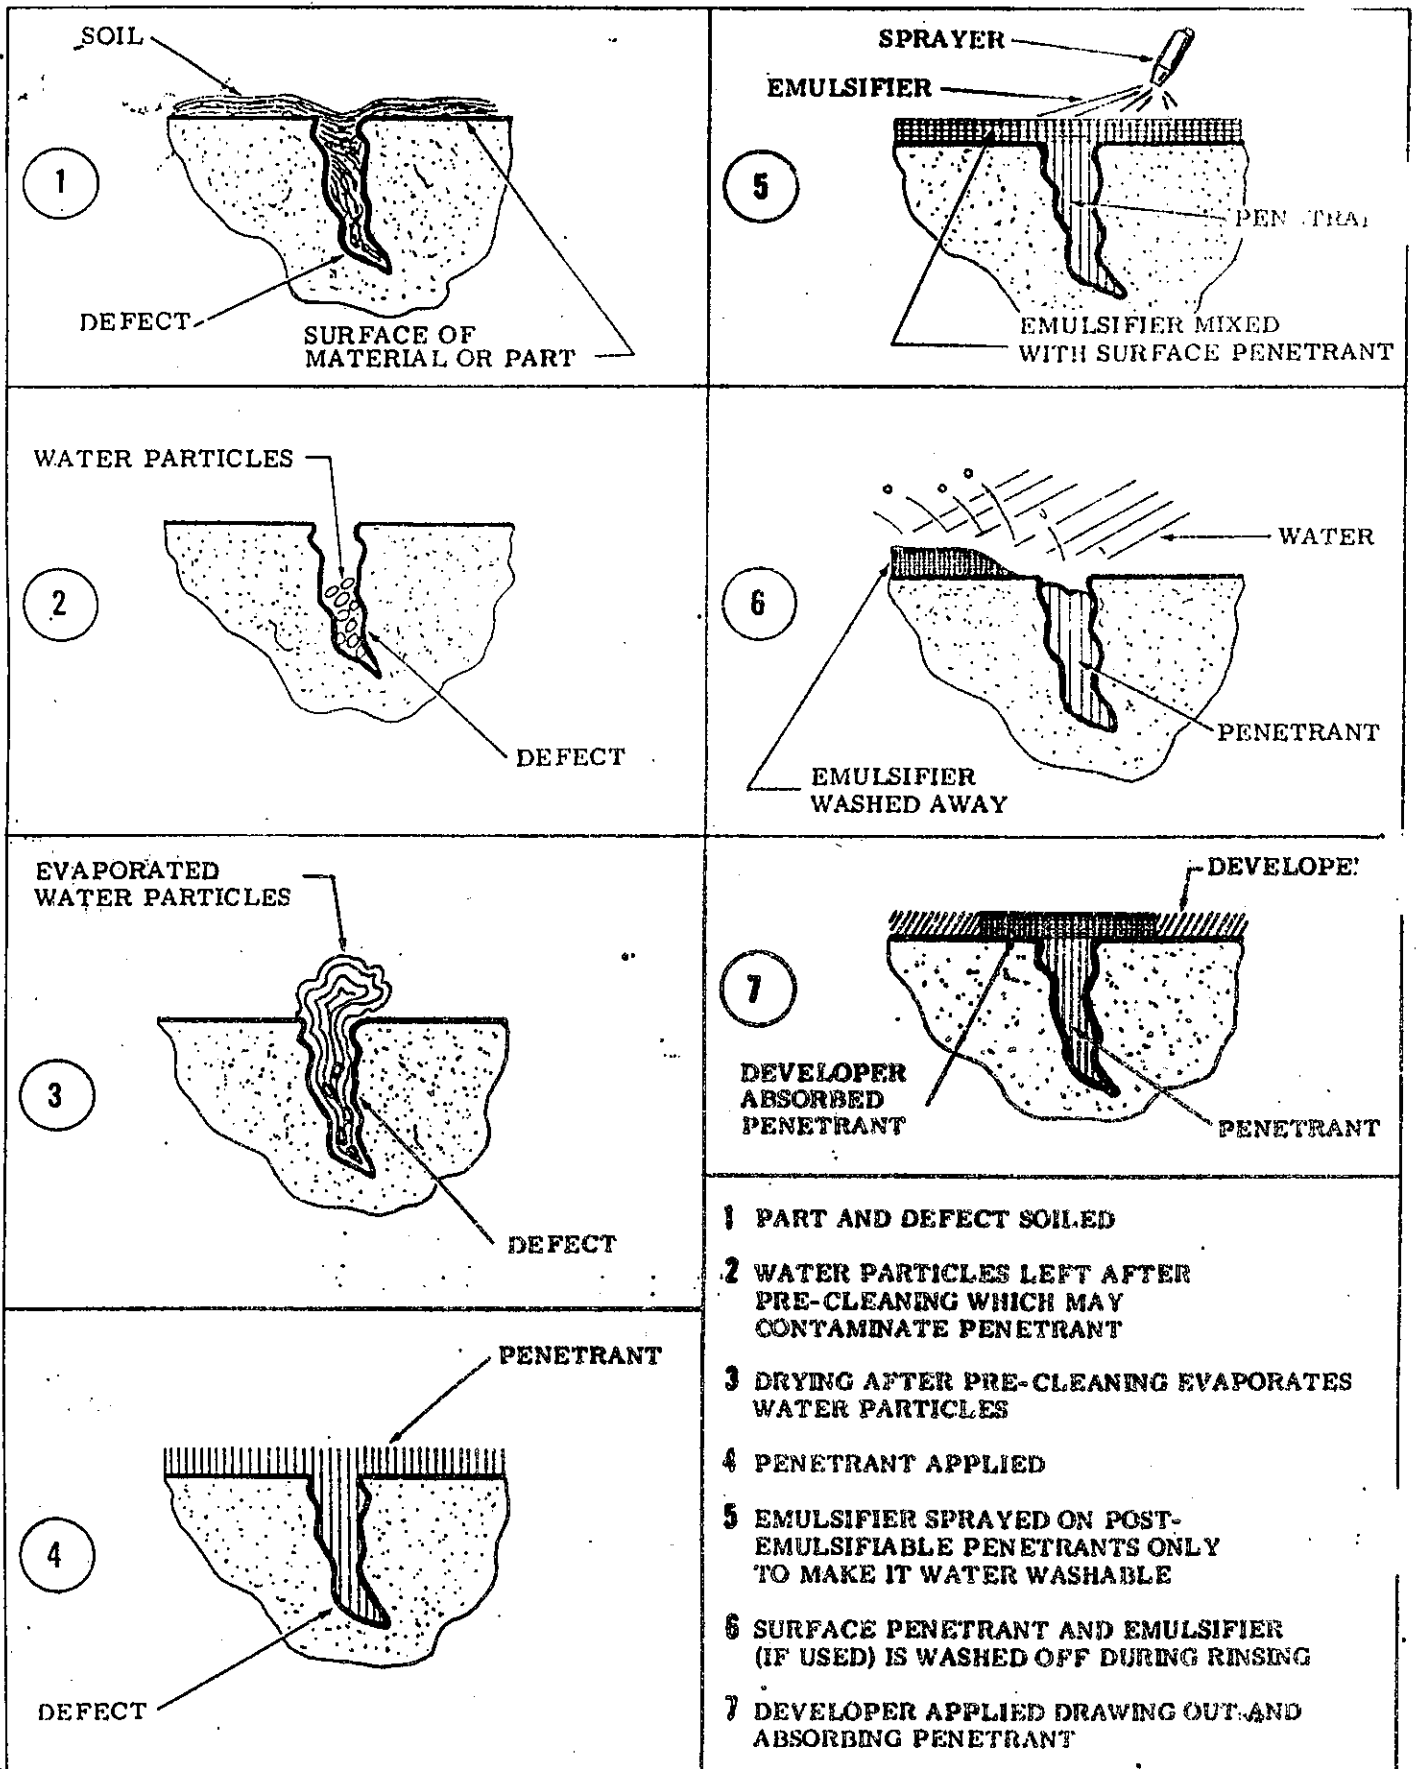

- 1** PART AND DEFECT SOILED
- 2** WATER PARTICLES LEFT AFTER PRE-CLEANING WHICH MAY CONTAMINATE PENETRANT
- 3** DRYING AFTER PRE-CLEANING EVAPORATES WATER PARTICLES
- 4** PENETRANT APPLIED
- 5** EMULSIFIER SPRAYED ON POST-EMULSIFIABLE PENETRANTS ONLY TO MAKE IT WATER WASHABLE
- 6** SURFACE PENETRANT AND EMULSIFIER (IF USED) IS WASHED OFF DURING RINSING
- 7** DEVELOPER APPLIED DRAWING OUT AND ABSORBING PENETRANT

๔.๕ ขั้นที่ ๕ POST - CLEANING ภายหลังจากการตรวจเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำความสะอาด เอา DEVELOPER ออก แล้วส่งชิ้นงานไปใช้งานต่อไป

### การเลือกใช้กรรมวิธีการตรวจด้วย PENETRANT

#### ตอนที่ ๒

๑. องค์ประกอบในการเลือก การเลือกใช้วิธีการตรวจด้วย PENETRANT วิธีหนึ่งวิธีหนึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญ ๆ ๗ ข้อด้วยกัน คือ

๑.๑ ต้องมีเอกสาร, รูปที่แสดงถึงส่วนประกอบ หรือรายละเอียดในการตรวจที่ได้ตรวจครั้งก่อน ๆ มาแล้ว หรือบันทึกการตรวจที่ได้เคยทำการตรวจชิ้นส่วนชนิดเดียวกัน

๑.๒ ความต้องการชนิดความไวของสาร PENETRANT

๑.๓ สภาพผิวของชิ้นงานที่จะนำมาตรวจ

๑.๔ รูปร่างของชิ้นงานที่จะนำมาตรวจ

๑.๕ จำนวนชิ้นงานที่จะนำมาตรวจ

๑.๖ ความสะดวกในการตรวจและเครื่องมือที่มีอยู่

๑.๗ ผลเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อสาร PENETRANT ซึ่งเป็นสารเคมีทำปฏิกิริยากับชิ้นงานหรือระบบในการตรวจ

๒. ชนิดสาร PENETRANT และวิธีการตรวจ การตรวจด้วย PENETRANT ที่มีสาร

penetrant ๒ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ ( TYPE I ) สาร PENETRANT เป็นแบบ FLUORESCENT และ

ชนิดที่ ๒ ( TYPE II ) สาร PENETRANT เป็นแบบ VISIBLE DYE PENETRANT

นอกจากนี้ทั้งสองชนิดยังแบ่งออกเป็นวิธีการ ( METHODS ) อีกชนิดละ 3 METHOD

ได้แก่ A, B, และ C ตามตารางที่ ๑ จากชนิดและวิธีการต่าง ๆ นี้ประกอบด้วยวัสดุ ๗

๗ กลุ่ม ( GROUP ) ด้วยกัน ได้แก่กลุ่ม I ถึง กลุ่ม VII ซึ่งเป็นไปตาม


MILITARY SPECIFICATION MIL - I - 25135



TYPE	METHOD	PENETRANT USED	MIL-I-25135 MATERIAL GROUP USED	FAMILY OF ITEMS IN GROUP
I	A	Water-washable fluorescent dye	Group IV	Consists of a water-washable fluorescent penetrant and a dry, wet, or non-aqueous wet developer
I	B	Post-emulsifiable fluorescent dye	Group V	Consists of a post-emulsifiable fluorescent penetrant, an emulsifier, and a dry, wet, or non-aqueous wet developer.
			Group VI	Consists of a high-sensitivity post-emulsifiable fluorescent penetrant, an emulsifier, and a dry, wet, or non-aqueous wet developer

TYPE	METHOD	PENETRANT USED	MIL-I-25135 MATERIAL GROUP USED	FAMILY OF ITEMS IN GROUP
I	C	Solvent-removable fluorescent dye	Group VII	Consists of a solvent-removable fluorescent penetrant, a penetrant remover (solvent) and a non-aqueous wet developer
II	A	Water-washable visible dye	Group III	Consists of a water-washable visible dye penetrant and a dry, wet, or non-aqueous wet developer
II	B	Post-emulsified visible dye	Group II	Consists of a post-emulsifiable visible dye penetrant, an emulsifier, and a dry, wet, or non-aqueous wet developer
II	C	Solvent-removable visible dye	Group I	Consists of a solvent-removable visible dye penetrant, a penetrant remover (solvent), and a dry, wet, or non-aqueous wet developer

ตารางที่ ๒ • Penetrant Inspection Types, Methods, and Associated Material Groups. (Sheet 2 of 2.)

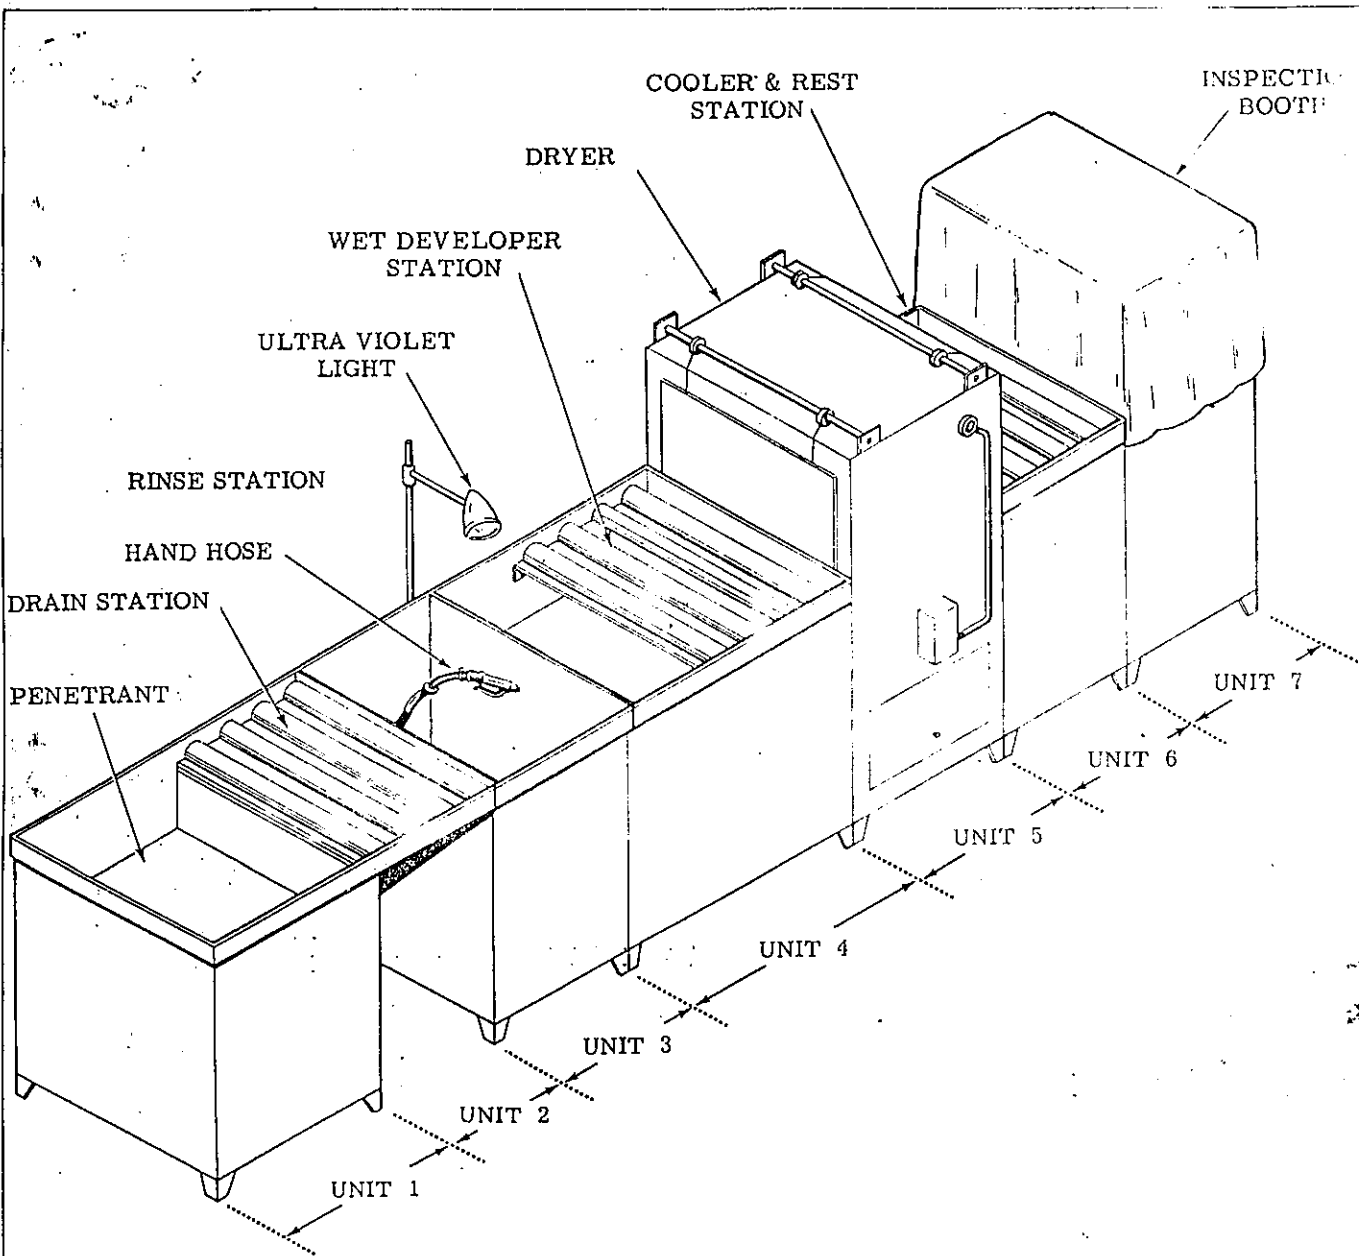


**NOTE:**

WHEN THIS EQUIPMENT IS USED WITH TYPE I, METHOD B INSPECTION PROCESS, AN EXTRA TANK FOR THE GROUP V OR VI EMULSIFIER SHALL BE ADDED BETWEEN UNITS 2 AND 3.

WHEN USING GROUP IV, V, OR VI DRY DEVELOPER, UNIT 4 SHALL BE MOVED BETWEEN UNITS 5 AND 6.

รูปที่ ๑๑

Typical Medium Size Parts Inspection Equipment

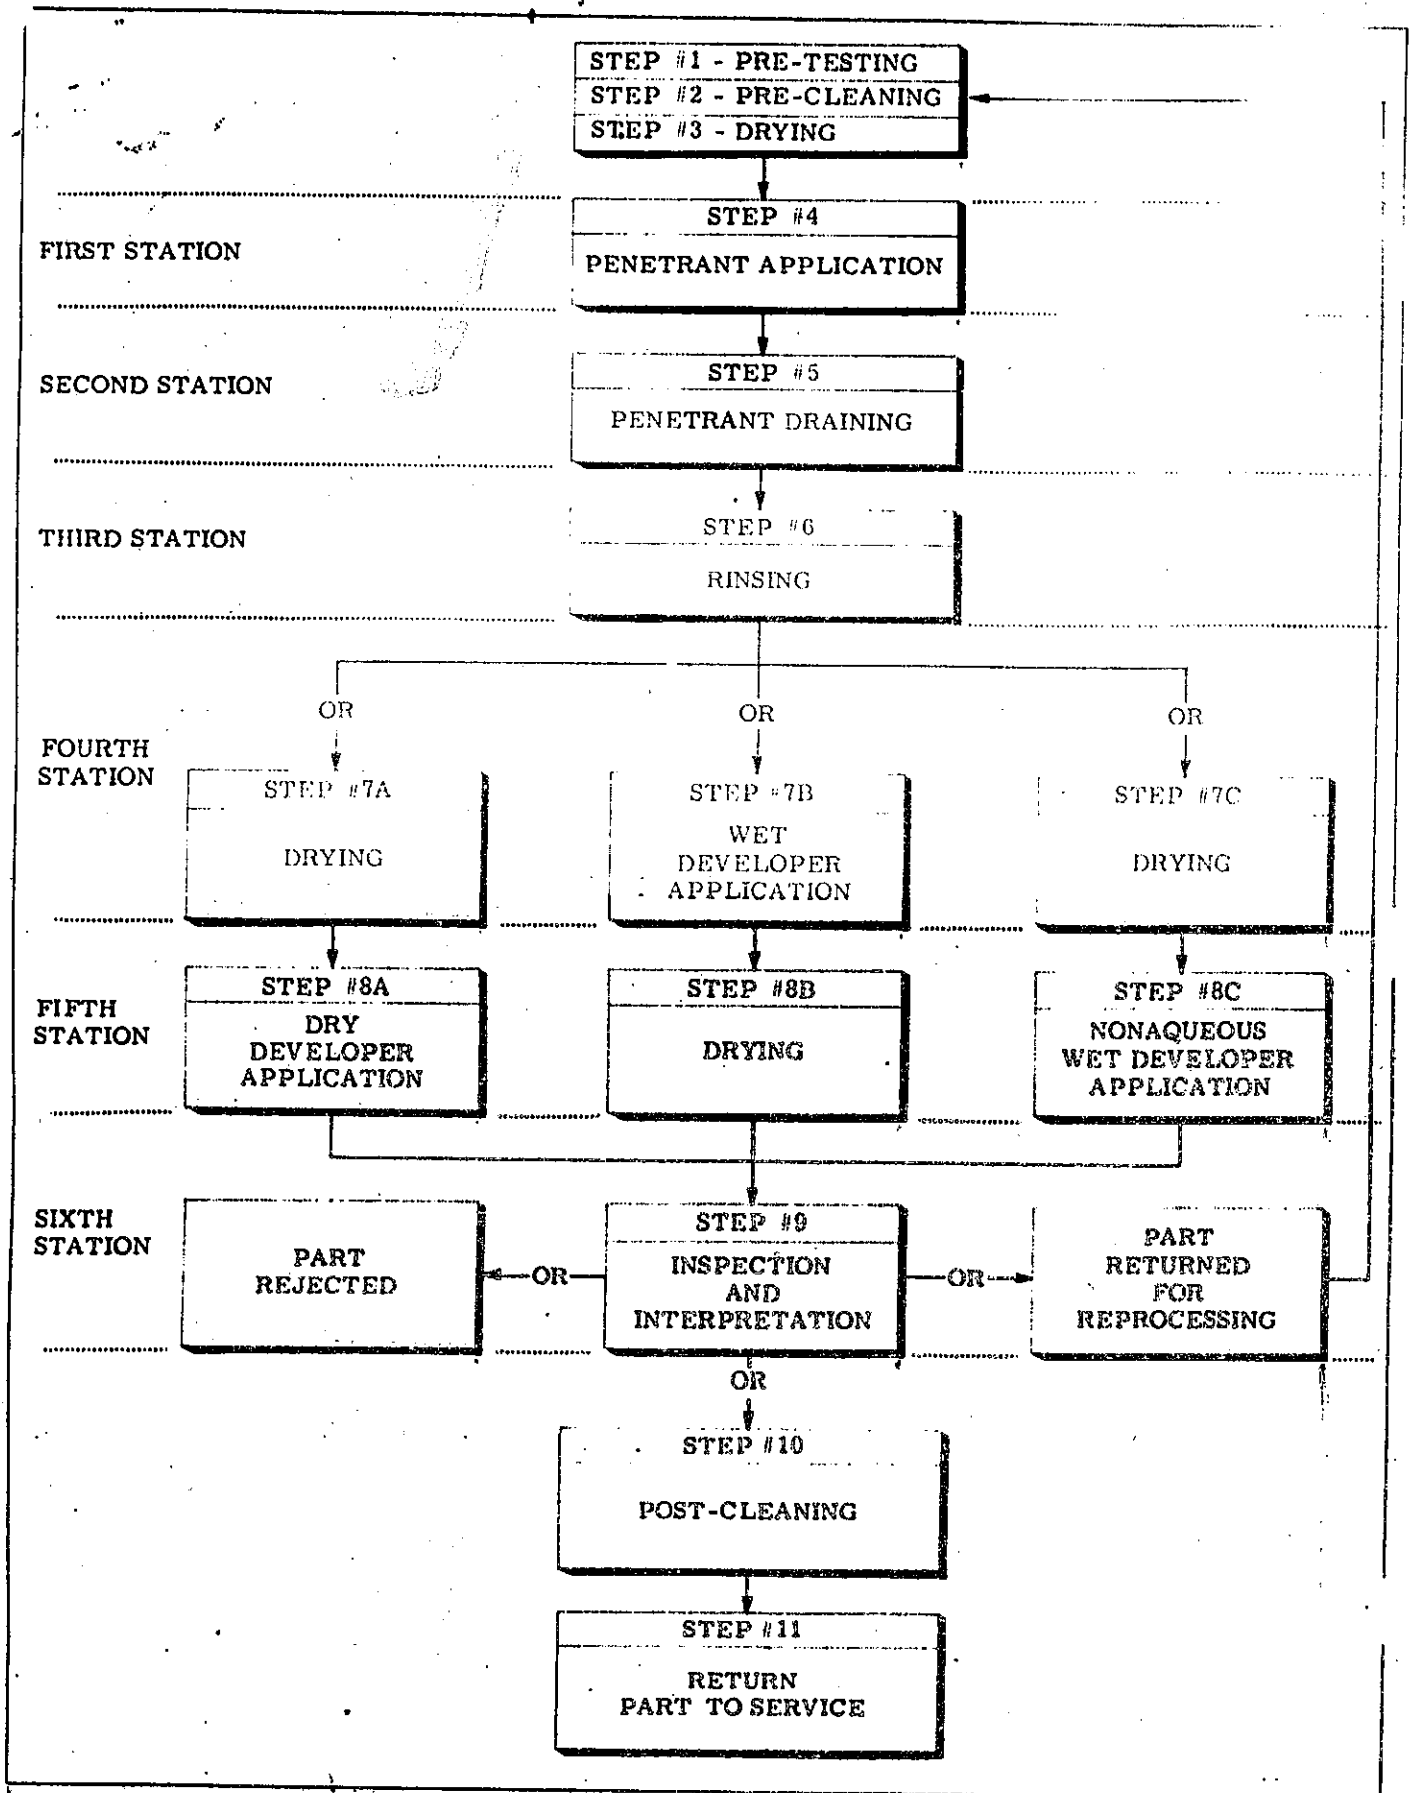

ชนิดของ PENETRANT

## TYPE I

- METHOD A ( GROUP IV )
- METHOD B ( GROUP V, VI )
- METHOD C ( GROUP VII )

## TYPE II

- METHOD A ( GROUP III )
- METHOD B ( GROUP II )
- METHOD C ( GROUP I )

## รูป ๑๑

๓. วิธีการตรวจ TYPE I, METHOD A

๓.๑ สาร PENETRANT, TYPE I METHOD A ใช้น้ำยา GROUP IV (MILITARY SPECIFICATION MIL - I - 25 - 135 ) ซึ่งประกอบด้วย

- WATER - WASHABLE FLUORESCENT PENETRANT
- DRY, WET ,OR NON - AQUEOUS WET DEVELOPER

สาร PENETRANT แบบนี้จะมีคุณสมบัติเป็นเมือก เพื่อให้ล้างด้วยน้ำได้ง่าย

๓.๒ ขั้นตอนการตรวจกระทำไ้ดังนี้ หลังจากทำความสะอาดและปล่อยให้ชิ้นงานแห้งสนิทแล้ว ใช้น้ำยา PENETRANT GROUP IV ทา หรือฉีด หรือพ่น ลงบนผิวชิ้นงานแล้วทิ้งไว้ให้น้ำยาซึม ซาบซอวระยะเวลาหนึ่ง ( ดูตารางที่ ๒ ) หลังจากนั้นก็ขจัดน้ำยา PENETRANT ส่วนเกิน ออกด้วยน้ำเย็นที่มีความดันต่ำ ( 20 - 30 PSI ) ฉีกล้างออก และแล้วก็ใช้ DEVELOPER ทา , ฉีด หรือ พ่น ลงบนผิวชิ้นงาน DEVELOPER จะถูกขับสาร PENETRANT ที่ฝังอยู่ใน รอยความไม่สมบูรณ์ขึ้นมาแสดงให้เห็นในลักษณะที่เป็นสีเรืองแสงที่ติดกับสีขาวของ DEVELOPER ภายหลังที่ส่องด้วยแสง BLACK LIGHT

## รูป ๑๒

๔. ใช้วิธีการตรวจ TYPE I METHOD A เมื่อ

- ๔.๑ ในกรณีที่ทำการตรวจชิ้นงานจำนวนมาก ๆ
- ๔.๒ รอยความไม่สมบูรณ์ จะต้องไม่มีรอยเปิดกว้างกว่าความลึก
- ๔.๓ ผิวชิ้นงานขรุขระมาก ๆ เช่น SAND CASTING, ROUGH WELDMENTS
- ๔.๔ ตรวจบริเวณกว้าง ๆ
- ๔.๕ ตรวจร่องเกลียวและร่องรึ่ม
- ๔.๖ เป็นสาร PENETRANT แบบ FLUORESCENT ที่มีความไวต่ำซึ่งเพียงพอที่

จะตรวจหารอยตำหนิ ตามธรรมชาติ ( INHERENT DEFECT )

- ๔.๗ การขจัดสาร PENETRANT ส่วนเกินออก อาจจะมีค่าลำบากเนื่องจากผิวขรุขระ
- ๔.๘ สาร SULPHONATES ใน EMUSIFING AGENT จะไม่กระทบกระเทือนต่อคลัท

ร่องล้นที่มาจาก NICKLE STEEL :

**หมายเหตุ** WATER - WASHABLE FLUORESCENT PENETRANT ( TYPE I METHOD A )  
 จะไม่สามารถตรวจพบรอยตำหนิเล็ก ๆ เช่น INTERGRANULAS CORROSION หรือ  
 STRESS CORROSION.

ข้อดีและข้อเสียของ TYPE I METHOD A

ข้อดี	ข้อเสีย
๑. การใช้สารเรืองแสง ( FLUORESCENT ) มีความแน่นอนในการมองเห็นรอยความไม่สมบูรณ์ใดก็ตาม ๒. วิธีการนี้สามารถนำมาพิจารณาในการตรวจครั้งเดียว ( ONE-STEP PROCESS ) ฉะนั้นจึงเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าและประหยัด ๓. เป็นวิธีการที่ตรวจหารอยตำหนิต่างๆ ได้กว้างมากมาย ๔. สาร PENETRANT สามารถที่ล้างออกด้วยน้ำได้อย่างง่ายดาย ๕. เป็นวิธีที่ง่ายในการตรวจชิ้นงานจำนวนมาก ๆ ๖. ชิ้นงานที่มีผิวหยาบหรือตรวจด้วยวิธีนี้ได้ก็เช่นเดียวกับและร่องลึก ๗. เป็นวิธีที่ประหยัด	๑. ต้องการบริเวณที่เป็นที่มืด ๒. วิธีนี้ไม่เหมาะที่จะใช้ตรวจหารอยความไม่สมบูรณ์ที่เกิดจากการชุบซิงค์ หรือรอยอื่น ๆ ๓. สาร PENETRANT ทำปฏิกิริยากับ ACIDS และ CHROMATES ๔. วิธีนี้จะไม่ไต่กลับชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธี ANODIZED ๕. การซักสาร PENETRANT ส่วนเกินด้วยวิธีล้างมากเกินไปหรือใช้วิธีไม่ถูก จะทำให้การตรวจไม่ไต่ผล ( OVER WASHING ) ๖. น้ำที่เปื้อนอะเคอนอาจจะไปทำลายหรือชะล้างสารที่ฝังอยู่ในรอยความไม่สมบูรณ์ออกได้ ๗. ไม่เหมาะสำหรับรอยตำหนิที่มีผิวเปิดกว้างกว่าความลึก

๕. วิธีการตรวจ TYPE I METHOD B

๕.๑ วิธีการตรวจด้วย PENETRANT TYPE I METHOD B ใช้น้ำยา GROUP V และ VI

๕.๑.๑ น้ำยา GROUP V ประกอบด้วย

- POST EMUSIFIABLE FLUORESCENT PENETRANT
- EMUSIFIER
- DRY, WET, OR NON - AQUEOUS WET DEVELOPER


๕.๑.๒ น้ำยา GROUP VI มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับกับ GROUP V แต่

POST - EMUSIFIABLE FLUORESCENT PENETRANT เป็นแบบที่ให้

ความไวสูงกว่า ( HIGHT SENSITIVE )

น้ำยาที่ใช้ในกรรมวิธีนี้จะคล้ายกับน้ำยาใช้ใน TYPE I METHOD A ดังที่ได้

การตรวจหาและกำจัด PENETRANT ชนิด NON SELF-EMULSIFIABLE

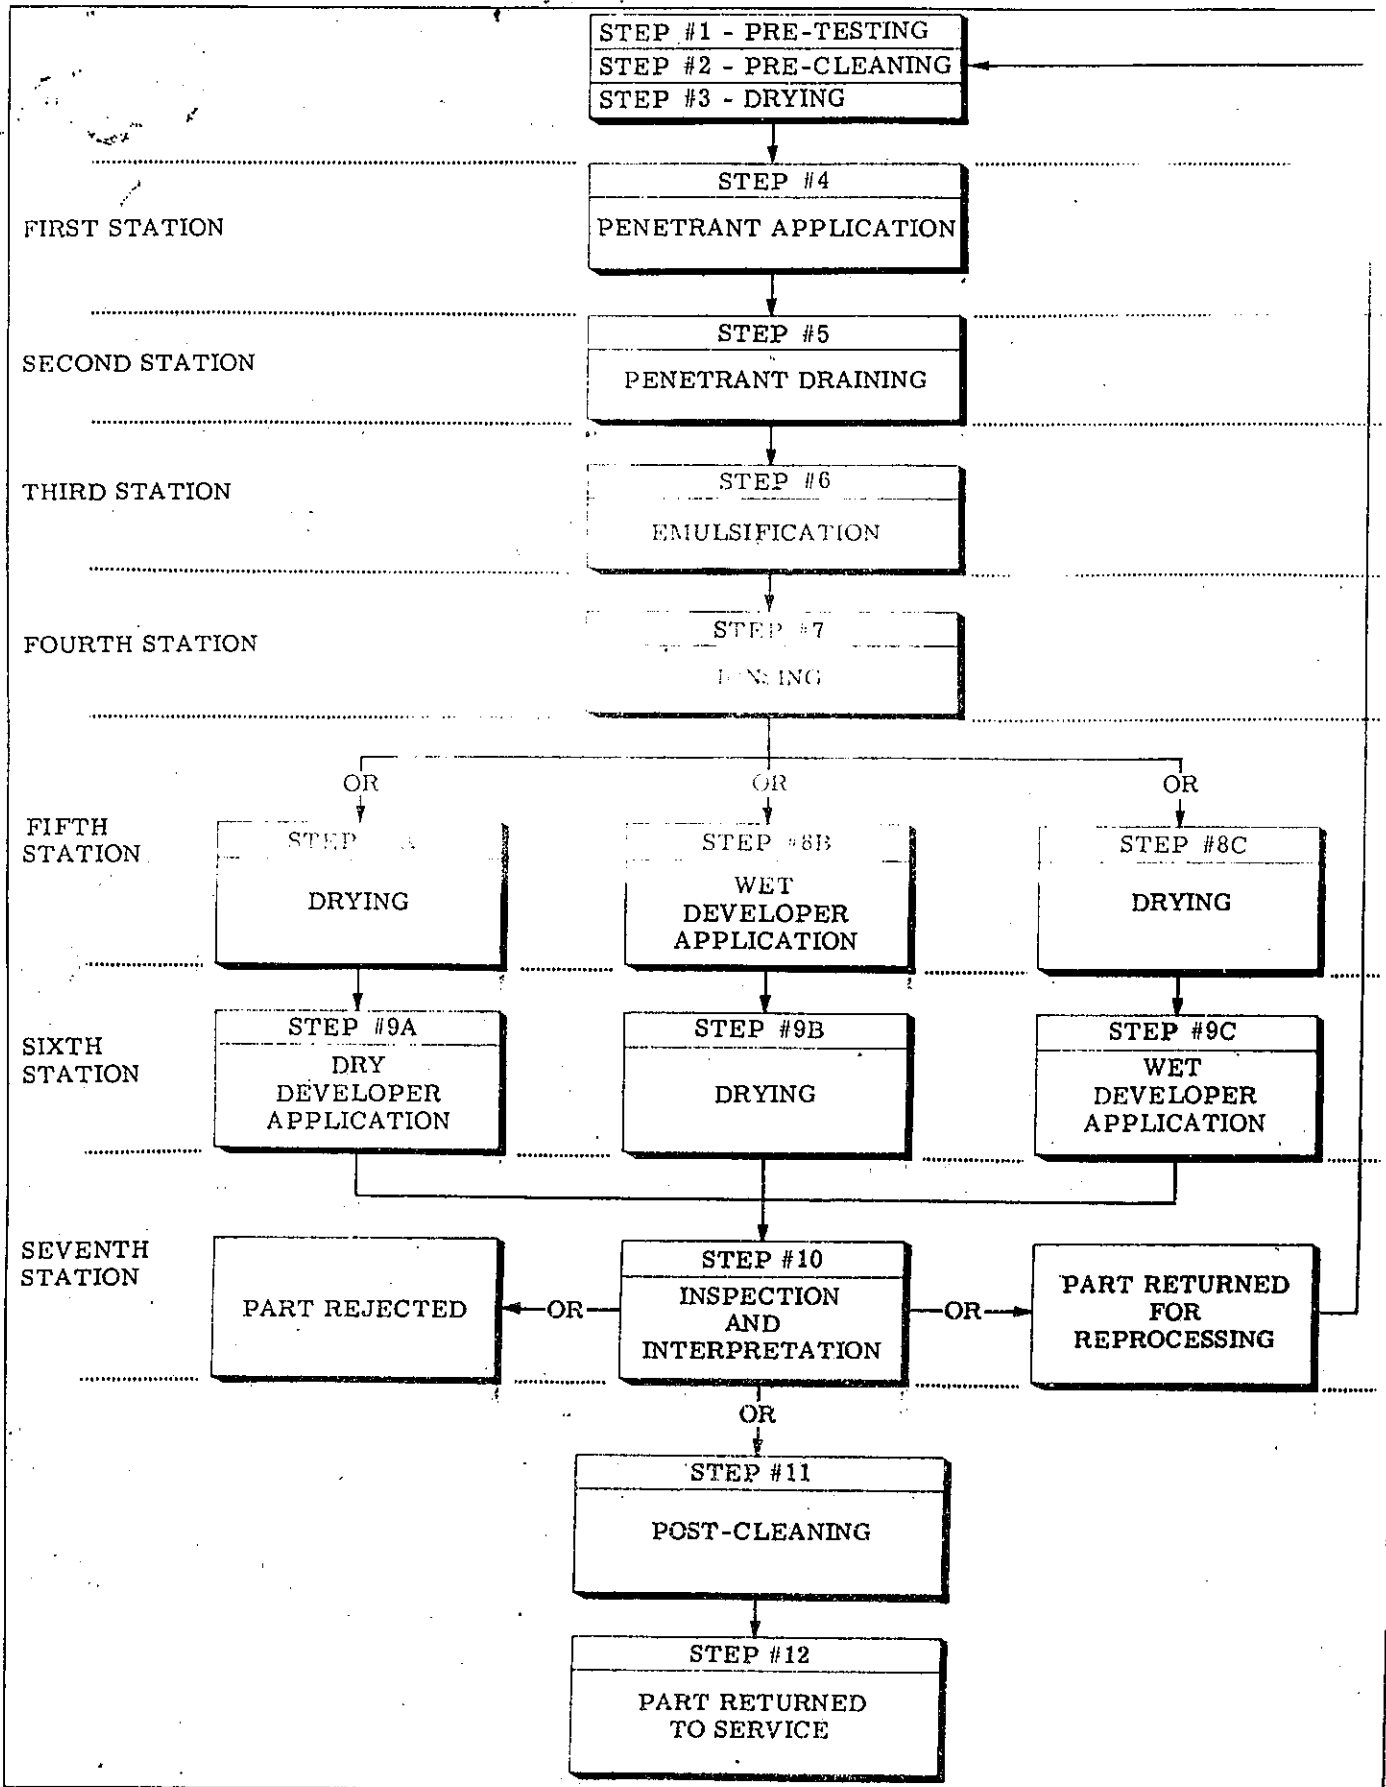

Type I, Method B Equipment Setup and Procedural Steps.

๕.๒ ขั้นตอนการตรวจ ภายหลังจากทำความสะอาดและทำให้แห้งแล้วก็นำยา PENETRANT GROUP V หรือ VI ทา หรือฉีก หรือ พ่น ลง บริเวณผิวชิ้นงาน แล้วปล่อยให้ยา PENETRANT ซึมซาบเข้าไปในรอยความไม่สมบูรณ์ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ( กังตารางที่ ๒ ) ต่อจากนั้นก็ใช้ EMUSIFIER พ่น , หรือ ฉีก ลงบนผิวชิ้นงานที่ปกคลุมด้วย PENETRANT แล้วล้างด้วยน้ำเย็นที่มีความดันต่ำ ( 30 - 40 PSI ) แล้วทำชิ้นงานให้แห้งสนิทแล้วจึงใช้ DEVELOPER DEVELOPER จะถูกขับ สาร PENETRANT ที่ฝังตัวอยู่ในรอยความไม่สมบูรณ์ ออกมาให้เห็นด้วยสายตาในลักษณะเรืองแสงเมื่อใช้ BLASH LIGHT ส่อง

หมายเหตุ ความไวหรือความแน่นอนในการตรวจหารอยตำหนิด้วยกรรมวิธีนี้ จะควบคุมได้โดยการเลือกใช้ชนิดของสาร PENETRANT ระยะเวลาที่ปล่อยให้ PENETRANT ซึมซาบ ระยะเวลาของ EMUSIFIER เทคนิคการล้าง และการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการอบให้แห้งอย่างใกล้ชิด

## ๖. ใช้วิธีการตรวจ TYPE I METHOD B เมื่อ

๖.๑ ทำการตรวจชิ้นงานจำนวนมาก ๆ

๖.๒ มีความไวของ TYPE I METHOD A ( GROUP IV )

หมายเหตุ สาร PENETRANT GROUP V มีความไวกว่า สาร PENETRANT GROUP IV ใน TYPE I METHOD A และ PENETRANT GROUP VI มีความไวกว่า สาร PENETRANT GROUP V

๖.๓ ชิ้นงานที่เปราะเปื้อนกรทหรือน้ำยาเคมีอื่น ๆ จะทำอันตรายต่อ WATER WASHABLE PENETRANTS แต่จะไม่ทำปฏิกิริยากับ TYPE I METHOD B

๖.๔ รอยความไม่สมบูรณ์ที่ผิวเปิดกว้างกว่าส่วนลึก

๖.๕ สามารถปรับความไวได้ แต่ต้องอยู่ในความควบคุม ดังนั้นจึงไม่ทำลยรอยความไม่สมบูรณ์ที่มีอยู่ และไม่ตองคำนึงถึงว่าจะตรวจหารอยความสมบูรณ์ที่มีอยู่ไม่พบ

๖.๖ ชิ้นงานที่อาจจะมียอยตำหนิเคมีสิ่งสกปรกเปื้อน ปิดฝังอยู่

๖.๗ ใช้ตรวจหา STRESS CRACKS หรือ INTERGRANULAR -CORROSION

หมายเหตุ น้ำยา GROUP VI เท่านั้นที่สามารถตรวจ STRESS CRACK หรือ INTERGRANULAR - CORROSION

๖.๘ ตรวจหารอยร้าวที่เกิดจากการเจียรไน ( GRINDING CRACK )

๖.๙ ต้องการ การมองเห็นรอยความไม่สมบูรณ์ได้ดี ( HIGH VISIBILITY IS REQUIRED )

## ข้อดีและเสียของ TYPE I METHOD B

ข้อดี	ข้อเสีย
<p>๑. สารเรืองแสง ( FLUORESCENT ) ที่ใช้ในกรรมวิธีให้ความสโลกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ ฉะนั้นจึงแน่ใจได้ว่าจะสามารถมองเห็นได้ชัดกว่าเมื่อได้รับแสงจาก BLACK LIGHT</p> <p>๒. มีความไวสูงสำหรับรอยตำหนิเล็กมาก ๆ</p> <p>๓. ตรวจได้กับรอยตำหนิที่เป็กว้างกว่าความลึก</p> <p>๔. ทำการชำระล้าง PENETRANT ใ้ง่ายกว่าเมื่อใช้ EMUSIFIER</p> <p>๕. เป็นกรรมวิธีที่ดีสำหรับสายการผลิตที่มีชิ้นงานจำนวนมาก ๆ โดยเฉพาะกับชิ้นงานใหญ่</p> <p>๖. เป็นกรรมวิธีที่ไม่เกิดผลกระทบกระเทือน เนื่องมาจาก ACIDS, CHROMATES และ ANODIZING</p> <p>๗. เป็นกรรมวิธีที่ การล้างเพื่อขจัด PENETRANT ส่วนเกินด้วยน้ำมากเกินไป ( OVER WASH ) จะไม่มีผลกระทบกระเทือน PENETRANT ที่ฝังตัวอยู่ในรอยความไม่สมบูรณ์</p>	<p>๑. เป็นวิธีที่ช้ากว่า TYPE I METHOD</p> <p>๒. ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับ EMUSIFIER</p> <p>๓. เป็นวิธีที่ไม่เหมาะในการตรวจของเกลียว, ร่องลึ้ม และ ผิวขรุขระ</p> <p>๔. จะต้องใช้วัสดุเพิ่มเติม ฉะนั้นค่าการใช้งานสูงขึ้น</p> <p>๕. ระยะเวลาของ EMUSIFIER ( DWELL TIME ) วิกฤตมาก</p>

## ๓. วิธีตรวจ TYPE I METHOD C

๓.๑ วิธีในการตรวจ PENETRANT TYPE I / ใช้น้ำยา GROUP VII ซึ่งประกอบด้วย METHOD C

- SOLVENT - REMOVABLE FLUORESCENT
- PENETRANT REMOVER OR CLEANER ( SOLVENT )
- NONAQUEOUS WET DEVELOPER

PENETRANT ไม่เป็นแบบล้างด้วยน้ำ ( WATER - WASHABLE ) แต่จะใช้สารทำละลาย ( SOLVENT ) แทนในการขจัด PENETRANT ส่วนเกินออก

๓.๒ ขั้นตอนการตรวจ - หลังจากทำความสะอาดชิ้นงานและทำให้แห้งแล้ว ใช้ PENETRANT GROUP VII พ่น, ทา, จุ่ม ลงบนผิวชิ้นงาน แล้วปล่อยให้ให้น้ำยาซึมซาบ ( DWELL TIME ) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วขจัด PENETRANT ส่วนเกินที่เกาะบนผิวชิ้นงานออกให้หมดโดยใช้ผ้า



ขุม REMOVER พอนมาก ๆ เช็ดบริเวณผิวชิ้นงาน แล้วปล่อยให้ชิ้นงานแห้ง จากนั้นจึงใช้ DEVELOPER พน, ทา, หรือขุม สาร PENETRANT ที่ฝังตัวอยู่ในรอยความไม่สมบูรณ์ จะถูกดูดซับขึ้นมาแสดงเป็นเครื่องหมาย ( INDICATION ) ให้เห็นด้วยสายตาในลักษณะเรืองแสงเมื่อใช้ BLACK LIGHT ส่อง

2. ใช้วิธีการตรวจ TYPE I METHOD C เมื่อ -

- 2.1 ต้องการตรวจเฉพาะตำบลงเป็นจุด ๆ
- 2.2 การตรวจด้วยวิธีล้างด้วยน้ำ ( WATER RINSING ) ไม่สะดวก เนื่องจากขนาดของชิ้นงานมีขนาดใหญ่มาก, น้ำหนักมาก, สภาพผิว, ไม่สามารถทาน้ำได้, ไม่มีความร้อนที่จะทำให้ชิ้นงานแห้ง หรือใช้ในชั้นสนาม

หมายเหตุ เมื่อต้องการจะตรวจหา FATIGUE CRACK , STRESS และ INTERGRANULAR CORROSION จะต้องใช้ GROUP VI หรือ VII เท่านั้น

ข้อดีและข้อเสียของ TYPE I METHOD C

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นกรรมวิธีที่เหมาะสมสำหรับตรวจเป็นจุดหรือตำบลงกับชิ้นงานใหญ่ ๆ</li> <li>2. เป็นวิธีที่ใช้เมื่อ กรรมวิธีล้างด้วยน้ำ (WATER RINSING ) ไม่มีความสะดวก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. การใช้ REMOVER ( SOLVENT ) เพื่อซัก PENETRANT ส่วนเกินออก จะมีขีดจำกัดในการตรวจในพื้นที่กว้าง ๆ</li> <li>2. ความไวจะลดลงเมื่อใช้ REMOVER จำนวนมากเกินไป</li> </ul>

3. วิธีการตรวจ TYPE II METHOD A

3.1 วิธีการตรวจด้วย PENETRANT TYPE II METHOD A ใช้น้ำยา GROUP III ซึ่งประกอบด้วย

- WATER - WASHABLE VISIBLE DYE PENETRANT
- DRY, WET OR NON - AQUEOUS WET DEVELOPER

น้ำยา PENETRANT เป็นของเหลวซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเมือกในตัว ( SELF - EMULSIFYING ), ล้างออกได้ด้วยน้ำและมีสีแสด

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ - ภายหลังจากทำความสะอาดและทำชิ้นงานให้แห้งดีแล้วใช้น้ำยา PENETRANT GROUP III ทา, ขุม, พน, หรือฉีด ลงบนบริเวณผิวชิ้นงาน แล้วปล่อยให้แห้งให้ PENETRANT ซึมซาบเข้าไปตามรอยความไม่สมบูรณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ตามระยะเวลาหนึ่งจากนั้นล้าง PENETRANT ส่วนเกินออกด้วยน้ำเป็นที่มีความดันต่ำ ( 20 - 30 PSI ) แล้วทำให้แห้ง

ต่อไปใช้ DEVELOPER ทา, ชุบ, พ่น หรือ ลาก ลงบริเวณผิวชิ้นงาน DEVELOPER จะถูกขับ PENETRANT ที่ซึมเข้าไปในรอยตำหนิขึ้นมา ตามลักษณะของรอยความไม่สมบูรณ์นั้น ๆ จะสามารถมองเห็นได้เมื่อมีแสงจากไฟฟ้าหรือธรรมชาติ เครื่องหมายที่เกิดขึ้นจะเป็นสีเข้มจาก PENETRANT ซึ่งจะติดกับสีขาวของ DEVELOPER

๑๑. ใช้วิธีการตรวจ TYPE II METHOD A เมื่อ-

๑.๑ มีความไวค่าที่สุดคือเพียงพอที่จะตรวจหารอยตำหนิที่เกิดตามธรรมชาติ (INHERENT DEFECT ) หรือ รอยตำหนิที่เกิดจากกรรมวิธีขึ้นต้น

๑.๒ ใช้ตรวจชิ้นงานที่มีจำนวนมาก ๆ

๑.๓ รอยความไม่สมบูรณ์ที่เปิดขึ้นบนผิวต้องไม่กว้างกว่าส่วนลึก

๑.๔ ใช้กับชิ้นงานที่มีผิวขรุขระมาก ๆ ได้แก่ SAND CASTINGS, ROUGH WELDMENT, PITTED AREAS

๑.๕ ตรวจเป็นบริเวณกว้าง ๆ

๑.๖ ตรวจร่องเกลียวและร่องลิ้น

๑.๗ การขจัด PENETRANT ส่วนเกินออกอาจทำได้ยากกับชิ้นงานที่มีผิวขรุขระ

หมายเหตุ WATER - WASHABLE VISIBLE DYE PENETRANT จะไม่สามารถตรวจหารอยตำหนิเล็ก ๆ ที่เกิดจาก INTERGRANULAR CORROSION และ FATIGUE CRACK

ข้อดีและข้อเสียของกรรมวิธี TYPE II METHOD A

ข้อดี	ข้อเสีย
๑. ไม่ต้องการ BLACK LIGHT ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องการสถานที่ที่มีความมืด	๑. เป็นกรรมวิธีที่ไม่ให้ความแน่นอนในการตรวจหารอยความไม่สมบูรณ์ที่เกิดจากการชุบสีและรอยขึ้น ๆ
๒. เป็นกรรมวิธีที่สามารถตรวจหารอยตำหนิได้หลายชนิด	๒. PENETRANT จะทำปฏิกิริยากับ ACID, CHROMATE.
๓. สาร PENETRANT ที่นำมาใช้สามารถล้างออกได้โดยง่ายด้วยน้ำ	๓. มีความไวค่ามากสำหรับรอยตำหนิเล็ก ๆ
๔. เป็นกรรมวิธีที่ง่ายเหมาะสำหรับชิ้นงานจำนวนมาก ๆ	๔. มีขีดจำกัดในการมองเห็นเครื่องหมายที่อาจมีขึ้น
๕. กรรมวิธีที่คัดเลือกสำหรับชิ้นงานที่มีผิวขรุขระ ร่องลิ้นและเกลียว	๕. ชิ้นงานจะต้องใช้ DEVELOPER ชนิดสีขาวเป็นพื้นเพื่อการมองเห็นเครื่องหมายได้ชัดเจน
๖. เป็นกรรมวิธีประหยัด	

ข้อดี	ข้อเสีย
๗. เป็นกรรมวิธีที่สามารถหอบตัวไปทำการตรวจใกล้ ( HIGHLY PORTABLE ) ๘. เหมาะสำหรับการตรวจเป็นจุดๆหรือเฉพาะตำแหน่ง ๙. ใช้ตรวจใกล้กับชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธี ANODIZE	๖. การล้างเพื่อขจัด PENETRANT ส่วนเกิน ออกมากเกินไปจะมีผลต่อการตรวจ ๗. กรมน้ำอาจจะทำลายสาร PENETRANT ที่ซึมเข้าไปในรอยตำหนิได้ ๘. ไม่ใช้สำหรับรอยตำหนิที่เปิดกว้างและอื่น

๑๑. วิธีการตรวจ TYPE II METHOD B

๑๑.๑ วิธีการตรวจ PENETRANT TYPE II METHOD B ใช้น้ำยา GROUP II ซึ่งประกอบด้วย

- POST - EMUSIFIABLE VISIBLE DYE PENETRANT
- EMUSIFIER
- DRY, WET OR NON - AQUEOUS WET DEVELOPER

กรรมวิธีนี้ ใช้น้ำยาที่ใช้คล้ายคลึงกับน้ำยาของ TYPE II METHOD A ต่างกันตรงที่จะต้องใช้ EMUSIFIER แทนหรือสาคที่แทน PENETRANT แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำ

๑๑.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ.- หลังจากได้ทำความสะอาด และทำชิ้นงานให้แห้งแล้วก็ใช้ PENETRANT GROUP II ทา, พ่น, ฉีด หรือสาด ลงบนบริเวณผิวของชิ้นงานแล้วปล่อยให้ให้น้ำยา ซึมซาบในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงให้ EMUSIFIER พ่น หรือ ฉีด ทับลงบน PENETRANT สาร EMUSIFIER จะรวมตัวกับ PENETRANT บนผิวชิ้นงานทำให้ล้างออกได้ง่าย จากนั้นก็ ล้างด้วยน้ำเย็นที่มีความดันต่ำ ( 30 - 40 PSI ) แล้วจึงใช้ DEVELOPER DEVELOPER จะถูกขับ เหว PENETRANT ที่ฝังตัวอยู่ในรอยความไม่สมบูรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาให้เห็นเป็นเครื่องหมายในลักษณะ สีเข้มที่ติดกับพื้นสีขาวของ DEVELOPER เมื่อใช้แสงไฟส่อง

๑๒. ใช้วิธีการตรวจ TYPE II METHOD B เมื่อ.-

- ๑๒.๑ ใช้ตรวจชิ้นงานที่มีจำนวนมาก ๆ
- ๑๒.๒ มีความไวกว่า TYPE II METHOD A, GROUP III ซึ่งเมื่อเทียบกับ GROUP IV แล้ว จะมีความไวพอ ๆ กัน
- ๑๒.๓ ชิ้นงานที่เป็น กรด หรือสารเคมีอื่น ๆ จะเป็นอันตรายต่อ WATER - WASHABLE

PENETRANTS

- ๑๒.๔ ตรวจหารอยความไม่สมบูรณ์ที่เปิดกว้างกว่าความลึก
  - ๑๒.๕ ชิ้นงานที่นำมาตรวจอาจจะมียุคตำหนิ แต่ ถูกสิ่งสกปรกปิดบังอยู่
  - ๑๒.๖ ตรวจงานที่ผ่านการต้มแข็งผิวมาแล้ว หรือใช้ในการตรวจสอบสิ่งอื่น ๆ ได้ทั่ว ๆ ไป
- หมายเหตุ ถึงแม้ว่าน้ำยาที่ใช้ในกรรมวิธีนี้ จะมีความไวที่สูงใน TYPE II ด้วยกัน แต่ก็ไม่สามารถ ตรวจหารอยตำหนิเล็ก ๆ เช่น INTERGRANULAR CORROSION และ STRESS CORROSION ได้

ข้อดีและข้อเสียของกรรมวิธี TYPE II METHOD B

ข้อดี	ข้อเสีย
๑. มีความไวกว่า TYPE II METHOD A ๒. ใช้ได้กับรอยตำหนิที่เปิดกว้างและตัน ๓. ทำการขจัด PENETRANT ส่วนเกินออกได้ง่าย เมื่อใช้ EMUSIFIER พ่นทับ ๔. เป็นกรรมวิธีนี้ ACIDS, CROMATES และ ANODIZING ไม่มีผลต่อ PENETRANT ๕. ไม่ต้องใช้ BLACK LIGHT ดังนั้นจึงไม่ต้อง ใช้สถานที่มืด ๆ ๖. เป็นวิธีที่สามารถหอบหัวไปทำการตรวจที่อื่น ๆ ได้ก็	๑. เป็นกรรมวิธีที่ไม่เหมาะที่ใช้ตรวจหารอย ตำหนิเล็ก ๆ ๒. ไม่เหมาะในการตรวจ ร่องลึม เกล็ด และผิวขรุขระ ๓. มีขีดจำกัดในการมองเห็นเครื่องหมายที่อาจ มีขึ้น ๔. ชิ้นงานจะต้องใช้ DEVELOPER สีขาว เป็นพื้นเพื่อให้ติดกับสีของเครื่องหมายที่เกิดขึ้น

๑๓. วิธีการตรวจ TYPE II METHOD C

๑๓.๑ วิธีการตรวจ PENETRANT TYPE II METHOD C โดยใช้สีน้ำยา GROUP I ซึ่งประกอบด้วย

- SOLVENT - REMOVABLE DYE PENETRANT
- PENETRANT REMOVER ( SOLVENT )
- DRY, WET NON - AQUEOUS WET DEVELOPER

สาร PENETRANT ไม่ได้เป็นแบบล้างด้วยน้ำ ( WATER - WASHABLE) แต่ใช้ตัวทำละลาย  
 ( SOLVENT ) เป็น PENETRANT REMOVER

๑๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ :- หลังจากที่ได้ทำความสะอาดและทำชิ้นงานให้แห้งแล้วก็ใช้  
 PENETRANT GROUP I พ่น ทา หรือนิกลาดลงบนบริเวณผิวชิ้นงาน แล้วปล่อยให้แห้งให้น้ำยาซึม  
 ซึมช่วงเวลาหนึ่ง ใช้ตัวทำละลาย REMOVER ( SOLVENT ) พ่น ทา หรือ นิกลาด  
 ที่อยู่บนผิวของชิ้นงานออกให้หมด เมื่อผิวชิ้นงานแห้งแล้ว ใช้ DEVELOPER พ่น, ทา หรือ นิกลาด  
 DEVELOPER จะถูกซึม PENETRANT ที่ซึมเข้าไปในรอยความไม่สมบูรณ์ขึ้นมาให้เห็นเมื่อใช้แสง  
 โฟลูออเรสเซนต์ เครื่องหมายที่เกิดขึ้นจะมีสีติดกับสีขาวของ DEVELOPER ทำให้สามารถดูความใน  
 เครื่องหมายนั้น ได้

ข้อดีและข้อเสียของกรรมวิธี TYPE II METHOD C

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. เป็นกรรมวิธีที่สามารถตรวจเป็นจุด ๆ หรือเฉพาะค่ามัลกับชิ้นงานขนาดใหญ่ ๆ</li> <li>๒. กรรมวิธีนี้จะนำมาใช้เมื่อ กรรมวิธีที่ใช้น้ำในการล้าง PENETRANT ไม่อาจกระทำใ้</li> <li>๓. ไม่จำเป็นต้องใช้ BLACK LIGHT ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่มืด</li> <li>๔. เป็นกรรมวิธีที่สามารถหอบหัวไปทำการตรวจที่อื่น ๆ ได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. การใช้ REMOVER (SOLVENT) เพื่อขจัด PENETRANT ส่วนเกินออก จะมีขีดจำกัดในการตรวจบริเวณกว้าง ๆ</li> <li>๒. มีขีดจำกัดในการมองเห็นเครื่องหมายที่อาจมีขึ้น</li> <li>๓. ชิ้นงานจะต้องใช้ DEVELOPER สีขาวเป็นพื้นเพื่อให้ติดกับสีขาว. เครื่องหมายที่เกิดขึ้น</li> <li>๔. เป็นกรรมวิธีที่ไม่เหมาะที่จะนำมาตรวจกับรอยค้ำหนึ่เล็ก ๆ</li> </ul>

MATERIAL	FORM	TYPE OF DISCONTINUITY	WATER-WASHABLE PENETRATION TIME (MINUTES)*	POST EMULSIFIED PENETRATION TIME (MINUTES)*
Aluminum	Castings	Porosity	5 to 15	5 **
		Cold shuts	5 to 15	5 **
	Extrusions and forgings	Laps	N/R	10
		Welds	Lack of fusion	30
	All	Porosity	30	5
		Cracks	30	10
		Fatigue cracks	N/R	30
Magnesium	Castings	Porosity	15	5 **
		Cold shuts	15	5 **
	Extrusions and forgings	Laps	N/R	10
		Welds	Lack of fusion	30
	All	Porosity	30	10
		Cracks	30	10
		Fatigue cracks	N/R	30
Steel	Castings	Porosity	30	10 **
		Cold shuts	30	10 **
	Extrusions and forgings	Laps	N/R	10
		Welds	Lack of fusion	60
	All	Porosity	60	20
		Cracks	30	20
		Fatigue cracks	N/R	30
Brass and bronze	Castings	Porosity	10	5 **
		Cold shuts	10	5 **
	Extrusions and forgings	Laps	N/R	10
		Brazed parts	Lack of fusion	15
	All	Porosity	15	10
		Cracks	30	10
Plastics	All	Cracks	5 to 30	5
Glass	All	Cracks	5 to 30	5
Carbide-tipped tools		Lack of fusion	30	5
		Porosity	30	5
		Cracks	30	20
Titanium and high temperature alloys	All		N/R	20 to 30
All metals	All	Stress or intergranular corrosion	N/R	240

\*For parts having a temperature of 60°F or higher. N/R - Not Recommended

INSPECTION CONSIDERATIONS

APPROPRIATE INSPECTION METHODS

Type I, Method A  
Type I, Method B  
Type I, Method C  
Type II, Method A  
Type II, Method B  
Type II, Method C

PART VOLUME:

- 1. Inspecting large volume of parts . . . . . X X
- 2. Inspecting small volume of parts . . . . . X

AREA TO BE INSPECTED:

- 1. Inspecting large areas . . . . . X
- 2. Spot Inspection . . . . . X

PENETRANT SENSITIVITY REQUIRED:

- 1. The lowest penetrant sensitivity is sufficient to detect the defect inherent to the part . . . . . X
- 2. A higher penetrant sensitivity than Type I, Method A gives, is desired. . . . . X X
- 3. Variable, but controlled, sensitivities are necessary so that nondetrimental discontinuities can be passed over while harmful discontinuities are detected . . . . . X X
- 4. Lowest sensitivity is desired . . . . . X
- 5. A higher penetrant sensitivity than Type II, Method A gives, is desired . . . . . X X X

SURFACES TO BE INSPECTED:

- 1. Surface very rough (i.e., sand castings) . . . . . X X
- 2. Threads and keyways . . . . . X X
- 3. Porous castings . . . . . X X
- 4. Rough weldments . . . . . X X
- 5. Machine . . . . . X X X X X
- 6. Rolled . . . . . X X X X X
- 7. Forged . . . . . X X X X X
- 8. Invested . . . . . X X X X X
- 9. Permanent mold . . . . . X X X X X
- 10. Anodized . . . . . X X X X X
- 11. Pitted . . . . . X X X X X
- 12. Finished . . . . . X X X X X

DISCONTINUITY TYPES:

- 1. Discontinuities are not wider than their depth . . . . . X X X X X X
- 2. Discontinuities are wider than their depth . . . . . X X X X X
- 3. Stress or intergranular corrosion . . . . . X X X X X
- 4. Grinding cracks . . . . . X X X X X
- 5. Turbine blade cracks\* . . . . . X X X X X

PRODUCTION RATES:

- 1. High . . . . . X X X X X
- 2. Low . . . . . X X X X X

OTHER:

- 1. The part is contaminated with acid or other chemicals that will harm water-washable penetrants . . . . . X X X X X
- 2. Inspecting parts which may have defects that are contaminated with in-service soils . . . . . X X X X X
- 3. Water-rinsing method not feasible because of part size, weight, and surface condition . . . . . X X X X X
- 4. Removal of excess penetrant may be a problem . . . . . X X X X X
- 5. Short penetration time . . . . . X X X X X

\*Recommended but refer to Applicable Technical Order.

PRE - TEST ( PRE - CLEANING, DRYING, APPLICATION AND  
REMOVAL METHODS AND PROCEDURES )

ตอนที่ III

๑. วิธีการ PRE - TESTING

๑.๑ ความมุ่งหมาย:- การ PRE - TEST มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะให้เกิดความแน่ใจในงานที่จะนำมาตรวจจะไม่เสียหาย อันเนื่องมาจากน้ำยาหรือการปฏิบัติการในการตรวจด้วยวิธีนี้หรือการทดสอบระยะเวลาของการใช้ EMUSIFIER

๑.๒ วิธีการ:- การ PRE - TEST จะต้องกระทำดังต่อไปนี้

๑. เลือก สสาร PENETRANT ที่จะใช้ในการตรวจด้วยวิธี DYE PENETRANT เพื่อจะนำมาทดสอบ

๒. เลือกชิ้นงานชนิดเดียวกันกับชิ้นที่จะนำมาตรวจ

๓. กำหนดกรรมวิธีการตรวจกับชิ้นที่ได้เลือกมานั้น ในขั้นตอนที่ ๒ ซึ่งทำให้เหมือนกับปฏิบัติงานจริง ๆ

๔. รวมถึงขั้นตอนที่ ๓ และขั้นตอนต่อไป จนเสร็จสิ้นตามกรรมวิธีนั้น ๆ จึงตรวจดูความชำรุดเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นทดลองนั้น ๆ

หมายเหตุ ชิ้นตัวอย่างที่จะนำมาทดลองจะต้องเป็นชนิดเดียวกันกับชิ้นงานที่จะนำไปตรวจด้วยวิธีนี้

๕. ถ้าเกิดการชำรุดเสียหายกับชิ้นทดลอง หรือมีสิ่งที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยากับชิ้นทดลองนั้นกรรมวิธีการตรวจนี้จะใช้ไม่ได้

๒. วิธีการ PRE - CLEANING :- การตรวจหาเครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากรอยตำหนิ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการไหลซึมของ PENETRANT ถึงแม้ว่ารอยตำหนินั้นจะเป็นรอยร้าวจะเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ปรากฏว่าบางครั้ง PENETRANT ไม่สามารถที่จะไหลซึมเข้าไปในรอยร้าวได้เนื่องจากมีเศษคาร์บอน, หลอกลื่น, วานิส, สิ่งสกปรก, คราบน้ำ, สี, สนิม และ การเคลือบผิวเข้าไปขวางกั้นหรืออุดกั้นรอยตำหนิ นั้นถ้าปราศจากการทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกแปลกปลอมออกให้สะอาดก็แล้ว อาจเกิดการสับสนในเครื่องหมาย ( INDICATION ) นั้นได้และเป็นการแน่นอนว่าการตรวจก็จะไม่สัมฤทธิ์ผล

๒.๑ ความมุ่งหมาย:- ความมุ่งหมายของการทำความสะอาดก็เพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากชิ้นงาน ซึ่งจะเป็นการป้องกันการสับสนหรือผิดพลาดจากเครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากรอยตำหนิ นั้น ๆ การทำความสะอาดจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็จะต้องทำตาม T.O. ดังต่อไปนี้ T.O. 1 - 1 - 1 , T.O. 4202 - 1 - 7 และ T.O. 25 - 1 - 13

๒.๒ การเลือกวิธีทำความสะอาด ( CLEANING METHOD ) การทำความสะอาดมีด้วยกันหลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะทำความสะอาด เทคนิคและวิธีการทำความสะอาดที่จะใช้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้

๑. ชนิดของสิ่งสกปรก



๒. ชนิดของการเคลือบผิว
๓. ชนิดของวัสดุที่จะนำมาตรวจ
๔. หรือทั้งสามรายการที่ใดกล่าวมารวมกัน

๒.๓ ชนิดของการทำความสะอาด ( TYPICAL CLEANING METHODS )

วิธีทำความสะอาดที่ใช้ได้ผลซึ่งอาจจะนำมาใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือคราบเปื้อนที่ติดอยู่บริเวณผิวของชิ้นงาน ชิ้นวัสดุและรอยค้ำหนีตาง ๆ มีหลายวิธีด้วยกันคือ

๒.๓.๑ ALKALINE - CLEANING :- เป็นสารละลายผสมกับน้ำไม่ติดไฟ มีส่วนผสมพิเศษสำหรับทำให้สิ่งสกปรกทั้งหลายละลาย, มีการแทรกซึมดี, มีลักษณะเป็นเมือกและลื่นคล้ายสบู่ เมื่อทำการล้างออกด้วยน้ำ มันจะทำให้คราบน้ำที่เกาะอยู่ตามผิวของชิ้นงานแยกตัว ซึ่งทำให้ชิ้นงานสะอาดทั้งทางคานเคมีและฟิสิกส์ เนื่องจากว่ามีพลังละลายสิ่งสกปรกโคกโค้งเป็นพิเศษมีแรงดึง - สิ่งเปราะเป็ล่อนที่ฝังอยู่ในรอยค้ำหนีออกมา และพร้อมที่จะยอมให้สาร PENETRANT ซึมเข้าไปแทนที่โคก

๒.๓.๒ WATER CLEANING WITH DETERGENTS :- เครื่องมือทำความสะอาดชนิดที่ใช้น้ำร้อนและสิ่งที่จะช่วยทำความสะอาดอื่น ๆ อาจนำมาใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน อย่างไรก็ตามการใช้วิธีนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งสกปรกเป็นอย่างมาก การทำความสะอาดหลอ่ลื่นและไขที่อุดค้ำหนีค้ำหนี ด้วยวิธีนี้จะไม่เป็นการค้ำหนี

หมายเหตุ เมื่อทำความสะอาดด้วยวิธีนี้จะต้องทำชิ้นงานให้แห้งโดยให้ความร้อนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะขจัดน้ำออกจากรอยค้ำหนี ( ซึ่งน้ำนี้อาจจะเป็นสิ่งกีดขวางมิให้ PENETRANT ซึมเข้าไปในรอยค้ำหนีได้ ) และจากผิวของชิ้นงาน ( ซึ่งอาจจะทำให้เป็ล่อนต่อ PENETRANT ได้ )

๒.๓.๓ STEAM CLEANING คือการใช้กำลังดันไอดังน้ำร้อนมาฉีดล้างชิ้นงานอาจจะนำเอา ALKALINE - CLEANING มาใช้รวมได้ เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ ๆ ที่ทำความสะอาดด้วยวิธีอื่น ๆ ได้ยาก

๒.๓.๔ VAPOR DEGREASING เป็นวิธีการที่ให้ความแน่นอนสูงในกรรมวิธีทำความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลอ่ลื่นและไขที่ปิดบังรอยค้ำหนี ปกติสิ่งเปราะเป็ล่อนที่เป็นสารอินทรีย์จะใช้การทำความสะอาดด้วยวิธี ALKALINE - CLEANING ดีที่สุด แต่สำหรับสารอินทรีย์แล้วต้องทำความสะอาดด้วยวิธี VAPOR DEGREASING จะดีกว่า

๒.๓.๕ ULTRASONIC CLEANING, เมื่อสิ่งเปราะเป็ล่อนชนิดแข็ง ๆ เช่น คาร์บอนนาไมด์, ออกไซด์ อุกคามรอยค้ำหนีนั้น ๆ จึงอาจจะต้องใช้ ULTRASONIC CLEANING เพื่อให้สิ่งเปราะเป็ล่อนนั้นแตกตัวออก ทำให้สาร PENETRANT ซึมเข้าไปในรอยค้ำหนีนั้นได้

๒.๓.๖ SOLVENT CLEANING จะเลือกใช้วิธีทำความสะอาดด้วยวิธีนี้เป็นพิเศษ โดยการเช็ดชิ้นงาน ต่อเมื่อ VAPOR DEGREASING, ALKALINE HOT TANK และ STEAM CLEANING ไม่สามารถนำมาใช้ได้เท่านั้น การใช้ SOLVENT ด้วยมือจะต้องมีความระมัดระวังมากเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งสกปรกถูกขจัดออกหมดจากรอยค้ำหนีและบริเวณผิวของชิ้นงาน

๒.๓.๓ MECHANICAL CLEANING

การพ่นทรายอาจจะนำมาใช้ในการทำความสะอาด  
สะเก็ดกับชิ้นงานประเภทโลหะโดยเฉพาะ ถ้าผิวของโลหะชนิดนั้นจะไม่อ่อนตัวจะทำให้ปัดขูด  
ความไม่สมบูรณ์โดยตัวมันเอง หรืออาจจะถูกกัดด้วยวัสดุที่พ่นทรายที่ใช้ในกรรมวิธี

หมายเหตุ การลอกสีไม่ควรกระทำด้วยวิธีนี้ ยกเว้นเหล็กที่ผ่านการอบชุบแล้วมี TENSILE  
STRENGTH ตั้งแต่ 220,000.- PSI ขึ้นไป  
(PAINT REMOVAL)

๒.๔ การลอกสี / การขจัดสีบริเวณผิวของชิ้นงานโดยใช้วิธีการลอกซึ่งควรปฏิบัติตามคู่มือ

ของการใช้น้ำยาเคมีนั้น การขจัดสีโดยวิธีทำให้เนื้อสีร่อนนั้นกระทำด้วยวิธีใช้สารทำละลาย  
(SOLVENT PAINT STRIPPER) หรือวิธีทำให้สารละลายด้วย น้ำยาลอกสีและน้ำร้อน  
(DISSOLVING - TYPE HOT - TANK - PAINT STRIPPERS)

หมายเหตุ เป็นที่รับรองกันว่าภายหลังจากการลอกสีแล้วจะต้องทำความสะอาด อากาศด้วยกรรมวิธี  
VAPOR DEGREASING อีกครั้งหนึ่ง

๒.๕ การทำความสะอาดด้วยน้ำยาเคมี (CHEMICAL CLEANING)

๒.๕.๑ ETCHING โลหะอ่อนที่ผ่านเครื่องมือกลจะต้องใช้กรดกัด (ETCHED)

เพื่อขจัดครีบทหรือสะเก็ด เหล็กและโลหะอื่น ๆ ที่ผ่านการอบชุบจะต้องใช้กรดกัดครีบทหรือสะเก็ดออก  
ก่อนที่จะไปทำการตรวจ ยกเว้นเหล็กที่ผ่านการอบชุบเพิ่มความแข็งแรงเกิน 220,000 PSI

ข้อควรระวัง กรดและโครเมท จะทำปฏิกิริยากับ WATER WASHABLE FLUORESCENT

PENETRANT และ WATER WASHABLE VISIBLE PENETRANT แต่จะไม่ทำปฏิกิริยา  
กับ VISIBLE DYE PENETRANT (GROUP I, III และน้ำยา PENETRANT GROUP V, VI, VII

๒.๕.๒ ACID OR ALKALINE BATHS, ใช้ในบางกรณีเพื่อขจัดสนิม, คลาสนิม  
หรือ โครเมท (RUST, SURFACE SCALE, OR CHROMATES) หลังจากผ่านกรรมวิธีนี้แล้วจะต้อง  
ทำความสะอาดด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมต่อไป

๒.๖ สิ่งที่ต้องระวังล่วงหน้าในการทำความสะอาด (CLEANING PRECAUTION)

๑. วิธีทำความสะอาดนั้น ๆ อาจจะเป็นสิ่งสกปรกแปรอะเปื้อนปกคลุมรอยตำหนิเสียเอง

๒. ควรระมัดระวัง เมื่อปฏิบัติค่อ สารทำความสะอาดที่ไวไฟ, มีกลิ่นฉุน หรือเป็นอัน

ตรายต่อผิวหนัง

๓. ชิ้นงานที่ผ่านการทำความสะอาดตามกรรมวิธีแล้วจะต้องล้างและทำให้แห้งสนิท

๒.๗ DRYING PROCESS

๑. HAND WIPING

๒. COMPRESSED AIR DRYING

๓. ROOM - AIR - DRYING

๔. WARM - AIR - DRYING

๕. OVEN DRYING

๖. RECIRCULATING HOT AIR DRYING

๒.๒ การเลือกใช้ชนิดของ PENETRANT การเลือกสาร PENETRANT ให้เหมาะสมกับการตรวจด้วยวิธี PENETRANT ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน เช่น คุณสมบัติการซึมซาบ ความสามารถมองเห็นได้ การค้นหารอยตำหนิที่เฉพาะเจาะจงลงไป สภาพผิวของชิ้นงาน รูปร่างของชิ้นงาน ความสะอาดสะบายและชนิดของเครื่องมือที่มีอยู่

การเลือกใช้ PENETRANT ที่ถูกต้องนั้น ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงชนิดความไวของน้ำยา PENETRANT ที่ใช้ ความไวของน้ำยา PENETRANT ในที่นี้จะถูกจำกัดขอบเขตความสามารถของตัวมันเองทั้งสิ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ตรวจและน้ำยาอื่น ๆ ในกลุ่ม (GROUP) เดียวกัน

ข้อควรระวัง VISIBLE DYE PENETRANT, TYPE II GROUP I, II และ III มีความไวในการตรวจหา รอยความไม่สมบูรณ์ต่ำกว่าความไวของ FLUORESCENT PENETRANT เนื่องจากความไวที่ต่ำกว่านี้จึงเป็นจุดวิกฤตเมื่อจะตรวจรอยตำหนิที่เกิดจากการใช้งาน (SERVICE DEFECTS ) ของชิ้นส่วนอากาศยาน เครื่องยนต์และชิ้นอาวุธ

ฉะนั้น VISIBLE DYE PENETRANTS จึงไม่สมควรที่จะนำมาใช้ในการตรวจกับอากาศยาน เครื่องยนต์ หรือชิ้นอาวุธ หรือ ส่วนประกอบอื่น ๆ ยกเว้นได้มีการรับรองเป็นพิเศษทางก้านวิศวกรรมจากวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นราย ๆ ไป

๒.๒.๑ วิธีการใช้ PENETRANT สาร PENETRANT ทั้ง TYPE I และ II สามารถใช้ วิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้ดังต่อไปนี้

๑. ชุบหรือจุ่มชิ้นงานลงไป
๒. ฉีดใส่ลงในชิ้นงาน
๓. พ่นลงในชิ้นงาน
๔. ทาที่ผิวของชิ้นงาน
๕. หรือวิธีอื่น ๆ ที่สามารถทำให้ PENETRANT ปกคลุมผิวชิ้นงานได้

๒.๒.๒ การใช้ความร้อน HEAT APPLICATION :- ชิ้นงานอาจจะต้องผ่านความร้อน (ปกติไม่เกิน 150° F ) ก่อนที่จะใช้ PENETRANT เพื่อที่จะเพิ่มความไวของ PENETRANT เมื่อนำชิ้นงานแช่ลงใน PENETRANT แล้วปล่อยให้เย็นลงแล้วอุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องไม่สูงเกินกว่าที่บริษัทผู้ผลิต น้ำยา PENETRANT นั้นกำหนด

๒.๒.๓ DRAINING :- ภายหลังจากที่ใช้ PENETRANT แล้วจะต้องปล่อยให้ชิ้นงาน สะเด็ดจาก PENETRANT

๒.๒.๔ PENETRANT TIME :- เวลาที่ปล่อยให้ PENETRANT ซึมซาบเข้าไปในรอยความไม่สมบูรณ์ ตามตารางที่ ๒ บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเวลาให้นานขึ้นหรือใช้ PENETRANT ซ้ำลงไปอีก กับชิ้นงานที่นำส่งสัหรือเพื่อความแน่ใจในเครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากรอยตำหนิ นั้น ๆ

๒.๘ การใช้ EMUSIFIER การใช้ EMUSIFIER TYPE I และ II, METHOD B สามารถเลือกใช้วิธีดังต่อไปนี้

๑. จุ่มหรือชุบชิ้นงานลงไป
๒. ฉีดลากลบนชิ้นงาน
๓. พ่นลงบนชิ้นงาน
๔. หรือวิธีอื่น ๆ ที่สามารถทำให้ EMUSIFIER ปกคลุมชิ้นงานได้รวดเร็ว

ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ EMUSIFIER โดยใช้แรงทานอกเสียจากการแช่ เพราะจะทำให้เสียเวลาที่กำหนดหรือไม่ได้กำหนดเวลา และไม่จำเป็นที่ต้องการความแน่นอนมา...

ภายหลังจากใช้ EMUSIFIER พ่น ฉีดหรือ จุ่ม ชิ้นงานที่ปกคลุมไว้ด้วย PENETRANT แล้ว จะต้องนำชิ้นงานนั้นไปล้างและในช่วงนี้อาจจะปล่อยพักไว้ ( EMUSION-DWELL TIME ) ช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงใช้น้ำล้างออก

๒.๘.๑ EMUSIFIER DWELL TIME :- กระทำดังต่อไปนี้

๑. EMUSIFIER ของ TYPE I METHOD B :- การหาช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดที่ปล่อย EMUSIFIER ไว้ ก่อนที่จะทำการล้างออกนั้นจะต้องทำการทดลองกับชิ้นส่วนชนิดเดียวกันกับที่จะนำมาตรวจ หรือเป็นวัสดุชนิดเดียว ซึ่งกระทำดังนี้

ก. ช่วงระยะเวลาที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อขจัด PENETRANT ส่วนเกินออก ในการตรวจหารอยตำหนิที่ส่วนผิวเปิดกว้างกว่าความลึก

ข. ช่วงระยะเวลาที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อขจัด PENETRANT ส่วนเกินออกจากรอยที่เกิดจากเครื่องจักร รอยมุม หรือรอยความขรุขระขึ้น ๆ ในการตรวจหารอยแตกร้าวเล็ก ๆ

ค. ช่วงระยะเวลาที่มากที่สุดซึ่งไม่ทำให้เกิด " OVER EMUSIFICATION "

หมายเหตุ ช่วงระยะเวลาที่มากที่สุดที่ปล่อย EMUSIFIER TYPE I METHOD B หึ่งไว้ก่อนทำการล้างออกนั้นไม่ควรเกิน ๕ นาที

๒. EMUSIFIER ของ TYPE II METHOD B :- การหาช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดที่ปล่อย EMUSIFIER หึ่งไว้ก่อนทำการล้างออก สำหรับชนิดนี้เหมือนกับ TYPE I METHOD B แต่จะใช้ช่วงระยะเวลาที่น้อยที่สุดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

๒.๙.๑ การใช้ DEVELOPER DEVELOPER ชนิดแห้ง, เปียก และชนิดของเหลวที่ไม่ใช้น้ำสามารถนำไปใช้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

๑. ชนิดของเหลว ( AQUEOUS WET DEVELOPER )

ก. โดยการจุ่มชิ้นงานลงไป ( DIPPING )

ข. โดยการฉีดลากล ( FLOW - ON )

ค. การพ่น ( SPRAYING )

สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความไวในการตรวจหารอยตำหนิสูง

เป็นวิธีที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป

) สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความไวในการตรวจ

๒. ชนิดของเหลวไม่ใช้น้ำ ( NON - AQUEOUS WET DEVELOPER )

ก. โดยการพ่น ( จะใช้ท่อเมื่อจำเป็น )

ข. โดยใช้แปรงทา ( เป็นวิธีที่ไม่สมบูรณ์นัก )

๓. ชนิดแห้งหรือผง ( DRY DEVELOPER )

ก. โดยการจุ่มชิ้นงานลงไป ( DIPPING )

ข. โดยวิธีเป่าควมผงของ DEVELOPER ( DUSTING )

ค. โดยวิธีไหลลงไป ( FLOW - ON )

๒.๑๑ การให้ความร้อน ( HEATED APPLICATION ) :- WET DEVELOPER

TYPE I และ TYPE II จะสามารถพ่นลงบนชิ้นงานที่เพิ่งนำออกมาจากเตาอบในขณะที่ยังร้อนอยู่ซึ่งจะทำให้ DEVELOPER แห้งไ้เร็วขึ้น วิธีนี้จะเพิ่มความไว ( SENSITIVITY ) ในการตรวจหารอยตำหนิได้

สำหรับ NON - AQUEOUS WET DEVELOPER นั้น ไม่สมควรที่จะนำมาใช้กับชิ้นงานที่ยังกร้อนอยู่ เพราะ DEVELOPER ชนิดนี้บางชนิดมีจุดติดไฟประมาณ 50° F

๒.๑๒ DEVELOPER DWELL TIME :- ช่วงระยะเวลาที่ปล่อย DEVELOPER ไว้ ขึ้นอยู่กับชนิดของ PENETRANT , ชนิดของ DEVELOPER และ ชนิดของรอยตำหนิ การให้เวลาพอเพียงจะทำให้ DEVELOPER ถูกขับทำให้เกิดเครื่องหมายขึ้นมา แต่ในกรณีที่ใช้ DEVELOPER น้อยเกินไปก็จะไม่สามารถถูกขับเขา PENETRANT ที่ฝังตัวอยู่ในรอยความไม่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ เป็นเหตุให้ไม่มีเครื่องหมายเกิดขึ้น

๒.๑๓ การขจัด PENETRANT ส่วนเกินออก :- นำมา PENETRANT TYPE I และ II METHOD C เมื่อจะขจัด PENETRANT ส่วนเกินออกจากผิวของชิ้นงานนั้นจะต้องใช้น้ำเช็ดออกโดยใช้ SOLVENT REMOVER ซึ่งกระทำดังนี้

๑. ภายหลังจาก ปล่อยให้ PENETRANT ซึมซาบ ตามช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้นทำการขจัด PENETRANT ส่วนเกินออกโดยใช้น้ำสะอาดเช็ด

๒. นำน้ำอุ่น SOLVENT REMOVER พยายาม เช็ด PENETRANT ที่ผิวของชิ้นงานออก

๓. ในขณะที่เช็ด PENETRANT ออกนั้นอาจจะต้องใช้ BLACK LIGHT ช่วยส่อง ( สำหรับ TYPE I ) ในบริเวณมืด ๆ หรือมีเงาบัง

๒.๑๔ SOLVENT REMOVER

การนำตัวทำละลาย ( SOLVENT ) มาใช้กับ VISIBLE DYE ( TYPE II METHOD C ) และ FLUORESCENT PENETRANT ( TYPE I METHOD C ) จะพบเสมอ ๆ ว่า SOLVENT REMOVER หมกก่อนนำยาชนิดอื่น ๆ ในชุดเดียวกัน ฉะนั้นอาจจะนำ SOLVENT ที่ได้กล่าวต่อไปมาใช้แทน SOLVENT ในชุดที่หมกไป คือ

๑. TRICHLOROETHYLENE, SPEC. MIL - T - 27602, FSC 6810 ( ตาม  
T.O. 33B - 1 - 1 , PAGE 6 - 34 )

๒. 1,1,1, TRICHLOROETHYLENE, SPEC O - T - 620, FSC 6810  
( ตาม T.O. 33B - 1 - 1, PAGE 6 - 34 )

คำเตือน การใช้ SOLVENT REMOVER อาจเกิดอันตรายได้ดังนี้ : -


๑. บริเวณที่ใช้จะต้องมีอากาศถ่ายเท
๒. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยของ SOLVENT เข้าไปนาน ๆ
๓. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน ๆ
๔. ห้ามรับประทาน

-----

**การแยกประเภทเครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากรอยตำหนิ**

( FLAW INDICATION CATEGORIES )

๑. เส้นยาว (CONTINUOUS LINE) อาจจะเป็นเครื่องหมายของ CRACK, COLD SHUTS, FOLDING, LAP รอยร้าวจะปรากฏเป็นเส้นคดไปมาอาจ ๗ เส้นตรง หรือเส้นปะ ส่วน COLD SHUTS จะปรากฏเป็นเส้นตรงเฉียง, เส้นตรงสั้น ๗ รอยรูดก็จะปรากฏเป็นเส้นตรง แต่จะสามารถมองเห็นเป็นร่องของรอยนั้น ๗
๒. เส้นปะ (INTERMITTEN LINE) อาจจะเป็นรอยตำหนิชนิดเดียวกับรอยตำหนิที่ปรากฏเป็นเส้นตรง แต่ปรากฏเป็นเส้นปะ ทั้งนี้เนื่องมาจากรอยตำหนินั้นไม่ติดต่อกันหรืออาจจะเกิดจากรอยตำหนิบางส่วนถูกปิดบังในขณะดำเนินการวิธีด้วยเครื่องจักร, FORGING, EXTRUDING, PEENING, GRINDING และอื่น ๗
๓. เป็นกลุ่ม ๗ (ROUNDED AREAS) รอยตำหนิชนิดนี้บ่งถึงลักษณะของการพ่นอื่นเนื่องมาจากโพรงแก๊สหรือรอยเจาะ หรือแสดงถึงสภาพผิวที่พ่นของวัสดุชนิดนั้น ๗ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของเครื่องหมาย รอยร้าวซึ่งเกิดจากการเชื่อมโลหะจะปรากฏเป็นเครื่องหมายชนิดนี้บ่อย ๗ เพราะว่เกิดจากสาร PENETRANT ที่มีจำนวนมากซึมถึงกัน
๔. จุดเล็ก ๗ (SPALL DOTS) รอยตำหนิซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความพ่นของผิววัสดุ เช่นว่าเครื่องหมายที่เกิดขึ้นเป็นจุดเล็ก ๗ เป็นกลุ่มอาจเกิดจากรันหลอมมีผิวขรุขระหรือเป็นรอยเจาะเล็ก ๗ หรืออาจจะสาเหตุจากการหดตัว ( MICRO SHRINKAGE ) ของเนื้อโลหะผสมที่นำมารถ
๕. เป็นรอยกระจัดกระจายหรือไม่ชัด ( DIFFUSE OR WEAK ) ลักษณะอาจจะเป็นสาเหตุจากผิวทรน การทำความสะอาดไม่เพียงพอ รัด PENETRANT ส่วนเกินออกไม่หมด หรือใช้ DEVELOPER มากเกินไป เครื่องหมายบาง ๗ ที่ขยายครอบคลุมพื้นที่กว้าง ๗ อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่ใจขึ้นได้ เมื่อลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจะต้องกระทำซ้ำอีกเพื่อให้เกิดความแน่ใจ

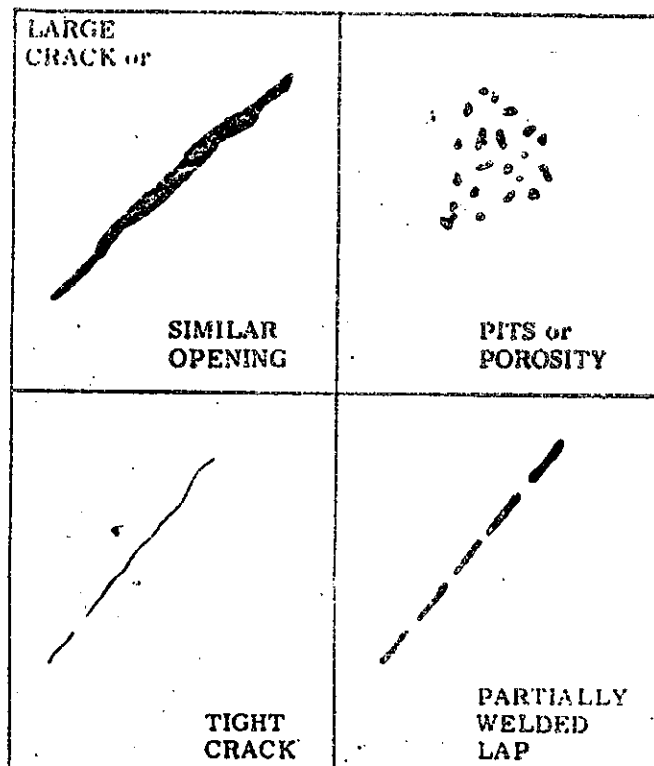

รูปที่ ๔ Types of Defect Indications

## เทคนิคการตรวจ

๑. การทำความสะอาดชิ้นงานก่อนตรวจ ควรเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม ไม่ควรใช้วิธี เชิงกล ( MECHANICAL CLEANINGS )
๒. ควรใช้น้ำยา PENETRANT มากกว่า ๑ ครั้ง โดยเฉพาะ METHOD C
๓. สำหรับ อากาศยาน เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนสำคัญ ๆ ควรเลือกใช้น้ำยา PENETRANT ที่มีคุณสมบัติขั้นสูง ( TYPE I, METHOD B OR C )
๔. ช่วงระยะเวลาให้ PENETRANT ซึมซาบ ( DWELL TIME ) ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ( ดูตารางที่ ๒ )
๕. การขจัด PENETRANT ส่วนเกินออก ต้องทำให้หมดจริง ๆ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดอาจจะต้องใช้ BLACK LIGHT ช่วย
๖. PENETRANT DWELL TIME นานเกินไป ก็จะทำให้ น้ำยาแห้ง
๗. การใช้ DEVELOPER ไม่ควรให้หนาเกินไป
๘. ความเข้มของ BLACK LIGHT ต้องพอเหมาะ ( ประมาณ 100 FOOT CANDLE โดยใช้หลอด MERCURY , 100 WATT )
๙. สายตาของผู้ตรวจ ควรหลับตาก่อนตรวจแต่ละครั้ง ( เฉพาะ TYPE I )
๑๐. ห้องที่ใช้ตรวจต้องมีที่มืด ( TYPE I )
๑๑. น้ำยาที่ใช้แต่ละ GROUP ต้องผลิตจากบริษัทเดียวกัน ห้ามใช้น้ำยาจากบริษัทมาใช้ร่วมกัน
๑๒. PENETRANT TYPE II ทุก ๆ GROUP มีความไวต่ำ ไม่ควรนำมาตรวจหารอยตำหนิที่เกิดจากการใช้งาน ( SERVICE DEFECT ) หรือกับชิ้นส่วน อ. , บ. และ ซิปนารู
๑๓. ไม่ควรใช้ PENETRANT ในขณะที่ชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงมาก
๑๔. กรดและเบส จะทำปฏิกิริยากับ น้ำยา PENETRANT TYPE I METHOD A
๑๕. ห้ามปน SOLVENT REMOVER ( CLEANER ) เพื่อขจัด PENETRANT ส่วนเกินออกควรใช้น้ำยาทำความสะอาดกลุ่ม SOLVENT REMOVER เร็ว
๑๖. ควรใช้น้ำยาแบบ SPRAY CAN ควรเขย่าก่อนทุกครั้ง
๑๗. SPRAY CAN อาจจะระเบิดขึ้นได้เมื่อได้รับความร้อนเกิน 120° F
๑๘. BLACK LIGHT ต้องมี FILTER.

## ข้อจำกัดของการตรวจด้วย PENETRANT

๑. ชิ้นงานที่เป็นเหล็ก ควรตรวจด้วยวิธี MAGNETIC PARTICLE
๒. ตรวจหาได้เฉพาะรอยตำหนิที่เปิดขึ้นบนผิวเท่านั้น
๓. จะต้องคำนึงถึงวัสดุของชิ้นงานว่า น้ำยาจะทำอันตรายหรือไม่
๔. ไม่สามารถทราบได้ว่ามีรอยตำหนิอยู่ที่ใดผิวของชิ้นงานหรือไม่
๕. ความชำนาญของผู้ตรวจ



MAGNETIC PARTICLE INSPECTION


๑. กล่าวโดยทั่วไป

การตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชั้นวัสดุด้วยวิธี **MAGNETIC PARTICLE** เป็นการตรวจเพื่อหารอยความไม่สมบูรณ์ต่าง ๆ ในชิ้นงานที่เป็นสารแม่เหล็ก (FERROMAGNETIC) เท่านั้น ชิ้นงานที่ต้องการตรวจจะถูกนำมาทำให้เป็นแม่เหล็ก (หรืออยู่ในสนามแม่เหล็ก) ซึ่งจะเพิ่มอำนาจให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่ชิ้นงานนั้น ๆ รอยความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นขวางกับสนามแม่เหล็ก จะก่อให้เกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นบนแต่ละด้านของรอยตำหนิ เมื่อทำการพ่นหรือทาผงเหล็ก (ชนิดเปียกหรือแห้ง) ลงบนชิ้นงานขั้วแม่เหล็กก็จะทำการดึงดูดสารแม่เหล็กไว้ ทำให้เกิดเครื่องหมายขึ้นมาบนรอยความไม่สมบูรณ์นั้น ๆ

วิธีนี้จะสามารถตรวจหารอยร้าวหรือรอยความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นบนผิวและใต้ผิวได้ ๆ กับชิ้นงานภายหลังที่ทำให้เป็นแม่เหล็กหรืออยู่ในสนามแม่เหล็กแล้ว ส่วนมากจะใช้ตรวจหารอยตำหนิกับส่วนประกอบของ **LANDING GEARS, STEEL FASTENERS, FORGINGS และ FITTINGS**

๒. หลักการเบื้องต้น

ถ้าหักแท่งแม่เหล็กออกเป็น ๒ ส่วน จะเกิดขึ้นแม่เหล็กขึ้นใหม่ตรงรอยหักนั้นทั้งสองข้าง (หรือจะใส่แท่งแม่เหล็กเป็น ๒ แท่ง) และในทำนองเดียวกันถ้ามีรอยแตก ร้าวหรือรอยความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นก็จะเกิดขั้วแม่เหล็กทั้งสอง (ขั้วเหนือและใต้) ตรงรอยนั้น ๆ ได้ ถึงแม้ว่ารอยตำหนินั้นจะเกิดขึ้นภายใต้ผิวก็ตามเส้นแรงแม่เหล็ก ณ ตำแหน่งจะรั่วเบี่ยง (**FLUX LEAKAGE**) ตามรูปที่ . เมื่อใช้ผงเหล็ก (ผงตะไบเหล็ก) โรยลงไปก็จะเกาะกักตรงบริเวณที่เป็นขั้วหรือรอยร้าวทั้งบนผิวและใต้ผิวทำให้เป็นเครื่องหมายให้เห็น

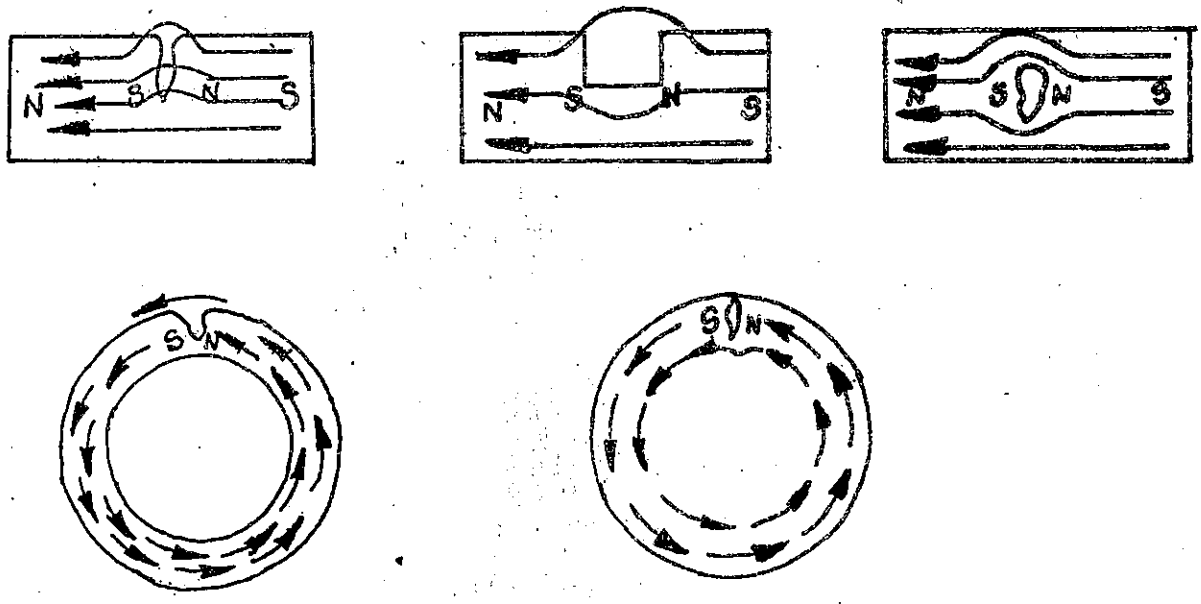


รูปที่ . **FLUX LEAKAGE**


๓. การทำให้เป็นแม่เหล็กด้วยวิธีทั่ว ๆ ไป

๓.๑ โดยการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็ก เมื่อนำชิ้นงานที่เป็นเหล็กมาเกาะติดกับแม่เหล็กถาวรก็จะเหนี่ยวนำชิ้นงานนั้นให้เป็นแม่เหล็กได้เหมาะสมสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กหรือทำให้เป็นแม่เหล็กได้ง่าย ( HIGH PERMEABILITY )

๓.๒ โดยใช้กระแสไฟฟ้า เมื่อให้กระแสไฟผ่านตัวนำไฟฟ้าก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆ ตัวนำ ( รูป ๒ ) ซึ่งทิศทางของสนามแม่เหล็กจะเป็นไปตาม " กฎมือซ้าย " ดังรูปที่ ๓ นิ้วหัวแม่มือแสดงทิศทางไหลของ ELECTRON และนิ้วทั้งสี่แสดงถึงทิศทางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

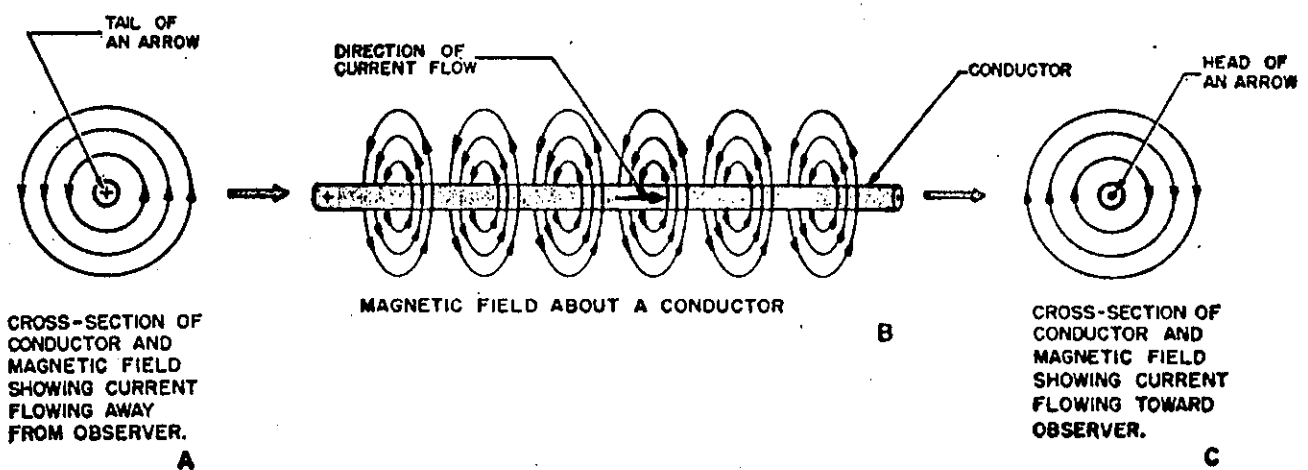


รูปที่ ๒ Magnetic Field About a Conductor.

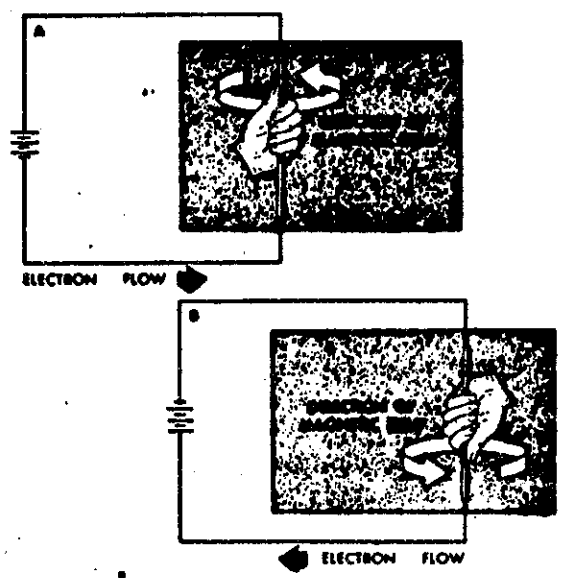

รูปที่ ๓ Left-Hand Rule of Direction of Magnetic Flux About a Current-Carrying Conductor.

ในทางกลับกันถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดตัวนำก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นภายในขดลวดตัวนำนั้น ซึ่งทิศทางของสนามแม่เหล็กก็จะเป็นไปตาม " กฎมือซ้าย " เช่นเดียวกัน ดังรูป ( ๘ ) นิ้วหัวแม่มือแสดงถึงทิศทางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และนิ้วทั้งสี่แสดงทิศทางของ ELECTRON ที่ส่งผ่านขดลวดตัวนำ

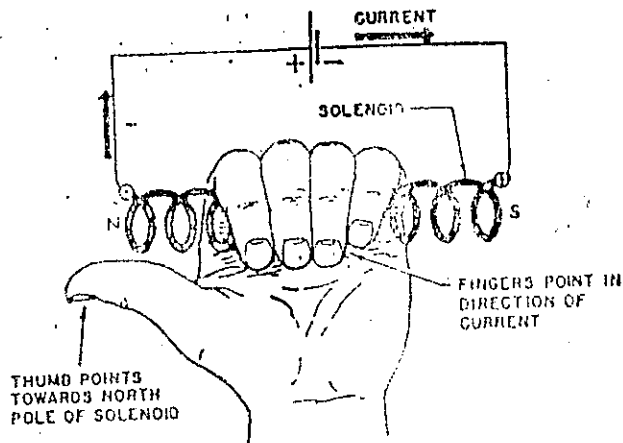

รูปที่ ๘ Left-Hand Rule For A Coil or Solenoid.

กระแสไฟฟ้าที่ใช้มีให้เลือกใช้ทั้ง กระแสไฟตรง ( DC ) , กระแสไฟสลับ ( AC ) และ HALF WAVE RECTIFIED ( PULSATING D.C. )


๓.๓ นอกจาก ๒ วิธีดังกล่าวแล้ว การใช้ขดลวดที่ปลายด้านหนึ่งด้านใดของแท่งเหล็กก็สามารถทำให้เป็นแม่เหล็กได้ โดยการใช้ขดลวดนี้เองจะทำให้โมเลกุลของเหล็กเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ขึ้นเหล็กนั้นก็จะเป็นแม่เหล็ก

๘. คุณสมบัติของโลหะและโลหะผสม ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก

๘.๑ ผู้ตรวจด้วยวิธี MAGNETIC PARTICLE จะต้องคำนึงว่าชิ้นงานนั้นสามารถทำให้เป็นแม่เหล็กได้หรือไม่ ก่อนที่จะเตรียมค้นหาข้อบกพร่องต่อไป คุณสมบัติที่แสดงตามนามว่าชิ้นงานนั้นจะทำให้เป็นแม่เหล็กได้แก่ไหนนั้นได้แก่ PERMEABILITY, RETENTIVITY และ HYSTERESIS

- PERMEABILITY คือคุณสมบัติของโลหะที่ยอมให้เส้นแรงแม่เหล็กซึมผ่านได้
- RETENTIVITY คือความสามารถของโลหะที่สามารถรักษานำมาแม่เหล็กไว้ได้

๘.๒ ตัวอย่างแสดงถึงชนิดของ HYSTERESIS CURVES สำหรับสารเหล็กที่ถูกทำให้เป็นแม่เหล็กถึงแสดงในรูป ( ๙ ) รูป ๙ - ก แสดงถึง HYSTERESIS CURVE ที่กว้างกว่า ซึ่งได้แก่เหล็กแข็งหรือ HIGH CARBON ALLOY STEEL รูป ๙ - ข เป็น CURVE ของเหล็กอ่อน หรือ LOW CARBON ALLOY STEEL โลหะเหล่านี้เป็นแม่เหล็กได้ง่ายจะมีอำนาจแม่เหล็กตกค้างน้อย

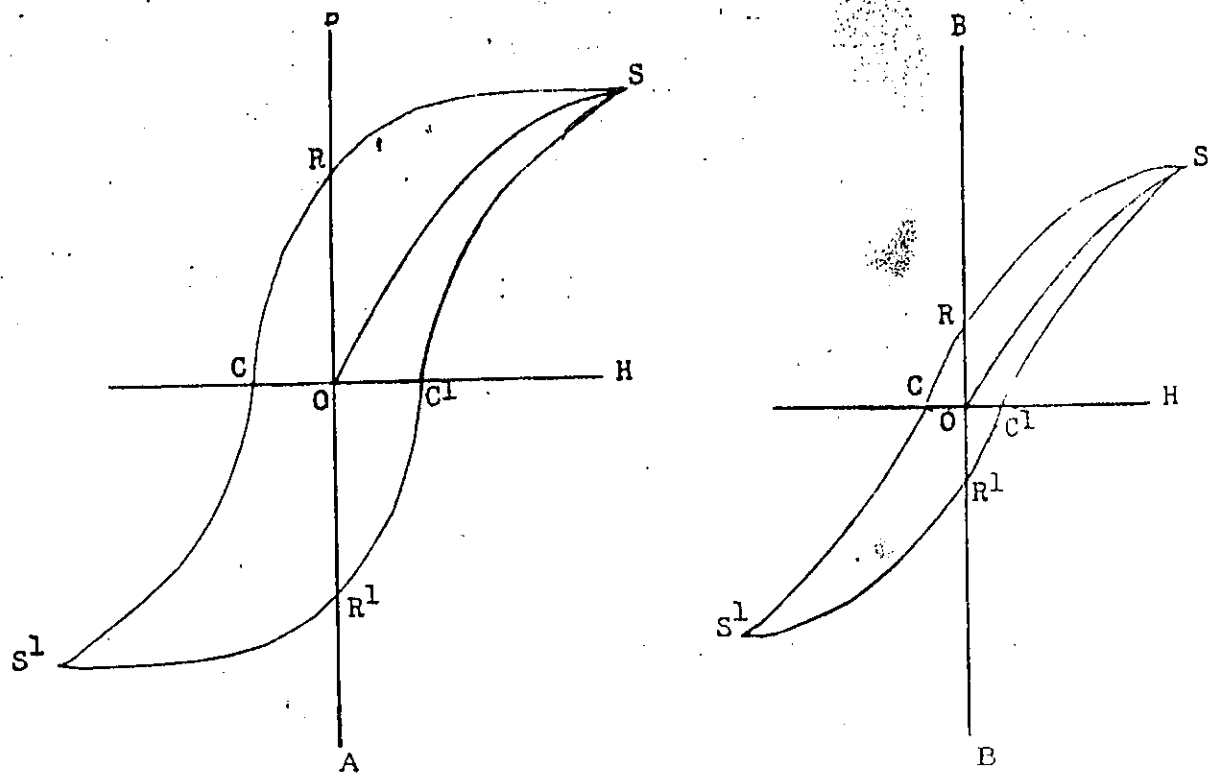

รูปที่ ๕ Typical B-H Hysteresis Curves for Ferromagnetic Material.

๕. วิธีการตรวจด้วย MAGNETIC PARTICLE สามารถกระทำได้สองวิธีคือ

๕.๑ CIRCULAR MAGNETIZATION      กระทำได้โดยผ่านกระแสไฟฟ้าให้สัมผัสปลาย ทั้งสองข้างของชิ้นงานโดยตรง หรือใช้คดองเข้าไปในแกนตัวนำไฟฟ้า ( BAR CONDUCTOR ) สำหรับชิ้นงานที่เป็นท่อ หรือการใช้ หัวตะ ( PROBE ) สัมผัสกับชิ้นงานโดยตรง เมื่อกระแส ผ่านชิ้นงานเข้าไปแล้ว ก็สามารถตรวจพบรอยความไม่สมบูรณ์ที่อยู่ขนานกับความยาวของชิ้นงานได้ ง่าย การตรวจด้วยวิธีนี้ควรให้จุดสัมผัสแนบกับหน้าตัดของชิ้นงานจริง ๆ เพื่อป้องกันการเสียหาย ที่ชิ้นส่วนที่อาจเกิดจากการอาร์ค รูป ( ๖ )

๕.๒ LONGITUDINAL MAGNETIZATION      เมื่อกระแสไฟไหลผ่านขดลวดที่พันไว้รอบ ชิ้นงาน จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นตามแกนยาว ( รูป ( ๗ ) ) กับชิ้นงานนั้น การทำสนามแม่เหล็กตามแกน ( LONGITUDINAL MAGNETIZATION ) ให้เกิดขึ้นกับชิ้นงานสามารถ กระทำได้โดย วางชิ้นงานไว้ในขดลวดแบบติดตั้งอยู่กับเครื่องแบบประจำที่ หรือใช้สายไฟพันรอบ ชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือแบบ PORTABLE หรือวางชิ้นงานระหว่างขั้วแม่เหล็กทั้งสอง ( ใช้การเหนี่ยวนำจากแม่เหล็กถาวรหรือจาก CONTOUR PROBE ดังรูปที่ ๗ ) วิธีการนี้ สามารถตรวจหารอบค้ำหนีหรือรอยความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นตั้งฉาก ( หรือใกล้เคียง ) กับแนวแกน ของขดลวด

๖. ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กกับขนาดของชิ้นงาน

๖.๑ กำลังของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานนั้นขึ้นกับความเข้มของสนามแม่เหล็ก ชิ้น งานแต่ละชิ้นจะต้องการค่าความเข้มหรือกำลังของสนามแม่เหล็กที่เหมาะสม องค์ประกอบที่มีผลต่อ กำลังสนามแม่เหล็กได้แก่ ขนาด รูปร่างและชนิดวัสดุของชิ้นงาน ถึงแม้ว่าความเข้มของสนามแม่

 
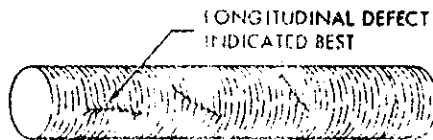
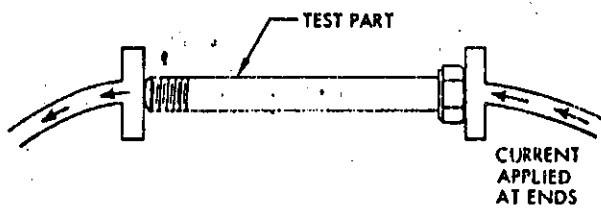


Fig 5. Circular Magnetism.

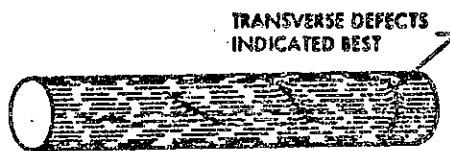
 
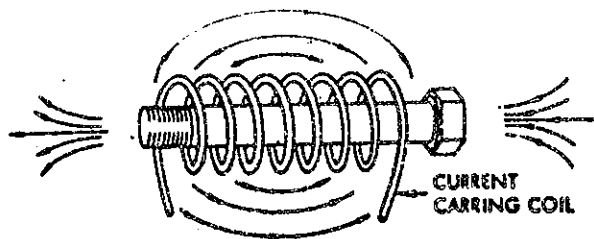


Fig 6. Longitudinal Magnetism.

แม่เหล็กจะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ต้องการ เพื่อความสำเร็จในการตรวจด้วยวิธี MAGNETIC PARTICLE ก็ตาม แต่ถ้าความเข้มอ่อนไปหรือสูงไปก็จะทำให้เกิดการบิกเบี้ยวของเส้นแรงแม่เหล็ก ( FLUX LEAKAGE ) น้อยเกินไปหรือมากเกินไปได้ ๗ บริเวณรอยความไม่สมบูรณ์นั้น ทิศทางของสนามแม่เหล็กมีความสำคัญมากกว่าความเข้ม ในทางปฏิบัติจริง ๆ ความเข้มของสนามแม่เหล็กไม่สามารถคำนวณหาได้ แต่ได้จากการหาค่าได้อย่างใกล้เคียงโดยการประมาณหรือหาได้จากกราฟทดลองซึ่งก็มีความเที่ยงตรงพอควร

ลักษณะของผงเหล็กในรูปของเครื่องหมายที่ปรากฏขึ้นบนผิวของชิ้นงานในขณะทำการตรวจนี้ ขึ้นอยู่กับกำลังของเส้นแรงแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำหรือปริมาณของกระแสไฟที่ใช้ในการทำให้ชิ้นงานนั้นเป็นแม่เหล็ก ผงเหล็กที่ใช้ดังกล่าวมักจะเป็นแบบแห้งหรือเป็นแบบเปียกที่สังเกตเห็นได้ง่าย สำหรับแบบผงแห้งนั้นเมื่อสนามแม่เหล็กแรงเกินไปจะทำให้ผงเหล็กติดแน่นกับผิวมากและเคลื่อนตัวยาก ฉะนั้นมันจึงไม่เคลื่อนตัวไปเกาะติดตรงรอยตำหนิแต่จะเกาะติดตรงบริเวณปลายทั้งสองของชิ้นงานตามทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก ในทางตรงกันข้ามถ้าสนามแม่เหล็กอ่อนเกินไปหรือใช้กระแสไฟไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถมองเห็นเครื่องหมายได้เลย

ปกติการเข้าสังเกตรูปแบบของผงเหล็กที่เกาะติดบนผิวของชิ้นงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบหาความเข้มของเส้นแรงแม่เหล็กที่ถูกต้อง ( ในลักษณะของปริมาณแอมแปร์ที่ปรากฏบน AMMETER ) นั้นมักจะใช้แบบผงแห้ง

TABLE I. MAGNETIZING CURRENT FOR CIRCULAR MAGNETIZATION

SOLID PARTS		TUBULAR PARTS (On Central Conductor)	
Greatest Width or Diameter in Inches	Magnetizing Current (approx) in Amperes	Maximum Outside Diameter in Inches *	Magnetizing Current (approx) in Amperes
1/2	500	1/2	500
3/4	750	3/4	750
1	1000	1	1000
1-1/2	1500	1-1/2	1500
2	2000	2	2000
2-1/2	2500	2-1/2	2500
3	3000	3	3000
3-1/2	3500	3-1/2	3500
4	4000	4	4000

\* Measurement of tubular parts must be made on the outside diameter, since amperage determines the effective field surrounding a conductor.

๒.๒ กระแสไฟที่ใช้สำหรับ CIRCULAR MAGNETIZATION จำนวนกระแสไฟที่พอเพียงเท่านั้นจึงจะสามารถตรวจพบรอยความสมบูรณ์ด้วยวิธีนี้ได้ ถ้ากระแสไฟแรงเกินไปก็อาจจะแสดงเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นขึ้นมาให้เห็น สำหรับจำนวนกระแสที่ที่สุกนั้นได้จากชิ้นตัวอย่าง

ทำให้เครื่องหมายอย่างชัดเจน ซึ่งไต่บันทึกไว้จากการตรวจครั้งก่อน ๆ

จำนวนกระแสไฟที่ใช้กับชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับกันนั้นคือ ๔๐๐ ถึง ๖๐๐ แอมแปร์/เส้นผ่าศูนย์กลาง นิ้ว ( AMPERE/INCS DIA. ) ตัวอย่างเช่น ชิ้นงานที่มีรูปร่างเป็นท่อนกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จะต้องใช้กระแสไฟ ๔๐๐ - ๖๐๐ แอมแปร์ ใหลดานส่วนความยาวของชิ้นงานจะไม่มีผลกระทบกระเทือนค่าประมาณนี้ ยกเว้นความต้านทานต่อกระแสสำหรับชิ้นที่ยาวมากจะลดจำนวนกระแสที่ใหลดานมันบ้างเล็กน้อย ถ้าชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จะต้องใช้กระแสไฟ ๖๐๐ - ๖๐๐ แอมแปร์ ดังตารางที่ ๖ แสดง ถึงจำนวนกระแสไฟและชิ้นงานขนาดต่าง ๆ แต่สำหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างที่ผิดปกติจากที่กล่าวมาแล้วนั้นตารางนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องนัก

TABLE II. TYPICAL COIL SHOT AMPERAGES USING A FIVE TURN COIL.

Part Length in Inches	Part Diameter in Inches	L/D Ratio	Ampere Turns Required	Amperes Required
12	4	3	22,500	4,500
12	3	4	11,250	2,250
12	2	6	7,500	1,500
16	2	8	5,625	1,125
10	1	10	4,500	900
18	1-1/2	12	3,750	750
14	1	14	3,214	643

๖.๓ กระแสไฟที่ใช้สำหรับ LONGITUDINAL MAGNETIZATION กระแสไฟที่ใช้ ( หรือการตั้ง AMMETER ) เพื่อให้ได้สนามแม่เหล็กความแรงแท้ที่เกิดจากเครื่องมือแบบคิกตั้งอยู่กับพื้น จะต้องใช้ไฟน้อยกว่าที่ใช้สำหรับ CIRCULAR MAGNETIZATION สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากขดลวด ( COIL ) จะหาได้โดยนำจำนวนกระแสไฟที่ขดลวดคูณกับจำนวนรอบของขดลวด ตัวอย่างเช่น กระแสไฟจำนวน ๖๐๐ แอมแปร์ใหลดานขดลวดที่พันเป็นจำนวน ๘ รอบ ฉะนั้นจะได้เส้นแรงแม่เหล็ก ๔๘๐๐ แอมแปร์ - รอบ ( AMPERE - TURNS ) ทั้งนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทราบจำนวนรอบของขดลวดเพื่อที่จะคำนวณหาเส้นแรงแม่เหล็ก ( MAGNETIZING FORCE ) เครื่องมือแบบคิกตั้งอยู่กับที่บางบริษัทจะทำเครื่องหมายจำนวนรอบของขดลวดไว้ที่ตัวเครื่อง สำหรับเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวด ( LONGITUDINAL MAGNETIZATION ) ชิ้นงานจะต้องมีความยาวอย่างน้อยเป็น ๒ หรือ ๓ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้คือ

ความยาวของชิ้นงาน/เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน หรืออัตราส่วนของ L/D เมื่อเราทราบ อัตราส่วนของ L/D และจำนวนรอบของขดลวดก็จะสามารถหาจำนวนกระแสไฟที่จะใช้ได้อย่าง ถูกต้องเที่ยงตรง การทำชิ้นงานให้เป็นแม่เหล็กด้วยขดลวด (COIL SHOT) นั้นจะต้องกระทำ ห้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานจะต้องไม่ใหญ่กว่า ๑/๑๐ ของพื้นที่ของวงขดลวด ( COIL
๒. ชิ้นงานหรือส่วนของชิ้นงานที่จะทำให้เป็นแม่เหล็กนั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน ๑.๕ นิ้ว
๓. ชิ้นงานที่วางบนผิวคานในของ COIL จะต้องไม่วางตั้งบนผิวคานในของ COIL นั้น
๔. อัตราส่วนระหว่าง L/D จะต้องอยู่ระหว่าง ๒ ถึง ๑๕
๕. จะต้องวางชิ้นงานให้ความยาวขนานกับแนวสนามแม่เหล็ก
๖. ถ้าเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้ว ( ข้อ ๑ - ๕ ) จะใช้สูตรเพื่อคำนวณหากระแสไฟที่จะใช้ ให้ถูกต้องต่อไปนี้

$$\text{AMPERE TURNS} = \frac{45,000}{L/D}$$

ตัวอย่าง สมมุติใช้ COIL ที่มีจำนวน ๕ รอบ ชิ้นงานมีความยาว ๔ นิ้วและเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จึงคำนวณหากระแสไฟที่จะใช้

$$L = 8 \text{ นิ้ว} , D = 2 \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ฉะนั้น } L/D = 8/2 = 4 \text{ นิ้ว}$$

$$\text{จากสูตร } \text{AMPERE - TURNS} = \frac{45,000}{L/D}$$

$$= \frac{45,000}{4} = 11,250$$

แต่ขดลวดมีจำนวน ๕ รอบ

$$\therefore \text{จะต้องใช้กระแสไฟ} = 11,250 \text{ AMPERE - TURNS} / 5 \text{ TURNS}$$

$$= 2,250 - \text{AMPERES.}$$

**๒๑. ชนิดของกระแสไฟทำให้เป็นแม่เหล็ก ( MAGNETIZING CURRENT )**

กระแสไฟที่ใ้มีอยู่ ๓ ชนิด คือ DIRECT CURRENT ALTERNATING CURRENT และ HALF -WAVE RECTIFIED CURRENT การเลือกใช้ชนิดของกระแสไฟนั้นขึ้นอยู่กับชิ้นงาน และลักษณะของรอยความไม่สมบูรณ์ที่ต้องการจะตรวจหา กระแสชนิดหนึ่งอาจจะเหมาะสำหรับ ตรวจหารอยตำหนิชนิดหนึ่งแต่จะไม่เหมาะกับรอยตำหนิชนิดอื่น ๆ หรือเหมาะสำหรับลักษณะของชิ้นงานหนึ่ง ๆ แต่จะไม่เหมาะกับชิ้นงานอื่น ๆ ที่ตัวเครื่องมือ MAGNETIC PARTICLE INSPECTION UNIT. จะบอกถึงชนิดของกระแสที่ผลิตได้ไว้ที่แผ่นป้าย (NAME PLATE) เครื่อง ๆ บางชนิดสามารถผลิตกระแสไฟได้หลายอย่างแต่บางเครื่องอาจผลิตกระแสไฟได้เพียง อย่างเดียวฉะนั้นการเลือกใช้กระแสไฟจึงขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง ๆ ด้วย การพิจารณาเลือกชนิดของกระแสไฟสามารถกระทำได้ดังนี้




๖ ก.๑ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC.) ไฟกระแสสลับจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กบริเวณ  
ผิวเท่านั้น ภัยเหตุนี้เองมันจึงมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำ จึงไม่เหมาะที่จะตรวจหารอยตำหนิที่เกิดได้  
ผิว ฉะนั้นจึงใช้ตรวจหารอยตำหนิที่เกิดขึ้นบนผิวและรวมถึงรอยแตกร้าวที่เกิดจากการงัดด้วย

(FATIGUE CRACK)

๖ ก.๒ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC.) ไฟกระแสตรงมีอำนาจทะลุทะลวงสูงและให้เส้นแรงแม่  
เหล็กตกค้างไ้มากกว่ากระแสไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ เหมาะสำหรับตรวจหารอยตำหนิทั้งที่ผิวและใตผิว  
มันมีความไว (SENSITIVITY) ในการตรวจหารอยตำหนิเล็ก ๆ บนชิ้นงานบางชนิดได้ดีกว่า  
กระแสสลับ ข้อดีของมันคือให้กำลังของเส้นแรงแม่เหล็กที่สูงกว่า ฉะนั้น เมื่อนำมาผ่านขดลวด  
จึงใช้กระแสไฟที่น้อยกว่าไฟกระแสสลับ

ไฟกระแสตรง (DC.) นิยมติดตั้งกับเครื่อง ๆ ชนิดติดตั้งอยู่กับที่และใช้วงเปียก (WET-  
HORIZONTAL UNITS) และใช้ตรวจกับชิ้นงานที่เป็นชิ้นส่วนของ บ.

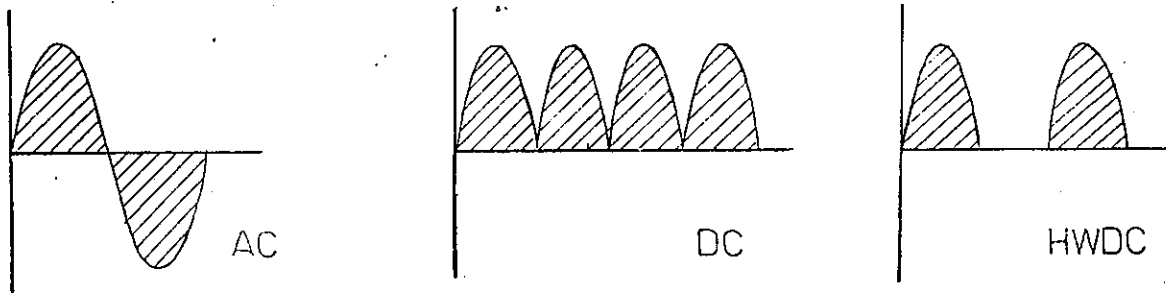

รูปที่ ๑๓

๖ ก.๓ HWDC (HALF WAVE DIRECT CURRENT OR PULSATING DC.) ได้แก่กระแส  
ไหลสลับที่ผ่านการกรองกระแสเพียงครึ่งจังหวะ (CYCLE) รูป B

มีคุณสมบัติเหมือนกับไฟกระแสสลับแต่มันสามารถตรวจรอยตำหนิใตผิวได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับวงแหง

HWDC นิยมติดตั้งกับเครื่อง ๆ ชนิดเคลื่อนที่ไ้ (MOBILITY) และใช้วงเหล็กแบบวงแหง  
มันใช้ตรวจหารอยตำหนิจากการเชื่อม ชันหล่อ หรือชิ้นงานที่คองการตรวจหารอยตำหนิใตผิว

หมายเหตุ HWDC เป็นกระแสที่ถี่สุดในการตรวจหารอยตำหนิที่ผิวและใตผิวเมื่อใช้กับวงเหล็ก  
แบบวงแหง (จาก T.O. 33 B - 1 - 1)

๗. ชนิดของผงเหล็ก (TYPE OF PARTICLES)

ขณะที่ชิ้นงานถูกทำให้เป็นแม่เหล็ก รอยความไม่สมบูรณ์ที่มีอยู่ก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
ด้วยผงเหล็กที่เกาะติดอยู่ตามแนวของรอยความไม่สมบูรณ์นั้น ผงเหล็กที่ใช้มีอยู่ ๒ ชนิด คือ ชนิดเปียก  
(WET PARTICLE) และชนิดแห้ง (DRY PARTICLE)

๗.๑ ชนิดผงเปียก (WET PARTICLE) ประกอบด้วยผงเหล็กที่ผสมอยู่ในน้ำมันปิโตรเลียมใสหรื  
น้ำมันเครื่องใส มีสีคล้ายสีของชิ้นงานที่นำมาตรวจเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผงเหล็กบางชนิด  
อาจจะมีสารเรืองแสง (FLUORESCENT) เคลือบไว้เมื่อส่องด้วย BLACK LIGHT) จะทำให้มองเห็น  
เห็นชัดเจนขึ้นมากกว่า การใช้ชนิดผงเปียกนี้ปฏิบัติโดยการพ่นหรือฉีดรดลงบนชิ้นงาน และมักจะใช้กับ  
เครื่องมือแบบติดตั้งอยู่กับที่ (STATIONARY UNIT)

น้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันเครื่องไอจะต้องมีส่วนประกอบของกำมะถันต่ำและมีจุดวาบไฟ  
 ( FLASH POINT ) สูง ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ได้แก่ น้ำมัน KEROSENES ตาม MILITARY  
 SPECIFICATION MIL - I - 6868 หรือ P - D - 680 หรือ  
 VV - K - 220 หรือตาม T.O. 33B - 1 - 1 SECTION III

ตารางที่ ๓ REQUIRED OIL CHARACTERISTICS

Viscosity . . . . .	3 centistokes (max)
(kinematic at 100°F (38°C))	
Flash Point (tag closed cup) .	135°F ( 57°C) (min)
Initial Boiling Point . . . . .	390°F (199°C) (min)
End Point . . . . .	500°F (260°C) (max)
Color (Saybolt) . . . . .	plus 25
Low Sulphur Available	
	(Copper Test - ASTM-D129-52)

( แสดงถึงคุณสมบัติของน้ำมันตาม T.O. 33B - 1 - 1 ,SECTION III)

การเตรียมถังใส่ผงเป็ยกของเครื่องมือ MAGNETIC PARTICLE นั้น จะต้องทำความสะอาด  
 ภาชนะภายในถังให้พอเพียง แล้วจึงใส่ส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับผงเหล็กลงไป

๗.๑.๑ การผสมผงเหล็ก ( PASTE PARTICLES ) กับน้ำมันกระทำดังนี้

๑. ใช้ผงเหล็กสีแคงหรือดำ ๑ - ๕ ออนซ์ ต่อ น้ำมัน ๑ แกลลอน และใช้ผงเหล็ก  
 แบบเรืองแสง ( FLUORESCENT ) ๕ ออนซ์ต่อ น้ำมัน ๑ แกลลอน  
 การผสมจะต้องใช้ภาชนะต่างหาก ห้ามผสมในถังของเครื่องมือ
๒. เติมน้ำมันจากถังลงในภาชนะที่วางผงเหล็กใส่ไว้แล้ว ผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำมัน  
 เพิ่มขึ้นอีกจนให้ส่วนผสมบางลง
๓. เปิดสวิทช์ปั๊มที่เครื่องฯ แล้วค่อย ๆ เทส่วนผสมจากภาชนะลงในถังเครื่องเค้น  
 ปั๊มหลาย ๆ นาที แล้วจึงเปิดก๊อกที่ปลายท่อสักพักหนึ่ง
๔. ทดสอบความเข้มข้นของส่วนผสมว่าถูกต้องหรือไม่

๗.๑.๒ การทดสอบความเข้มข้นของผงเป็ยก ถ้าความเข้มข้นของผงเป็ยก (ส่วนผสม)  
 ไม่อยู่ในระดับที่ถูกต้องแล้วการตรวจก็จะไม่สามารถทำได้ ส่วนผสมของผงเป็ยกจะต้องได้รับการ  
 ตรวจภายหลังจากที่ได้ผสมใหม่ ๆ หรือ ทุกวันหลังจากนั้นมา วิธีการตรวจกระทำดังนี้


๑. เติมน้ำมันประมาณ ๑๐ นาที เพื่อที่จะกวนให้ส่วนผสมของผงกับน้ำมันเข้ากันดี
๒. เปิดวาล์วที่ปลายท่อให้ส่วนผสมไหลเวียนประมาณ ๒ - ๓ นาที เพื่อทำความสะอาด  
 ภาชนะภายในท่อ

๓. เติมลงไปในห้องแก้ว CENTRIFUGE ให้อยู่ในระดับ 100 C.C ดังรูป ๑๑
๔. ตั้งห้องแก้ว CENTRIFUGE บนขาตั้ง และวางไว้ในที่ไม่มีลมพัด
๕. ตั้งทิ้งไว้ประมาณ ๓๐ นาที เพื่อให้ผงแห้งตกตะกอน
๖. หลังจาก ๓๐ นาทีผ่านไปแล้วจึงอ่านระดับผงแห้งที่ตกตะกอนนั้นดังนี้
  - ก. 1.7 - 2.4 C.C สำหรับผงสีค่าหรือแดง
  - ข. 0.1 - 0.5 C.C สำหรับผงแบบเรืองแสง ( อาจจะใช้ 0.1 C.C สำหรับในกรณีพิเศษ )
๗. ถ้าระดับสูงกว่าให้เติมน้ำมัน และถ้าระดับต่ำกว่าที่กำหนดให้เติมผงแห้ง
๘. การเติมผงแห้งให้กระทำเหมือนกับการผสมครั้งแรก ( ดู 7.1.1 )


หมายเหตุ ห้ามใส่ส่วนผสมที่สกปรกลงไปในห้อง CENTRIFUGE เพราะจะทำให้การทดสอบไม่ไคผล

๗.๑.๓ การเปลี่ยนผงเปียกในถังเครื่องมือ ส่วนผสมของผงเปียกในถังเครื่องมือจะต้องทำการเปลี่ยนทุก ๆ ๒ เดือน ก่อนที่จะใส่ส่วนผสมของผงเปียกลงไป จะต้องถ่ายของเดิมออกแล้วทำความสะอาดภายในถัง ห้อ บั้ม และท่อทางต่าง ๆ เสียก่อน

๗.๑.๔ BLACK LIGHT BLACK LIGHT เป็นชื่อเรียกกันทั่วไปสำหรับแสงที่มองไม่เห็น ( INVISIBLE LIGHT ) มีความยาวคลื่นใกล้เคียงกับ แสงอัลตราไวโอเล็ต ถึงแม้ว่า BLACK LIGHT จะไม่ใช่เป็นของใหม่ก็ตาม แต่ก็เป็นที่รู้จักนำมาใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมกันอย่างกว้างขวางถึงคุณลักษณะของมัน แสงของ BLACK LIGHT ไม่สามารถมองเห็นโดยตรงได้ แต่เมื่อกระทบกับสารเรืองแสง ( FLUORESCENT ) จะทำให้สารเรืองแสงแจ่มขึ้น และง่ายต่อการมองเห็น

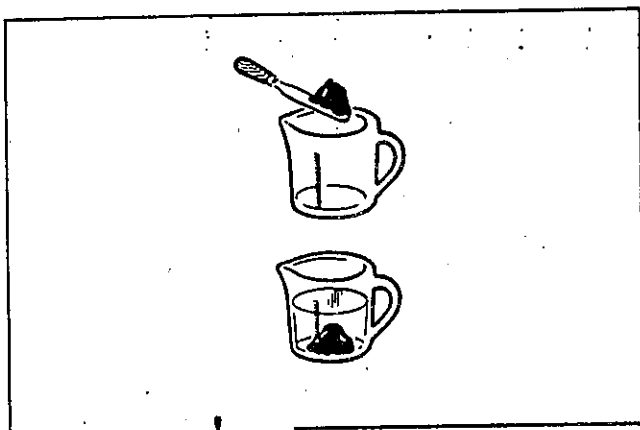

รูปที่ ๔ Measuring Paste Into Clean Container

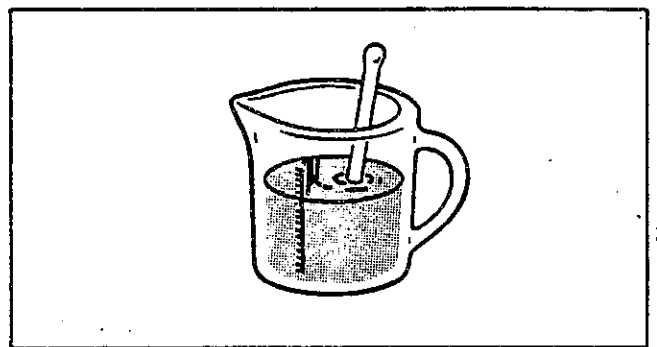

รูปที่ ๕ Mixing Paste in Oil

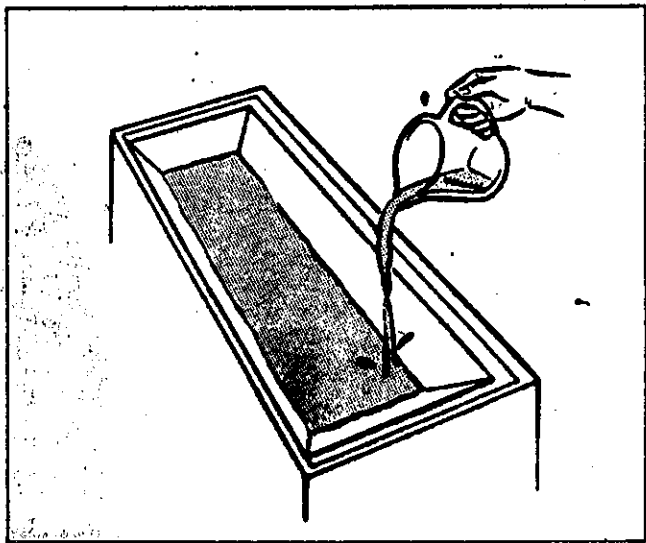


Figure 10 Pouring Mixed Paste Into Tank

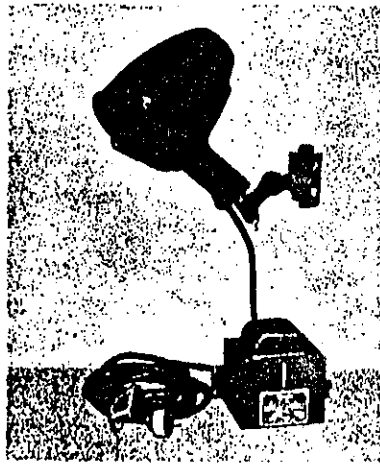


Figure 11 Black Light Unit.

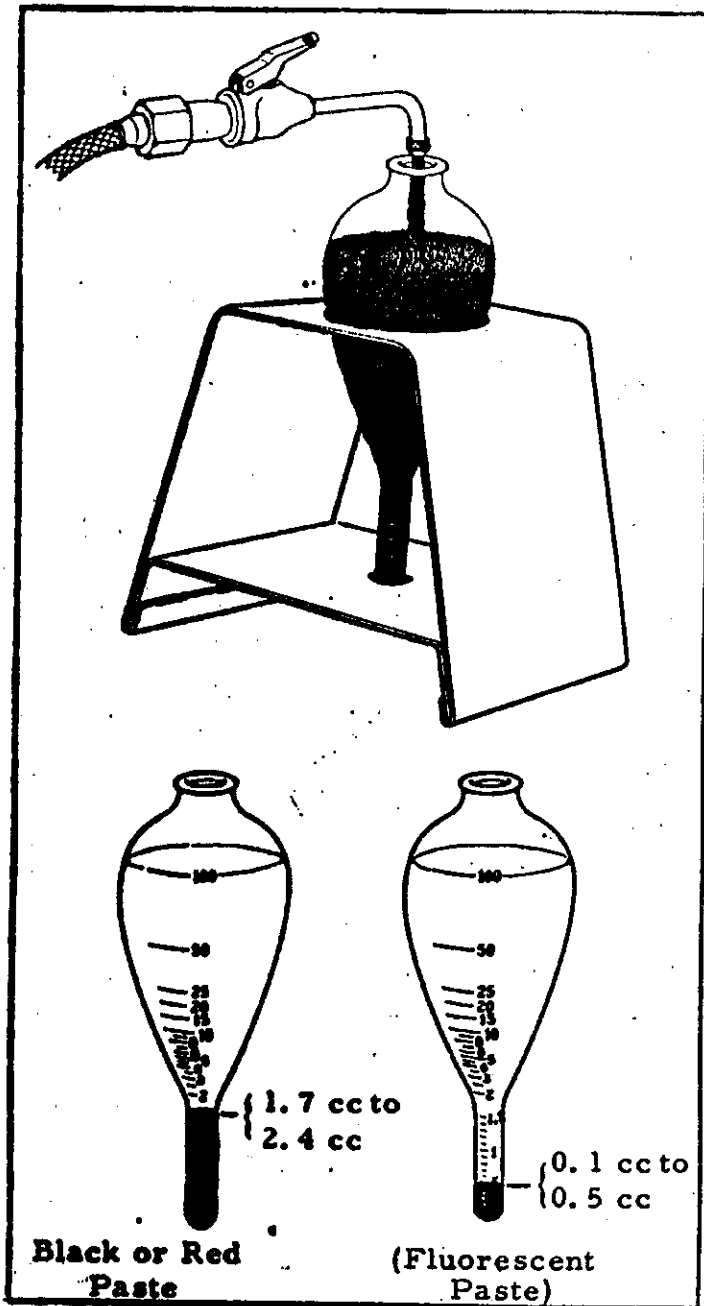


Figure 12 Equipment for Checking Bath Strength.

BLACK LIGHT ที่นำมาใช้กับการตรวจด้วย MAGNETIC PARTICLE จะต้อง

เป็นไปตามข้อกำหนดกล่าวคือ จะต้องมิกำลัง 100 WATT., เป็นหลอด MERCURY - VAPOR ULTRAVIOLET พร้อมด้วยแผ่นกรองแสงที่ทนต่อความกดกันสูง, และติดตั้งกับเบ้าที่พอเหมาะ แผ่นกรองแสง ( FILTER ) จะต้องเป็นแก้วที่ทนต่อความร้อนได้ ซึ่งจะคัดแสงที่มองเห็นได้ ( VISIBLE LIGHT ) ออกไป VISIBLE LIGHT มีความยาวคลื่นเกิน ( 4000 ANGSTRONG UNIT ) แต่ยอมให้แสงอัลตราไวโอเล็ตหรือแสงที่มองไม่เห็นมีความยาวคลื่นประมาณ ๓,๖๕๐ ANGSTRONG UNIT. และความเข้มของ BLACK LIGHT จะต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ฟุต - เทียน ( FOOT - CANDLE )

หมายเหตุ ห้ามใช้ BLACK LIGHT ที่ไม่มีแผ่นกรองแสง หรือแผ่นกรองแสงแตกร้าว หรือชำรุด

๓.๑.๕ หลอดไฟที่ใช้ใน BLACK LIGHT อาจจะมีหลอดน้ำประแสไฟจากแหล่งกำเนิดลดลง เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นในวงจรของ BLACK LIGHT จะมีกระแสไฟที่คงที่เท่าที่จะทำได้ ดังนั้นจึงนิยมติดตั้ง VOLTAGE REGULATOR ในวงจรนี้

๓.๑.๖ การมองเบียดแบบเรืองแสง ( FLUORESCENT WET PARTICLE ) นั้นจะได้ผลดีมากก็ต่อเมื่อนั้นขึ้นกับบริเวณที่ตรวจจะต้องมีความมืดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้ตรวจจะต้องให้สายตาเคยชินกับความมืดเสียก่อนแล้วจึงมองหาเครื่องหมายบนชิ้นงานและจะต้องหลีกเลี่ยงการให้สายตาสัมผัสกับที่สว่างบ้างมีค้ำบังโดยที่สายตายังไม่ปรับตัวเข้ากับความมืดได้

๓.๒ ชนิดของแหล่ง แสงเหล็กแบบนี้มีลักษณะเป็นแบ่งฝุ่น มีสีต่าง ๆ เช่น แดง ดำ ( น้ำเงิน ) และ ขาว ( เทา ) การเลือกใช้สีใดนั้นขึ้นอยู่กับสีของชิ้นงานจะต้องให้มีสีตัดกันเพื่อช่วยต่อการมองเห็น การปฏิบัติใช้วิธีการโปรยด้วยมือ, การใช้เครื่องพ่น, เคาะผ่านตะแกรงหรือรูเล็ก ๆ

๓.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ ( SEQUENCE OF OPERATION ) โดยทั่ว ๆ ไปการตรวจด้วยวิธี MAGNETIC PARTICLE จะต้องกระทำเป็นขั้นตอนดังนี้

๑. การใช้เส้นแรงแม่เหล็กเหนี่ยวนำชิ้นงานหรือทำชิ้นงานให้เป็นแม่เหล็ก
๒. การใช้ผงเหล็ก
๓. การตรวจดูเครื่องหมายที่เกิดจากการเกาะติดของผงเหล็ก


องค์ประกอบสองข้อแรกนั้นการปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับชนิดของรอยตำหนิต้องการตรวจหา ส่วนผสมของเนื้อโลหะ และ ความไว ( SENSITIVITY ) ในการตรวจหารอยตำหนิต้องการ ในขณะที่กำลังใช้กระแสไฟเหนี่ยวนำชิ้นงานนั้น เส้นแรงแม่เหล็กในช่วงนี้จะมีกำลังมากที่สุด เมื่อตัดกระแสไฟออกกำลังของเส้นแรงแม่เหล็กก็จะลดลง ชิ้นงานที่ทำด้วยเหล็กแข็ง ( HIGH CARBON STEEL ) จะมี RETENTIVITY สูงกว่า แต่จะต้องใช้กระแสไฟมากกว่าด้วย

๒. วิธีการใช้ผงเหล็กในการตรวจชิ้นงาน (METHOD OF APPLYING THE IRON PARTICLE BEING INSPECTED ) โค้งเข้ามาแล้วคอนตันว่าผงเหล็กมี ๒ ชนิดได้แก่ ผงเปียก และ ผงแห้ง วิธีการใช้ผงเหล็กทั้งสองชนิดนี้จะกระทำไดดังนี้

๒.๑. CONTINUOUS METHOD เป็นกรรมวิธีที่ใช้ผงเหล็กลงบนชิ้นงานในขณะที่กำลังทำ งานให้เป็นแม่เหล็กด้วยกระแสไฟ สำหรับแบบของเปียกสามารถปฏิบัติเป็นขั้นตอนคือ


๑. ฉีดลวดผงเปียกลงบนชิ้นงานให้เปียกทั่วบริเวณที่จะตรวจ ( การฉีดลวดกระทำโดยเป็ กอกที่ปลายท่อของเครื่องมือแบบติดตั้งอยู่กับที่ ) รูป ( ๑๔ )

๒. หยุดการใช้ผงเปียกพร้อมกับกดปุ่มสวิทช์ให้กระแสไฟไหลผ่าน ก็จะเกิดสนามแม่ ใต้ชิ้นงาน ผงเหล็กจะเกาะติดตรงบริเวณรอยตำหนิที่มีอยู่

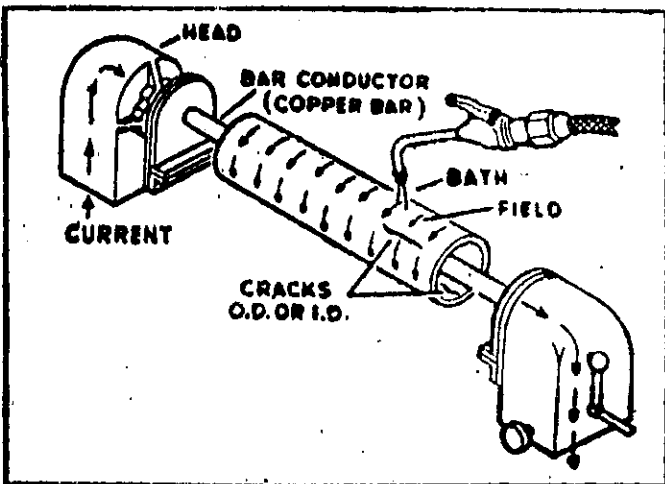

A CENTRAL CONDUCTOR USED FOR CIRCULAR MAGNETIZATION TO FIND LENGTHWISE DEFECTS. THE MAGNETIC FIELD IS SET UP AT A RIGHT ANGLE TO THE FLOW OF CURRENT. THE BATH CONTAINS THE MAGNETIC PARTICLES.

รูปที่ ๑๔ . Use of Circular Magnetization.

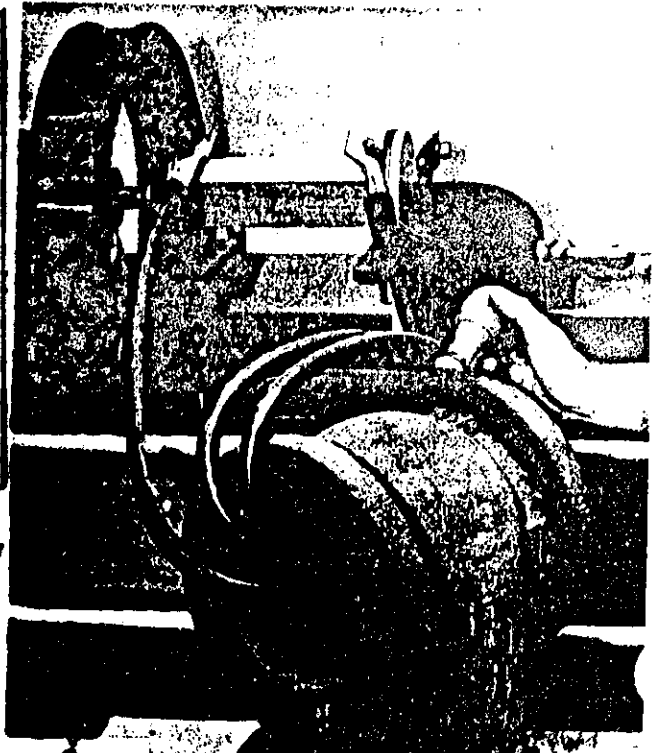

รูปที่ ๑๕ Use of Contact Block for Cable Take-Off on Stationary Unit - Cable Wrapping of Hollow Part

ข้อควรระวัง ห้ามฉีดลวดผงเปียกภายหลังที่ใช้กระแสไฟแล้ว เพราะว่าจะไปล้างเอาผงเหล็กที่ เกาะติดอยู่ตามรอยตำหนิออกไป โดยเหตุนี้เองการใช้กระแสไฟจะต้องกระทำภายหลังที่หยุดฉีด ลวดผงเปียกทันทีทันใด

การใช้ผงแห้งกับ CONTINUOUS METHOD นั้นกระทำดังนี้ ในขณะที่ให้กระแสไฟ ไหลผ่านชิ้นงานโดยวิธีแตะสัมผัส ( CONTACT OR CLAMP ) หรือผ่านขอลวด ( COIL )

ให้โซลิ่งแห้งโรยลงบนชิ้นงานตรงบริเวณที่ทำการตรวจ ผงเหล็กส่วนเกินจะถูกเป่าออกด้วยลมอ่อน ๆ  
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ลมเป่าเอาผงเหล็กส่วนเกินออกภายหลังจากหยุดจ่ายกระแสไฟแล้ว

๔.๒ RESIDUAL METHOD วิธีนี้จะต้องทำให้ชิ้นงานมีสนามแม่เหล็กก่อนแล้วจึงใช้ผงเหล็ก  
ลาค ( แบบเปียก ) หรือ โรย ( แบบแห้ง ) ลงบนชิ้นงานบริเวณที่ทำการตรวจ กรรมวิธีนี้จะ  
เส้นแรงแม่เหล็กตกค้างกับชิ้นงาน เมื่อใช้ผงเหล็กก็จะไปเกาะติดตรงบริเวณรอยความไม่สมบูรณ์  
นั้น ๆ วิธีนี้สามารถกระทำเป็นขั้นตอนดังนี้

- ๑. ให้กระแสไหลผ่านชิ้นงาน หรือขลวง เพื่อทำให้มันเป็นแม่เหล็ก
- ๒. หยุดจ่ายกระแสไฟ
- ๓. ใช้ผงเหล็ก โดยวิธีลาค , รุ่ม ( สำหรับแบบเปียก ) และใช้โรย , เกาะ  
ผ่านตะแกรงหรือรูเล็ก ๆ ( แบบแห้ง ) ลงบนตรงบริเวณที่ตรวจ

ชิ้นงานที่นำมาตรวจด้วยกรรมวิธีนี้จะต้องมีค่าคงตัวสูง ( HIGH RETENTIVITY )  
ไคแก่พวก เหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนสูง, เหล็กแข็ง ซึ่งต้องมีกำลังเพียงพอที่จะถูกติดผงเหล็ก  
เพื่อให้เกิดเป็นเครื่องหมายขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ลืมว่า เส้นแรงแม่เหล็กตกค้างจะต้อง  
น้อยกว่าเส้นแรงแม่เหล็กที่ไคจากกระแสไฟ เพราะฉะนั้น RESIDUAL METHOD จะให้ความไว  
( SENSITIVITY ) ในการตรวจหารอยตำหนิเล็ก ๆ น้อยกว่าแบบ CONTINUOUS  
METHOD เครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากรอยความไม่สมบูรณ์ภายใต้ผิวจะปรากฏไคยากเมื่อตรวจ  
ด้วยวิธีนี้

หมายเหตุ บางครั้งเราไม่ทราบว่าเครื่องหมายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากรอยความไม่สมบูรณ์ที่ผิว  
หรือไคผิว ในการพิสูจน์ทราบความไม่แน่นอนนี้กระทำไคโดย ทำให้เครื่องหมายเกิดขึ้นด้วยวิธี  
CONTINUOUS แล้วเช็ดเครื่องหมายนั้นออก จากนั้นใช้ผงเหล็กลาคหรือโรยลงบนบริเวณนั้น  
ถ้ามีเครื่องหมายปรากฏขึ้นมาแสดงว่าเป็นรอยตำหนิที่ผิว ถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นรอยตำหนิไคผิว

๕. การตีความเครื่องหมายจากการตรวจ ( INTERPRETATION OF INDICATION )


เครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากการตรวจด้วย MAGNETIC PARTICLE จะแสดงออกมาในรูปของ  
ผงเหล็กที่เกาะรวมตัวกันบนผิวชิ้นงานในขณะที่ทำการตรวจ, และ การตีความก็คือ การค้นหาสาเหตุ  
ที่ทำให้เกิดเครื่องหมายนั้น ๆ ดังนั้นจึงต้องทำการตัดสินใจภายหลังจากการตรวจดูเครื่องหมายว่าเกิดขึ้น  
จากรอยตำหนิจริง ๆ หรือเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น ถ้าเครื่องหมายนั้นไม่ใช่รอยตำหนิก็ส่งชิ้นงานไปใช้  
งานต่อไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องตรวจต่อไปอีก แต่ถ้าเครื่องหมายนั้นพิจารณาไคว่าเป็นรอยตำหนิ  
ก็จะต้องทำการตรึงตรองและ " ไคค่า " ของรอยตำหนินั้นต่อไป

๖.๖.๖ องค์ประกอบที่ช่วยการตัดสินใจในการตีความเครื่องหมาย ( DETERMINING FACTOR IN  
INTERPRETATION OF INDICATIONS )


๖.๖.๖.๖ การตรวจด้วย MAGNETIC PARTICLE อาจแบ่งไคเป็น ๓ ขั้นตอน วิธีการตรวจ  
ทั้งหมดจะต้องผ่านกรรมวิธีดังนี้

- ๑. การทำให้เกิดเครื่องหมายในรูปของผงเหล็ก ( PRODUCTION OF THE  
MAGNETIC PARTICLE INDICATION )

T. O. 33B-1-1

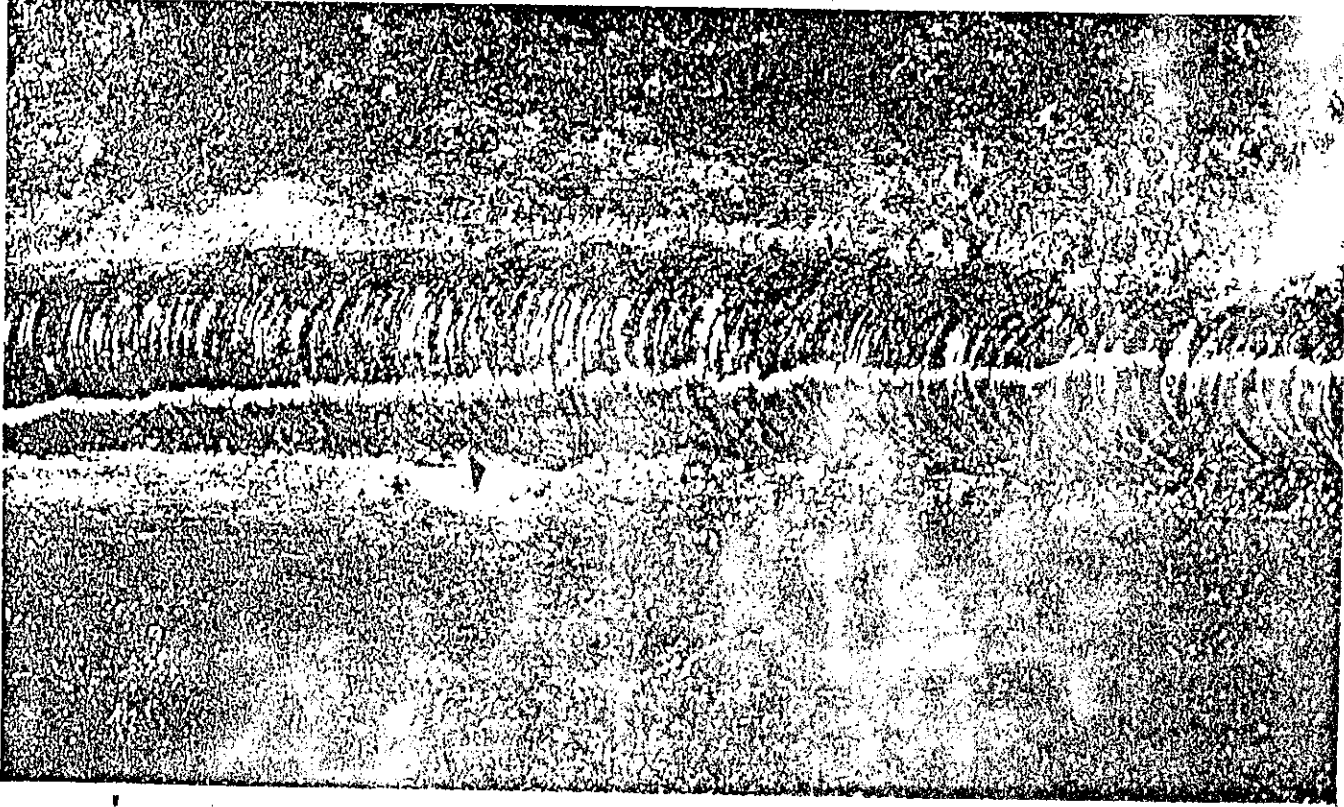

รูปที่ ๑๖ | Indication of Surface Discontinuity in a Weld - Particle Build-Up is Sharp and Well Defined

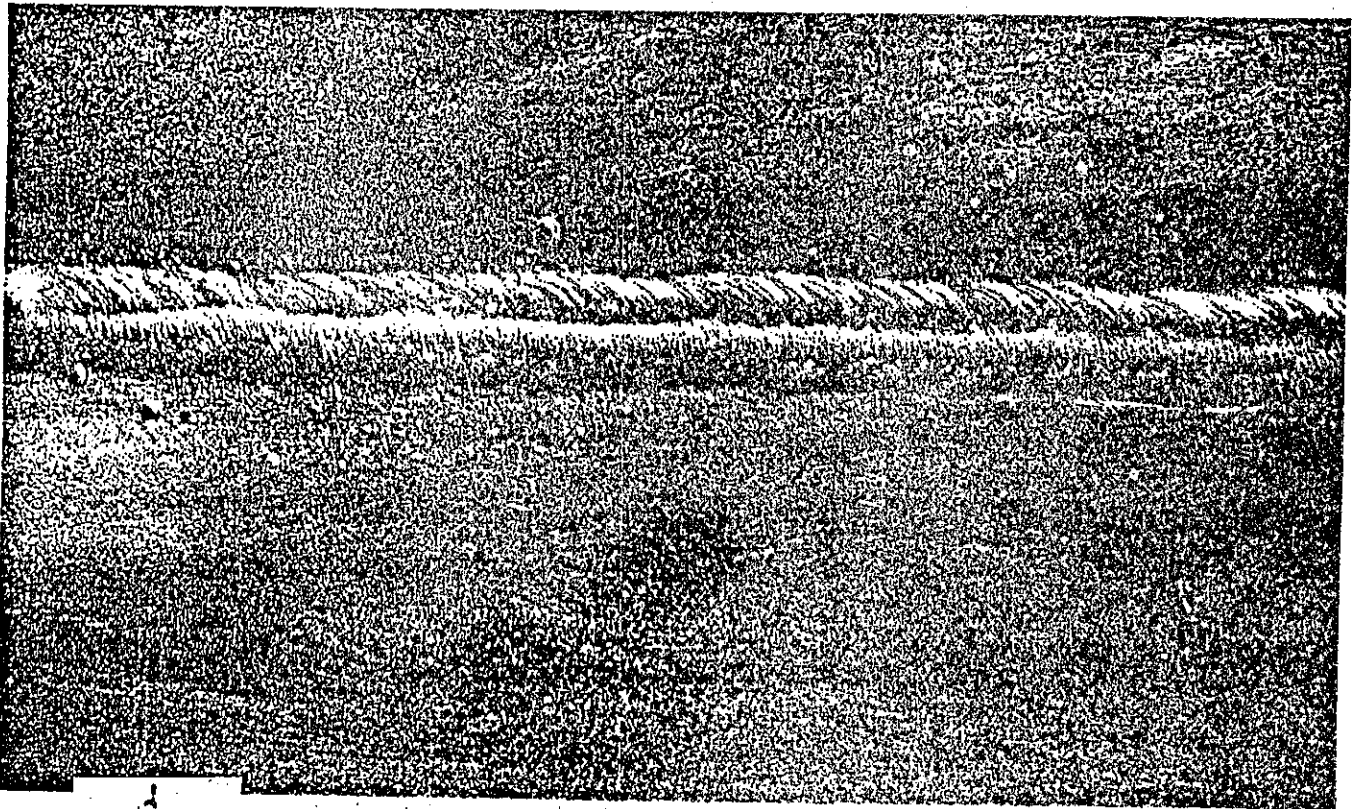

รูปที่ ๑๗ | Indication of Subsurface Discontinuity in a Weld - Particle Accumulation is Broad



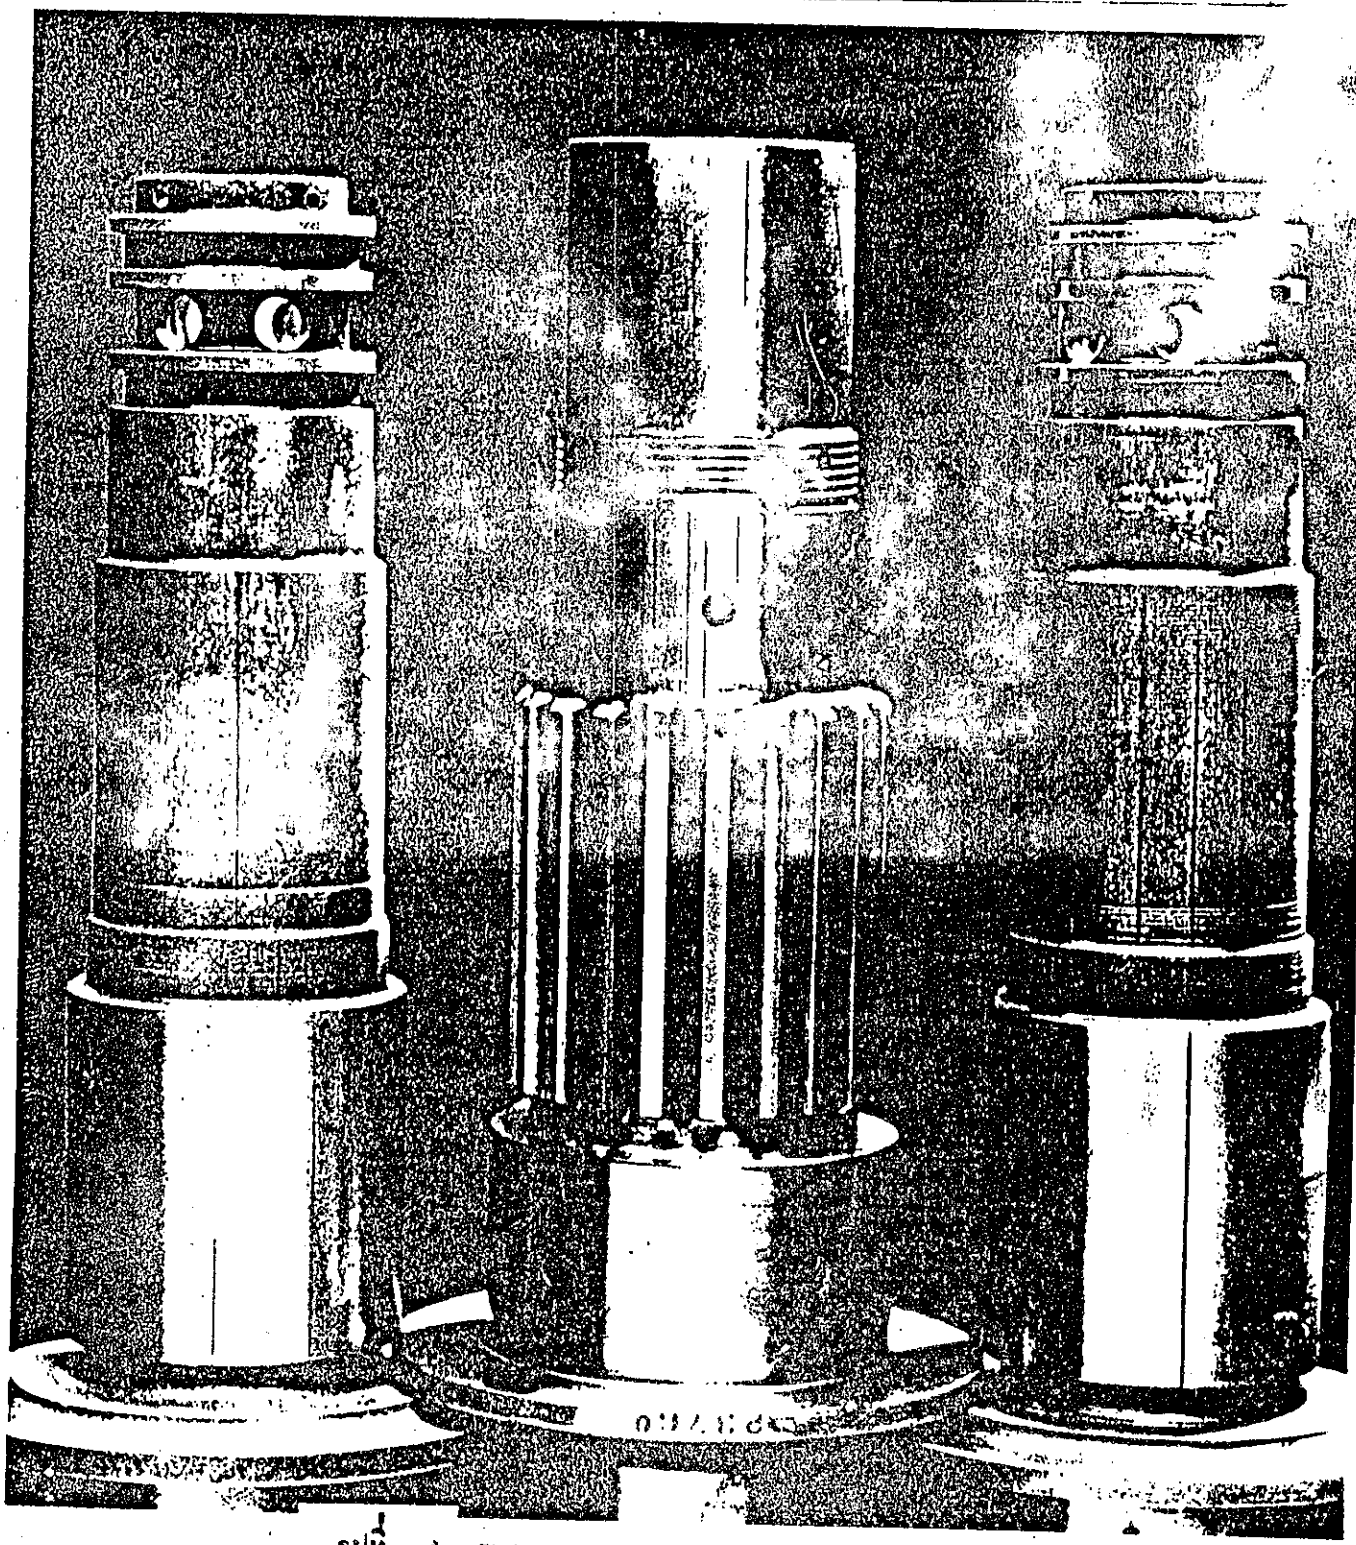


Fig 98 Stringers Brought to the Surface by Machining



Fig. 10. Seams in Boiler Plate

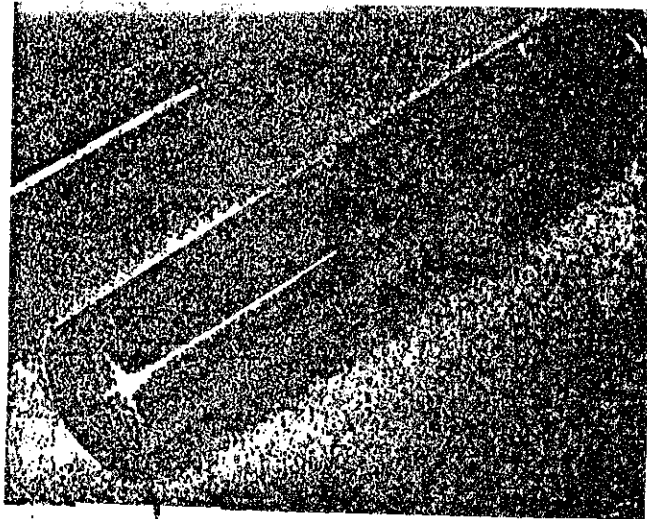


Fig. 11. Seam in a Pin - Note Depth  
Shown by Indication on End



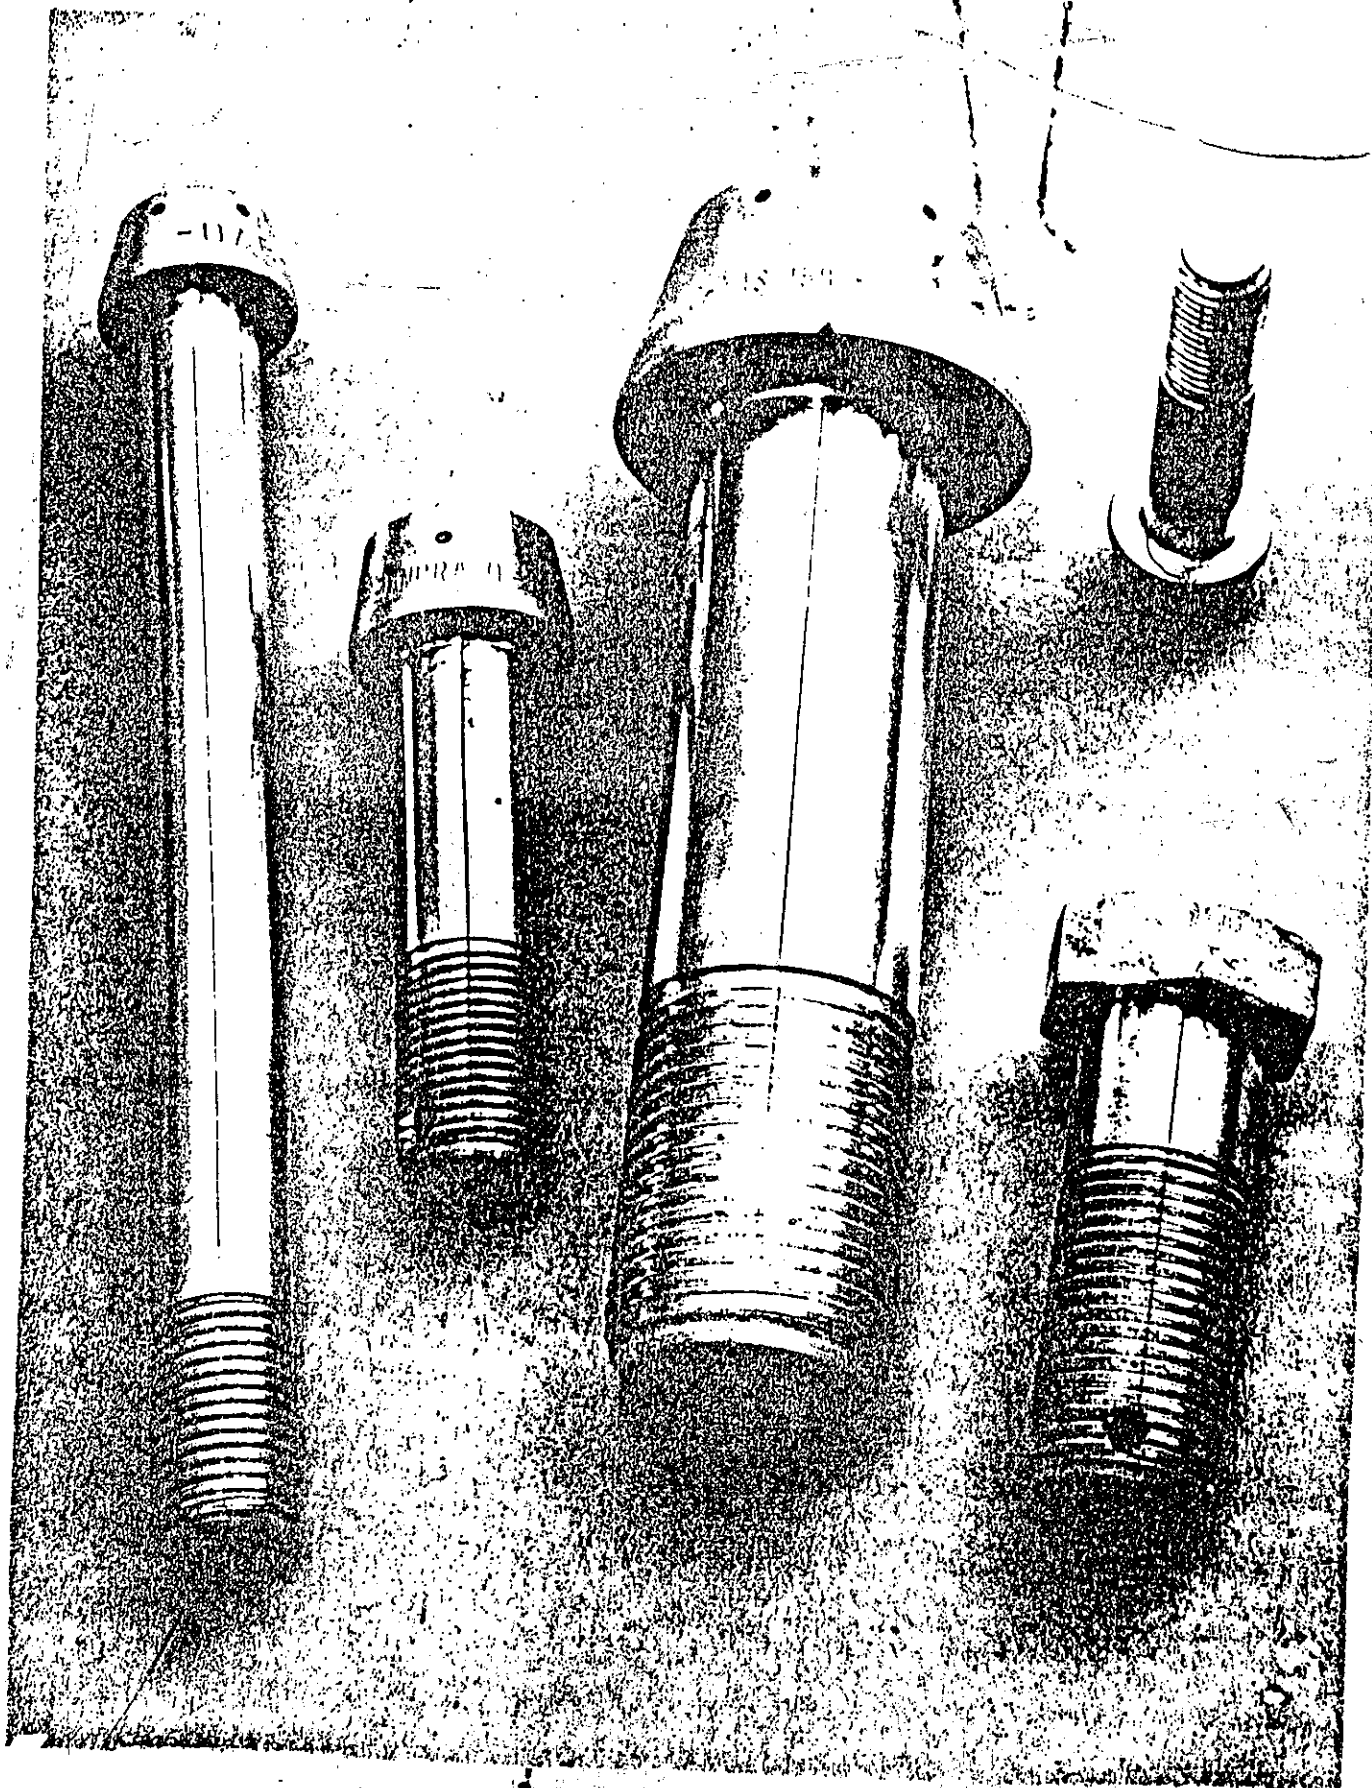



Figure 29. Indications of Seams

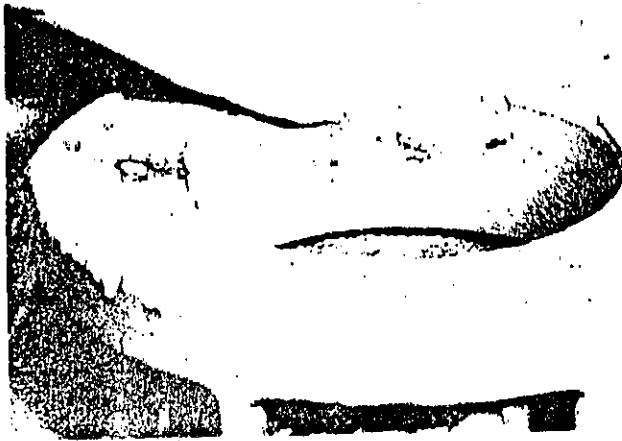


blm Blow Holes in a Casting

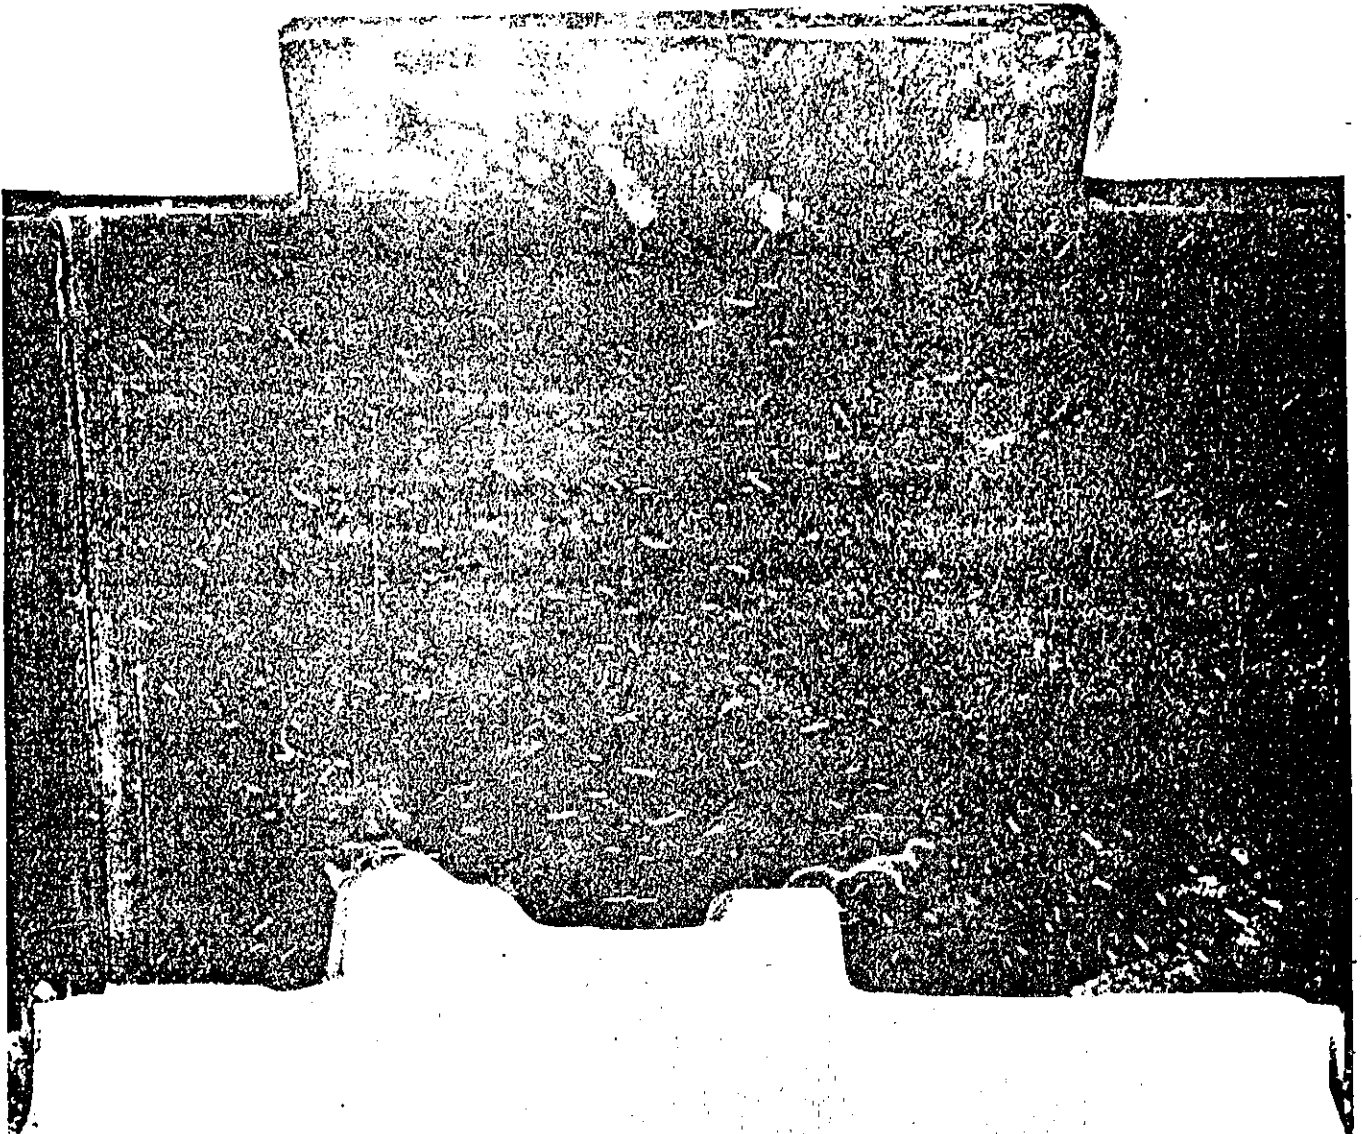


blm Forging Flakes Shown in Section Through a Forging

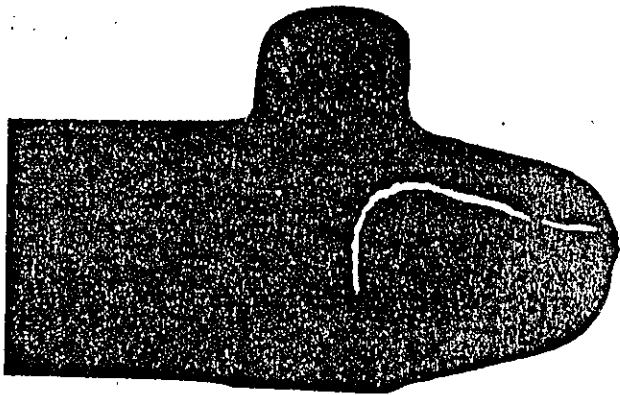

ပုံ ၂၆ . Forging Lap Indication

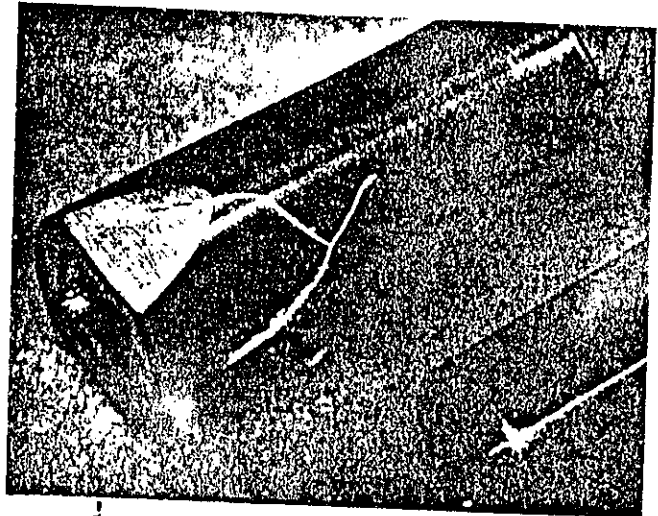

ပုံ ၂၇ . Heat Treat Cracks in a Small Pin

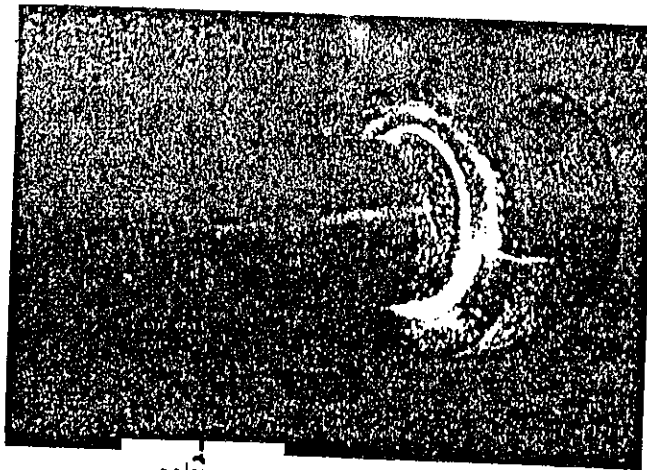

ပုံ ၂၈ . Heat Treat Cracks Under Head of Bolt



ပုံ ၂၉ . Fatigue Cracks in a Gear



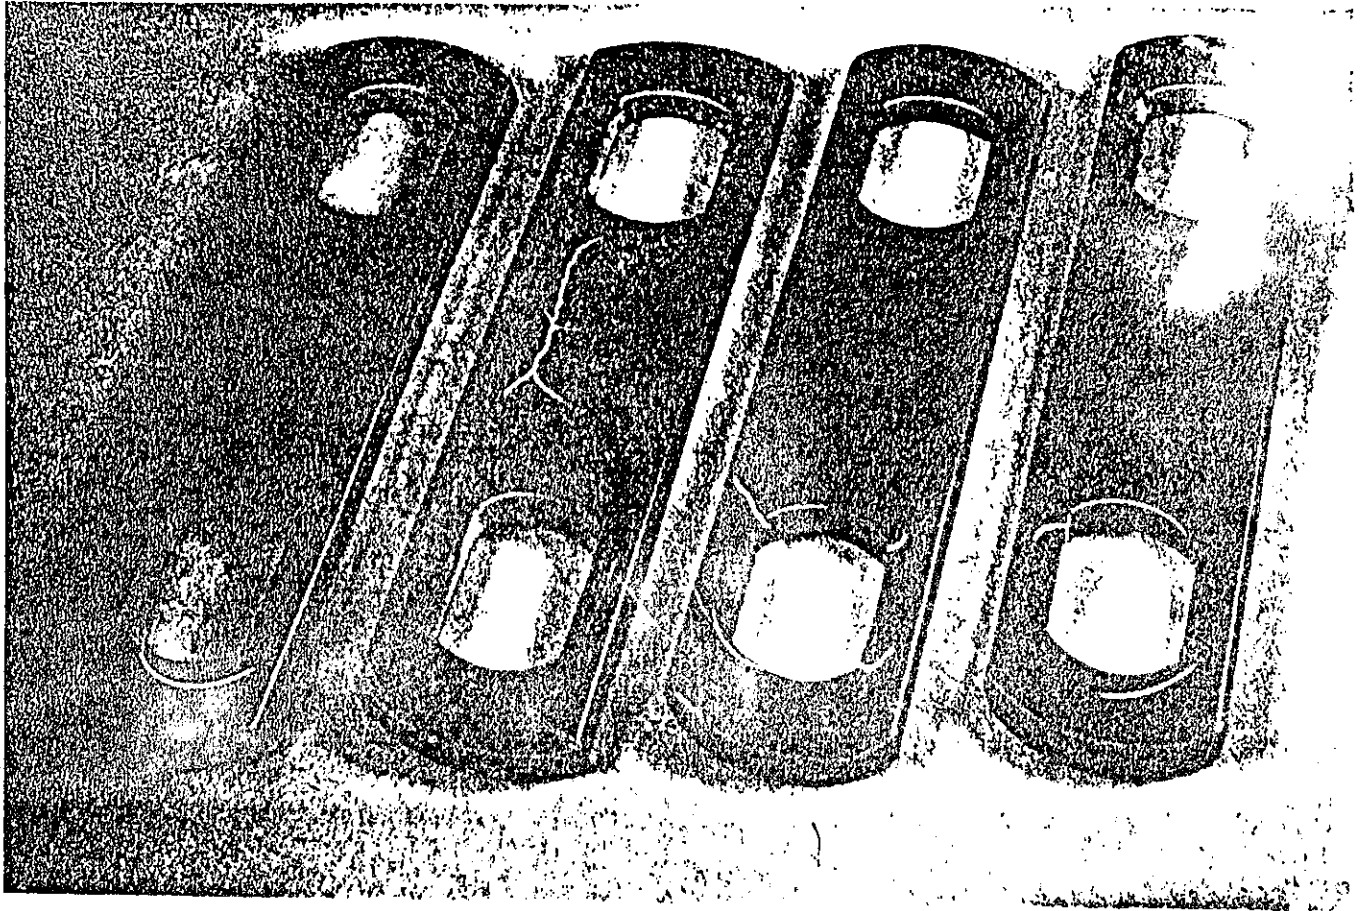


Fig 1 Heat Treat Cracks in Conveyor Links





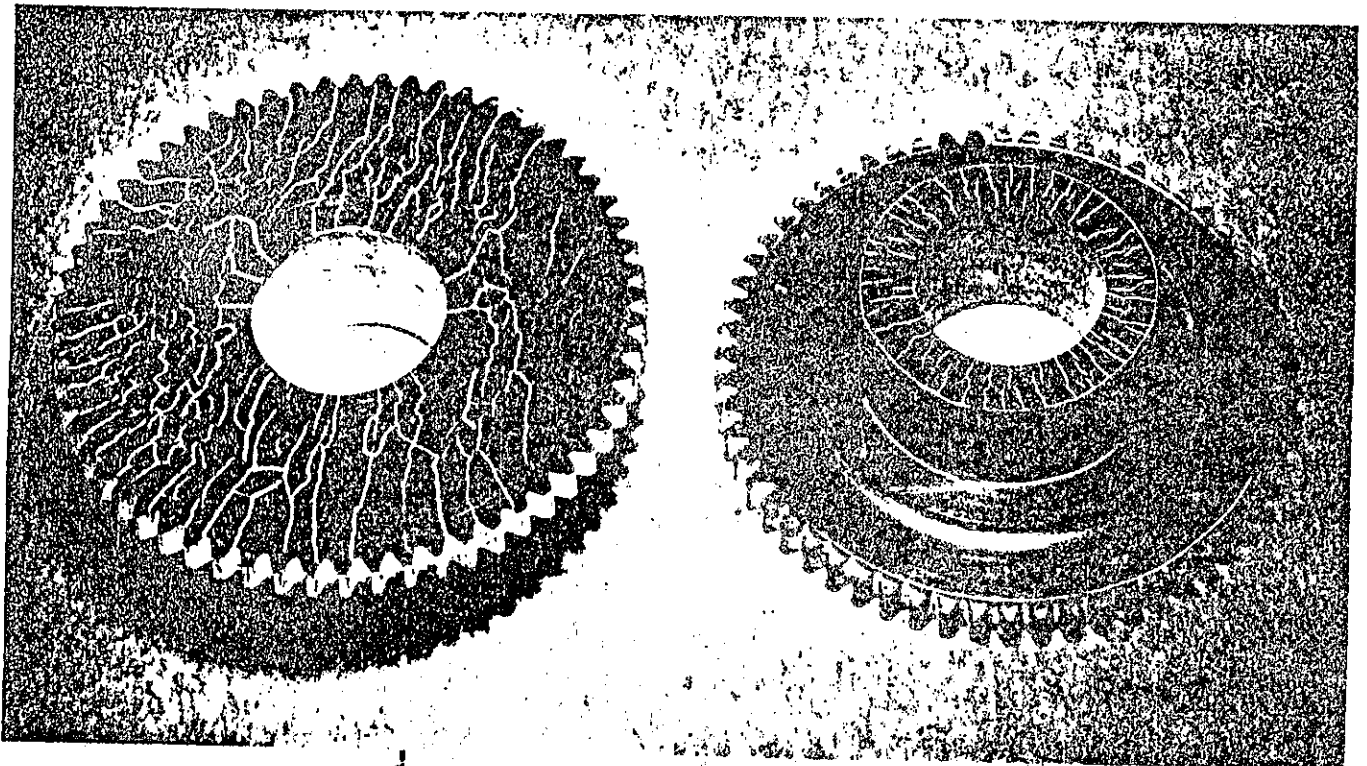


Fig 2 Typical Patterns Indicating Grinding Cracks

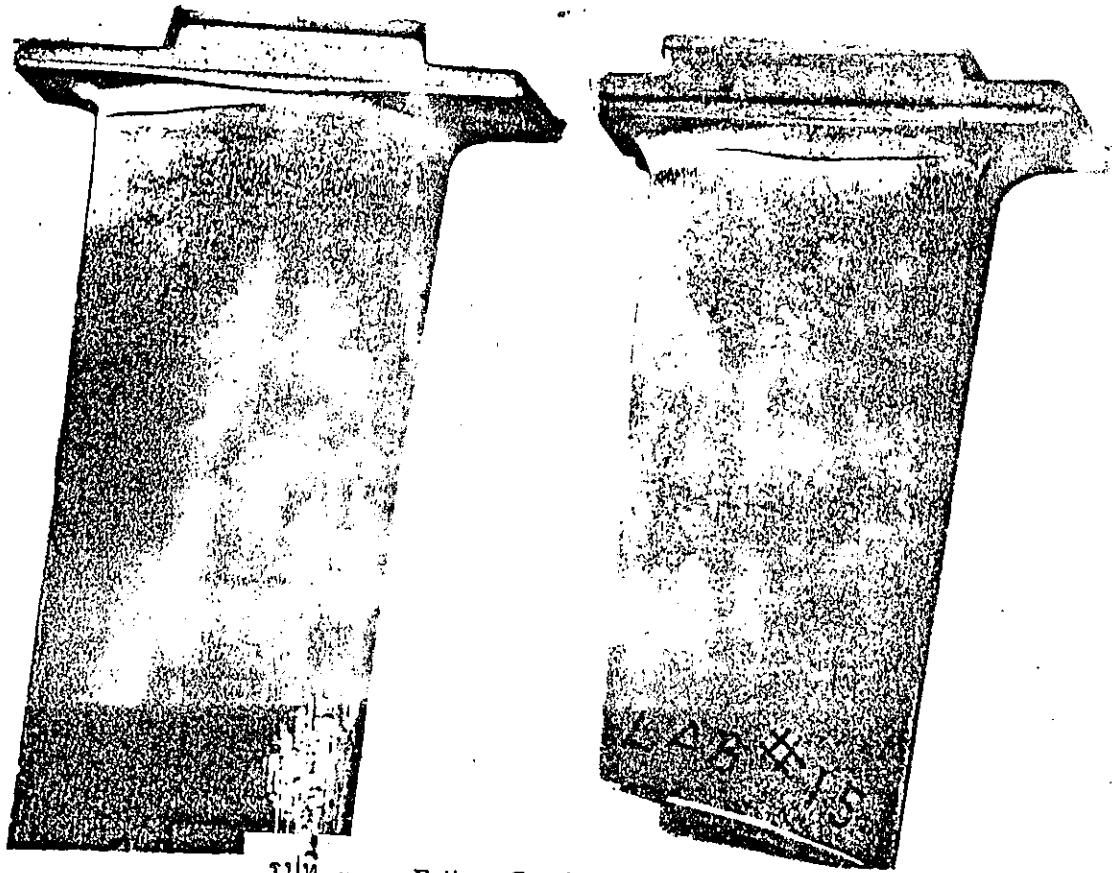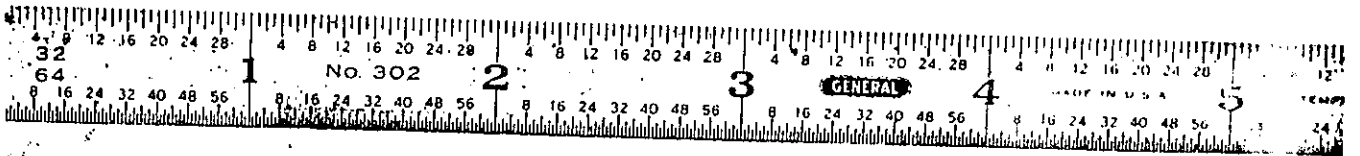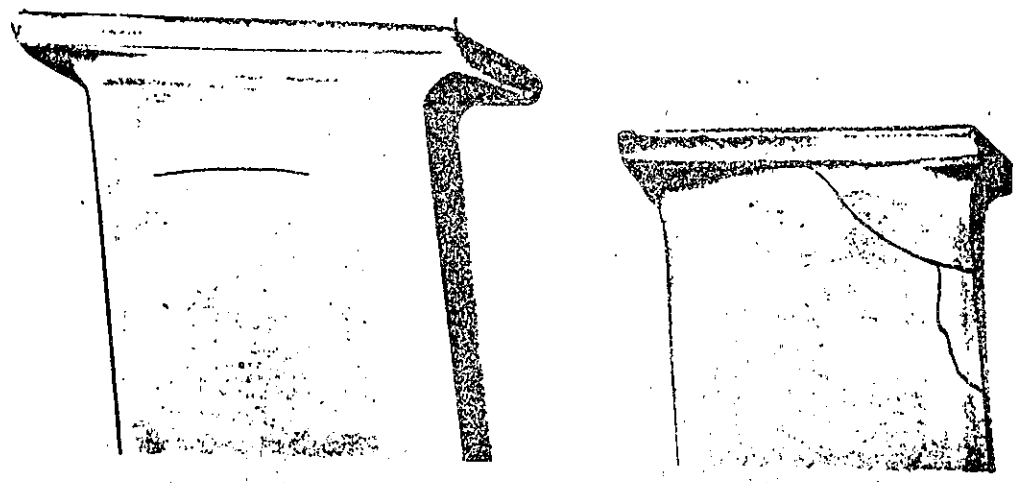

Fatigue Cracks in Compressor Blades

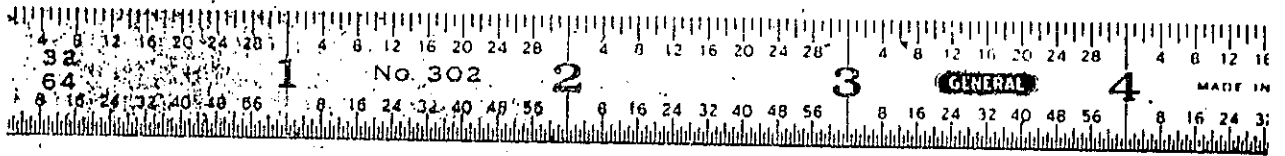

Fatigue Cracks in Other Compressor Blades

๒. การตีความของเครื่องหมาย ( INTERPRETATION OF THE INDICATION )

๓. การให้ค่าของรอยความไม่สมบูรณ์นั้น ( EVALUATION OF THE DISCONTINUITY )

๑๑.๒ ในขั้นที่ ๑ การทำให้เกิดเครื่องหมาย ๑ นั้นได้กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วตอนต้น ต่อไปจะ  
 ได้พูดถึงความสนใจเฉพาะสองขั้นตอนหลัง ซึ่งองค์ประกอบทั้งต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ตรวจได้พิจารณาถึง  
 สาเหตุทั้งหลายของการเกิดรอยตำหนิ และสามารถตีความได้ง่ายขึ้น

๑. ชนิดของวัสดุที่นำมาทำชิ้นงาน วัสดุที่มีส่วนผสมต่างชนิดกันจะแสดงรอยตำหนิต่าง  
 กัน เช่น รอยร้าวที่เกิดจากความเครียด ณ ค่าลดยกรวน ( STRESS CORROSION CRACK ) ใน  
 โลหะแมกเนเซียมผสม หรือรอยร้าวที่เกิดจากการเจียร ๑ ( GRINDING CRACK ) ในเหล็ก  
 แอ็งที่มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนสูง

๒. ประวัติกรรมวิธีการผลิต ผู้ตรวจจะต้องรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ MELTING ,  
 CASTING, FORGING, ROLLING และ EXTRUDING ที่โลหะนั้น ๆ ผ่านกรรมวิธีดังกล่าว  
 ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจถึงสาเหตุของรอยตำหนิที่อาจเป็นไปได้

๓. การชุบแข็งผิว ได้แก่ชิ้นงานที่ผ่านเครื่องมือกล, เจียรใน การชุบผิว ( PLATING )  
 ผลที่ได้รับจากกรรมวิธีนี้อาจทำให้ปิดบัง รอยตำหนิที่อาจจะปรากฏขึ้น

๔. กรรมวิธีการอบชุบ อุณหภูมิอบชุบที่แตกต่างกันอาจจะมีผลทำให้เกิดรอยตำหนิ  
 ในรูปแบบต่าง ไม่เหมือนกัน

๕. หัวโมและอย่างไรโลหะจึงชำรุด ในที่นี้อาจพิจารณารวมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิด  
 รอยตำหนิทั้งได้กล่าวไว้แล้วใน ๔ ข้อแรก กับความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกรรมวิธีโลหะ  
 และอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยให้การตีความเครื่องหมายนั้นได้ก็คือ ความชำนาญ


๖. จากประสบการณ์ที่ผ่านมากับชิ้นส่วนที่เหมือนกัน การตรวจชิ้นงานแต่ละแบบควรจะ  
 ทำสำเนารายละเอียดการตรวจไว้ เพื่อการตรวจชิ้นที่เหมือน ๆ กันครั้งต่อไปจะได้สะดวกและง่าย  
 ขึ้น

๑๑.๑ ลักษณะพิเศษของเครื่องหมาย ( CHARACTERISTICS OF INDICATIONS ) ผู้ปฏิบัติ  
 จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของเครื่องหมายที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการตรวจด้วยวิธี  
 MAGNETIC PARTICLE


๑๑.๑.๑ รอยแตก ร้าวหรือรอยตำหนิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิว เครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากการรวม  
 ตัวของผงเหล็ก จะมีลักษณะเป็นเส้นคมและชัดเจน การเกาะติดของผงเหล็กบริเวณผิวแน่น ทั้งนี้  
 เนื่องจากสนามแม่เหล็กตรงบริเวณรอยตำหนิสูง ดังรูปที่ ๓๑

๑๑.๑.๒ รอยตำหนิที่เกิดใต้อผิว เครื่องหมายที่ปรากฏจะมีลักษณะเลือนลางไม่เป็นเส้นคม  
 และการเกาะติดของผงเหล็กไม่ค่อยแน่น ทั้งนี้เนื่องจากสนามแม่เหล็กตรงบริเวณผิวที่ผงเหล็ก  
 เกาะติดนั้นอ่อนกำลัง ( เพราะต้นเหตุเกิดสนามแม่เหล็กอยู่ใต้อผิว ) ดังรูป ๓๒ และ รูปที่ ๓๓




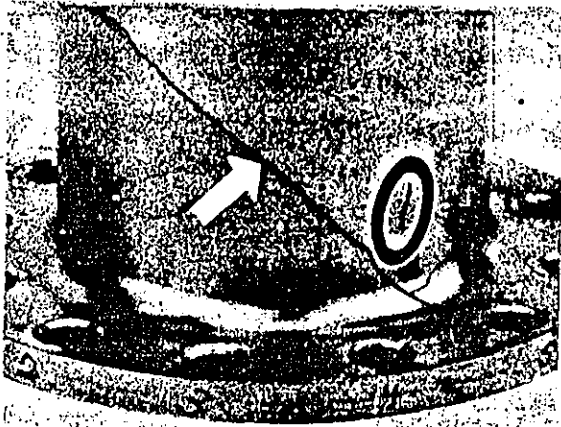


ပုံ ၂၅၅ (က) Surface Defects.

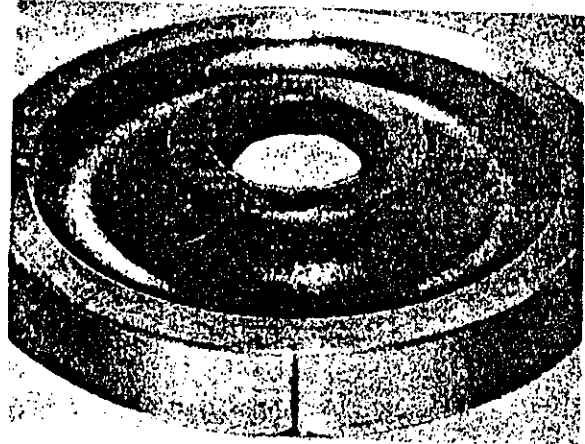

ပုံ ၂၅၅ (ခ) Subsurface Defects.

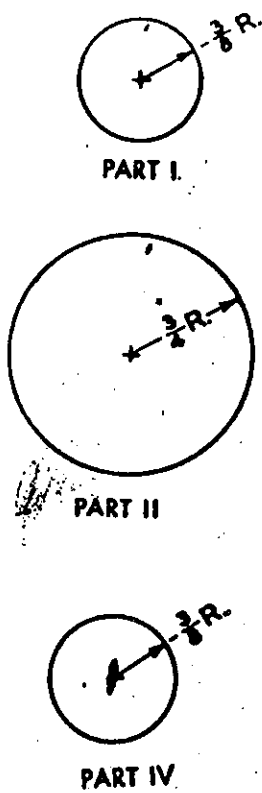

Part #	Radius inches	Depth of defect inches	Height of defect inches	Can Magnoflux detect?
1	3/8	0.025	0.020	Yes
2	3/4	0.050	0.040	Yes
3	3-3/4	0.250	0.200	Yes
4	3/8	0.250	0.200	No

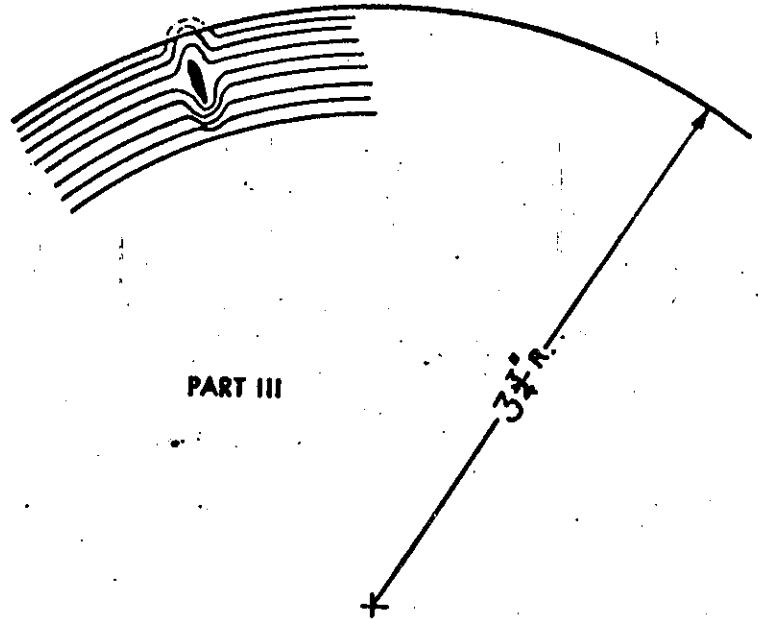

- Note
- 1) All dimensions in Part II are twice those in Part I
  - 2) All dimensions in Part III are ten times those in Part I
  - 3) Defect size and depth in Part IV are same as Part III but placed in Part with radius equal to Part I

ပုံ ၂၅၆ (က) . Depth of Detectable Subsurface Defects.

แสดงถึง ขนาดของรอยตำหนิ ความลึกที่สามารถตรวจพบและขนาดของชิ้นงาน

๑๒. เทคนิคการตรวจ ก่อนที่จะนำชิ้นงานมาตรวจ จะต้องทำความสะอาดบริเวณผิวซจกสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คลาบน้ำมัน, หลอกลื่น, สนิม, และคลาบบสีแตก ในกำรตรวจชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธี HOT ROLLED หรือขึ้นคี่ขึ้นรูปที่มีผิวซจกระไม่จำเป็นต้องซจกคลาบบสกปรกคึกคึกแน่น ที่ผิวกรรมวิธีคึงกลาว และคลาบบสีบาง ๆ ที่คึกคึกแน่นก็ไม่ต้องซจกคอกออกเช่นกัน

๑๒.๑ การตรวจโดยใช้ผงเป็ยก ( WET METHOD )

- ๑. ทรงบริเวณหน้าสัมผัสของชิ้นงานกับหน้าสัมผัสของเครื่องจะต้องสะอาด
- ๒. ยึคชิ้นงานหรือแกนค้วนำ ( CONDUCTOR ) ระหว่างหน้าสัมผัสทั้งสอง

หมายเหตุ การใช้แกนค้วนำ ( CONDUCTOR ) นั้น ชิ้นงานจะเป็นทอหรือวงแหวน โดยคล็อกอยู่กั้กับแกนค้วนำ เส้นแรงแม่เหล็กที่คึกคึกขึ้นเป็น CIRCULAR MAGNETIZATION เหมือนกั้กับการแตะสัมผัสชิ้นงานโดยทรง

- ๓. ปรับจำนวนกระแสไฟที่ใช้ทำให้เป็นแม่เหล็กตามจำนวนที่ค้องการ

ในคอนนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถาหน้าสัมผัสไม่แน่นแล้วจะคึกการอาร์ค ชิ้นงานจะร้อนมากทำให้ชำรุดค้

- ๔. ฉีกคลาผงเป็ยกลงบนชิ้นงานให้ทั่วบริเวณที่ทำการตรวจ

๕. กคุ่มสวิทช์ให้กระแสไฟไหลผ่านชิ้นงานในคั้นที่ที่หุคใช้ผงเหล็กดำห้ังระยะเวลา ระหว่างที่ใช้ผงเหล็กกั้กับกคุ่มสวิทช์นานเกินไปอาจทำให้ผงเหล็กคตกค้างบนชิ้นงานน้อยเกินไป เครื่องหมายที่ปรากฏจะไม่มี ค้ถาใช้ผงเหล็กหลังจากค้กคุ่มสวิทช์ไปแล้ว ของเหลวที่เป็นส่วนผสมของผงเป็ยกจะไปล้างเครื่องหมายที่ค้คึกคึกแน่นออกโดยเฉพาะเครื่องหมายที่คึกคึกจากรอยตำหนิค้ค้

- ๖. คลายชิ้นงานออกจากหัวสัมผัส ( CONTACT ) และทำการตรวจค้วสาย

ค้วหัวบริเวณที่ทำการตรวจ ในคณะนี้ค้องระวังอย่าแตะค้องบริเวณผิวของชิ้นงานโดยไม่จำเป็น

- ๗. ในกรณีท้พบรอยตำหนิที่คึกคึกขึ้นจากการตรวจครั้งแรกนี้ให้วางชิ้นงานค้ค้ถากกับรอยท้ นั้นแล้วนำไปวางไว้ในวงของขค้วค ( COIL ) ที่บริเวณค้วกลาง หรือข้างของ COIL ซึ่ง ๗.

ค้วบค้ค้กลาวเป็นยาค้นที่คึกคึกเส้นแรงแม่เหล็กสูง

- ๘. ใช้ผงเป็ยกฉีกคลาชิ้นงานจนทั่วบริเวณ

- ๙. กคุ่มสวิทช์ให้กระแสไฟไหลผ่าน COIL ในคั้นที่ที่ใช้ผงเหล็กแบบเป็ยก

- ๑๐. หลังจากปล่อยให้กระแสผ่าน COIL แล้วรอสัก ๒ - ๓ วินาทีเพื่อให้ผงเป็ยก

สะค้ค้ค้แล้วจึงนำชิ้นงานมาตรวจ ถาใช้ผงเป็ยก แบบ VISIBLE จะค้องมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ถาใช้ผงเป็ยกแบบเรืองแสง ( FLUORESCENT ) บริเวณนั้นค้องมีค้วค้วและใช้ BLACK LIGHT ช่วยส่อง ในคณะทำการตรวจค้วสายค้วนี้จะใช้แว่นขยายประมาณ ๑๐ เท่า ช่วยทำให้ลค้วค้วการเมื่อยล้าของสายค้วค้วค้

ข้อควรระวัง ในคณะใช้สายค้วค้วตรวจชิ้นงานอยุ่คั้นที่สวมใส่แว่นกันแดด ( SUN GLASS )

หรือแว่นสายค้วค้วที่ค้ค้แสง โดยเฉพาะกั้กับการตรวจโดยใช้ผงเป็ยกแบบเรืองแสง

ในการตรวจค้วนี้ เพื่อให้ค้ค้ค้วว่า รอยตำหนิที่คึกคึกขึ้น ค้ค้ขอ ๗ เป็นรอยตำหนิจริง ๆ

๖๖. แล้วทำการคลายอำนาจแม่เหล็ก ( DEMAGNETIZATION )

๖๖.๒ การปฏิบัติภายหลังจากการตรวจ ภายหลังจากการตรวจจะมีคลาบบาง ๆ ของน้ำมันที่เป็นส่วนผสมของผงเป็ยกติคอยู่บนผิวชิ้นงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิ้นงานที่มีผิวเรียบมาก ๆ สำหรับชิ้นงานที่ไม่มีผิวเรียบ คลาบบาง ๆ นี้จะไม่มีผลอะไรนักแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่มีผิวเรียบมาก ๆ เช่น ทลับรองลื่นน่าจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษเพราะผงเหล็กที่เกาะติดกับคลาบบาง ๆ นั้นจะไปขัดสีลึกร่องฟันหรือชิ้นส่วนที่หมุนให้สึกหลอเร็วกว่าที่ควร กรรมวิธีคลายอำนาจแม่เหล็กที่จริงจังเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยการทำความสะอาดใ้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การทำความสะอาดภายหลังจากที่ได้คลายอำนาจแม่เหล็กแล้วอาจใช้แปรงช่วยภายหลังจากชิ้นงานแห้งสนิทแล้ว หรือจะใช้วิธีแช่ในน้ำมัน ( เหมาะสำหรับชิ้นเล็ก ) ก็จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

๖๗. ผลกระทบกระเทือนของผิวเคลือบกับการตรวจ ( EFFECT OF SURFACE COATING )

๖๗.๑ การเคลือบผิวเพื่อป้องกันการผุกร่อน ( ANTICORROSION PROJECTIVE COATINGS ) มีบ่อยครั้งที่เราจำเป็นต้องทำการตรวจด้วยวิธี MAGNETIC PARTICLE กับชิ้นที่เคลือบผิวไว้ด้วยสิ่งเคลือบผิวต่าง ๆ เช่น สีรองพื้น, สีแห้งเร็ว, สีแห้งช้า, สีกันสนิม ฯลฯ สิ่งเคลือบผิวเหล่านี้ปกติจะมีความหนาตามกำหนดและจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อเครื่องหมายที่จะเกิดขึ้น ชิ้นส่วน เช่น แท่น ย. ฐานล้อ รอยเชื่อม ชิ้นที่ขึ้นรูปส่วนมากจะพ่นฉาบไว้ด้วย ซิงค์โครเมท ก่อนจะนำมาตรวจด้วยวิธี MAGNETIC PARTICLE สิ่งเคลือบผิวเหล่านี้จะไม่รบกวนการตรวจแต่จะเป็นสีพื้นทำให้มีสีติดกันไ้กับเครื่องหมายที่เกิดขึ้น การเคลือบผิวด้วยยางที่ใช้ป้องกันชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์ก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการตรวจเช่นกัน

๖๗.๒ การเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า ( ELECTROPLATING COATINGS )

ผิวเคลือบที่ผ่านกรรมวิธี ELECTROPLATING ที่มีความหนาตามปกติแล้วจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการตรวจด้วยวิธีนี้ ยกเว้นมันอาจเกิดขึ้นได้กับการเคลือบผิวด้วย โครเมียม หรือ นิกเกิลโครเมียมและนิกเกิลจะปิดบังรอยความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเคิมของชิ้นงาน ซึ่งการปิดบังจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความหนาของผิวเคลือบ ถึงแม้ว่ามีรอยแตกร้าวที่ผิวเคลือบโครเมียมเองก็อาจจะตรวจไม่พบ

ชิ้นงานที่เคลือบผิวโครเมียมหนา ๆ เพื่อนำไปใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นการปรับปรุงชิ้นงานนั้นใหม่ด้วยการเคลือบผิวโครเมียม และผิวเคลือบนี้จะไปปกคลุมรอยความไม่สมบูรณ์ที่อาจมีขึ้น ฉะนั้นจึงควรจะทำการตรวจก่อนและหลังเคลือบผิวจากนั้นถ้าต้องเจียรในผิวโครเมียมอีกควรจะตรวจอีกครั้ง ผิวเคลือบนิกเกิลก็เช่นเดียวกันควรทำการตรวจก่อนและหลังทำการเคลือบผิว ๆ

๖๗.๓ การเคลือบผิวโดยวิธีพ่นผงโลหะ ( SPRAYED, METAL COATING )

การเคลือบผิวโดยการพ่นอนุพันธ์หรือโลหะที่คล้ายคลึงกันนี้จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการตรวจ ถ้าผิวที่เคลือบนั้นไม่หนาจนเกินไป



#### ๑๔. การตรวจชิ้นส่วน บ. ( INSPECTION OF TYPICAL AIRCRAFT PARTS )

เพราะว่าการทำให้ชิ้นงานเกิดสนามแม่เหล็กทั้งแบบ CIRCULAR และ LONGITUDINAL และการเลือกใช้ปริมาณกระแสไฟกับชิ้นงานแต่ละชิ้นที่มีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันจะต้องกระทำในลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งภาพที่แสดงต่อไปนี้ แต่อย่างไรก็ตามไม่อาจที่จะแสดงรายละเอียดกับชิ้นส่วนทั้งหมดได้ ถึงอย่างไรก็ตามมันอาจเป็นแนวความคิดเพื่อใช้ตรวจกับชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้

๑๕. การคลายอำนาจแม่เหล็ก ( DEMAGNETIZATION )

ภายหลังจากการหยุดจ่ายกระแสไฟเพื่อทำชิ้นงานให้ชิ้นงานเป็นแม่เหล็กแล้ว ชิ้นงานนั้นยังมีเส้นแรงแม่เหล็กเหลืออยู่บางส่วน จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กตกค้างนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟที่ใช้ และชนิดของโลหะ เช่น ความแข็ง เป็นต้น เส้นแรงแม่เหล็กตกค้างกับชิ้นงานบางชิ้นมีมากจนสามารถถูกดูดขึ้นเหล็กอื่น ๆ ได้ (และในชิ้นงานบางชิ้นก็อาจไม่มีเส้นแรง แม่เหล็กตกค้างเลยสำหรับการจัดอำนาจแม่เหล็กตกค้างนั้นเรียกว่า " DEMAGNETIZATION "

๑๕.๑ ชิ้นงานที่จำเป็นต้องคลายอำนาจแม่เหล็กมีสาเหตุดังนี้


๑. อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อความเที่ยงตรงของเครื่องวัดประกอบการบินเมื่อนำชิ้นนั้นไปติดตั้ง
๒. อาจรบกวนการทำงานของเครื่องจักรในภายหลังเนื่องจากการเกาะติดของเศษผง
๓. อาจรบกวนการตรวจชิ้นงานด้วยวิธี MAGNETIC PARTICLE โดยเฉพาะเมื่อใช้กระแสไฟที่ต่ำกว่าหรือกลับทิศทางเส้นแรงแม่เหล็กใหม่
๔. ชักคอการทำความสะดวก เอาจอง แล้วออกอย่างมาก ภายหลังจากการตรวจ
๕. ผงเหล็กจากการตรวจอาจเกาะติดบริเวณผิวสัมผัสที่กองเคลื่อนไหวด้วยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิ้นงานที่เคลื่อนที่อยู่ในหล่อล้น เป็นสาเหตุการสึกหลอ เร็วกว่ากำหนด
๖. หรืออาจจะใช้วิธีคลายอำนาจแม่เหล็ก กับชิ้นงานที่มีเส้นแรงแม่เหล็กแรงเกินไป เพื่อให้ได้เส้นแรง แม่เหล็กที่เหมาะสมในขณะทำการตรวจ

๑๕.๒ ชิ้นงานที่ไม่จำเป็นต้องคลายอำนาจแม่เหล็กได้แก่



๑. ชิ้นงานนั้นจะต้องนำไปอบชุบที่มีอุณหภูมิเกิน ๔๐๐° F
๒. ชิ้นงานนั้นจะนำไปทำให้เป็นแม่เหล็กหรือ นำไปใช้งานกับสนาม แม่เหล็ก
๓. ชิ้นงานนั้นจะทำให้เป็นแม่เหล็กในทิศทางอื่นต่อไป หรือ ทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กที่เหนือกว่าที่เป็นอยู่

#### ๑๖. กรรมวิธีคลายอำนาจแม่เหล็ก


๑๖.๑ การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยขลวดกระแสไฟสลับ ( AC. COIL DEMAGNETIZATION ) เป็นอุปกรณ์คลายอำนาจแม่เหล็กที่ใช้กับทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยขลวดที่ทำเป็นช่องอุโมงแล้วให้กระแสไหลผ่านขลวดนั้น ขลวดนี้จะติดตั้งชิดกันหนึ่งคานาโคของโต๊ะที่มีขนาดพอเหมาะที่จะทำงานได้สะดวก

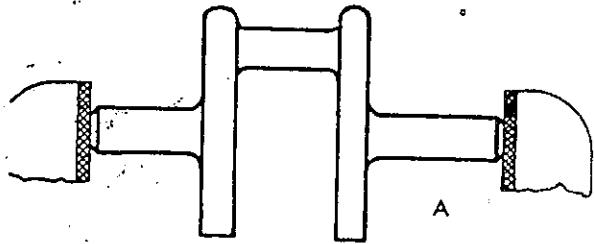


A

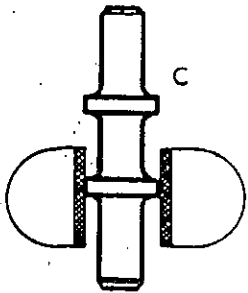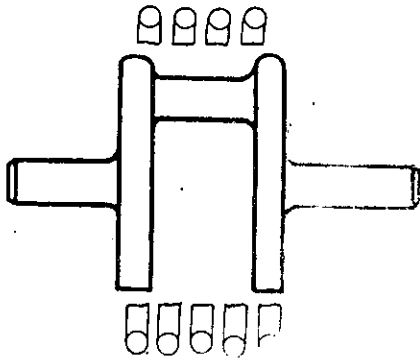

C

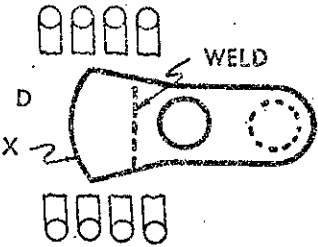

D

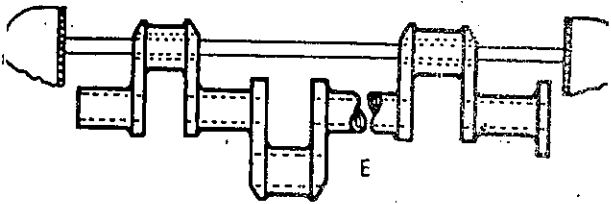

E

Recommended Magnetizing Current

View	Current Path	Value in Amperes
A	Through end-to-end	2500 - 4000
B	In coil	1000
C	Through each crank pin check	2500
D	In coil where crank has welded counterweights	1000
E	Through central conductor	2500 - 4000

Notes

1. In multiple crankshafts, method B must be repeated along the entire length, magnetizing each 8 to 10 inches along shaft length.
2. Method E applies where the shaft is hollow bored. A copper bar may be placed through the main bearings; inspection should be repeated with the bar through each crank pin.







Method of Magnetizing Crankshafts

Recommended Magnetizing Current

View	Current Path	Value in Amperes
A	Through without cap	2000 - 4000
B	In coil	1500 - 3000
C	Through central conductor through crank pin bearing with cap held in place	1500 - 4000
D	Through central conductor through piston pin bearing	1500 - 3000
E	On master rods, through central conductor through knuckle pin bearing. (Repeat for each knuckle pin bearing.)	2000
F	Through crank pin end, side-to-side	1000 - 2500

Note


This method applies to master rods, articulated rods, and in-line engine rods.

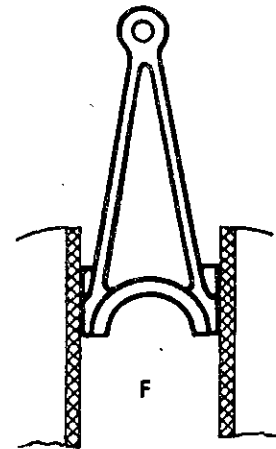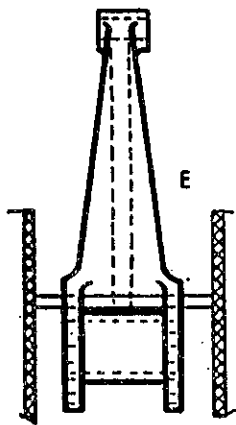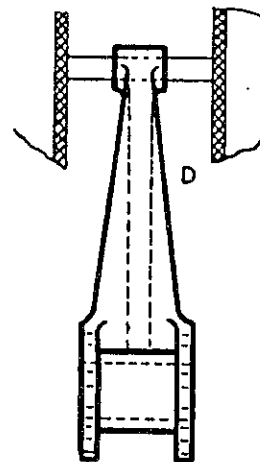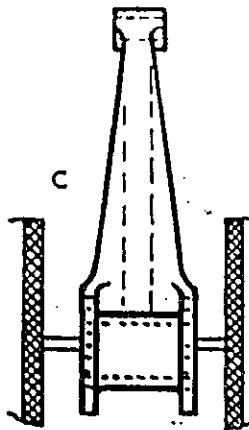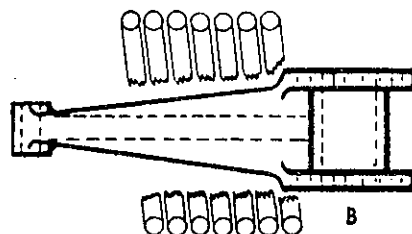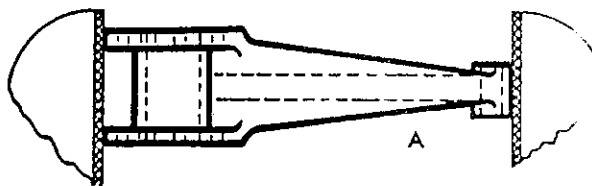


1  Method of Magnetizing Connecting Rods

nb

T.O. 33B-1-1

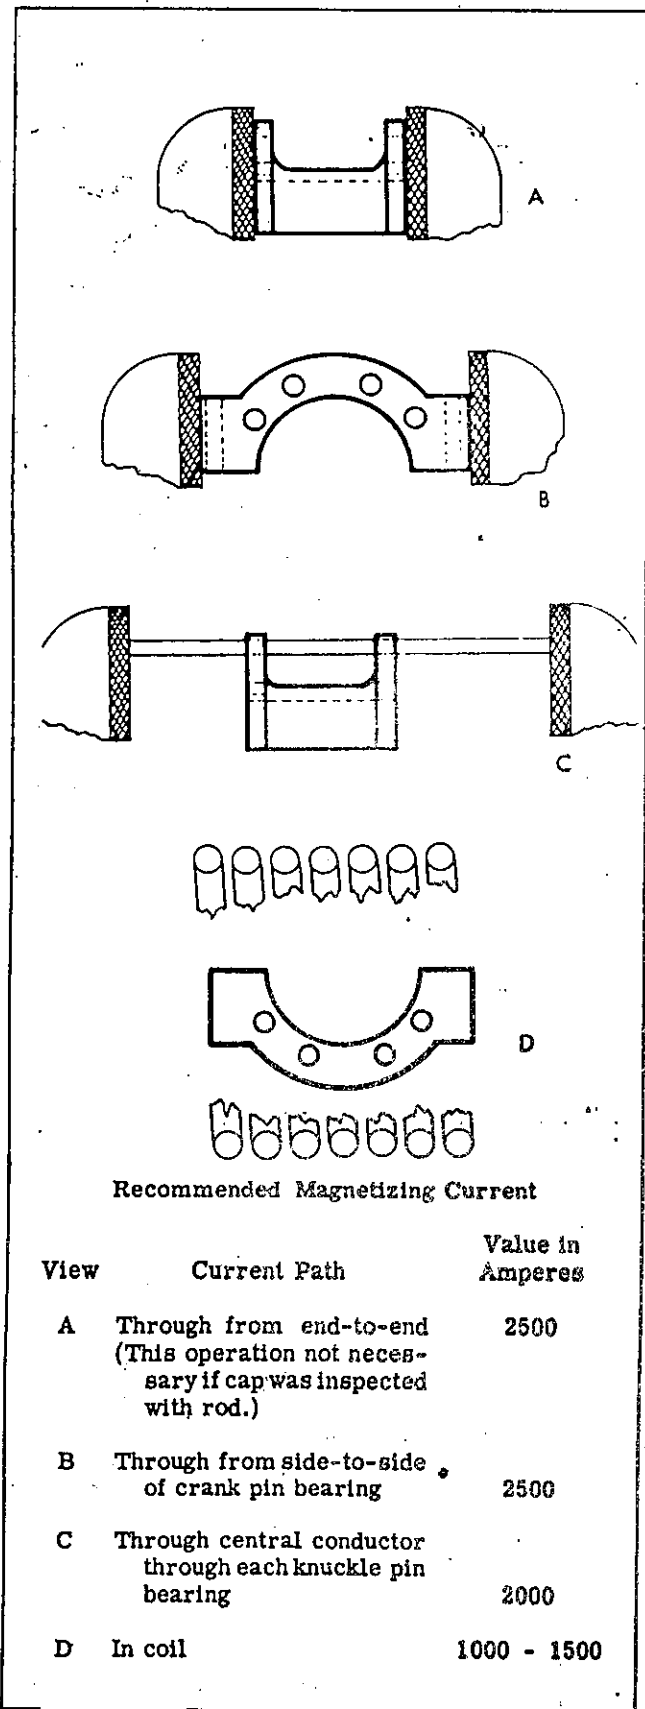

Method of Magnetizing Connecting Rod Caps

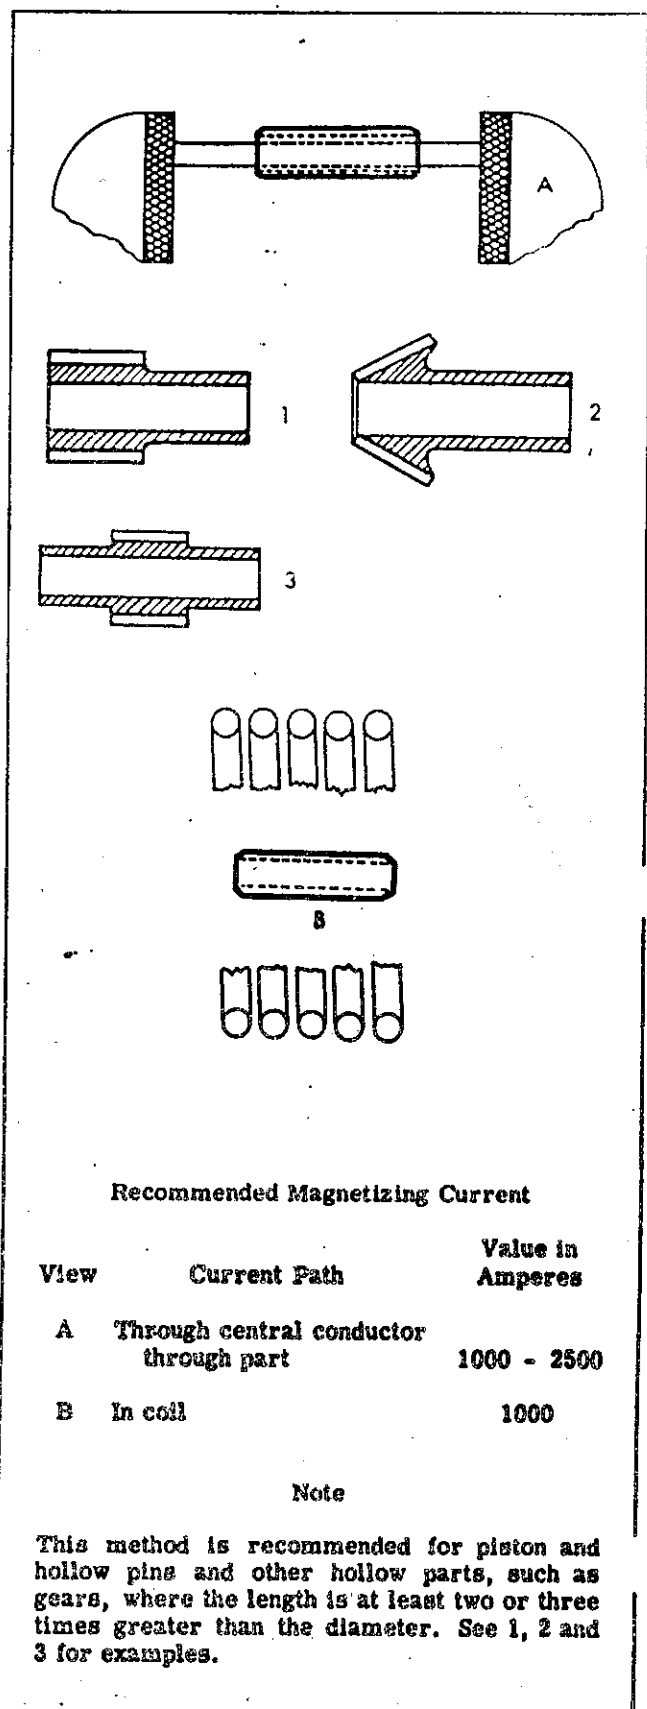

Method of Magnetizing Piston Pins and Other Hollow Parts








Recommended Magnetizing Current

View	Current Path	Value in Amperes
A	Through from end-to-end	200 - 1500
B	In coil	200 - 1000
C	Through across head	200 - 1500
D	Through copper bar through bore	500 - 1500


Notes

1. Method C is usually used to verify transverse indications under head located by Method B. Do not use this shot on valves.
2. Use Method D for nuts, rollers and washer-like parts.
3. The roots of threads should be thoroughly cleaned before inspection of threaded areas. A fine steel brush is recommended for this purpose.
4. When inspecting threaded areas using the wet continuous method, dip the part in some clean vehicle of the same type used in mixing the bath after magnetizing and prior to inspection. This will remove accumulations of particles not magnetically held in the threads and if done gently will not remove an indication.

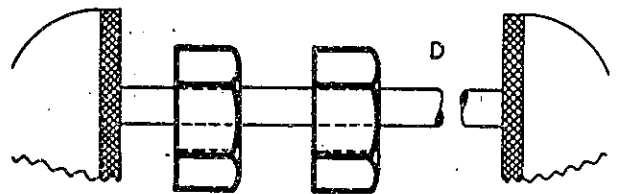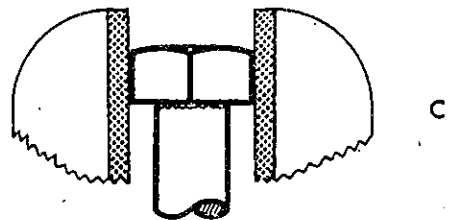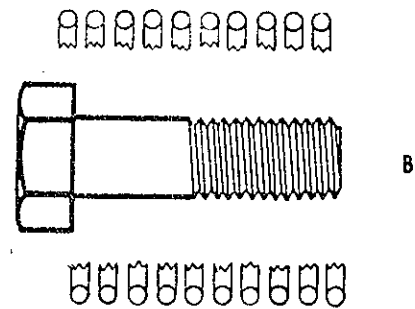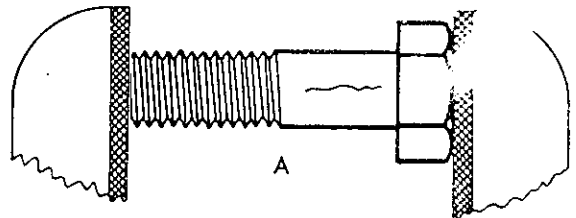

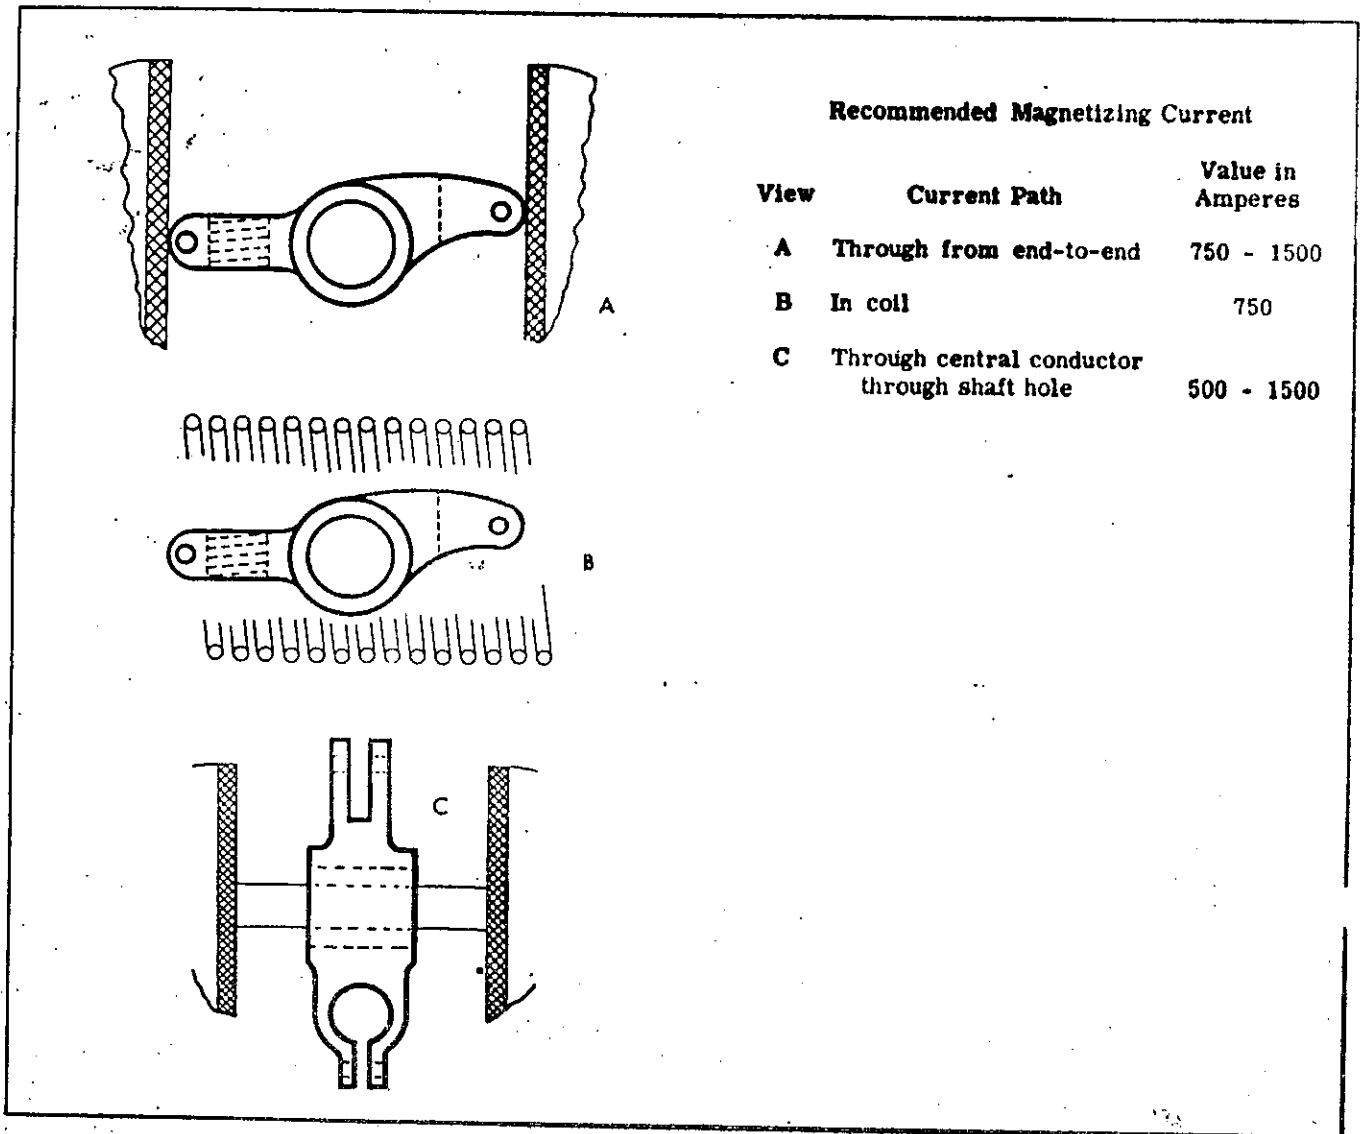

Method of Magnetizing Rocker Arms

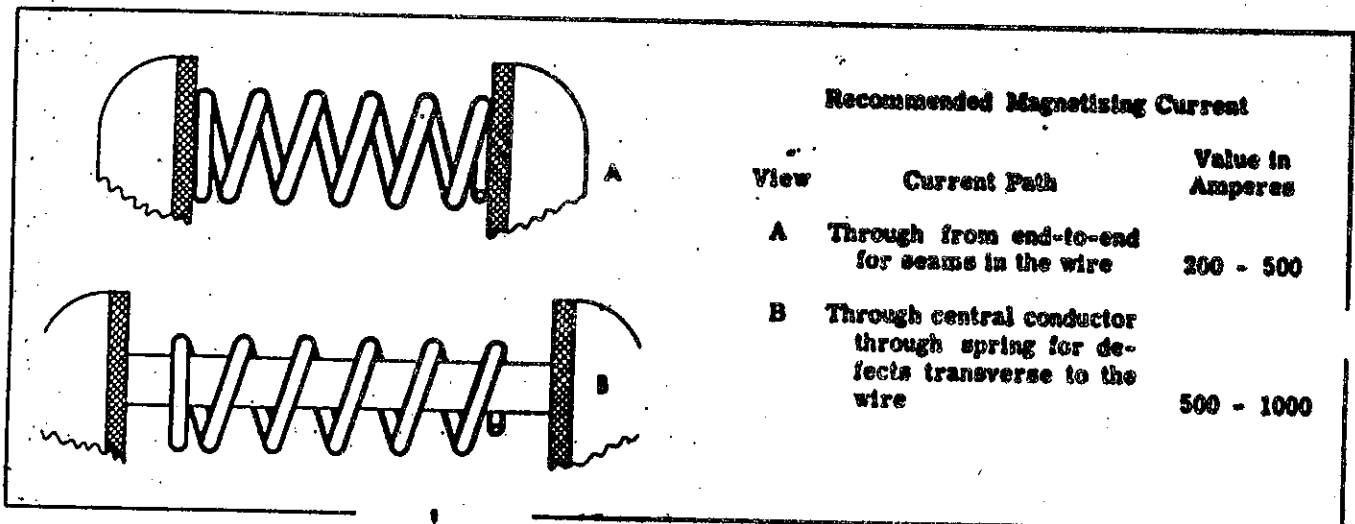

Method of Magnetizing Coil Springs

Recommended Magnetizing Current

View	Current Path	Value in Amperes
A	Through central conductor through bore of gear, or through gear from face-to-face, if bore is blind or shaft solid	1000 - 4000
B	Through gear across teeth	1000 - 4000
C	Through gear across teeth after rotating gear 90° on axis	1000 - 4000

Note

Parts such as B and C can also be magnetized using the induced current method with approximately 5000 ampere turns or more. (See paragraphs 2-31 through 2-34 and 2-47.)






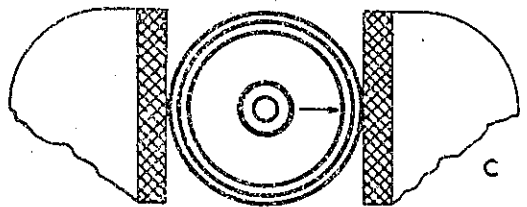



Fig 60 . Method of Magnetizing Gears Which Are Wheel Shaped, Similar to 1, 2 or 3

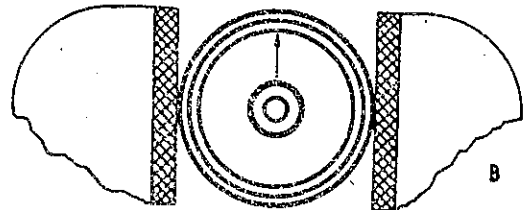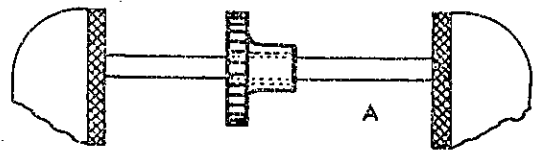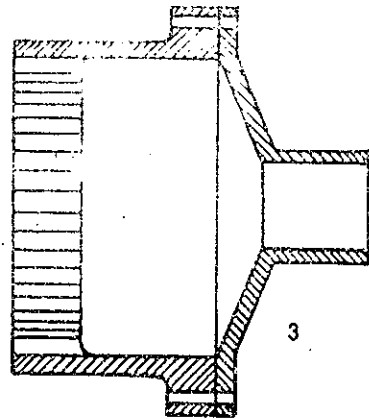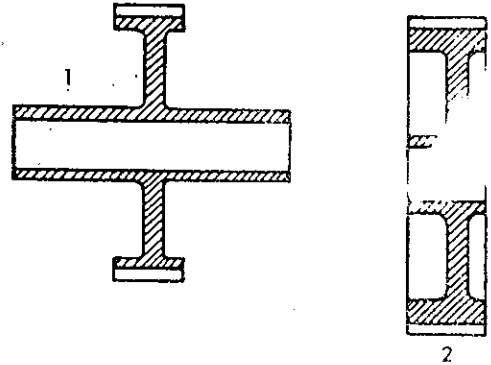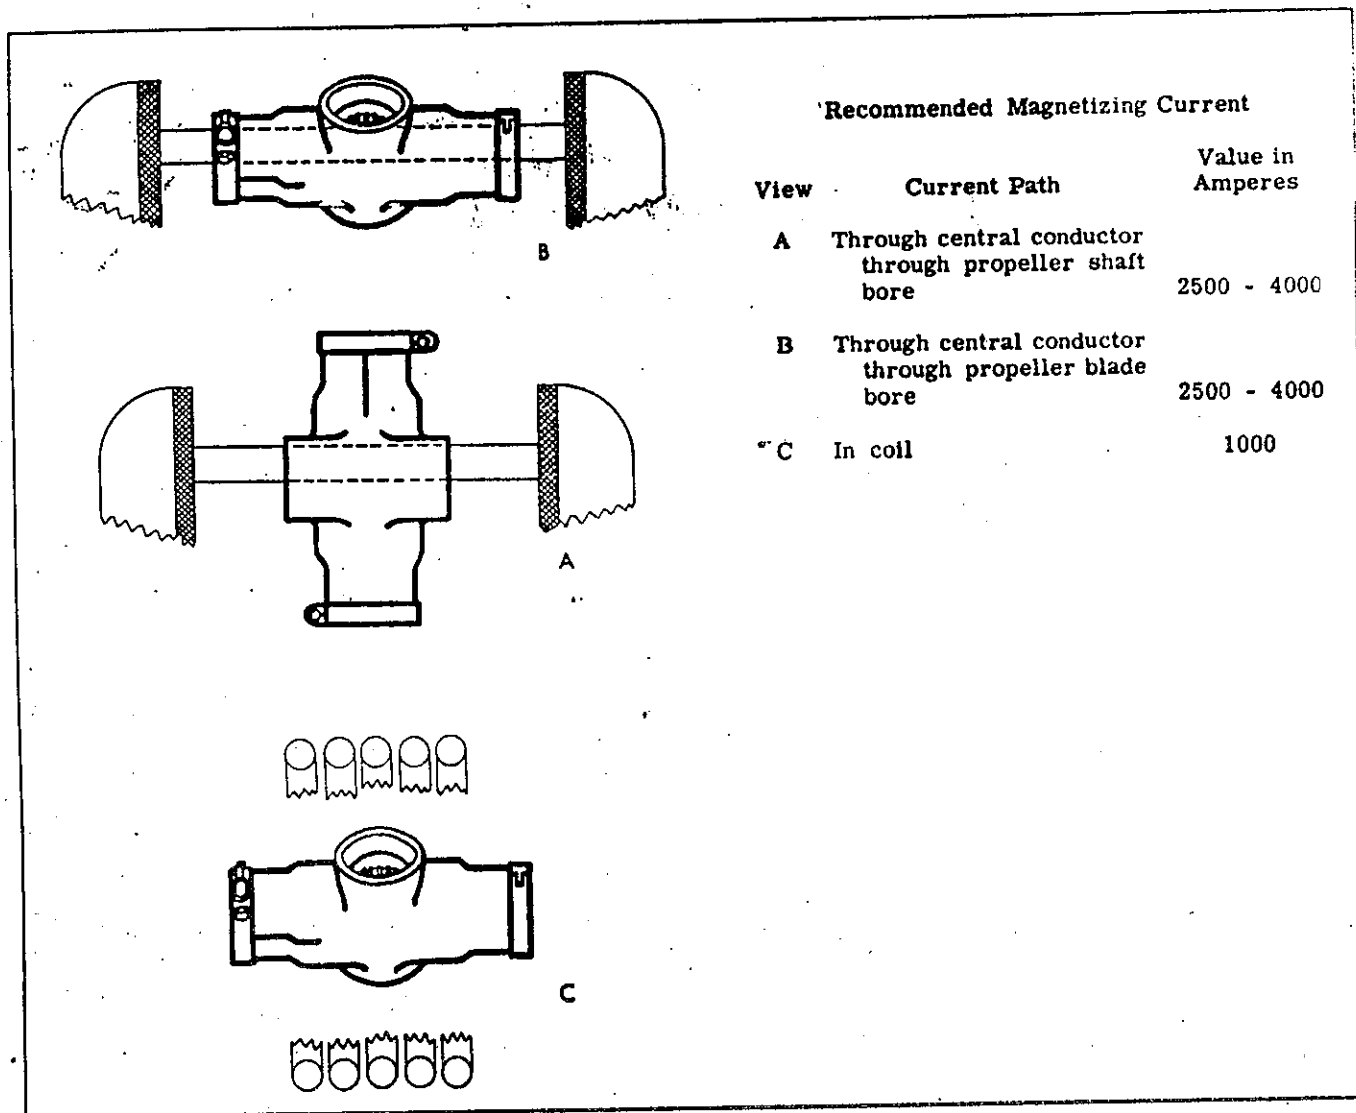

**Recommended Magnetizing Current**

View	Current Path	Value in Amperes
A	Through central conductor through propeller shaft bore	2500 - 4000
B	Through central conductor through propeller blade bore	2500 - 4000
C	In coil	1000

Fig. 22 Method of Magnetizing Two-Blade Propeller Hubs

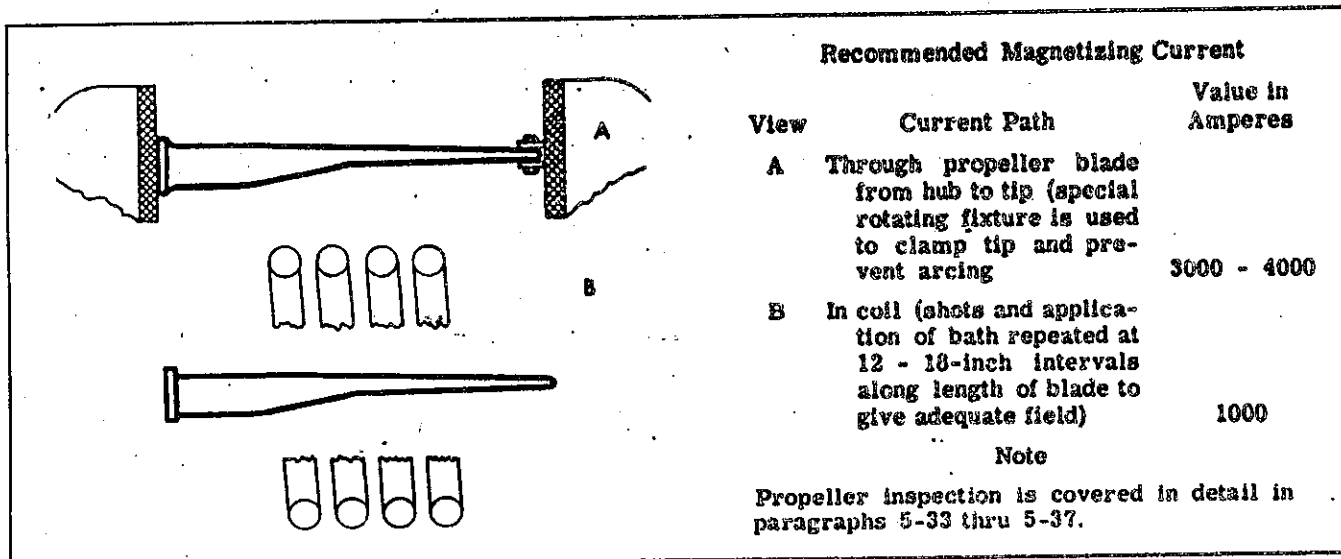


**Recommended Magnetizing Current**

View	Current Path	Value in Amperes
A	Through propeller blade from hub to tip (special rotating fixture is used to clamp tip and prevent arcing)	3000 - 4000
B	In coil (shots and application of bath repeated at 12 - 18-inch intervals along length of blade to give adequate field)	1000


**Note**

Propeller inspection is covered in detail in paragraphs 5-33 thru 5-37.


Fig. 23 Method of Magnetizing Propeller Blades

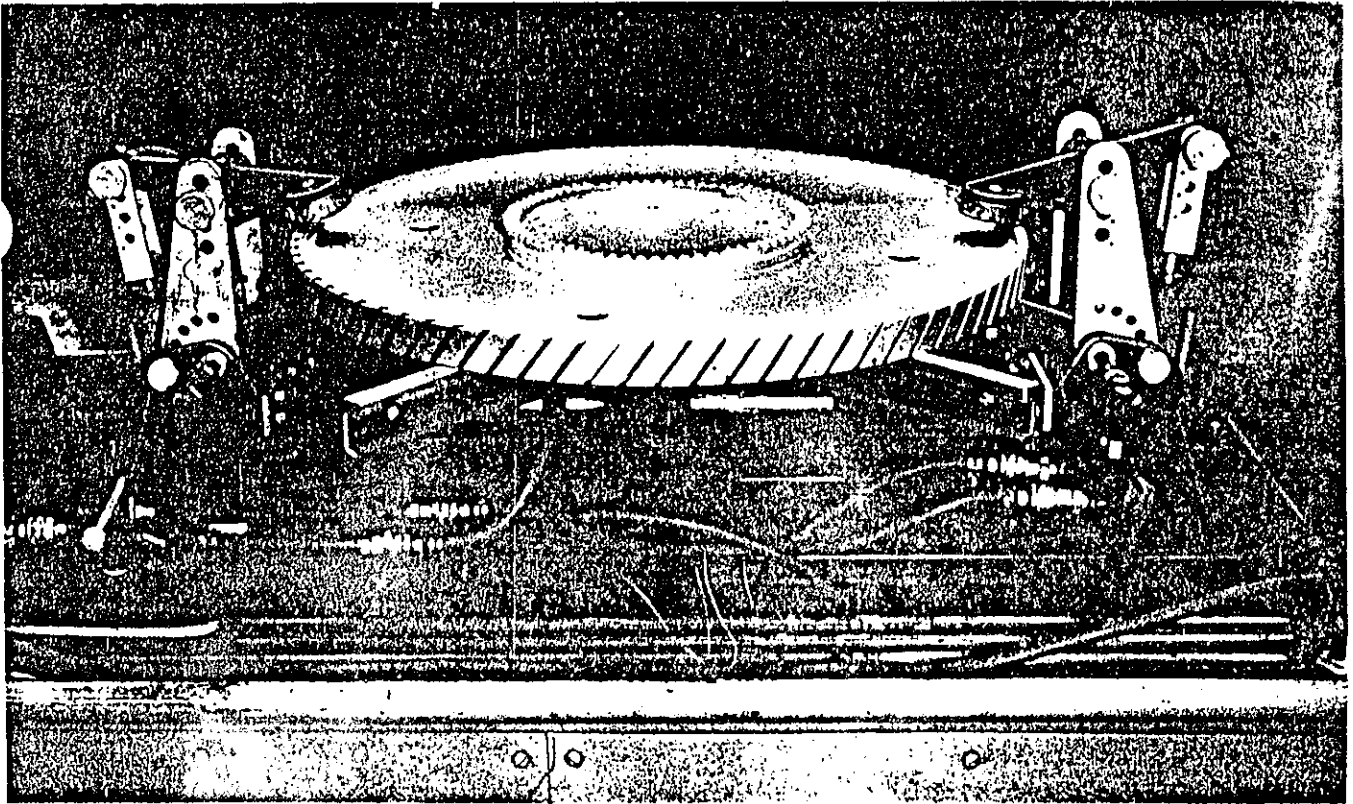


65 Special Clamping Device for Magnetizing Thin-Sectioned Rings

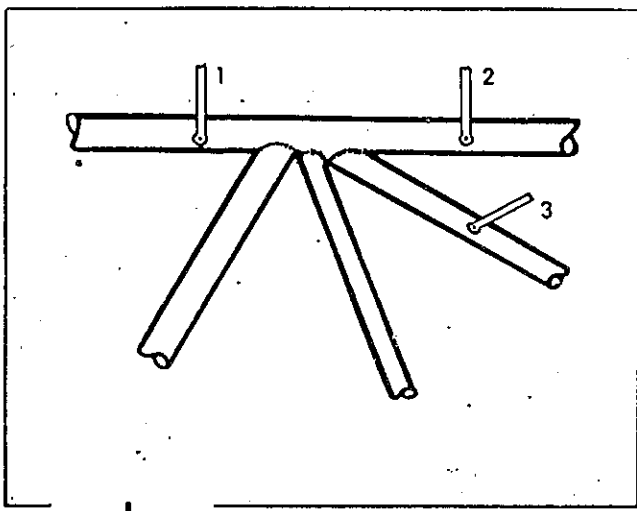


 66 Method of Magnetizing Engine Mounts and Welded Structures



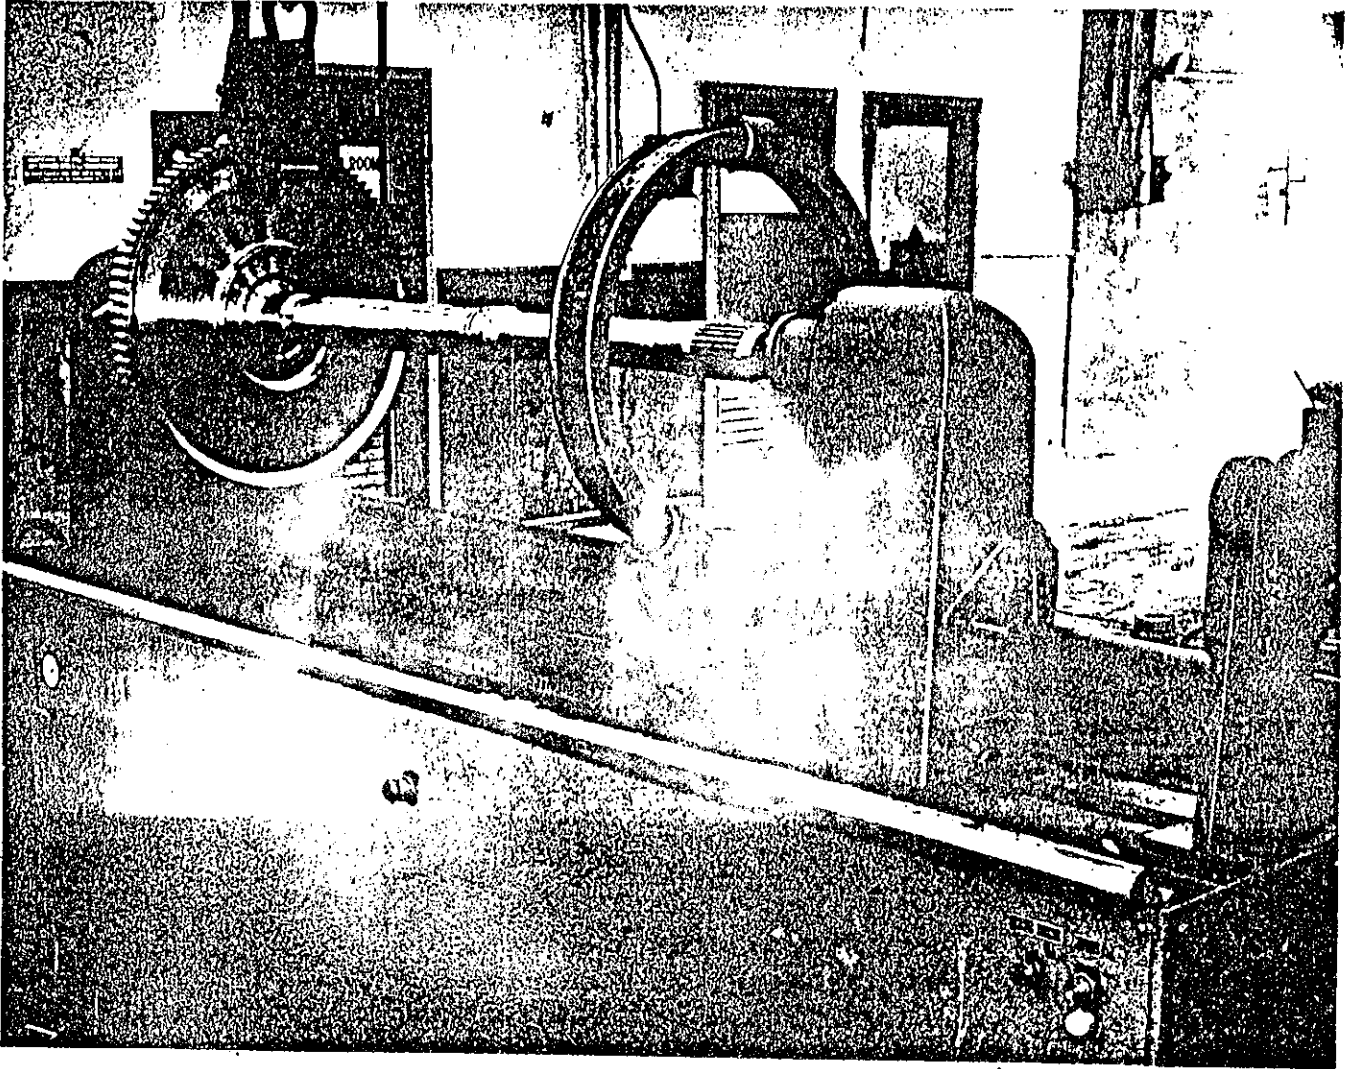


ပုံ ၃၀ . Raised Head Unit for Inspection of Compressor Shafts

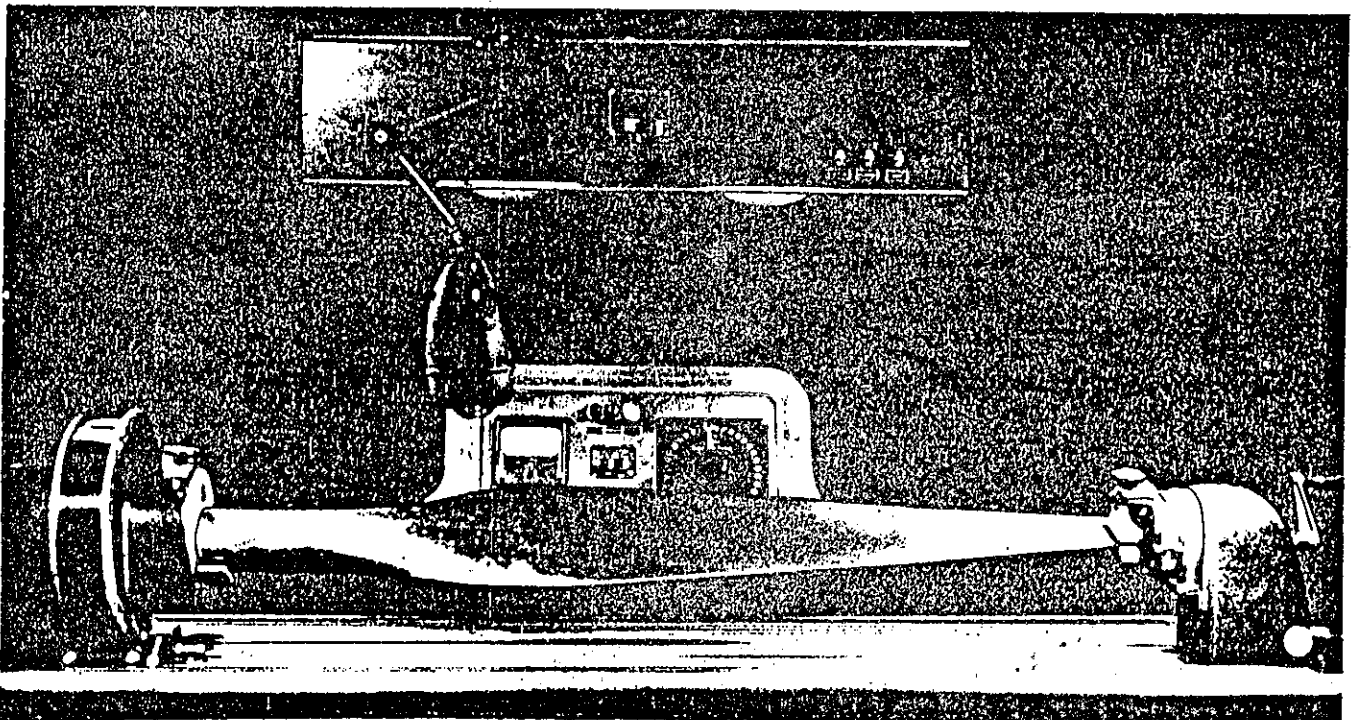


ပုံ ၃၁ . Propeller Blade in Fixture Ready for Inspection

การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยขลวดไฟกระแสสลับทั้งแสดงในรูป ( ๕๒ ) เมื่อนำชิ้นงานวางในวงของขลวดพร้อมกับเปิดสวิตช์ให้กระแสไฟไหลผ่าน ขณะที่ยังเปิดสวิตช์อยู่น้อย ๆ กิ่งชิ้นงานให้ห่างออกไปจากขลวดประมาณ ๔ - ๕ ฟุต ( กิ่งรูป ๕๓ ) แล้วจึงปิดสวิตช์ไฟ แล้วนำชิ้นงานของชิ้นงานต้องขนานกับช่องของขลวด ( ขนานกับเส้นแรงแม่เหล็ก ) สำหรับชิ้นงานที่มีหลายรูปลักษณะในชิ้นเดียวกัน การคลายอำนาจแม่เหล็กอาจจะคงกระทำต่อไปอีก โดยหมุนชิ้นงาน ๙๐° กับการทำครั้งแรก

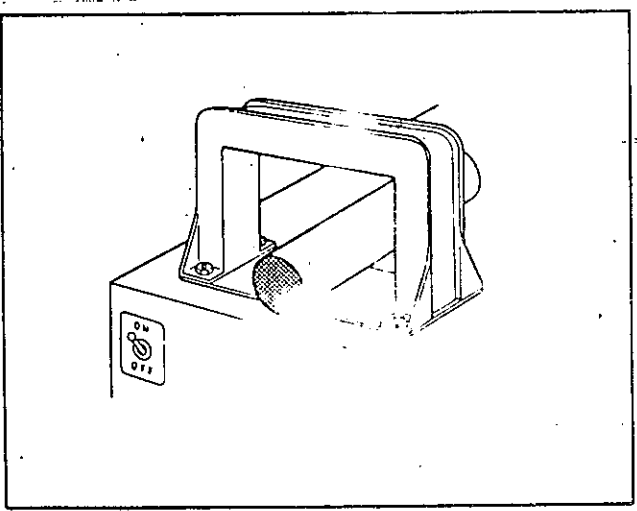

รูปที่ ๕๒ Part in Demagnetizer Coil - Switch On

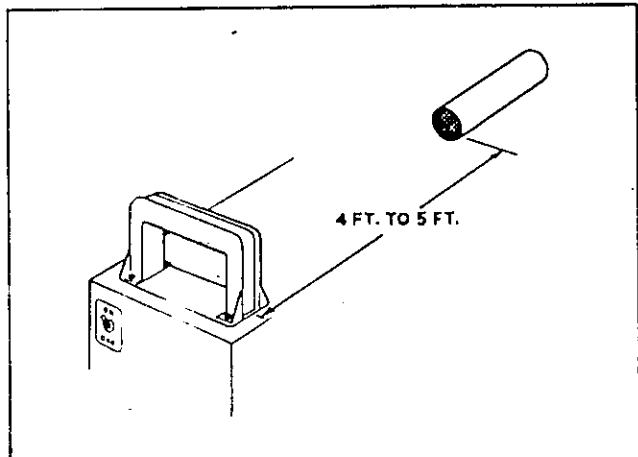

รูปที่ ๕๓ Part Withdrawn from Coil - Switch Remains On

เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติ วงของขลวดจะต้องมีขนาดที่ใหญ่พอที่จะบรรจุชิ้นงานเข้าไปได้ และเมื่อจะคลายอำนาจแม่เหล็กกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ๆ ให้นำชิ้นงานนั้นชิดกับขลวด เพราะตรงบริเวณนั้นจะให้กำลังของเส้นแรงแม่เหล็กที่สูงกว่า

สำหรับชิ้นงานที่ใหญ่เกินไปกว่าวงขลวดที่มีอยู่ ก็จะสามารถปฏิบัติได้โดยนำชิ้นงานมาถ่างตรงข้ามของขลวด ( มุมโค้ง ) โดยถือชิ้นงานไว้ให้ชิดกับขลวดแล้วปล่อยให้กระแสไฟไหลผ่านขลวดจากนั้นจึงค่อย ๆ หมุนชิ้นงานให้ไถรอบ พร้อมกับดึงชิ้นงานให้ห่างออกมา ๔ - ๕ ฟุต แล้วปิดสวิตช์ วิธีดังกล่าวสามารถกระทำกับชิ้นงานเพียงชั้นสองชั้นเท่านั้น ถ้าชิ้นงานจำนวนมาก ๆ จะต้องหาวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่านี้

๑๖.๒ การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยกระแสไฟสลับและกระแสไฟตรงที่มีอยู่ในเครื่องมือ

( ตรวจ DEMAGNETIZATION WITH AC. AND DC. INSPECTION EQUIPMENT )

ก. เครื่องมือชนิดติดตั้งอยู่กับที่ ( STATIONARY EQUIPMENT ) เครื่องมือ

ตรวจจะเป็นแบบติดตั้งอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ได้ก็ตามที่ใดก็ตามที่กระแสไฟสลับสามารถนำมาคลายอำนาจแม่เหล็กภายหลังจากการตรวจได้ทั้งนั้น การปฏิบัติก็สามารถกระทำไปหลายอย่างทั้งขึ้นอยู่กับรูป



วางลักษณะของชิ้นงาน เครื่องมือชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ ที่มีขดลวด ( COIL ) อยู่บนรางเลื่อน เมื่อผ่านกระแสไฟสลบไปยังมันก็จะกลายเป็น " ขดลวดคลายอำนาจแม่เหล็ก "

( DEMAGNETIZING COIL ) ฉะนั้นเมื่อจะคลายอำนาจแม่เหล็กดีเพียงแต่หน้าชิ้นงาน นั้นผ่านเข้าไปในวงของขดลวดในลักษณะเดียวกันกับที่ปฏิบัติกับ AC. COIL DEMAGNETIZATION แต่จะต้องไม่ลืมว่า ปีกสวิทช์ไฟภายหลังหน้าชิ้นงานห่างออกไปจนไครยะแล้ว

ในเครื่องมือชนิดเดียวกันนี้ จะสามารถคลายอำนาจแม่เหล็กได้อีกวิธีหนึ่งกล่าวคือในเครื่องมือ นั้นจะมีตัวควบคุมกระแสไฟเป็นขั้น ๆ รวม ๓๐ ขั้นด้วยกัน ( AC. 30 POINT STEP DOWN. DEMAGNETIZATION ) จากมากไปหาน้อย ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะเลือกใช้จำนวนกระแสไฟ โดยหมุนปุ่มสวิทช์ได้ตามต้องการ สวิทช์นี้จะทำงานโดยมอเตอร์เทอร์ไฟฟ้า เมื่อผู้ปฏิบัติกดปุ่มสวิทช์ คลายอำนาจแม่เหล็ก ( DEMAG. SWITCH ) จะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานแล้วหมุนพาสวิทช์ ที่ตั้งกระแสไฟไว้ลดลงเป็นขั้น ๆ จนไม่มีกระแสไฟไหล วิธีนี้กระทำได้โดยให้กระแสไฟผ่านขดลวด ( LONGITUDINAL DEMAGNETIZATION ) หรือให้ผ่านชิ้นงานโดยตรง ( CIRCULAR DEMAGNETIZATION )

ข. เครื่องมือชนิดเคลื่อนที่ ( PORTABLE EQUIPMENT ) ที่นำมาใช้ในกองทัพ อากาศนั้นเป็นแบบกระแสไฟสลบและ HALF WAVE DIRECT CURRENT การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยกระแสไฟสลบกระทำได้โดยใช้สายไฟที่มีอยู่กับเครื่องนั้น ๆ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ม้วนสายไฟเส้นเดียวกันกับที่ใช้ทำชิ้นงานให้เป็นแม่เหล็ก ประมาณ ๓ - ๔ รอบ แล้วตั้งกระแสไฟให้สูงกว่าที่ใช้ในการตรวจทั้ง AC และ HWDC นำชิ้นงานวางในวงสายไฟ ( COIL ) แล้วปิกสวิทช์พร้อมกับตั้งชิ้นงานให้ห่างจาก COIL ๔ - ๕ ฟุต แล้วปิกสวิทช์ ( ปฏิบัติเหมือนกับ AC.COIL DEMAGNETIZATION ) หรือถ้าชิ้นงานมีขนาดใหญ่และมี น้ำหนักมากก็สามารถนำวง COIL พันรอบชิ้นงานแล้วจึงเปิดสวิทช์ไฟพร้อมกับตั้ง COIL ห่างออก ตามแนวแกนของชิ้นงานนั้น ๔ - ๕ ฟุต แล้วปิกสวิทช์ไฟ

๒. ม้วนสายไฟ ๓ - ๔ รอบ ตั้งกระแสไฟให้สูงกว่าที่ใช้ในการตรวจชิ้นงานนั้น ๆ วางชิ้นงานภายในวง COIL แล้วกดปุ่มสวิทช์ " DEMAG " เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติลดกระแสไฟลงเป็นขั้น ๆ จนครบวงจร ชิ้นงานก็จะถูกคลายอำนาจแม่เหล็กจนหมด

๓. การใช้หัวแคะสัณฐานหรือหัวหนีบ ( PRODS OR CLAMPS ) แคะหรือหนีบ เข้ากับชิ้นงานตรงบริเวณที่ผ่านการตรวจ ปรับกระแสไฟให้สูงกว่าที่ใช้ตรวจชิ้นงานนั้น ๆ แล้วกดปุ่ม " DEMAG " เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติลดกระแสไฟลงเป็นขั้น ๆ จนครบวงจรชิ้นงานก็จะ ถูกคลายอำนาจแม่เหล็กจนหมด

ค. การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยกระแสไฟตรง ( DC. DEMAGNETIZATION ) เนื่องจากกระแสไฟสลบไม่สามารถที่จะถูกล่วงผ่านลงไปจากผิวของชิ้นงานได้ลึก ๆ ชิ้นงานบางชิ้น ยากแก่การคลายอำนาจแม่เหล็กให้สมบูรณ์ได้ด้วยกระแสไฟสลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ยิ่งก็ขึ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และมีรูปร่างแปลก เราสามารถนำกระแสไฟตรงมาใช้ในการคลายอำนาจแม่เหล็กได้ก็ดีกว่าโดยจกให้มีความควบคุมกระแสไฟที่สามารถควบคุมได้ละเอียด และพร้อมกับกลับทิศทางการไหลของกระแสไฟ การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยกระแสไฟตรงนั้นปกติจะให้ผลที่สมบูรณ์และแน่นอน

การปฏิบัติกระทำได้โดยวางชิ้นงานภายในวงของ COIL ( LONGITUDINAL DEMAGNETIZATION ) หรือโดยใช้หัว CONTACT และสัมผัสชิ้นงาน ( CIRCULAR DEMAGNETIZATION ) ปรับกระแสไฟอย่างน้อยให้มากกว่าที่ใช้ในขณะทำการตรวจจากนั้นก็ทำการดับขั้วทิศทางการไหลของกระแสไฟโดยปัดสวิทซ์ " DEMAG " เมื่อกลุ่ม " START " เครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ ให้กระแสไฟไหลวนทิศทางเดิมพร้อมกับลดจำนวนกระแสลงเป็นขั้น ๆ จนเหลือกระแสไฟน้อยที่สุดเครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติชิ้นงานก็จะถูกคลายอำนาจแม่เหล็กอย่างสมบูรณ์

ในเครื่องมือ MAGNETIC PARTICLE UNIT ปัจจุบันให้ความสะดวกมากในการเลือกใช้กระแสไฟทั้ง AC และ DC. ที่ใช้คลายอำนาจแม่เหล็ก และจะทำงานโดยอัตโนมัติ

ง. เทคนิคในการคลายอำนาจแม่เหล็ก

๑. ชิ้นงานบางชิ้นยากแก่การคลายอำนาจแม่เหล็ก สามารถทำได้โดยถ่อชิ้นงานให้อยู่ในวงของ DEMAGNETIZING COIL แล้วเปิดสวิทซ์ให้กระแสไฟไหลผ่าน COIL. ในขณะที่ใช้ข้อนหรือโลหะเคาะสับปลายคานหนึ่งคานใดของชิ้นงาน พร้อมกับดึงชิ้นงานออกจาก COIL จนได้ระยะห่าง ๔ - ๕ ฟุต จึงหยุดเคาะแล้วดับสวิทซ์ ข้อควรระวังในการเคาะก็คืออย่าทำให้ชิ้นงานนั้นชำรุด

๒. ถ้าวาง DEMAGNETIZING COIL ให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจาก COIL ชี้ไปทางทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก จะมีประสิทธิภาพดีกว่าวางให้ชี้ไปทิศเหนือและใต้ ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของเส้นแรงแม่เหล็กโลก:

๓. วิธีขจัดเส้นแรงแม่เหล็กตกค้างที่คล้ายวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียกกันว่า " TRANSIENT METHOD " กระทำได้โดย วางชิ้นงานในวงของ COIL แล้วปัดเปิดสวิทซ์ ๕ - ๑๐ ครั้ง ในขณะที่กระแสไฟเข้า ๆ ออกอยู่นี้ก็เคลื่อนชิ้นงานออกห่างจากวงของ COIL


๑๑. การทดสอบการคลายอำนาจแม่เหล็ก ( DEMAGNETIZATION TEST )

สนามแม่เหล็กความแกน ( LONGITUDINAL FIELD ) ที่เกิดขึ้นสามารถตรวจพบได้ง่ายโดยวิธีต่าง ๆ ส่วน CIRCULAR FIELD ที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะตรวจพบได้ ยกเว้นสนามแม่เหล็กนั้นรวมตัวกันจนทำให้เกิดขั้วขึ้นบนชิ้นงานจึงจะตรวจพบได้ ปกติการตรวจจะทำ CIRCULAR MAGNETIZATION ก่อนแล้วจึงทำ LONGITUDINAL MAGNETIZATION ภายหลัง วิธีนี้เราจึงสามารถตรวจพบสนามแม่เหล็กได้และให้ความมั่นใจในการคลายอำนาจแม่เหล็กกับชิ้นงานนั้น ๆ ปกติแล้ววิธีตรวจพบสนามแม่เหล็กจะไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่าที่แท้จริงของความเข้มของสนามแม่เหล็กได้ แต่ค่าที่ได้นั้นแสดงถึงค่าความสัมพันธ์

๑๗.๑ FIELD INDICATORS รูป ๔๔ เป็น FIELD INDICATOR, MODEL 2480 เครื่องวัดนี้จะใช้วัดกำลังดึงดูด ( MAGNETIZING FORCE ) ที่ไหลออกนอกทิศทาง ( LEAK FIELD ) ผ่านตัวมันมากกว่าที่จะวัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก ( FLUX DENSITY ) ความสัมพันธ์ระหว่างของแรงแกลและกำลังดึงดูดมีหน่วยเป็น OERSTEDS

ก. ข. ค.

- ก. 1 ของแรงแกลจาก 0 = 1.5 OERSTEDS.
- ข. 5 ของแรงแกลจาก 0 = 6.5 OERSTEDS.
- ค. 10 ของแรงแกลจาก 0 = 12.3 OERSTEDS.

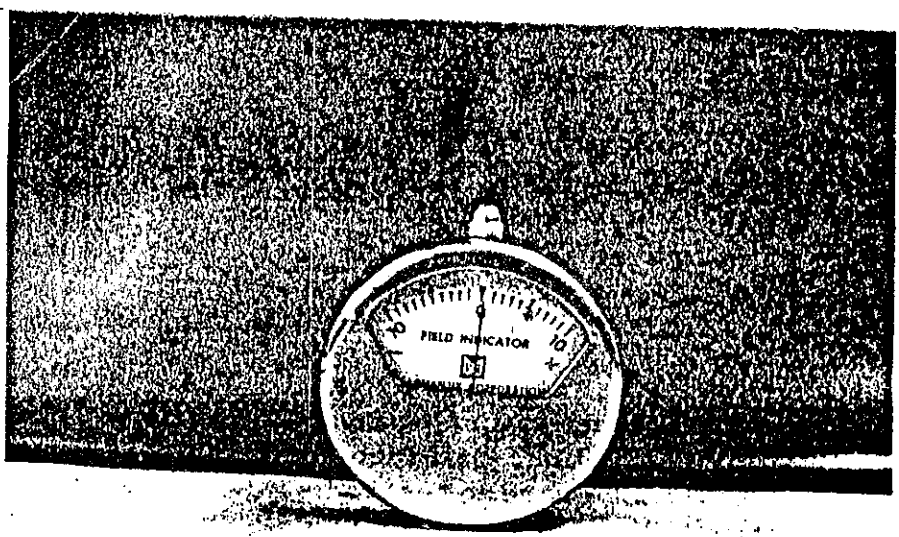


รูปที่ ๔๔. Field Indicator.

การวัดให้นำด้านตรงข้ามกับปลายเข็มของเครื่องวัดห่างจากผิวของชิ้นงานประมาณ ๑๑/๑๖" ข้อควรระวัง ในขณะที่ทำการตรวจหำนำ FIELD INDICATOR ใกล้เคียงบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็ก เพราะอาจทำให้เข็มเครื่องวัดเหวี่ยงตัวอย่างแรงจนตก

๑๗.๒ เข็มทิศ เข็มทิศสามารถนำมาใช้แทน FIELD INDICATOR ได้ ขนาดของเข็มทิศที่นำมาใช้ทดสอบการกระจายอำนาจแม่เหล็กในชิ้นงานนั้นต้องมีตัวเข็มยาวประมาณ ๑ นิ้ว และตัวเรือนขนาด ๑ ๑/๒" - ๑ ๑/๒" ไม่ควรนำเข็มทิศที่เข็มฉีกมาใช้ การใช้นั้นนำมาใช้ตรวจกับชิ้นงานทุกชนิด ถ้าเข็มทิศไม่กระดิกตัวจากแนวตั้งแสดงว่าการกระจายอำนาจแม่เหล็กกับชิ้นงานนั้นใช้ได้

ก. วิธีการทั่วไป ( GENERAL METHOD )

ให้วางเข็มทิศบนโต๊ะไม้ แล้วนำชิ้นงานซึ่ติดกับเข็มทิศโดยให้อยู่ในแนวแกนของทิศตะวันออก - ตะวันตก เลื่อนชิ้นงานตามแนวแกนดังกล่าวไปมาทั้งสองด้าน สังเกตดูเข็มทิศถ้าไม่กระดก แสดงว่าการคลายอำนาจแม่เหล็กนี้ใช้ได้

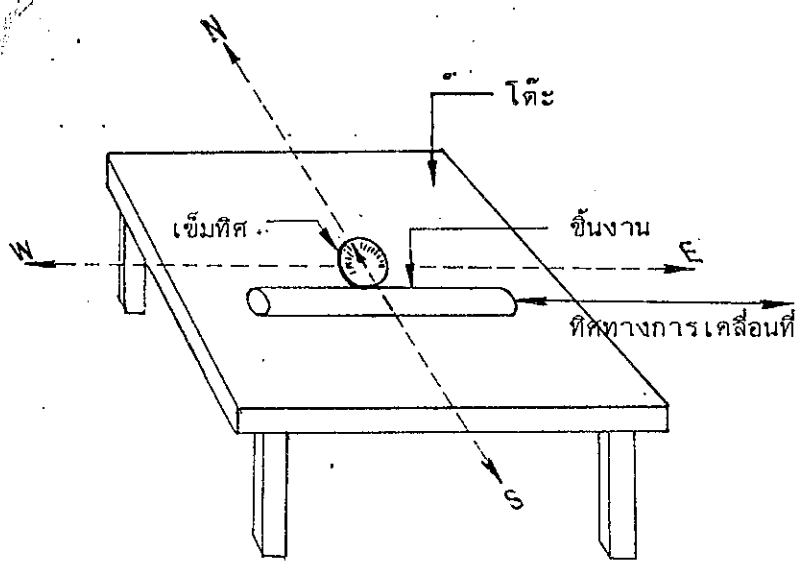

ข. วิธีการสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่และหนัก ( METHOD FOR LARGE OR HEAVY PARTS. ) ให้วางชิ้นงานนั้นตามแนวแกนของทิศตะวันออก - ตะวันตกบนโต๊ะไม้ ๗ คำบถที่สนามแม่เหล็กโลกจะไม่ทำให้เข็มทิศเบี่ยงเบนต่างกัน ๑๕° และนำเข็มทิศมาซึ่ติดกับผิวของชิ้นงานทางด้านทิศเหนือและใต้ของชิ้นงานแล้วเลื่อนเข็มทิศตามแนวชิ้นงานนั้น

ค. วิธีการสำหรับชิ้นงานท่อนกลม ( METHOD FOR CIRCULAR PARTS ) ให้วางเข็มทิศบนโต๊ะไม้ แล้วนำชิ้นงานมาซึ่ติดกับเข็มทิศ ตามแนวแกนทิศเหนือ - ใต้พร้อมกับหมุนชิ้นงานโดยรอบ ( ๑๖๐° )

๑๗.๓ การทดสอบโดยวิธีอื่น ๆ สามารถนำ STEEL FEELER GAUGE ที่มีความหนา .๐๐๒ " - .๐๐๓ " มาแตะกับชิ้นงาน ถ้าชิ้นงานเกาะติดก็แสดงว่ายังคงมีอำนาจแม่เหล็กตกค้าง หรือถ้าจะนำคลิปหนีบกระดาษมาแตะกับชิ้นงานก็ได้โดยสังเกตการ เกาะติดกับชิ้นงานนั้น ในลักษณะเดียวกัน FEELER GAUGE



สรุป

๑. การตรวจด้วยวิธี MAGNETIC PARTICLE สามารถตรวจได้เฉพาะชิ้นงานที่เป็นสารแม่เหล็กเท่านั้น ก่อนตรวจอาจจะต้องทำความสะอาดสภาพผิวต่าง ๆ เช่น น้ำมันหล่อลื่น ไชลอลีน คลาบดี คลาบสนิม และภายหลังจากการตรวจจะต้องคลายอำนาจแม่เหล็ก และทำความสะอาดเอาคลาบผงเหล็กจากการตรวจออก

๒. กระแสไฟที่นำมาใช้ในการตรวจมี ๓ ชนิด

- ๒.๑ กระแสไฟสลับ ( AC. ) ตรวจหารอยตำหนิบริเวณผิวและ FATIGUE CRACK
- ๒.๒ กระแสไฟตรง ( DC. ) ตรวจหารอยตำหนิทั้งที่ผิวและใตผิว
- ๒.๓ HALF WAVE DC. ตรวจหารอยตำหนิบริเวณผิวและใตผิวได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับผงแห้ง

๓. วิธีการตรวจมี ๒ วิธี

- ๓.๑ LONGITUDINAL MAGNETIZATION
- ๓.๒ CIRCULAR MAGNETIZATION

๔. ชนิดของผงเหล็ก

- ๔.๑ ผงแห้ง มีสี แดง, ดำ และ ขาว
- ๔.๒ ผงเปียก มีแบบ VISIBLE และ FLUORESCENT

๕. การใช้ผงเหล็ก

 
- ๕.๑ CONTINUEOUS METHOD ใช้ผงเหล็กแล้วจึงปล่อยกระแสไฟ
- ๕.๒ RESIDVAL METHOD ปล่อยกระแสไฟแล้วจึงใช้ผงเหล็ก


๖. การคลายอำนาจแม่เหล็ก คือการขจัดอำนาจแม่เหล็กตกค้างบนชิ้นงานให้หมดไป

- ๖.๑ การคลายอำนาจแม่เหล็ก ด้วย AC. COIL
- ๖.๒ การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยกระแสไฟตรงและสลับที่มีอยู่ในเครื่องแบบติดตั้งอยู่กับที่และ แบบเคลื่อนที่ได้


๗. การทดสอบการคลายอำนาจแม่เหล็ก

- ๗.๑ FIELD INDICATOR
- ๗.๒ เข็มทิศ
- ๗.๓ ทววิธอื่น ๆ





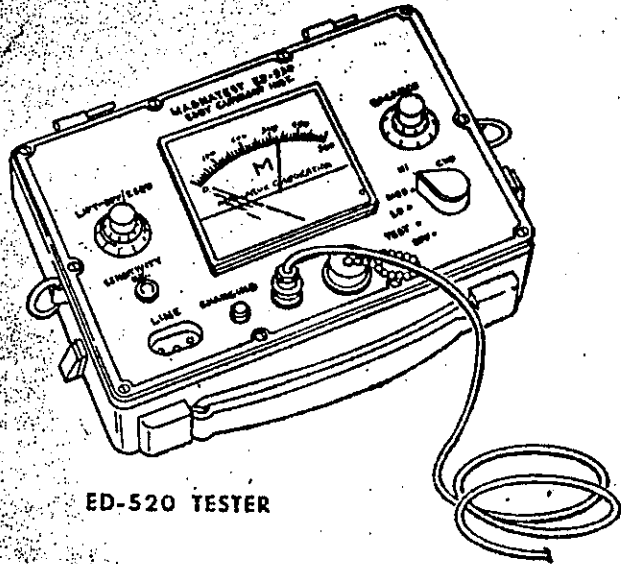

ED-520 TESTER

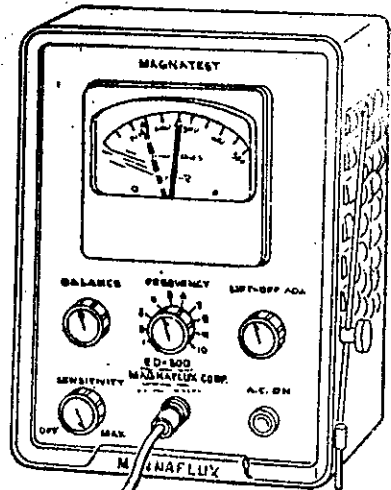

ED-500 TESTER

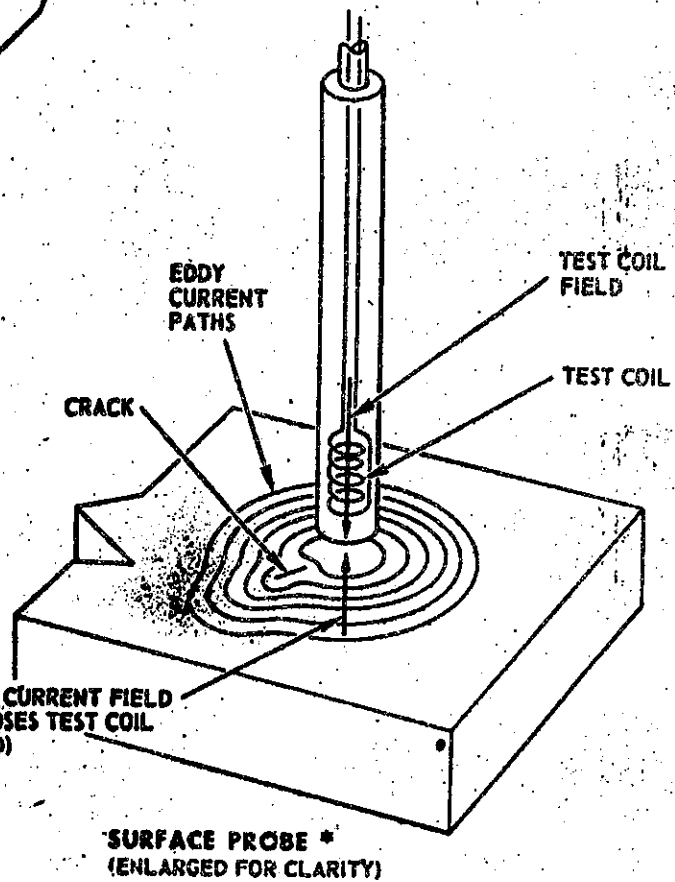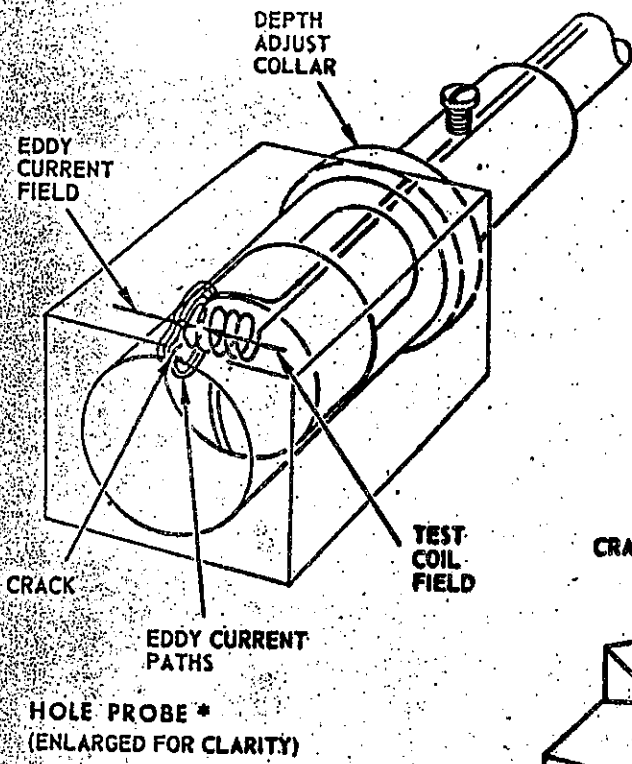


\* MAY BE USED WITH EITHER ED-500 OR ED-520 TESTER

28A-26-16

### การตรวจด้วยกระแสไหลวน

#### (EDDY CURRENT INSPECTION)

1. กระแสไหลวน (EDDY CURRENT) คือ การเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนอิสระในลักษณะเป็นวงกลมในตัวนำ ภายใต้การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การตรวจหารอยร้าวหรือการวิเคราะห์โลหะด้วย (EDDY CURRENT) นั้น จะใช้กระแสไฟฟ้าสลับให้ไหลผ่านขดลวดเล็ก ๆ หรือที่เรียกว่า PROBE ก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในวงของขดลวดนี้ เมื่อนำขดลวดนี้ไปสัมผัสหรือเข้าใกล้ผิวของชิ้นงานที่เป็นตัวนำไฟฟ้า สนามแม่เหล็กในขดลวดจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนในตัวชิ้นงาน กระแสที่เกิดขึ้นนี้จะไหลเป็นวงกลม หรือเรียกว่า "กระแสไหลวน" (EDDY CURRENT) ดังรูปที่ 1 แสดงถึงการเกิดกระแสไหลวนโดยการเหนี่ยวนำจากเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากขดลวดเล็ก ๆ

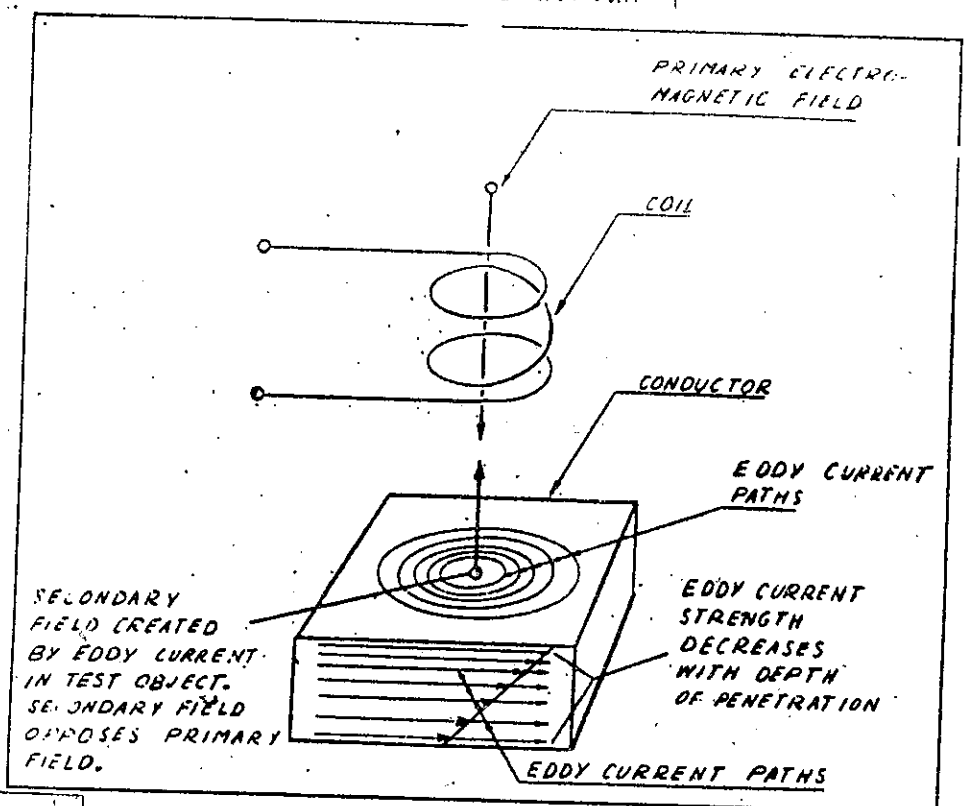

รูปที่ 1 Eddy Currents Produced in a Conductor by a Varying Electromagnetic Field


กระแสไหลวนที่เกิดขึ้นบนชิ้นตัวนำ จะเหนี่ยวนำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาอีกต่อหนึ่ง ในทิศทางตรงกันข้ามกับ เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจาก PROBE. ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไหลวนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ลักษณะรูปร่าง ความเป็นตัวนำไฟฟ้า (CONDUCTIVITY) และการยอมให้เส้นแรงแม่เหล็กผ่านได้ง่าย (MAGNETIC PERMEABILITY) ของชิ้นตัวนำ การทดสอบทางตรงกันข้ามกับ เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจาก PROBE. นี้เอง ก็จะหักล้างกัน และค่าความต้านทานของขดลวดใน PROBE. เปลี่ยนแปลงไป และโดยการต่อเครื่องวัด MICROMETER หรือ OSCILLOSCOPE ชนิดอ่านค่าได้เขาไป ทำให้สามารถอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ จากการปรับ เครื่องมือ EDDY CURRENT ให้พอเหมาะ

/และการวิเคราะห์....

และการวิเคราะห์หาความเปลี่ยนแปลงที่ออกมา จะสามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง หรือสถานะ เช่น **ALLOY TYPE, HARDNESS, HEAT TREAT CONDITION**

**THICKNESS, CRACK**

รอยแตกที่เกิดขึ้นบนผิวหรือใกล้ผิวจะเป็นสาเหตุให้กระแสไหลวนเสียรูป และแยกตัว ออก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างสนามแม่เหล็กทั้งสอง (**PRIMARY AND SECONDARY ELECTROMAGNETIC FIELDS**) ฉะนั้นจึงสามารถตรวจรอยร้าว นั้น ๆ ได้ รูปที่ 2 แสดงถึงการแยกตัวของกระแสไหลวนอันเนื่องมาจากรอยร้าว จำนวนการเปลี่ยนแปลงปรากฏ บนเครื่องวัดของเครื่อง **EDDY CURRENT** จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความไม่สมดุลระหว่าง **PRIMARY** และ **SECONDARY ELECTRO MAGNETIC FIELD** และความไม่สมดุลอันนี้ จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้รูปแบบของกระแสไหลวนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ความยาว ความกว้าง และความลึกของรอยร้าว

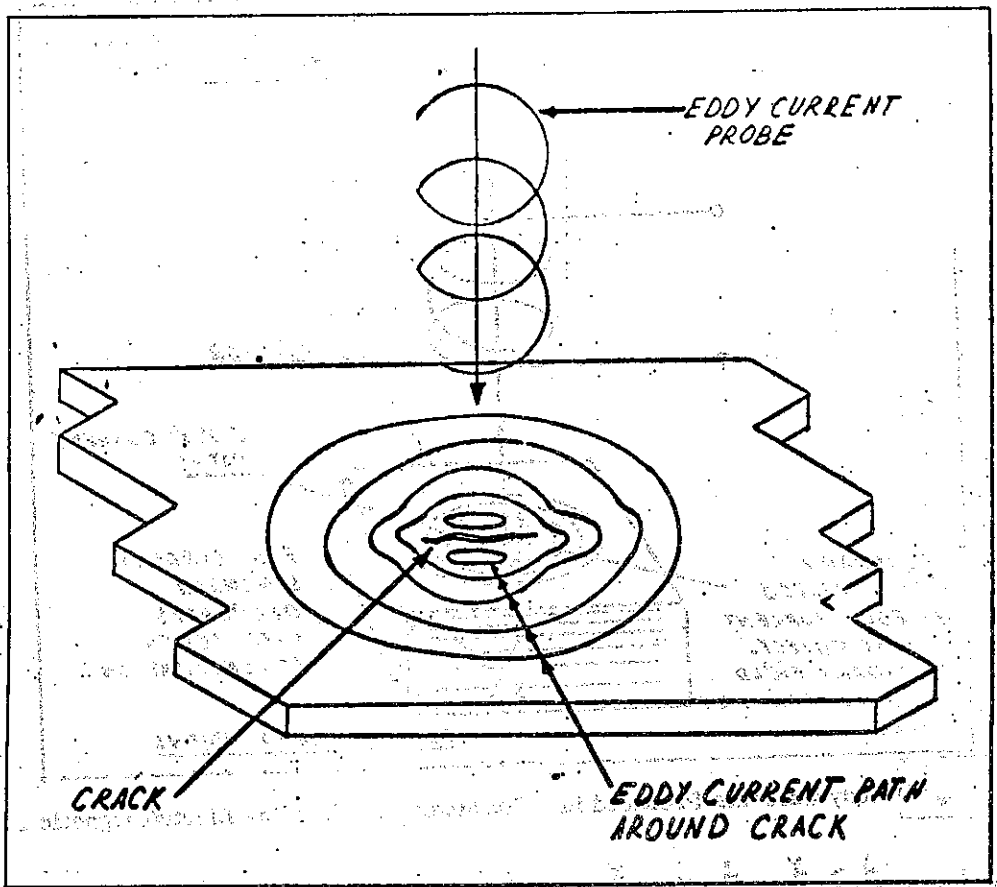


รูปที่ ๒ Bath of Eddy Currents Around a Crack

2. เครื่องมือ **EDDY CURRENT** วงจรโอเล็คโทรนิคเบื้องต้นที่ใช้กับเครื่องมือ **EDDY CURRENT** เพื่อตรวจหารอยร้าวเป็นวงจร **BALANCE BRIDGE** และ **PROBE** เป็นส่วนหนึ่งหรือขาคือหนึ่งของวงจร ซึ่ง **PROBE** นี้ จะต้องได้รับการออกแบบใหม่ ความต้านทาน (**IMPEDANCE**) ตามข้อกำหนดอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการสมดุลทางไฟฟ้า

/ชนในวงจร.....



ขนในวงจร BRIDGE อาการไม่สมดุลของวงจร BRIDGE จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการ  
 เปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากชิ้นงาน (SECONDARY ELECTROMAGNETIC FIELD)  
 อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสนามแม่เหล็ก ที่เกิดขึ้นจาก PROBE (PRIMARY ELECTROMAGNETIC  
 FIELD) ซึ่งจะทำให้เกิดการ เปลี่ยนค่าความต้านทานภายในขดลวดของ PROBE และสภาวะ  
 การไม่สมดุลนี้ จะสามารถอ่านค่าออกมาได้ควยระบบเครื่องวัดทอมอย คิงรูปที่ 3 แสดงถึง  
 วงจร BALANCE BRIDGE ของเครื่องมือ EDDY CURRENT ในวงจรมัน ถ้าความต้านทาน  
 ภายในขดลวดของ PROBE แปร เปลี่ยนไป จะมีผลทำให้กระแสไฟฟ้ไหลผ่าน  
 เปลี่ยนแปลงไปควย

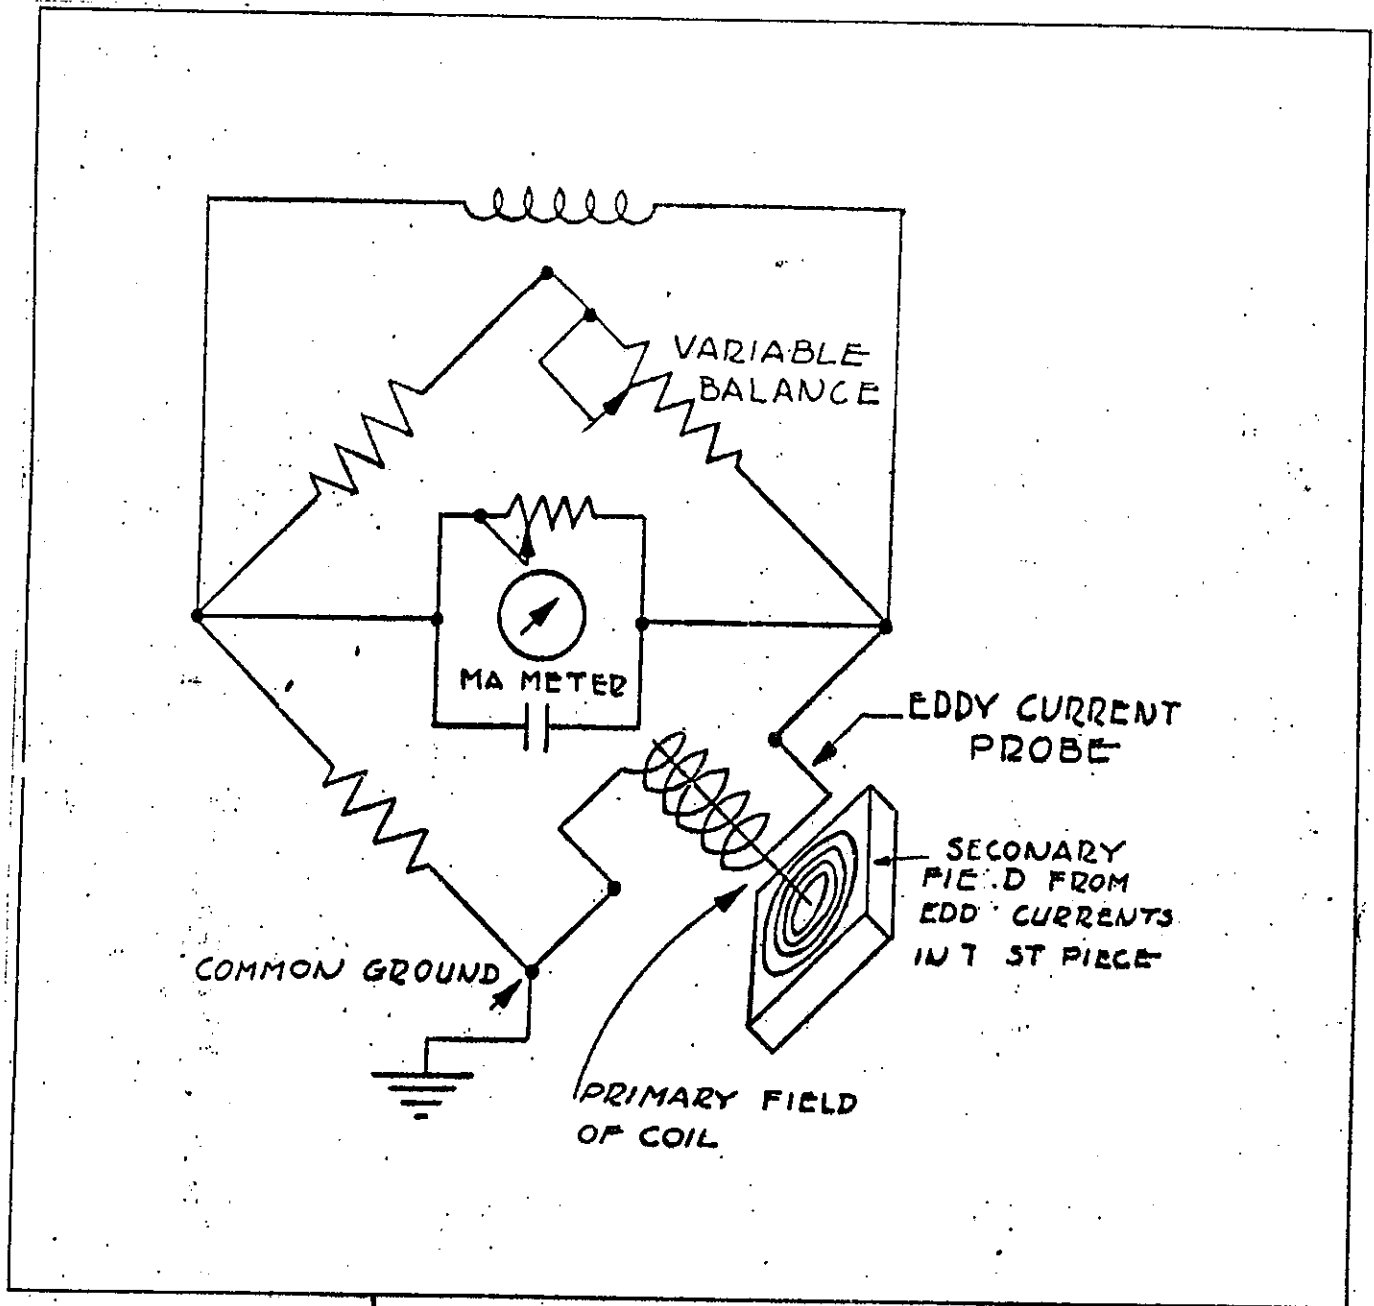

รูปที่ 3 Eddy Current Instrument Balanced Bridge Circuit

เครื่องมือ EDDY CURRENT สำหรับตรวจหารอยร้าว ส่วนใหญ่จะมีลักษณะและส่วน  
 ประกอบดังนี้.-

2.1 PORTABILITY เครื่องมือ EDDY-CURRENT ส่วนมากจะเป็นแบบกระเป๋าหิ้ว เพื่อที่จะนำไปใช้งานตรวจโครงสร้าง อ.โคสเคว ระบบไฟใช้ BATTERY เพื่อเพิ่มความ สะดวกในการนำพาไปใช้งาน

2.2 SENSITIVITY ในการตรวจชิ้นงานที่รับแรงอย่างสูงหรือเป็นชิ้นวิกฤต เครื่องมือจะควรมีความไวที่ละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อตรวจหารอยร้าวเล็ก ซึ่งมีขนาดความ ยาว 0.02 นิ้ว ที่เกินขึ้นบนผิวของชิ้นงานนั้น เครื่องมือจะคงแสดงให้รวมรอยร้าวดังกล่าว อย่างเด่นชัด โดยปราศจากการรบกวนจากกำลังขยายของ เครื่องมือ หรือจากแหล่งอื่น ๆ

2.3 FREQUENCY ความถี่ที่ใช้ของไมค์จะเกินไปจนเป็นเหตุให้สูญเสียความไวต่อการ ตรวจรอยร้าวเล็ก ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่ปกคลุมพื้นที่กว้างมาก และเมื่อเทียบอัตรา ส่วนแล้ว รอยร้าวเล็ก นี้ มีอิทธิพลต่อสนามแม่เหล็กน้อยมาก และในทางตรงกันข้าม ความถี่ จะคงสูงเกินไป จนผ่านผิวของชิ้นงานลงไปได้น้อย ฉะนั้น รอยร้าวที่ไม่ได้เปิดขึ้นบนผิว อันเนื่องมาจากถูกปิดบัง โดยผิวของมันเอง, หรือถูกฉาบไวด้วยผิวเคลือบอาจตรวจไม่พบ ความถี่ที่เหมาะสมและใช้กันทั่ว ๆ ไป กับเครื่องมือตรวจรอยร้าว EDDY CURRENT จะอยู่ประมาณ 50 - 5,000 KHZ การเลือกใช้ความถี่เพื่อให้ได้ปฏิกิริยาโคกลัม จากรอยร้าวให้ มากที่สุด และการรบกวนจากเครื่องมือเองน้อยที่สุด อาจเพิ่มความไวต่อการตรวจได้ยิ่งขึ้น


2.4 SURFACE PROXIMITY OR LIFT - OFF ADJUSTMENT (การปรับระยะ ทางระหว่าง PROBE กับผิวของชิ้นงาน) สิ่งสำคัญที่ทำให้ปฏิกิริยาโคกลัมจากกระแสไหลลง แปรเปลี่ยนไป ได้แก่ระยะทาง และมุมระหว่าง PROBE กับผิวของชิ้นงาน ระยะทางหรือมุม ที่เปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะทำให้ปฏิกิริยาโคกลัม จากรอยร้าวหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ละเลยไป การปรับชุดควบคุมที่ประกอบอยู่กับ เครื่องมือ (LIFT - OFF COMPENSATION) จะช่วยให้ผล ที่เกิดจากระยะทางระหว่าง PROBE กับผิวของชิ้นงานที่เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ 0.001 " นั้นลดน้อยลงได้

3. PROBE ของเครื่องมือตรวจรอยร้าว EDDY CURRENT ความเที่ยงตรงและแม่นยำ เป็นจุดมุ่งหมายของ PROBE ขดลวดภายใน PROBE จะสร้าง เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า และเนื่อง จากอิทธิพลของ เส้นแรงแม่เหล็กนี้เอง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในขดลวด เพื่อให้แน่ใจว่า PROBE มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะทำการกิจสำเร็จตามความมุ่งหมาย ของงานเฉพาะอย่าง ๆ ไป ดังนั้น จึงต้องออกแบบให้เหมาะสมตามข้อกำหนดคัมบังงานนั้น ๆ

ในงานตรวจรอยร้าว สนามแม่เหล็กที่ผลิตขึ้นจาก PROBE จะต้องมีขนาดเล็กและมีกำลัง แรง สนามแม่เหล็กที่เล็กจะให้อัตราส่วนการขมขั้ว เนื่องจากรอยร้าวเล็ก ๆ ไ้มากกว่า

/สนามแม่เหล็ก.....


สนามแม่เหล็กที่ใหญ่กว่า ผังรูปที่ 4 แสดงถึงการ เสี่ยงรูปของสนามแม่เหล็กขนาดเล็กมากกว่า ขนาดใหญ่ เมื่อรอยร้าวเท่า ๆ กัน

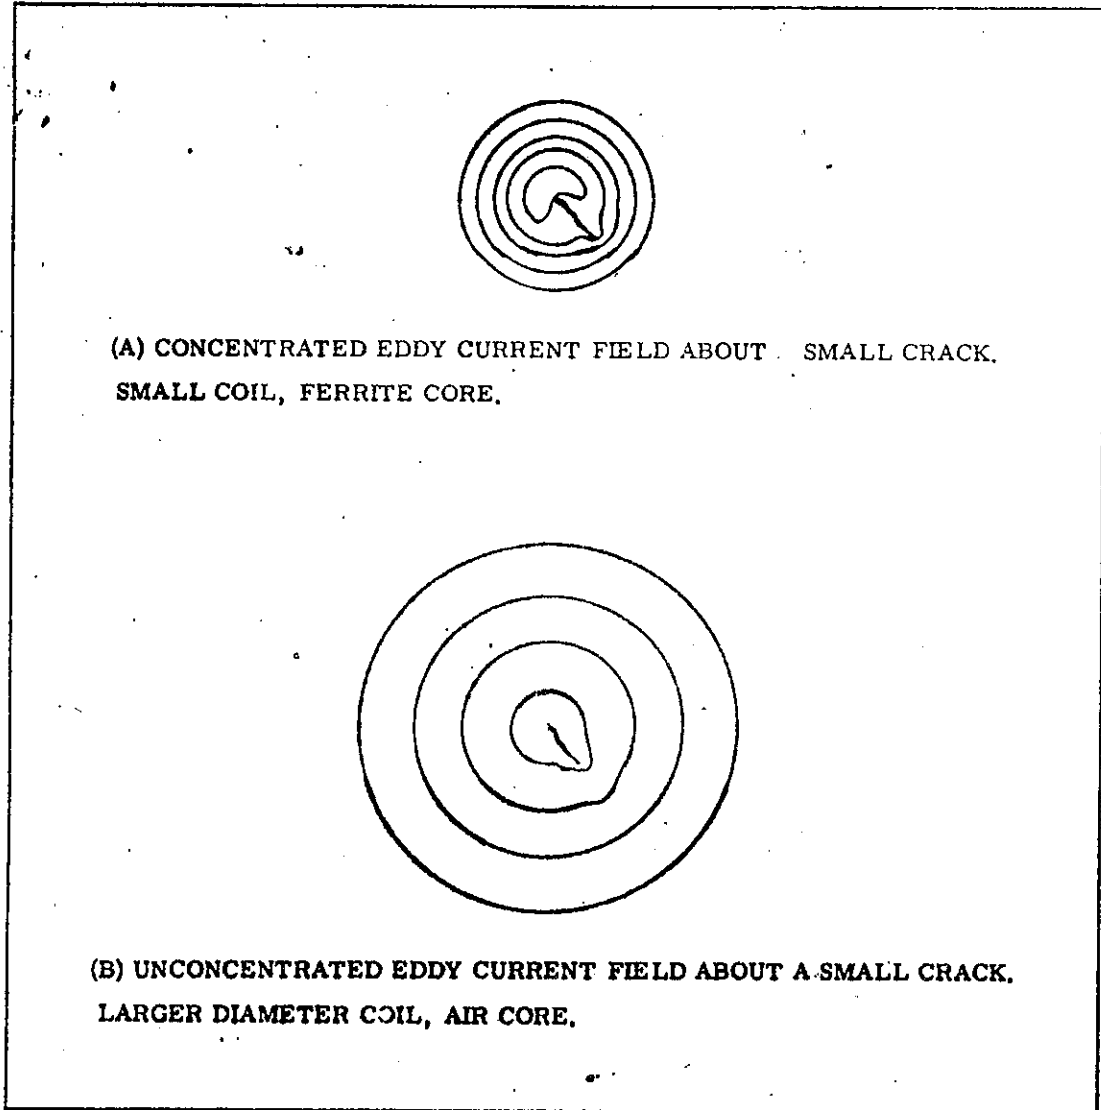


ผังรูปที่ ๔ Eddy Current Field About a Small Crack

ขดลวดภายใน PROBE ใช้เส้นลวดขนาดเล็ก ๆ พันรอบอยู่บนแกน (CORE) เล็ก ๆ ลวดที่ใช้ เป็นลวดทองแดงขนาด 0.0031 " (AWG NO.40) และเส้นผ่าศูนย์กลาง CORE มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.050" ซึ่งเป็นขนาดที่โรงงานผลิต การเลือกวัสดุที่ใช้ทำ CORE ใน ถูกดอง จะทำให้โคสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูง แกน CORE ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ แกน FERRITE ซึ่งเป็นส่วนผสมของเหล็กและออกไซด์

รูปลักษณะของ PROBE มีอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับงานและลักษณะการใช้ ผังรูปที่ 5 แสดงถึง BOLT HOLE PROBE (1), THROUGH COIL PROBE (2) และ SURFACE PROBE (3)

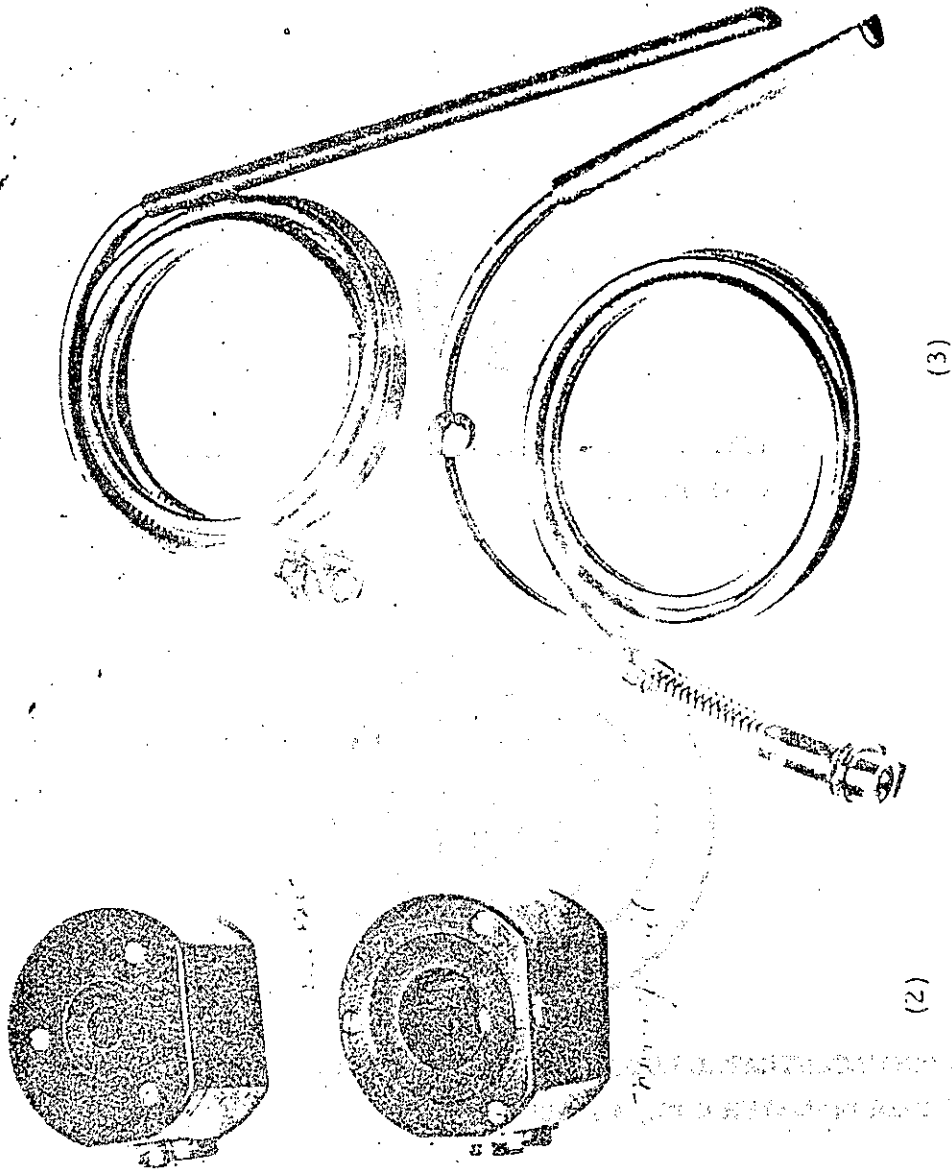



รูปที่ ๕ Types of Sensing Elements.

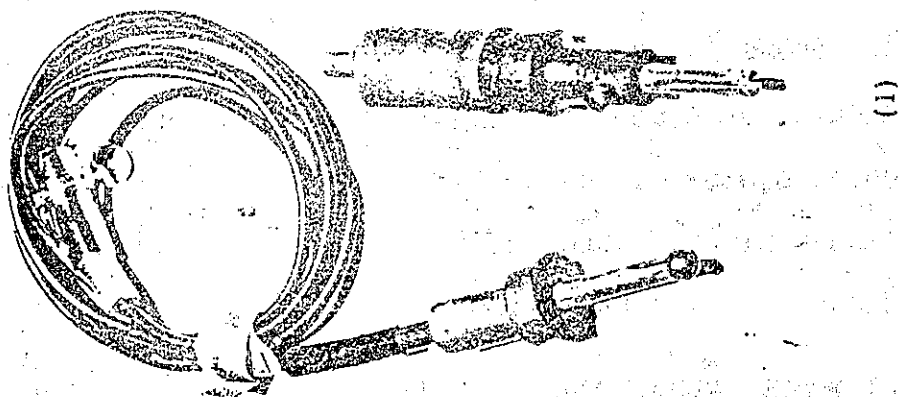


4. ฐานมาตรฐาน EDDY CURRENT (EDDY CURRENT CRACK STANDARD)  
 ฐานมาตรฐานเป็นชุดประกอบ เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า การปรับ  
 เครื่องมือใดคนไหน และมีความไวเพียงพอในการตรวจหารอยร้าวเล็ก ๆ การปรับ  
 เครื่องมือให้ถูกต้องกับชนิดของวัสดุของชิ้นงาน รวมถึงระยะห่างระหว่าง PROBE กับผิวของ

ชิ้นงานและอื่น ๆ ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับ เครื่องมือก่อนขึ้นมาตรฐานที่เหมาะสม

ผังรูป 6 - 8

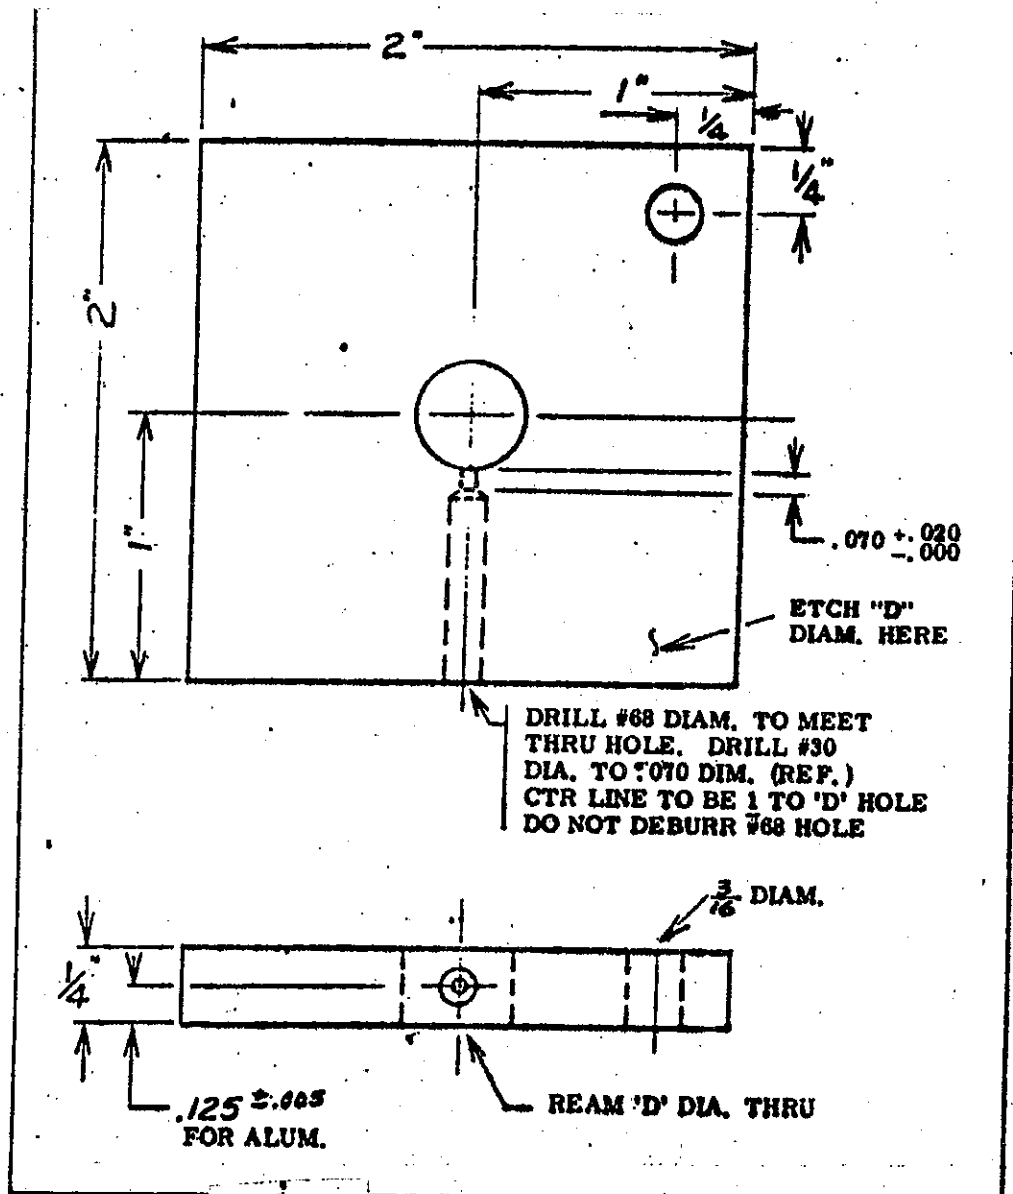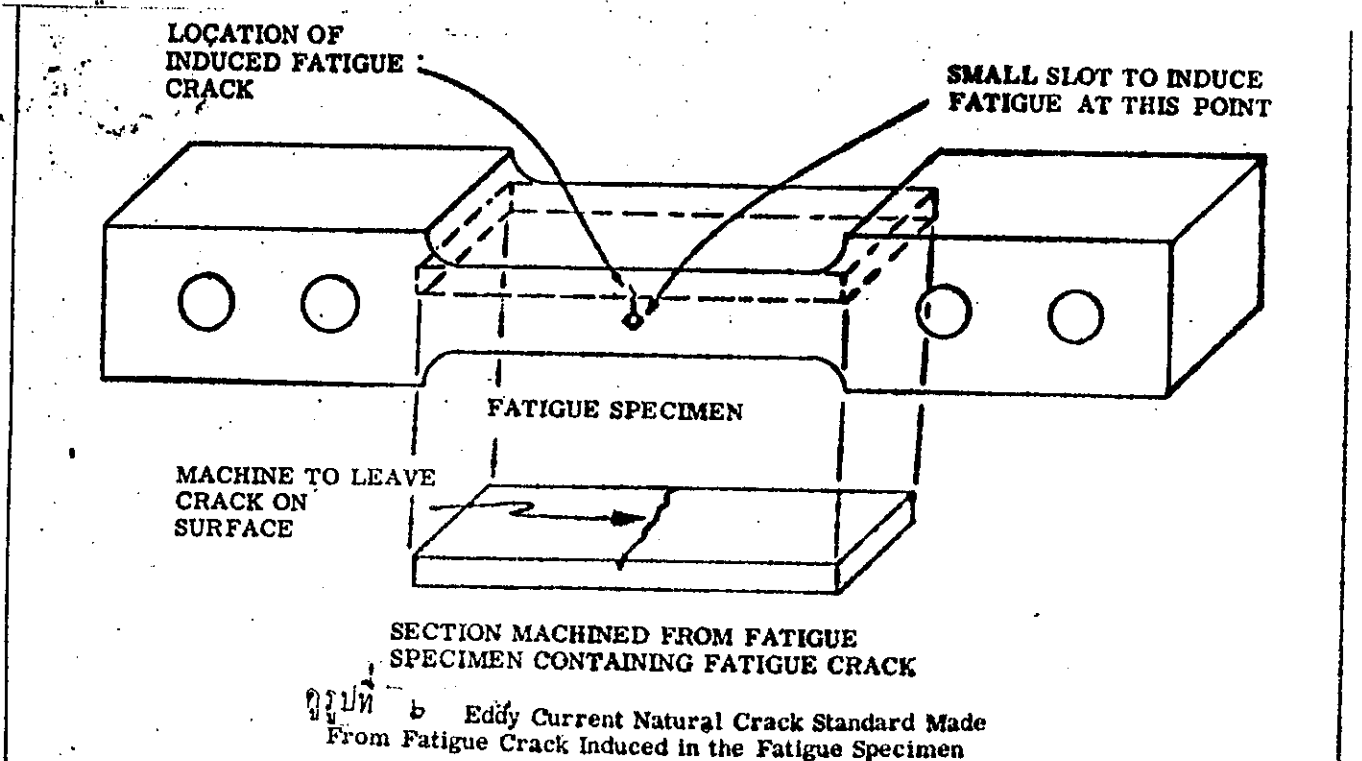

รูปที่ ๗ Eddy Current Drilled Hole Standard for Hole or Surface Probes

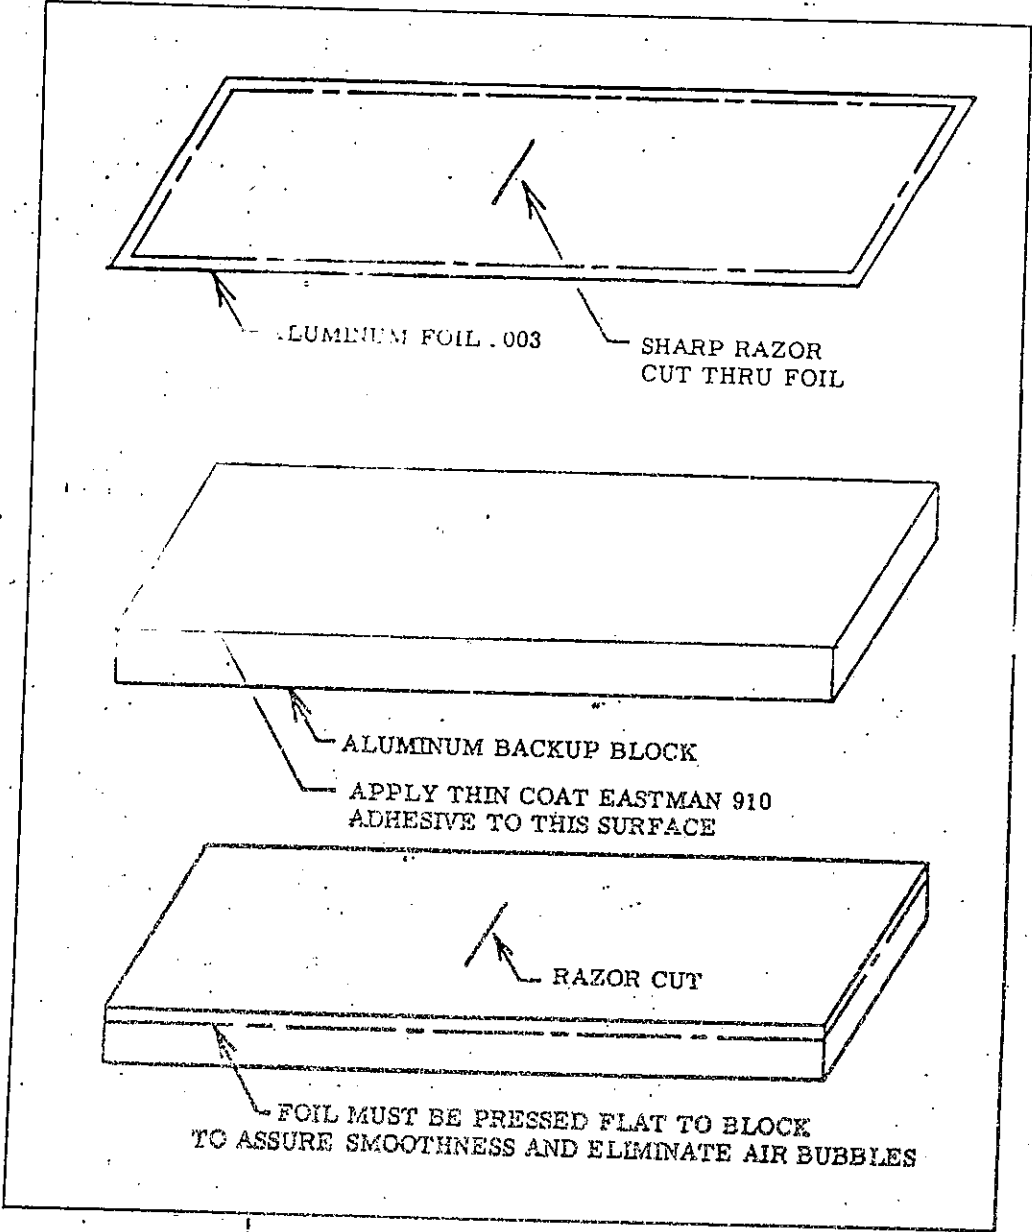

Artificial Eddy Current Crack Standard

สิ่งที่ควรรู้ถึงในการตรวจด้วย EDDY CURRENT

มูลฐานเบื้องต้นของค่าถึงของการตรวจด้วย EDDY CURRENT มีอยู่ ๒ ประการ  
โคแรก อัตราส่วนระหว่างสัญญาณกับการรบกวน ( SIGNAL AND NOISE RATIO ) และการเลือก  
ไฟความถี่ ( CHOIST OF TEST FREQUENCY )

การคำนวณที่นำมาใช้ในการตรวจด้วย EDDY CURRENT นี้ค่อนข้างจะซับซ้อนยาก  
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณและสูตรคำนวณต่าง ๆ โคแรก NON DESTRUCTIVE TESTING  
HAND BOOK

ปัญหาการตรวจอื่น ๆ ไม่สามารถที่จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพผิว  
ของชิ้นงานนั้น ๆ ฤดูกาลต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกันโคถูกนำมาใช้ในการตรวจด้วย EDDY CURRENT  
นี้ เพื่อที่จะให้ความสะดวกสบายในขณะต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ทราบลักษณะ  
และสภาพวัสดุแล้ว



ความสามารถของเครื่องที่จะแยกความแตกต่างของเครื่องหมายที่แสดงถึงรอยที่นำส่งสลับ  
กับรอยที่ไม่นำส่งสลับ เป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะต้องเกิดความมั่นใจในการตรวจ

1. อัตราส่วนระหว่างสัญญาณกับการรบกวน ( SIGNAL AND NOISE RATIO )

ความสำเร็จในการตรวจรอยตำหนิประการหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่างสัญญาณและการรบกวน  
( S/N ) ถ้าอัตราส่วน ( S/N ) ไม่ถูกต้องแล้วอาจจะทำให้เกิดการสับสนและเป็นสาเหตุที่จะต้อง  
จากหน่วยงานอื่น ๆ โค

ในอัตราส่วน S/N นั้น สัญญาณเป็นส่วนที่ต้องการ และการรบกวนเป็นส่วนที่ไม่ต้องการ  
( การรบกวนเกิดขึ้นจากสภาพผิวที่ไม่ดี ) นับว่าเป็นการยากที่จะจัดการรบกวนให้หมดไปโค โดย  
เฉพาะในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า PERMEABILITY ของวัสดุประเภท FERROUS

ในอัตราส่วน S/N อย่างน้อยจะต้องประมาณ 3/1 หรือมากกว่า (สัญญาณ 3 ส่วน  
และการรบกวน 1 ส่วน ) จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่ทำการตรวจ ดังรูป 9

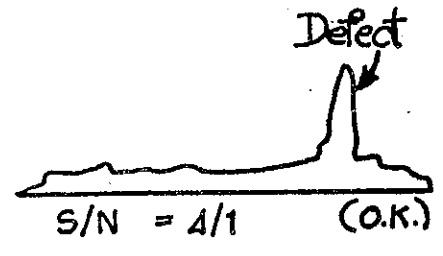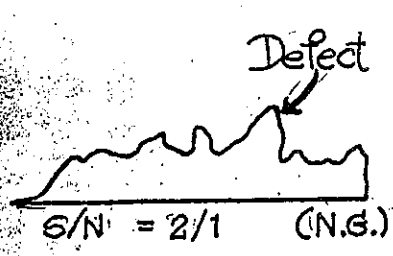

รูปที่ ๙ Signal/Noise Ratio

ในการพิสูจน์ทราบว่ S/N คือหรือไม่นี้ กระทำได้ดังนี้ เคลื่อน PROBE ที่ใช้ในการตรวจ ไปมาบนผิวของชิ้นงานหรือชิ้นทดลอง โดยใช้ความเร็วที่ปกติ และสังเกตการเปลี่ยนแปลง ของเข็มเครื่องวัด ถ้าเข็มเครื่องวัดกระดิกเพียงเล็กน้อย หรือไม่กระดิกเลย แสดงถึงอัตรา ส่วน S/N อยู่ในเกณฑ์ดี

เทคนิคในการทำให้อัตราส่วน S/N ดีขึ้น การที่จะทำให้อัตราส่วนของ S/N ดีขึ้น

ในการตรวจด้วย EDDY CURRENT นั้น อย่างหนึ่งได้แก่ การชดเชยผลกระทบกระเทือน ที่เกิดจากระยะห่างระหว่าง PROBE กับผิวของชิ้นงาน ซึ่งเรียกกันว่า LIFT - OFF การปรับเครื่องวัดจะช่วยลดผลกระทบกระเทือน และการปรับขั้วขั้วของจึงมีความสำคัญที่สุด ต่อผลการตรวจ เมื่อขณะเคลื่อน PROBE ไปบนผิวของชิ้นงาน ระยะ LIFT - OFF จะต้อง คงที่ตลอดการตรวจ ระยะห่าง PROBE กับผิวของชิ้นงานสามารถที่จะปรับหรือชดเชย ได้ด้วย LIFT - OFF แต่เมื่อของ PROBE ของตัวใหม่ ลักษณะนี้ควรใช้ชั้นบุช่อง "SHOES" ประกอบเข้า PROBE จึงอาจลดความแตกต่างระหว่างมุมลงได้ ปกติการชดเชย ระยะ LIFT - OFF เป็น 0.012" โดยประมาณ สำหรับวัสดุประเภท NON - FERROUS

การเลือกใช้ OPTIMUM FREQUENCY จะช่วยทำให้อัตราส่วน

ดีขึ้น การใช้ความถี่ที่ดีที่สุดสามารถทำได้ และผลกระทบกระเทือนจากสภาพผิว SKIN EFFECT ไม่มากนัก จะทำให้ความไวในการตรวจหารอยตำหนิได้ดีขึ้น (GOOD SENSITIVITY)

การขจัดสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น การไม่คงที่ของกระแสไฟ การสั่นสะเทือน และอื่น ๆ ก็จะทำให้อัตราส่วน S/N ดีขึ้นได้เช่นกัน

"DOUBLE SORT" (คือการใช้การตรวจ NDI วิธีอื่น ๆ มาช่วย) ก็สามารถทำให้ การวิเคราะห์หน้าสิ่งบดแตกอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นได้

"เทคนิคพิเศษ" สำหรับวัสดุประเภท FERROMAGNETIC อาจทำ MAGNETIZATION หรือ DEMAGNETIZATION ก่อนทำการตรวจ ทั้งนี้ เพื่อลดผลที่จะกระทบกระเทือนจาก PERMEABILITY กระแสไฟตกค้างก็ต้องขจัดออกเช่นกัน เพื่อคุณสมบัติทางด้าน PERMEABILITY ส่วนชิ้นงานที่ผ่าน COLD WORK หรือทำให้เกิด STRESS ขึ้นภายในเนื้อวัสดุ จะไม่มีผลต่อ ความต้านทานภายใน COIL ของ EDDY CURRENT และก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการ รบกวนเช่นกัน


2. การเลือกใช้ความถี่ (CHOICE OF TEST FREQUENCY)

ความถี่ที่เหมาะสมที่สุด ที่จะเลือกใช้ในการตรวจแต่ละครั้ง จะหาได้โดยการทดลอง หรือทางทฤษฎี ถ้าความถี่สูงจะทำให้ SKIN EFFECT ลดลง (SKIN EFFECT ได้แก่ ความลึกที่ EDDY CURRENT ผ่านลงไปในตัว) แต่จะเพิ่มความไวในการตรวจพบรอยตำหนิเล็ก ๆ

/ไว้คี่.....




ได้คือ รูป 10 แสดงถึงช่วงความถี่โดยประมาณที่ใช้ในการตรวจทั่วไป

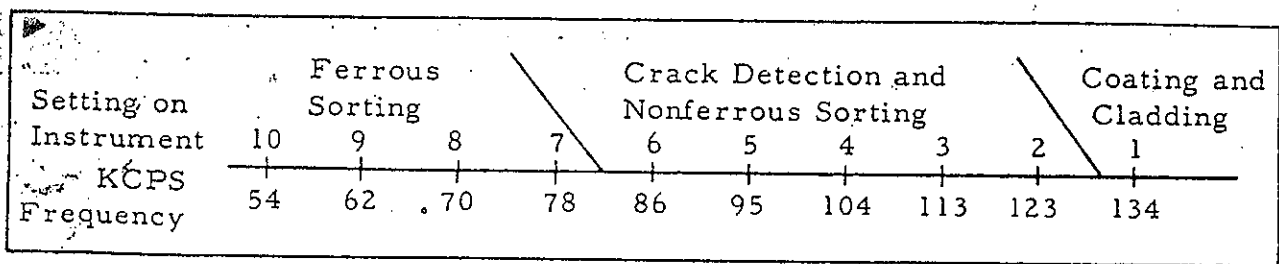

รูปที่ 10 Spectrum of Electromagnetic Test Frequencies.

ความลึกที่ EDDY CURRENT ทะลุทะลวงลงไปใน (SKIN EFFECT) ได้ในระยะที่เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจาก PROBE ผ่านผิวของชิ้นงานลงไปในที่ระยะดังกล่าวจะอยู่ประมาณ 36.8 % ของวง COIL ใน PROBE ความลึกที่มากไปกว่านั้นจะไม่สามารถตรวจหารอยตำหนิได้ หรือในกรณีที่จะวิเคราะห์หรือวัดความหนาของความลึกเกิน 36.8 % ของวง COIL ก็จะไม่ได้ผลเช่นกัน เมื่อจะทำการตรวจสอบค่าความต้านทานไฟฟ้า ความหนาของวัสดุที่นำมาตรวจจะต้องไม่น้อยกว่า 2 - 3 เท่าของความลึกของ EDDY CURRENT ที่ผ่านลงไปในนั้นเพื่อป้องกันการอ่านค่าผิดพลาด

ความลึกโดยประมาณที่ EDDY CURRENT ทะลุผ่านลงไปใน จะสามารถหาได้โดยเคลื่อน PROBE ไปยังขอบของชิ้นงานหรือชิ้นหน้ามาตลอด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเข็มเครื่องวัด เมื่อมันเริ่มเปลี่ยนไปในที่ระยะทางจากขอบของวง COIL ถึงขอบของชิ้นงานระยะนี้เป็นระยะที่ใกล้เคียงกับความลึกที่มันสามารถทะลุทะลวงลงไปใน รูป 11

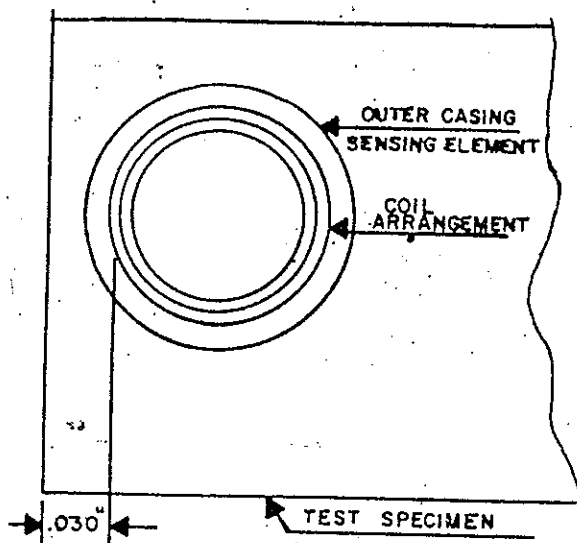

รูปที่ 11 Effective Depth of Eddy Current Penetration.

ED - 520 FLAW DETECTOR

ชุดเครื่องมือ EDDY CURRENT, MODEL ED-520 เป็นแบบกระเป๋าทัน มีน้ำหนักเบา ใช้ตรวจหารอยแตก ร้าว หรือรอยตำหนิของชิ้นส่วน และโครงสร้างอากาศยาน

เครื่องมือนี้ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 110 โวลต์ หรือ 220 โวลต์ หรือจากแบตเตอรี่ 6 โวลต์ ที่สามารถประจุไฟได้ มีหัววัดติดกับตัวเรือน และยังมีหัวสำหรับใช้สายสะพายตัวเรือน เครื่องมือใช้วัดสัดคล้องทดสอบสภาพอากาศ และมีช่องวางภายในเพื่อสำหรับใส่ PROBE สายไฟ และ อุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อกำหนดและส่วนประกอบของ ED - 520

1. ข้อกำหนด (SPECIFICATION)

- ก. FREQUENCY RANGE 55 - 200 KH<sub>3</sub>
- ข. ขอบอุณหภูมิใช้งาน (OPERATING TEMPERATURE RANGE) 0 - 120 F
- ค. ขอบการตรวจ ตรวจหารอยตำหนิใน NON MAGNETIC MATERIALS รวมถึงอลูมิเนียม, แมกนีเซียม และคิตาเนียม
- ง. การเปลี่ยนแปลงความหนา ไม่ต้องการปรับเครื่องใหม่เมื่อนำไปตรวจกับ อลูมิเนียมที่มีความหนาเปลี่ยนแปลง ซึ่งความหนาเดิม 0.04 " หรือมากกว่า
- จ. แหล่งพลัง ใช้ 115 VAC, 50/60 HZ และแบตเตอรี่ขนาด 6 โวลต์ 2 ก้อน ติดตั้งอยู่ในเครื่อง และสามารถประจุไฟใหม่ได้
- ฉ. ที่ประจุแบตเตอรี่ ( BATT. CHARGER ) เป็นหม้อแปลงไฟประกอบอยู่ในเครื่อง
- ช. ชนิดของแบตเตอรี่ EVEREADY N.67 หรือ BURGESS CD 30

2. ส่วนประกอบและอุปกรณ์

- ก. PROBE ชนิด GENERAL PURPOSE, PENCIL TYPE
- ข. สายไฟ เป็นสายชนิดสามเส้น ยาว 8 ฟุต
- ค. ALUMINUM TEST BLOCK มี 2 แบบ -
  1. ขนาด  $2\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{4}" \times \frac{1}{4}"$  ทำเป็นร่องขนาด 0.006 " ลึก 0.015"
  2. ขนาด  $3\frac{1}{8}" \times 1\frac{3}{8}" \times \frac{5}{16}"$  ประกอบด้วยร่องขนาด 0.006" 3 ร่อง มีความลึก 0.008", 0.020" และ 0.040"

ลักษณะและรูปร่างของ ED - 520

ปมปรับและหัวทดสอบสายทั้งหมดของ ED - 520 อยู่ในหน้าปัด และรายละเอียด ดังต่อไปนี้แสดงถึงปมปรับต่าง ๆ แต่ละตัวไป

1. LIFT OFF/FREQ CONTROL เป็นปุ่มปรับหมุนได้ 10 รอบ มีสเกลแบ่ง และมี  
กานสำหรับล็อกกันเคลื่อน สามารถหมุนปรับความถี่ 55 - 200 KH<sub>3</sub> ตามต้องการ เพื่อให้  
เหมาะสมกับ LIFT OFF ADJUST คอย

2. BALANCE CONTROL เป็นปุ่มปรับหมุนได้ 10 รอบ มีสเกลแบ่ง และมีกานล็อก  
กันเคลื่อน ทำหน้าที่ปรับให้เข็มเครื่องวัดชนบนหน้าปัด

3. FUNCTION SWITCH เป็นปุ่มมี 6 ตำแหน่ง โดแก่ OFF, TEST, LO MED, HI  
และ CHG ในตำแหน่ง TEST เข็มเครื่องวัดจะแสดงถึงสถานะภาพของแมตเตอร์  
ตำแหน่ง LO, MED และ HI สำหรับเลือก SENSITIVITY แต่ละตำแหน่งจะมี SENSITIVITY  
ต่างกันประมาณ 2 หน่วย

4. SENSITIVITY INCREASE CONTROL เป็นสวิตช์ปรับ หมุนตามเข็มนาฬิกาสุด  
จะได้อาณาไวสูงสุด

5. PROBE RECEPTACLES ประกอบด้วยหัวเสียบ 2 ตัว เป็นแบบหัวเสียบตัวเมีย  
2 ขา (TWO PIN MICROPHONE) ) และแบบ BNC CONNECTOR

6. CHARGING LAMP. จะแสดงถึงการใช้ไฟมาประจุแมตเตอร์ ไฟอาร์คจะติดเมื่อ  
FUNCTION SWITCH อยู่ในตำแหน่ง CHG, LOW, MED และ HI และในขณะนั้นก็จะ  
ทำหน้าที่ประจุแมตเตอร์

7. METER เป็นหน้าปัดสี่เหลี่ยม ขนาด 3 1/2" มีสเกลแบ่งจาก 0 - 500  
MICRO AMPERE การ เบี่ยงเบน เข็มเครื่องวัดจะแสดงถึงคุณสมบัติทาง โลหะที่นำมาตรวจ  
พินชนอยู่กับการตั้งหรือปรับ FUNCTION SWITCH และการเพิ่ม SENSITIVITY  
และยังแสดงถึงสถานะภาพของแมตเตอร์ คอย

การใช้งาน (OPERATION)

ก่อนจะนำเครื่องมือ EDDY CURRENT, ED - 520 ไปใช้งาน จะต้องปิดปุ่ม  
FUNCTION SWITCH หน้าที่ TEST เข็มเครื่องวัดจะตองชี้ เหนือขีดสีแดงบนหน้าปัด  
ถ้าเข็มต่ำกว่าขีดแดง แสดงว่าตองทำการประจุแมตเตอร์ใหม่ (การประจุใช้เวลา 16 ชั่วโมง  
สูงสุด) แมตเตอร์ที่ประจุไฟเต็มแล้ว เข็มเครื่องวัดจะชี้ เหนือขีดสีแดงและนิ่ง หรือจะอยู่ใน  
ตำแหน่งประมาณ 450 บนสเกลเครื่องวัด เพื่อความแน่นอนและเที่ยงตรง ไม่ควรนำมาใช้  
ตรวจเมื่อเข็มเครื่องวัดต่ำกว่าขีดแดง หรือเข็มกระดิกตลอดเวลา เมื่อ FUNCTION SWITCH  
อยู่ในตำแหน่ง TEST

วิธีการปฏิบัติขั้นตอนที่ต่อไป.-

1. ทอ PROBE หรือ TEST COIL เข้ากับหัวคอกขวงของ เครื่องมือความถี่ของหัวคอกขวง

2. หมุน FUNCTION SW. (SELECTOR SW.) มาตำแหน่ง LO, MED หรือ HI. ตามต้องการ

3. ในขั้นแรกอาจปรับ FUNCTION SW. มาตำแหน่ง LO ก่อน เพื่อเลือกหา FREQUENCY ที่เหมาะสม เมื่อได้ FREQUENCY ใดแล้วจึงปรับ SELECTOR SW. ไปยังตำแหน่งสูงต่อไป

4. หมุน LIFT OFF/FREQ. และปุ่ม BALANCE มายัง 0 (ทวนเข็มนาฬิกาสุด)

5. สัมผัส PROBE กับผิวของชิ้นงานที่จะตรวจ และหมุน BALANCE ให้เข็มเครื่องวัด ชนบนสเกล

6. ถ้าในขั้นตอนที่ 5 ไม่สามารถนำเข็มชนบนสเกลได้ ให้ปรับ BALANCE มายัง 0 ตามเดิม แล้วหมุนปรับ LIFT OFF/FREQ. มายังตำแหน่งที่สูงกว่า คือประมาณ 200 ชักบนปรับ แล้วทำขั้นตอนที่ 5 ซ้ำ ให้เข็มเครื่องวัดชนบนสเกล

7. ใช้แผ่นกระดาษขาว (กระดาษบันทึกข้อความ) ชนระหว่าง PROBE กับผิวของชิ้นงาน สังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของเข็มเครื่องวัด แล้วปรับ LIFT OFF/FREQ. ให้เข็มอยู่กึ่งกลางสเกล และเมื่อเอากระดาษออกในขณะที่ PROBE ยังคงแตะบนผิวของชิ้นงานตามเดิม สังเกตเข็มเครื่องวัด แล้วปรับ BALANCE ให้เข็มชนกึ่งกลางสเกล กระทำจนกระทั่งเข็มเครื่องวัดอยู่ในตำแหน่งเดิม เมื่อมีกระดาษชนกับผิวกระดาษชนระหว่าง PROBE กับผิวของชิ้นงาน และขณะนั้นเครื่องมือพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ต่อไป

การปรับเครื่องมือ ED - 520 ดังได้กล่าวมาแล้วข้างบน เป็นการปรับเพื่อชดเชยระหว่าง PROBE กับผิวของชิ้นงาน (เรียกว่า LIFT - OFF หรือ INTERMEDIATE LAYER COMPENSATION) ซึ่งปกติจะเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีสภาพผิวธรรมดา นอกจากนั้นในชิ้นงานที่มีผิวเรียบมาก ๆ การปรับควรวินยังใช้ตรวจเปรียบเทียบชิ้นงานที่มีสายการผลิตเดียวกัน (เปรียบเทียบความเหมือน) ได้ดีอีกด้วย

การปรับ LIFT OFF COMPENSATION นี้สามารถหมุนปุ่มปรับ LIFT OFF/FREQ. ได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง สำหรับการปรับเพื่อให้ได้ SENSITIVITY ที่ดีที่สุดนั้น จะต้องหมุนปุ่มปรับ LIFT OFF/FREQ. ในน้อย (ตัวเลขต่ำ)

ในการปรับ LIFT OFF COMPENSATION เพื่อตรวจหารอยร้าว หรือการแตกตัวกับชิ้นงานประเภท NON - MAGNETIC นั้น เข็มเครื่องวัดจะตั้งมาทาง 0 และจะขึ้น (ตามเข็มนาฬิกา) กับชิ้นงานประเภท FERRO MAGNETIC

1	PROBES	1	PROBES	1	PROBES
2	D-203044	1	D-203044	1	D-203044
3	A-203045	1	A-203045	1	A-203045
4	B-203046	1	B-203046	1	B-203046
5	C-203047	1	C-203047	1	C-203047
6	D-203048	1	D-203048	1	D-203048
7	E-203049	1	E-203049	1	E-203049
8	F-203050	1	F-203050	1	F-203050
9	G-203051	1	G-203051	1	G-203051
10	H-203052	1	H-203052	1	H-203052
11	I-203053	1	I-203053	1	I-203053
12	J-203054	1	J-203054	1	J-203054
13	K-203055	1	K-203055	1	K-203055
14	L-203056	1	L-203056	1	L-203056
15	M-203057	1	M-203057	1	M-203057
16	N-203058	1	N-203058	1	N-203058
17	O-203059	1	O-203059	1	O-203059
18	P-203060	1	P-203060	1	P-203060
19	Q-203061	1	Q-203061	1	Q-203061
20	R-203062	1	R-203062	1	R-203062
21	S-203063	1	S-203063	1	S-203063
22	T-203064	1	T-203064	1	T-203064
23	U-203065	1	U-203065	1	U-203065
24	V-203066	1	V-203066	1	V-203066
25	W-203067	1	W-203067	1	W-203067
26	X-203068	1	X-203068	1	X-203068
27	Y-203069	1	Y-203069	1	Y-203069
28	Z-203070	1	Z-203070	1	Z-203070
29	AA-203071	1	AA-203071	1	AA-203071
30	AB-203072	1	AB-203072	1	AB-203072
31	AC-203073	1	AC-203073	1	AC-203073
32	AD-203074	1	AD-203074	1	AD-203074
33	AE-203075	1	AE-203075	1	AE-203075
34	AF-203076	1	AF-203076	1	AF-203076
35	AG-203077	1	AG-203077	1	AG-203077
36	AH-203078	1	AH-203078	1	AH-203078
37	AI-203079	1	AI-203079	1	AI-203079
38	AJ-203080	1	AJ-203080	1	AJ-203080
39	AK-203081	1	AK-203081	1	AK-203081
40	AL-203082	1	AL-203082	1	AL-203082
41	AM-203083	1	AM-203083	1	AM-203083
42	AN-203084	1	AN-203084	1	AN-203084
43	AO-203085	1	AO-203085	1	AO-203085
44	AP-203086	1	AP-203086	1	AP-203086
45	AQ-203087	1	AQ-203087	1	AQ-203087
46	AR-203088	1	AR-203088	1	AR-203088
47	AS-203089	1	AS-203089	1	AS-203089
48	AT-203090	1	AT-203090	1	AT-203090
49	AU-203091	1	AU-203091	1	AU-203091
50	AV-203092	1	AV-203092	1	AV-203092
51	AW-203093	1	AW-203093	1	AW-203093
52	AX-203094	1	AX-203094	1	AX-203094
53	AY-203095	1	AY-203095	1	AY-203095
54	AZ-203096	1	AZ-203096	1	AZ-203096
55	BA-203097	1	BA-203097	1	BA-203097
56	BB-203098	1	BB-203098	1	BB-203098
57	BC-203099	1	BC-203099	1	BC-203099
58	BD-203100	1	BD-203100	1	BD-203100
59	BE-203101	1	BE-203101	1	BE-203101
60	BF-203102	1	BF-203102	1	BF-203102
61	BG-203103	1	BG-203103	1	BG-203103
62	BH-203104	1	BH-203104	1	BH-203104
63	BI-203105	1	BI-203105	1	BI-203105
64	BJ-203106	1	BJ-203106	1	BJ-203106
65	BK-203107	1	BK-203107	1	BK-203107
66	BL-203108	1	BL-203108	1	BL-203108
67	BM-203109	1	BM-203109	1	BM-203109
68	BN-203110	1	BN-203110	1	BN-203110
69	BO-203111	1	BO-203111	1	BO-203111
70	BP-203112	1	BP-203112	1	BP-203112
71	BQ-203113	1	BQ-203113	1	BQ-203113
72	BR-203114	1	BR-203114	1	BR-203114
73	BS-203115	1	BS-203115	1	BS-203115
74	BT-203116	1	BT-203116	1	BT-203116
75	BU-203117	1	BU-203117	1	BU-203117
76	BV-203118	1	BV-203118	1	BV-203118
77	BW-203119	1	BW-203119	1	BW-203119
78	BX-203120	1	BX-203120	1	BX-203120
79	BY-203121	1	BY-203121	1	BY-203121
80	BZ-203122	1	BZ-203122	1	BZ-203122
81	CA-203123	1	CA-203123	1	CA-203123
82	CB-203124	1	CB-203124	1	CB-203124
83	CC-203125	1	CC-203125	1	CC-203125
84	CD-203126	1	CD-203126	1	CD-203126
85	CE-203127	1	CE-203127	1	CE-203127
86	CF-203128	1	CF-203128	1	CF-203128
87	CG-203129	1	CG-203129	1	CG-203129
88	CH-203130	1	CH-203130	1	CH-203130
89	CI-203131	1	CI-203131	1	CI-203131
90	CJ-203132	1	CJ-203132	1	CJ-203132
91	CK-203133	1	CK-203133	1	CK-203133
92	CL-203134	1	CL-203134	1	CL-203134
93	CM-203135	1	CM-203135	1	CM-203135
94	CN-203136	1	CN-203136	1	CN-203136
95	CO-203137	1	CO-203137	1	CO-203137
96	CP-203138	1	CP-203138	1	CP-203138
97	CQ-203139	1	CQ-203139	1	CQ-203139
98	CR-203140	1	CR-203140	1	CR-203140
99	CS-203141	1	CS-203141	1	CS-203141
100	CT-203142	1	CT-203142	1	CT-203142
101	CU-203143	1	CU-203143	1	CU-203143
102	CV-203144	1	CV-203144	1	CV-203144
103	CW-203145	1	CW-203145	1	CW-203145
104	CX-203146	1	CX-203146	1	CX-203146
105	CY-203147	1	CY-203147	1	CY-203147
106	CZ-203148	1	CZ-203148	1	CZ-203148
107	DA-203149	1	DA-203149	1	DA-203149
108	DB-203150	1	DB-203150	1	DB-203150
109	DC-203151	1	DC-203151	1	DC-203151
110	DD-203152	1	DD-203152	1	DD-203152
111	DE-203153	1	DE-203153	1	DE-203153
112	DF-203154	1	DF-203154	1	DF-203154
113	DG-203155	1	DG-203155	1	DG-203155
114	DH-203156	1	DH-203156	1	DH-203156
115	DI-203157	1	DI-203157	1	DI-203157
116	DJ-203158	1	DJ-203158	1	DJ-203158
117	DK-203159	1	DK-203159	1	DK-203159
118	DL-203160	1	DL-203160	1	DL-203160
119	DM-203161	1	DM-203161	1	DM-203161
120	DN-203162	1	DN-203162	1	DN-203162
121	DO-203163	1	DO-203163	1	DO-203163
122	DP-203164	1	DP-203164	1	DP-203164
123	DQ-203165	1	DQ-203165	1	DQ-203165
124	DR-203166	1	DR-203166	1	DR-203166
125	DS-203167	1	DS-203167	1	DS-203167
126	DT-203168	1	DT-203168	1	DT-203168
127	DU-203169	1	DU-203169	1	DU-203169
128	DV-203170	1	DV-203170	1	DV-203170
129	DW-203171	1	DW-203171	1	DW-203171
130	DX-203172	1	DX-203172	1	DX-203172
131	DY-203173	1	DY-203173	1	DY-203173
132	DZ-203174	1	DZ-203174	1	DZ-203174
133	EA-203175	1	EA-203175	1	EA-203175
134	EB-203176	1	EB-203176	1	EB-203176
135	EC-203177	1	EC-203177	1	EC-203177
136	ED-203178	1	ED-203178	1	ED-203178
137	EE-203179	1	EE-203179	1	EE-203179
138	EF-203180	1	EF-203180	1	EF-203180
139	EG-203181	1	EG-203181	1	EG-203181
140	EH-203182	1	EH-203182	1	EH-203182
141	EI-203183	1	EI-203183	1	EI-203183
142	EJ-203184	1	EJ-203184	1	EJ-203184
143	EK-203185	1	EK-203185	1	EK-203185
144	EL-203186	1	EL-203186	1	EL-203186
145	EM-203187	1	EM-203187	1	EM-203187
146	EN-203188	1	EN-203188	1	EN-203188
147	EO-203189	1	EO-203189	1	EO-203189
148	EP-203190	1	EP-203190	1	EP-203190
149	EQ-203191	1	EQ-203191	1	EQ-203191
150	ER-203192	1	ER-203192	1	ER-203192
151	ES-203193	1	ES-203193	1	ES-203193
152	ET-203194	1	ET-203194	1	ET-203194
153	EU-203195	1	EU-203195	1	EU-203195
154	EV-203196	1	EV-203196	1	EV-203196
155	EW-203197	1	EW-203197	1	EW-203197
156	EX-203198	1	EX-203198	1	EX-203198
157	EY-203199	1	EY-203199	1	EY-203199
158	EZ-203200	1	EZ-203200	1	EZ-203200
159	FA-203201	1	FA-203201	1	FA-203201
160	FB-203202	1	FB-203202	1	FB-203202
161	FC-203203	1	FC-203203	1	FC-203203
162	FD-203204	1	FD-203204	1	FD-203204
163	FE-203205	1	FE-203205	1	FE-203205
164	FF-203206	1	FF-203206	1	FF-203206
165	FG-203207	1	FG-203207	1	FG-203207
166	FH-203208	1	FH-203208	1	FH-203208
167	FI-203209	1	FI-203209	1	FI-203209
168	FJ-203210	1	FJ-203210	1	FJ-203210
169	FK-203211	1	FK-203211	1	FK-203211
170	FL-203212	1	FL-203212	1	FL-203212
171	FM-203213	1	FM-203213	1	FM-203213
172	FN-203214	1	FN-203214	1	FN-203214
173	FO-203215	1	FO-203215	1	FO-203215
174	FP-203216	1	FP-203216	1	FP-203216
175	FQ-203217	1	FQ-203217	1	FQ-203217
176	FR-203218	1	FR-203218	1	FR-203218
177	FS-203219	1	FS-203219	1	FS-203219
178	FT-203220	1	FT-203220	1	FT-203220
179	FU-203221	1	FU-203221	1	FU-203221
180	FV-203222	1	FV-203222	1	FV-203222
181	FW-203223	1	FW-203223	1	FW-203223
182	FX-203224	1	FX-203224	1	FX-203224
183	FY-203225	1	FY-203225	1	FY-203225
184	FZ-203226	1	FZ-203226	1	FZ-203226
185	GA-203227	1	GA-203227	1	GA-203227
186	GB-203228	1	GB-203228	1	GB-203228
187	GC-203229	1	GC-203229	1	GC-203229
188	GD-203230	1	GD-203230	1	GD-203230
189	GE-203231	1	GE-203231	1	GE-203231
190	GF-203232	1	GF-203232	1	GF-203232
191	GG-203233	1	GG-203233	1	GG-203233
192	GH-203234	1	GH-203234	1	GH-203234
193	GI-203235	1	GI-203235	1	GI-203235
194	GJ-203236	1	GJ-203236	1	GJ-203236
195	GK-203237	1	GK-203237	1	GK-203237
196	GL-20323				

## การวัดค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้า

(CONDUCTIVITY MEASUREMENT)

สิ่ง ๆ หนึ่งที่มีผลทำให้ EDDY CURRENT เปลี่ยนแปลงไป โคนกความเป็นตัวนำไฟฟ้า ของชิ้นงาน สำหรับวัสดุที่เป็น NON-FERRO MAGNETIC เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และตีค่า นิยม ฯลฯ คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้สามารถตรวจหาได้โดยง่าย (แต่ไม่เที่ยงตรง) แม่นยำโดยการวัดค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้า เช่น สภาพการอบชุบ การทำ COLD WORK กับชิ้น อลูมิเนียมหรือตีคานนิคม และค่าความเป็นตัวนำความร้อนของทองแดง เป็นต้น สามารถตรวจหา หรือแยกประเภทโลหะผสมที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว โดยการเปรียบเทียบค่าความเป็นตัวนำ ไฟฟ้าของมัน

ในการนำเครื่องมือ EDDY CURRENT CONDUCTIVITY METER มาใช้งานด้านการ ขอมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยานและชิ้นงานอื่น ๆ โคนก การตรวจ HEAT DAMAGE กับผิวและ โครงสร้างที่มาจาก NON-FERRO MAGNETIC โดยวัดสภาพการอบชุบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และทำการ เปลี่ยนชั้นที่พบวาทุ คนใหม่


ชุดเครื่องมือ EDDY CURRENT ที่ให้ความสัมพันธ์ในการวัดความแตกต่างระหว่าง ความเป็นตัวนำไฟฟ้า ในลักษณะของ เครื่องวัดค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้า CONDUCTIVITY METER (โดยใช้หลักการของ EDDY CURRENT) ซึ่งสามารถที่จะปรับให้อ่านค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้า เป็นเปอร์เซ็นต์ IACS. (INTERNATIONAL ANNEALED CUPPER STANDARD AT 20°C) เมื่อปรับเครื่องใหญ่ต้องแล้ว เครื่องมือชนิดนี้จะคลาดเคลื่อนเพียง 3% เท่านั้น

### FM - 120 CONDUCTIVITY METER

FM - 120 เป็นเครื่องมือทาง EDDY CURRENT โดยใช้ปรากฏการณ์ของแม่เหล็กไฟฟ้า มาทำให้เกิดกระแสไหลวน (EDDY CURRENT) และนำมาใช้ตรวจวัดความเป็นตัวนำไฟฟ้า ของโลหะ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

PROBE ที่นำมาใช้ต่อเข้ากับ FM - 120 นี้จะไ้รับกระแสไฟสลับ 60 KHz ที่ผลิตขึ้น จากวงจรภายในเครื่อง และจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลวนขึ้นบนชิ้นงานที่จะตรวจวัด กระแสที่เกิดขึ้นนี้มีความสัมพันธ์กับความเป็นตัวนำไฟฟ้า และมีปฏิกิริยาโต้กลับไปยัง PROBE แล้วยานชุด AMPLIFIED แสดงออกมาให้เห็นบน เครื่องวัด (METER) เมื่อปฏิกิริยาโต้กลับ นี้แสดงออกทาง เครื่องวัดนี้ ถูกปรับให้อยู่ในสภาพสมดุลอย่างถูกต้องแล้ว เช่นจะชี้ที่ 0.1 (กึ่งกลางเสก) ก็จะสามารอ่านค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้าได้โดยตรงบนหน้าปัด

ย่านค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้าของ เครื่องมือชนิดนี้จะอยู่ระหว่าง 8 - 107% IACS  
ความเที่ยงตรง = 3%

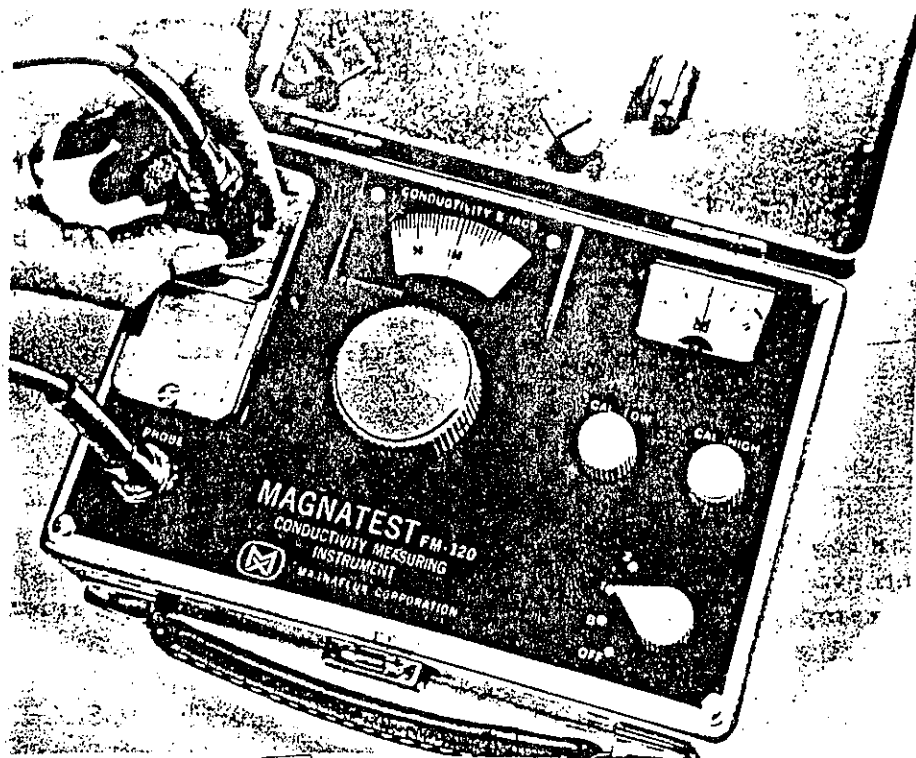

FM-120 Being Calibrated,



Meter Deflection with Conductivity Knob Random by Set.

FM - 120 ใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ 1  $\frac{1}{2}$  โวลต์ ขนาด "ซี" มีชั่วโมงการใช้งาน 300 ชั่วโมง เมื่อใช้งานวันละ 7 ชั่วโมง

สิ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมบนเครื่องมือ CONDUCTIVITY METER, FM - 120 ประกอบด้วย

4. ยกลดด้วยกัน

1. ZERO - CENTERED METER
2. CONDUCTIVITY DIAL
3. TWO CALIBRATION CONTROLS (CAL - HIGH; CAL LOW)
4. TWO CALIBRATION SAMPLE

การใช้งาน

ก่อนที่จะนำเครื่องมือ FM - 120 ไปใช้งานจะต้องทำการปรับให้ไดมาตรฐานก่อน  
ถ้าในกรณีที่ใช้งานเป็นระยะเวลาสั้น ๆ การปรับ ๆ จะต้องกระทำเป็นระยะ ๆ โดยใช้ชั้น  
มาตรฐานที่มอยกบตัวเครื่องชุด ๆ นั้น

การปรับ เครื่องก่อนที่จะนำไปใช้งานกระทำไดดังนี้.-

1. สวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF ให้สังเกตเข็มเครื่องวัด ถ้าไม่อยู่ในตำแหน่ง 0 (กึ่งกลาง  
สเกล) ให้ใช้ไขควงเล็ก ๆ หมุนปรับสกรูที่อยู่ข้างกลางของ METER โดยตรง จนเข็มอยู่ใน  
ตำแหน่ง 0
2. หมุนปุ่มสวิตช์มายังตำแหน่ง B (ไม่จำเป็นต้อง WARM UP เครื่อง) ตำแหน่งนี้เป็น  
ตำแหน่ง BATT TEST ถ้าเข็มเครื่องวัดอยู่ในแถบค่า แสดงว่าสภาพของแบตเตอรี่ใช้ได้ ถ้าไม่  
ถึงแถบค่าจะต้อง เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ใหม่
3. หมุนสวิตช์มาตำแหน่ง 1 เป็นตำแหน่งที่วัดความไว SENSITIVITY ค่ากว่า ใน  
ตำแหน่งนี้ใช้วัดค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้าโดยประมาณ และใช้ เป็นตำแหน่งปรับ เครื่องโดยประมาณ
4. การปรับ เครื่องตามค่าสูง (CALIBRATION AT HIGH - END OF DIAL)
  - 4.1 หมุนปุ่มสเกลบนหน้าปัดของ เครื่อง ให้ขีดสีแดงบนสเกลตามค่าสูงตรงกับขีด  
ที่หน้าปัด
  - 4.2 สัมผัส PROBE กับชั้นมาตรฐาน (ประกอบอยู่คานซ้ายของตัวเรือน) ตาม  
HIGH CONDUCTIVITY ในกระชับและแบบสนิท
  - 4.3 หมุนปุ่ม CAL - HIGH ให้เข็มเครื่องวัดอ่านที่ 0

/5. การปรับ.....



5. การปรับคานาค่า (CALIBRATION AT LOW - END OF DIAL)

5.1 หมุนปุ่มสเกลบนหน้าปัดของ เครื่อง ให้ชี้คนดงบนสเกลคานาค่าตรงกับค่านี้นหน้าปัด

5.2 สัมผัส PROBE กับชิ้นมาตรฐาน คาน LOW CONDUCTIVITY ให้กระชับและแนบสนิท

5.3 หมุนปุ่ม CAL - LOW ให้เข็มเครื่องวัดอ่านที่ 0

6. ปรับในขั้นที่ 4 และ 5 จนเข็มเครื่องวัดชี้ 0 ทั้งด้าน และ

7. หมุนสวิตช์มายังตำแหน่ง 2 (HIGH SENSITIVITY) แล้วปรับขั้นที่ 4 และ 5 อีกครั้ง เป็นการปรับครั้งสุดท้าย และขณะนั้นเครื่องมือพร้อมที่จะใช้งานได้ออกไป


หมายเหตุ ถ้าจะปรับข้ามขั้นมายังขั้นตอนที่ 7 เลยก็ได้ โดยให้ขั้นที่ 7 ไปแทนขั้นที่ 3 แล้วกระทำตามขั้นตอน 4, 5 และ 6. ต่อไป

ในการใช้ เครื่องวัด CONDUCTIVITY METER อาจปฏิบัติได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ


1. ABSOLUTE MEASUREMENT เมื่อต้องการหาค่า CONDUCTIVITY ที่แน่นอน (ABSOLUTE) ให้แตะสัมผัส PROBE เข้ากับชิ้นงานบริเวณที่เตรียมไว้เรียบ และเมื่อนสัมผัสพอควร จงถนัดหมุนปุ่มหน้าปัดจนกระทั่ง เข็มเครื่องวัดชี้ 0 ก็สามารถอ่านค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้า (ELECTRIC CONDUCTIVITY) ได้โดยตรงที่หน้าปัด ค่าที่อ่านจะตรงกับ เส้นชี้ HAIR LINE บนหน้าปัด

2. RELATIVE MEASUREMENT ในบางกรณีการตรวจแบบอ่านค่าที่แน่นอนไม่มีความจำเป็นนัก เช่น ในการแยกประเภทวัสดุ หรือการทดสอบความแข็ง เหล่านี้ ส่วนมากมักจะต้องการที่จะทราบว่า ค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้ามากหรือน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ หรืออยู่ระหว่างค่าที่กำหนดไว้หรือไม่เท่านั้น ดังนั้น การปรับเครื่องให้เข็มชี้ 0 ตลอดเวลา กับชิ้นงานจำนวนมาก ๆ นั้น จึงสิ้นเปลืองเวลามาก. ในกรณีเช่นนี้ให้เลือกชิ้นตัวอย่างที่มีค่าความเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างต่ำและสูง อย่างละ 1 ชิ้น แล้วปรับเครื่องวัดกับชิ้นตัวอย่างทั้งสองนี้ จนเข็มเครื่องวัดเบี่ยงเบนไปทางบวกและลบเท่า ๆ กัน และให้สังเกตการ เบี่ยงเบน เข็มเครื่องวัดว่าอยู่ตรง เลขอะไรทั้งสองค่า และเมื่อปิดสวิตช์มายังตำแหน่ง 2 (ซึ่งมีความไวกว่า) สังเกตดูว่า เข็มเครื่องวัดจะเบี่ยงเบนไปมากกว่าที่ตำแหน่ง 1 ในขณะนั้นเครื่องมือพร้อมที่จะใช้ทดสอบชิ้นงานใดต่อไป.


ในการวัดชิ้นงานนั้น ไม่จำเป็นต้องปรับเครื่องอีกต่อไป ให้สัมผัส PROBE กับชิ้นงาน แล้วการ เบี่ยงเบนของ เข็มเครื่องวัดว่าอยู่ในคาบวง และลบ ตามที่เราปรับกับชิ้นตัวอย่างหรือไม่ ถ้าใดค่าที่เกินกว่าที่แสดงว่า ชิ้นงานชิ้นนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้.

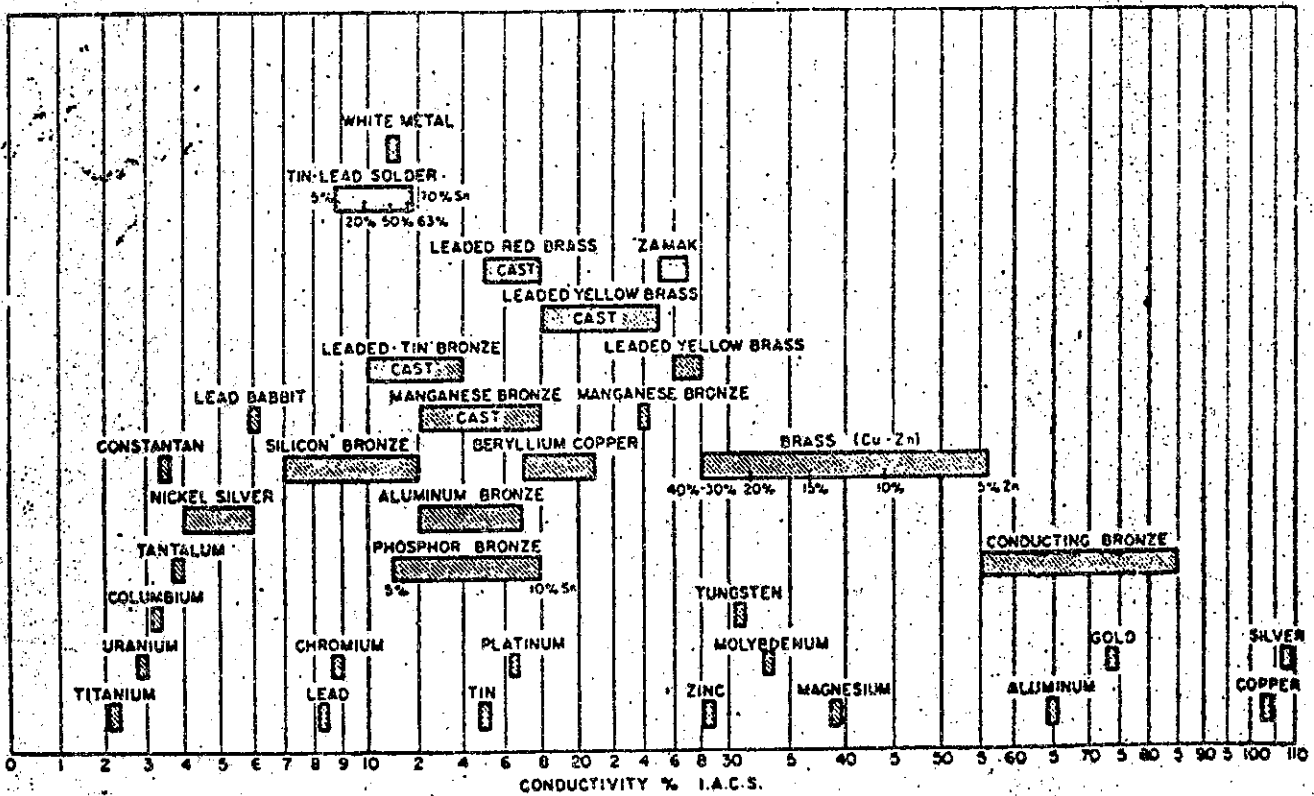


Electrical Conductivity of Various Metals and Alloys.

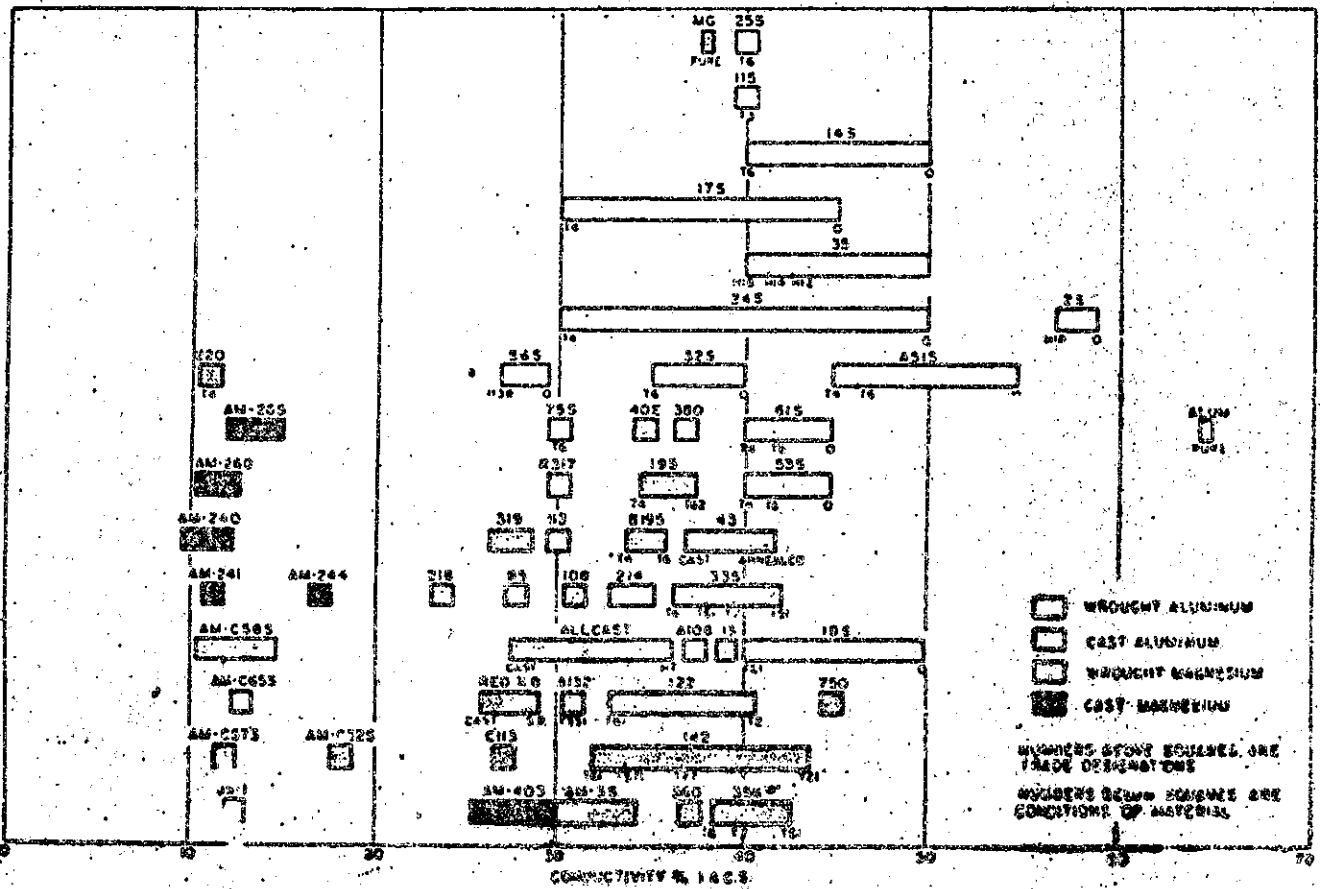


Electrical Conductivity of Aluminum and Magnesium Alloys.

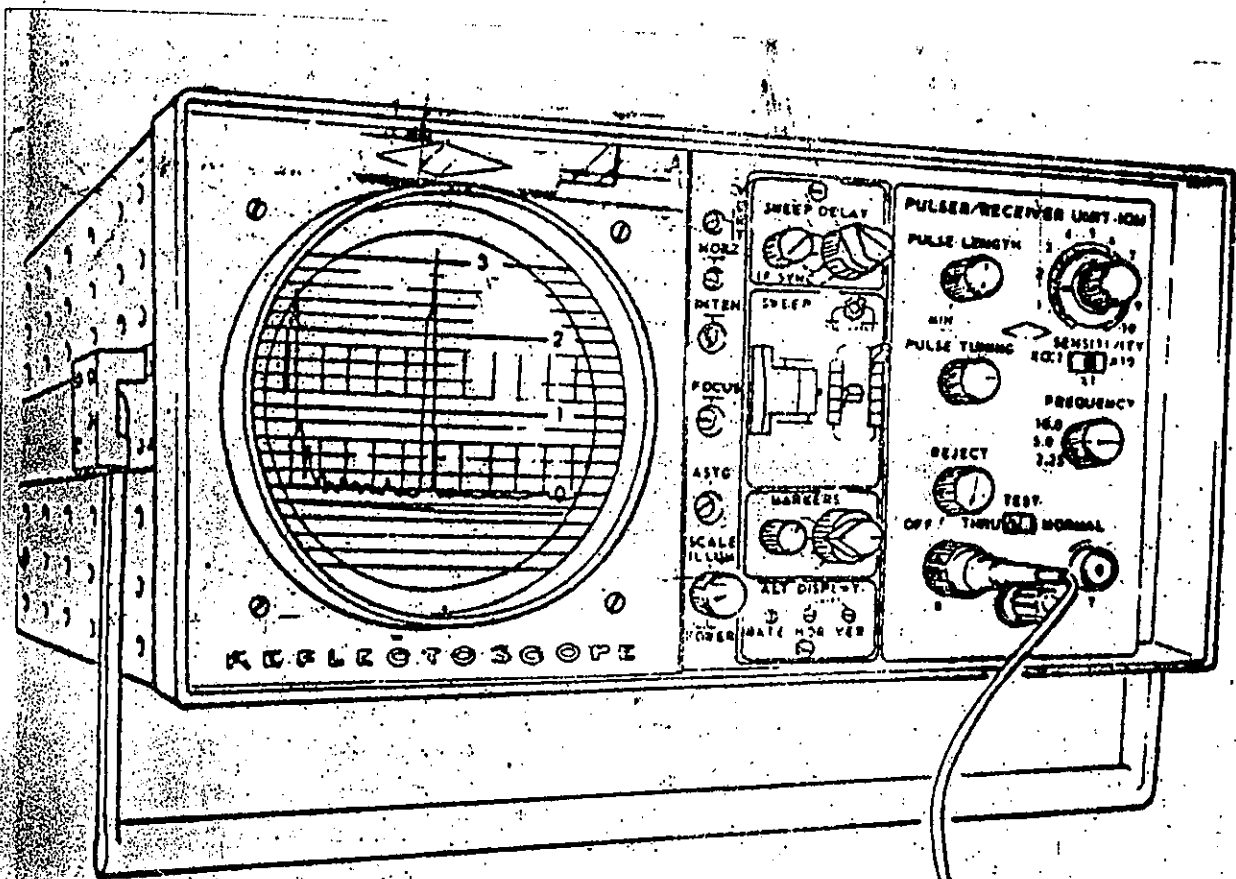

ANGLE BEAM TEST BLOCK


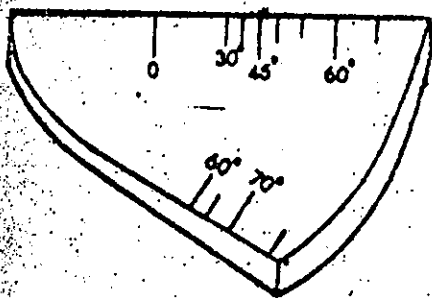


SPECIAL REFERENCE STANDARD


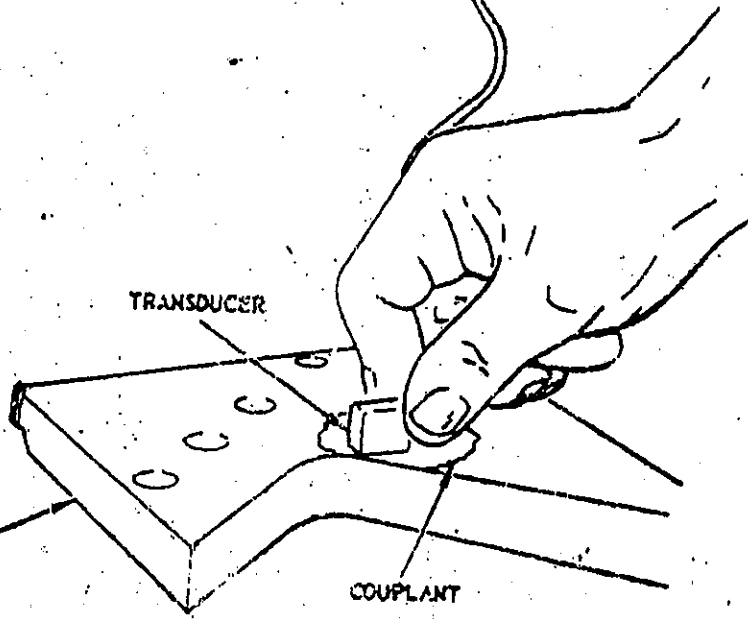


20-21-71



### LONGITUDINAL WAVE MODE

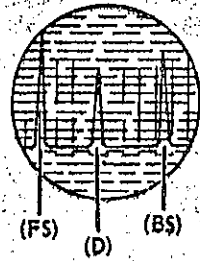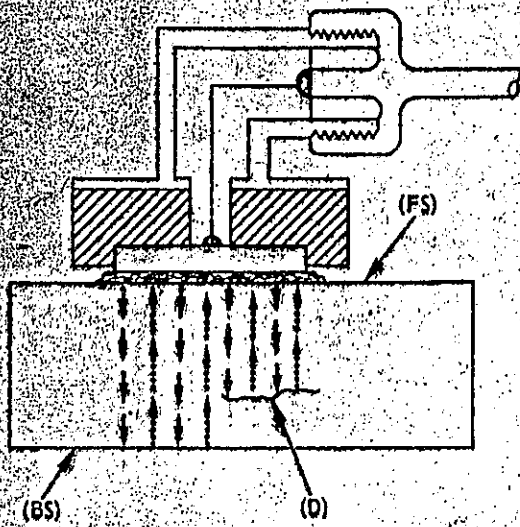

### SHEAR WAVE MODE

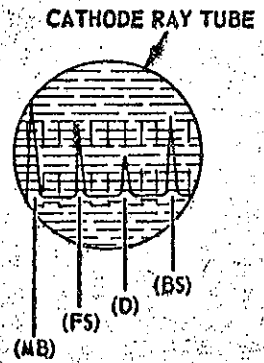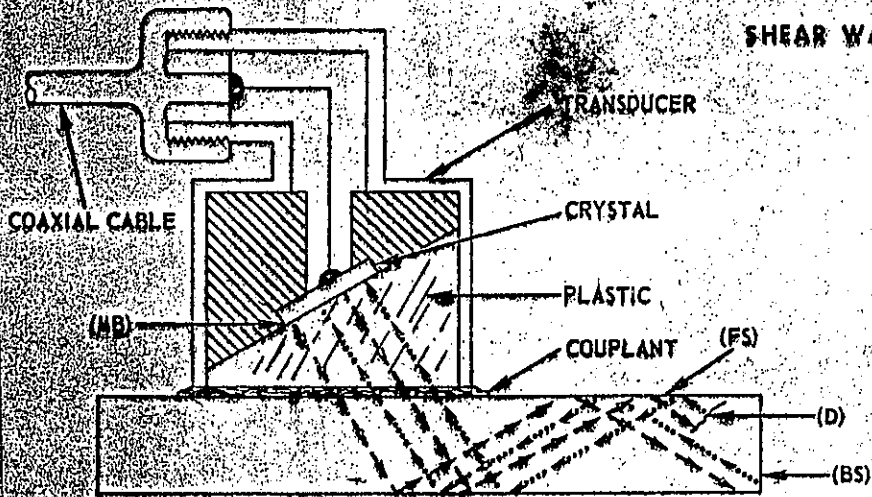

### SURFACE WAVE MODE

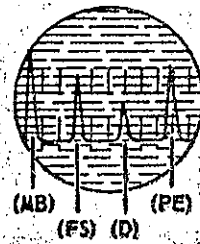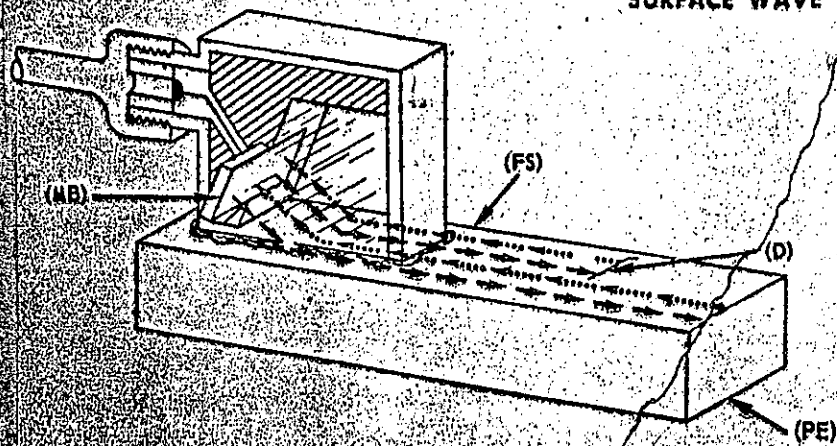

- (BS) BACK SURFACE
- (D) DISCONTINUITY
- (FS) FRONT SURFACE
- (MB) MAIN BANG
- (PE) PART END

Ultrasonic Wave Modes

การตรวจควบคุมเสียงอัลตรา

(ULTRASONIC INSPECTION)

หลักการเบื้องต้น คลื่นเสียงอัลตรา คือ คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยินได้ ปกติเสียงจะเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราตีกลอง ส่วนบนของกลองจะสั่นสะเทือน เป็นเหตุให้เนื้อของอากาศรอบ ๆ บริเวณนั้นสั่นสะเทือน ซึ่งจะทำให้หูของเราภายในหู (EAR DRUM) สั่นสะเทือน และเกิดการได้ยินเสียงกลองนั้นได้ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า เสียงเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนโดยทางกล (MECHANICAL VIBRATION) มนุษย์จะรับสัญญาณเสียงได้ในระหว่าง 16 - 16,000 CPS. คลื่นเสียงอัลตราเริ่มจาก 18,000 CPS. แต่โดยทั่ว ๆ ไปจะเริ่มคิดจาก 20,000 CPS. สำหรับศัพท์เฉพาะของหน่วยวัดความถี่จะศึกษากันต่อไปเป็น HERTZ (HZ) กล่าวคือ 1 HZ = 1 CPS.

แหล่งกำเนิดเสียงจะผลิตคลื่นเสียง และจะเคลื่อนที่ผ่านไปจนถึงตัวกลาง การสั่นสะเทือนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียง เป็นเหตุให้โมเลกุลของอากาศรอบ ๆ บริเวณนั้นเคลื่อนที่ไปกลับมาจากตำแหน่งเดิม อนุภาคอนุภาคจะทำหน้าที่ถ่ายทอดการเคลื่อนที่ไปยังอีกอนุภาคในลักษณะต่อเนื่องกัน และกลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเดิมของมัน (รูป 1) ถึงแม้ว่าคลื่นเสียงจะแผ่ขยายออกจากแหล่งกำเนิดในลักษณะต่อเนื่องกัน แต่อนุภาคของอากาศก็ยังคงอยู่ ณ สถานที่เดิมของมันเดิมอยู่ อนุภาคก็มีการโยนก่อนหันลงในสัระนำ ถึงแม้ว่าโมเลกุลของน้ำจะสั่นกลับไปกลับมาในหนึ่งแถบ ๆ แต่ทุกคลื่นก็ยังคงขยายตัวออกทุกทิศทางทางของมันเอง

สำหรับการตรวจควบคุมเสียงอัลตรา ก็คือ การส่งคลื่นเสียงอัลตราผ่านไปในพื้นที่งาน ควบคุมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วเฟ้อส่ง เหตุคลื่นเสียงนั้นทางจอเครื่องมือ



รูปที่ 1 Propagation of Sound From Particle to Particle.

ระบับความถี่ของคลื่นเสียงอัลตรา (ULTRASONIC VIBRATION)

ระบับความถี่ของคลื่นเสียงอัลตรา ก็เหมือนกับความถี่ของคลื่นเสียงที่ใ้ยินกันตามธรรมชาติ แต่จะมีความถี่สูงกว่าที่มนุษย์จะได้ยินได้ เครื่องมืออัลตราโซนิกที่ใช้ในการตรวจหารอยตำหนิ จะตั้งความถี่ไว้ประมาณ  $\frac{1}{4}$  - 25 MHz คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงจะมีความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) สั้นกว่า และมีกำลังน้อยกว่าที่จะส่งผ่านอะไรมิ่


ชั้นวัสดุ และจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อชิ้นงานนั้น ๆ

คลื่นเสียงอัลตราอาจจะผลิตขึ้นจาก MAGNETOSTRICTIVE ELEMENT หรือ PIEZOELECTRIC ELEMENT ส่วน MAGNETOSTRICTIVE ELEMENT ไม่นิยมใช้กัน

เพราะมีย่านความถี่จำกัด มีความไวต่ออุณหภูมิ และไม่สามารถปรับค่าความถี่ได้ ฉะนั้น จึงนิยมใช้ PIEZOELECTRIC ELEMENT เป็นตัวผลิตคลื่นเสียงอัลตรา ซึ่งมีคุณสมบัติ ตรงกันข้ามกับ MEGNETOSTRICTIVE ELEMENT

คลื่นเสียงอัลตรามีคุณสมบัติคล้าย ๆ กับ กรวยของลำแสง มันจะเดินทาง เป็นเส้นตรง ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับลำแสงของไฟฉาย มันจะสะท้อนกลับเมื่อกระทบกับผิวภายใน (INNER BOUNDARY) ของชิ้นงาน ในลักษณะที่คล้าย ๆ กับแสงที่สะท้อนกระจก คลื่นเสียง เหล่านี้จะหักเหเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน ก็เปรียบได้กับแสงที่ผ่านตัวกลาง เช่นเดียวกัน การหักเหของคลื่นเสียงก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับการหักเหของแสง

ถ้าเรายื่นมือที่ขึงในบริเวณเหนือเขา แล้วตะโกนเสียงออกไป ก็จะได้ยินเสียงสะท้อนกลับ (ECHO) ในการตรวจด้วยวิธี ULTRASONIC ก็เช่นเดียวกัน เราส่งคลื่นเสียงแล้ว รับการสะท้อนกลับของเสียงนั้น ๆ รูปที่ 2

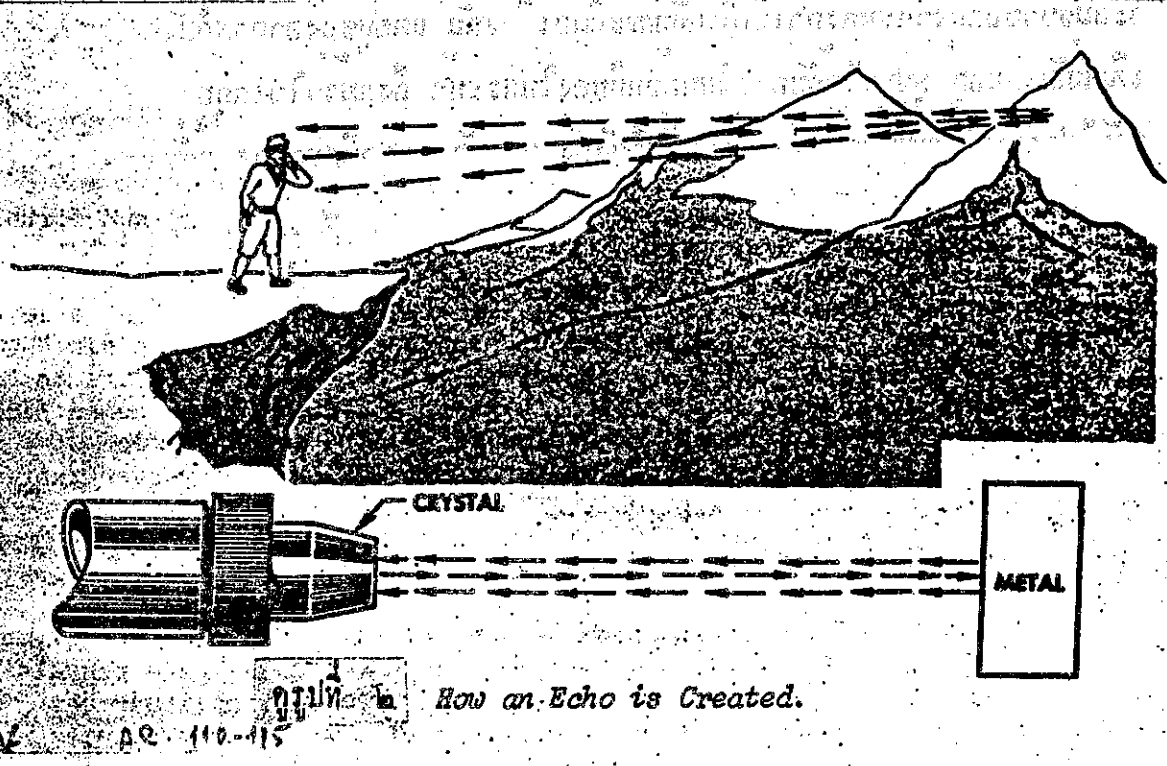


คลื่นเสียงอัลตราที่นำมาใช้จะมีกำลังต่ำ แต่มีความถี่สูง และจะถูกส่งผ่านเข้าไปยัง ชิ้นงาน มันจะสะท้อนกลับ เมื่อกระทบกับผิวภายในในช่องชิ้นงานที่มีรูปร่างความเสถียรผิด หรือ จากข้อบกพร่องในชิ้น ๆ เช่น CRACK, LACK OF FUSION, SLAG INCLUSIONS, POROSITY และอื่น ๆ โดยหลักการทั่วไปแล้ว การตรวจด้วย ULTRASONIC นี้คล้าย ๆ กับหลักการ ของ SONAR และ RADAR - ECHO ที่นำมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง



ชุดเครื่องมือ ULTRASONIC นี้ ส่วนมากนิยมใช้หลักการของ PULSE ECHO ซึ่งประกอบด้วยวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ และแปลกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เครื่องรับตัว TRANSDUCER เป็นส่วนประกอบของวงจรจะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียง (MECHANICAL VIBRATION) และในทางกลับกันมันจะเปลี่ยนคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับ เข้ามายังตัวมัน เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า (คือมันจะทำหน้าที่ทั้ง เป็นตัวส่งและตัวรับ) แลวนาน เข้ามายังวงจรขยายสัญญาณ แสดงออกมาทางจอเครื่องรับนั้น รูปที่ 3 ประกอบ

ULTRASONIC BLOCK DIAGRAM

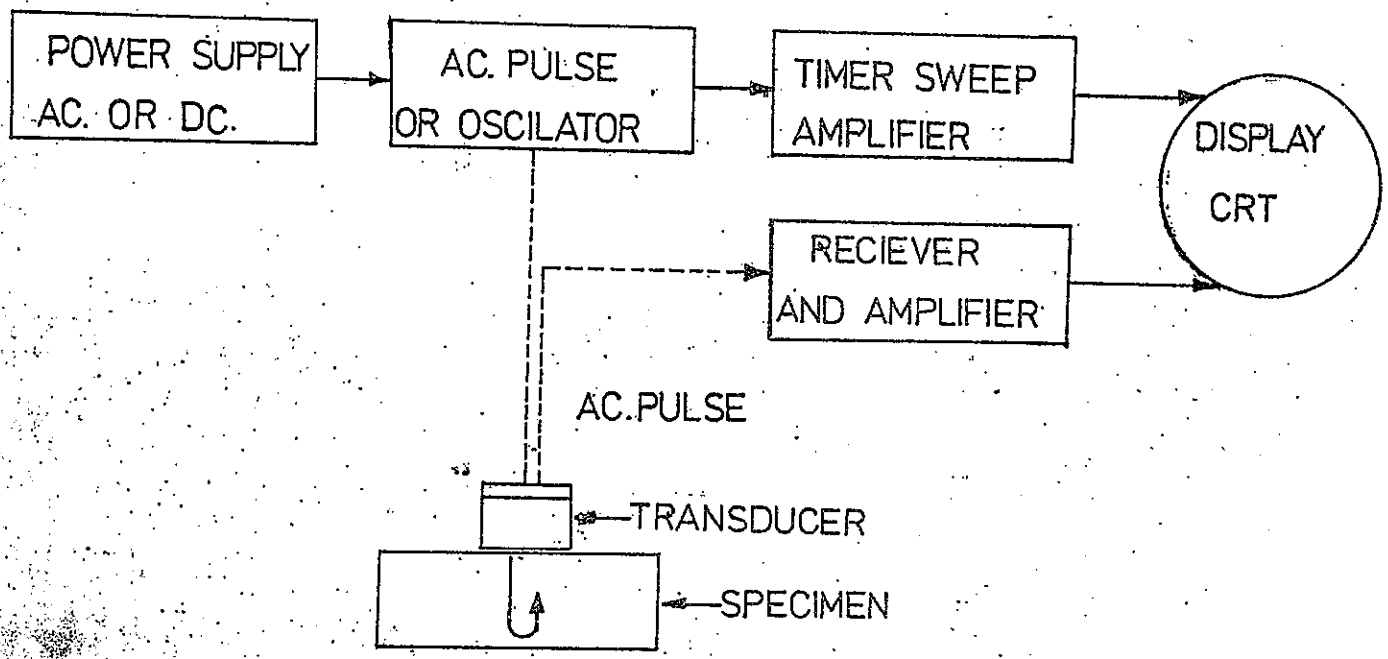

รูปที่ ๓ BASIC OPERATING PRINCIPLES

คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงจะมีข้อดีในการตรวจวัดวัตถุ เพราะว่ามันให้ความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) ที่สั้นกว่า วัตถุที่เล็กกว่าที่จะตรวจพบจะต้องมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าความยาวคลื่น ความถี่ของคลื่นเสียงที่สูงกว่าจะมีความยาวคลื่นสั้นกว่า และสามารถตรวจหารอยตำหนิที่เล็ก ๆ กว่าความถี่ต่ำกว่า ความยาวคลื่นจะยาวกว่า และอาจจะพลาดจากการตรวจพบรอยตำหนิเล็ก ๆ ได้



ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่, ความยาวคลื่น, และความเร็วเสียงของวัสดุแต่ละชนิด สามารถแสดงได้ดังนี้

$$\text{ความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) } (\lambda) = \frac{\text{ความเร็ว (VELOCITY) (V)}}{\text{ความถี่ (FREQUENCY) (F.)}}$$

ความถี่ คือ จำนวนคลื่นสมบูรณ์ที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีหน่วยเป็น MHz

ความเร็ว คือ อัตราเร็วของเสียงที่ผ่านตัวกลาง มีหน่วยเป็น CM/SECOND

ความยาวคลื่น คือ ระยะระหว่างจุดหนึ่งจุดใดของคลื่น ถึงอีกจุดหนึ่ง ซึ่งมีจุดสัมพันธ์แนวนอนเดียวกัน หรือจะกล่าวได้ว่า คือระยะระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายของคลื่นสมบูรณ์ ส่วนมากจะใช้สัญลักษณ์เป็นอักษรกรีก เรียกว่า แลมตา ( $\lambda$ ) มีหน่วยเป็น CM.

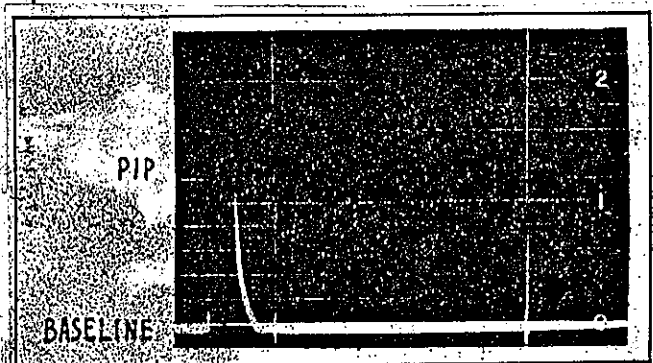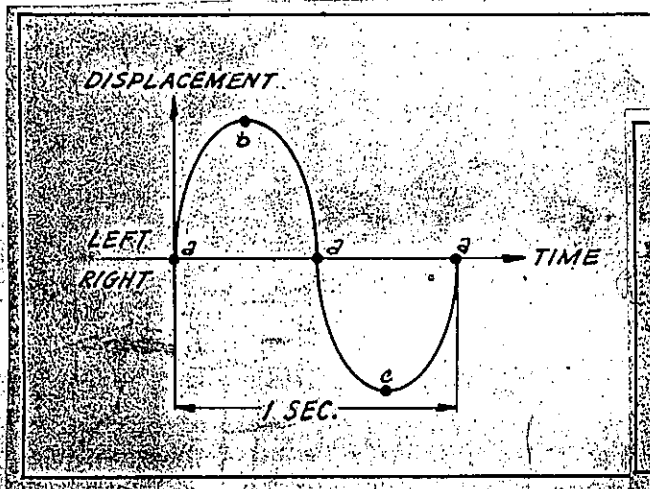

One CPS Vibration

รูปที่ ๔


CRT Display

ภาพและข้อมูลปรากฏบนจอ CRT ของเครื่องมือ ULTRASONIC ประกอบด้วย 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่ SWEEP หรือ BASELINE, RANGE MARKER และ PIP เส้นที่แสดงเป็นฐานแนวนอนเรียกว่า BASELINE (รูป 4) เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของหัววัดเร็วของออสซิลอกรอนานจอภาพ CRT จากซ้ายไปขวา ความเร็วในการเคลื่อนที่สามารถควบคุมได้โดย SWEEP GENERATOR (การควบคุม SWEEP นี้ ถ้าใช้ระยะเวลาสั้น ช่วงของ BASELINE จะหดเข้า ถ้าใช้เวลานานกว่า BASELINE จะยืดออก) จุดเริ่มต้นของ SWEEP จะเริ่มจากทางซ้ายของจอภาพและเคลื่อนตัวไปทางขวา ระยะเวลาดังกล่าวสามารถควบคุมได้ และจะจัดไว้ในช่วงที่ต้องการ คือประมาณ 3 - 4,000  $\mu$ SEC. ปุ่มปรับ SWEEP DELAY ทำหน้าที่ควบคุมให้ SWEEP ปรากฏจอภาพในตำแหน่งที่ต้องการ. คือจะปรับให้ขยับทางซ้ายหรือขวาของจอภาพตามต้องการ ปุ่มปรับ SWEEP LENGTH ใช้ปรับให้ภาพขยายออก หรือหดเข้าในทางแนวนอน ปุ่มดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกส่วนหนึ่งของสัญญาณภาพที่เกิดจากการสะท้อนกลับ (ECHO PIP) ของคลื่นเสียงได้ตามต้องการ. หรือสามารถที่จะขยายส่วนของภาพบนจอ CRT ได้ตามต้องการด้วย



ภาพที่ปรากฏเป็นยอดแหลมบน CRT เรียกว่า PIP (SHORT HIGH PITCH TONE) เกิดจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ส่งมาเข้าไปยัง CRT แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้เกิดจาก INITIAL PULSE และจากสัญญาณที่สะท้อนกลับมาถึง TRANSDUCER ของระหว่าง PIP หนึ่ง ถึงอีก PIP หนึ่ง ที่ปรากฏบน BASELINE คือช่วงระยะเวลาของสัญญาณที่เครื่องรับได้ PIP ของ ECHO แรกจะอยู่ทางซ้ายมือ และ ECHO ต่อ ๆ ไป จะปรากฏขึ้นทางขวา ระยะระหว่างนั้น จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับช่วง เวลาที่คลื่นเสียง เดินทางจากจุดหนึ่ง ไปยังจุดหนึ่ง แต่เนื่องจากว่าเสียงที่เดินทางมาเข้าไปในวัสดุจะมีความเร็วคงที่ ระยะทางของ PIP จึงนำมา พิจารณา เปรียบเทียบ เป็นระยะทางได้ ความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ของระยะทางระหว่าง PIP กับช่วง ระยะเวลาของคลื่นเสียง เดินทางไป สามารถจะปรับได้ตามต้องการ ตัวอย่าง เช่น SWEEP ยาว 1" สามารถที่จะนำมาแสดงถึงความหนาของวัสดุจาก  $\frac{3}{8}$ " ถึง 1 ฟุต

RANGE MARKER ทำให้เกิดคลื่นโคโยวงจรอ็อกเล็คโตรนิกในชุดเครื่องมือ ใช้สำหรับ ทำเครื่องหมายแสดง เปรียบเทียบระยะตามแนวเส้น BASELINE ระยะของมันปรับได้ตาม การต้องการ เพื่อสะดวกสบายในการแบ่งระยะ SWEEP และเราสามารถทำการปรับโดย ไม่ไปรบกวนวงจรอื่น ๆ เลย (ดังรูปที่ 5) , 1 ช่องพื้นที่อาจจะ เปรียบ เทียบหรือแสดงถึง ระยะ 1 นิ้ว, 1 ฟุต หรือ 1 หลา เป็นต้น

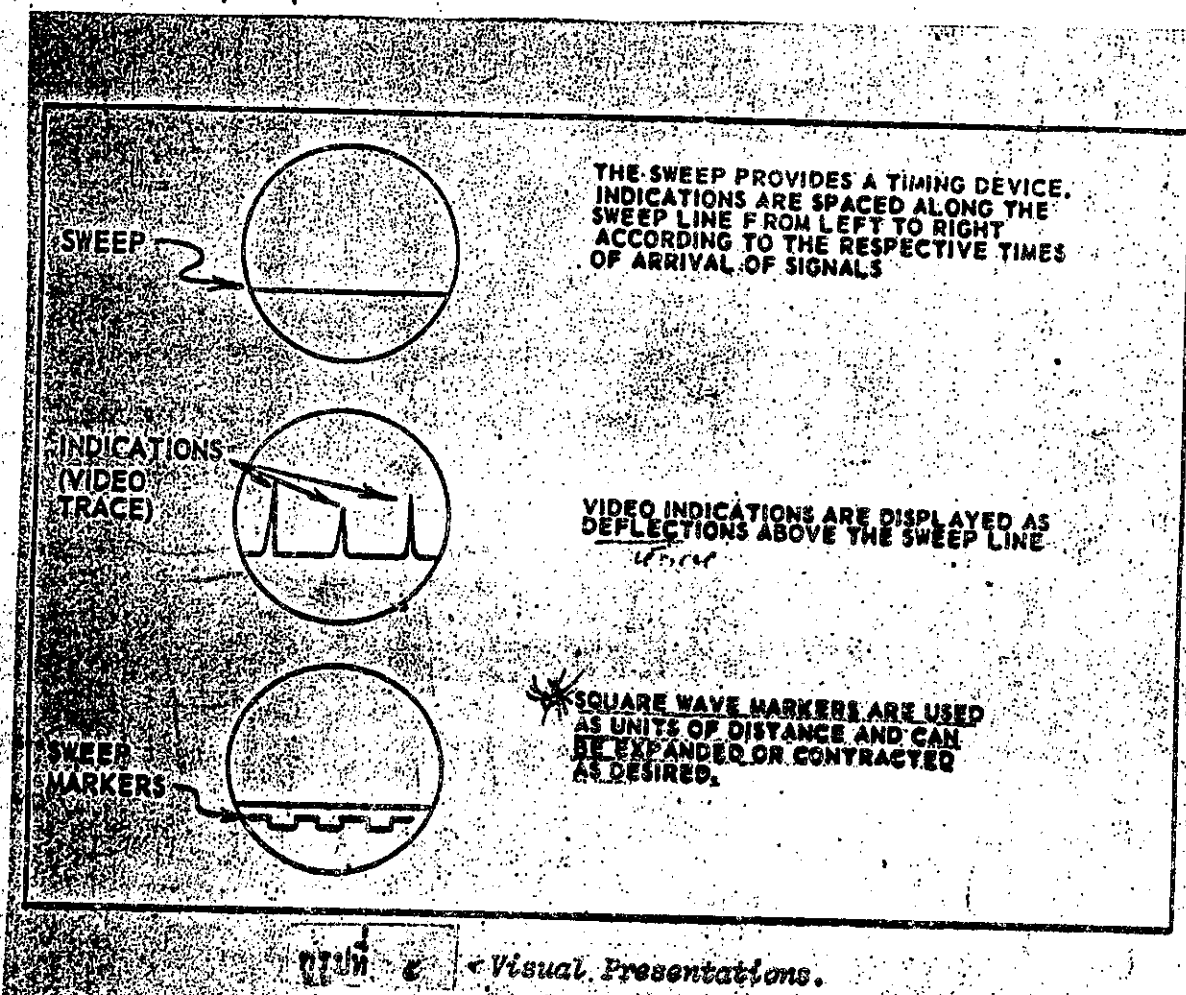


แบบของคลื่นเสียง

( MODE OF VIBRATION )

รูปแบบของคลื่นเสียงอัลตราที่เดินทางผ่านเข้าไปในตัววัสดุอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ คือ


1. LONGITUDINAL OR COMPRESSION WAVES      อนุของตัวกลางจะถูกแทนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเดินทาง เกี่ยวกับการเดินทางของเสียงอัลตรา ( ดังรูป 6 ) LONGITUDINAL WAVES      นผลคลื่นไถ่กาย และง่ายต่อการตรวจพบ และมีความเร็วในการเคลื่อนตัวในชั้นวัสดุใดสูงกว่า คลื่นชนิดนี้จะให้ WAVE LENGTH ที่สั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของ TRANSDUCER ขนาดเดียวกัน เพราะฉะนั้น ในลักษณะนี้จึงอาจควบคุมคลื่นให้เป็นลำกรวยเล็ก ๆ และปลายของลำคลื่นบานออกเล็กน้อยเท่านั้น

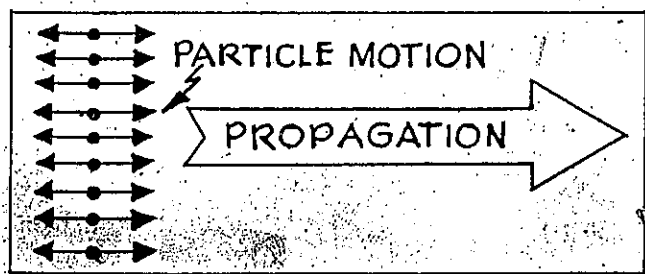

รูปที่ ๖ Longitudinal Waves

สำหรับการผลิต LONGITUDINAL WAVES จาก CRYSTAL ใหม่คุณภาพที่ดีสุดนั้น จะต้องออกแบบให้คลื่นเสียงอัลตราที่ส่งเข้าไปตั้งฉากกับผิวของชิ้นงาน


2. SHEAR OR TRANSVERSE WAVES      อนุของตัวกลางจะถูกแทนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเดินทางในแนวตั้งฉากกับทางเดินทางเสียงอัลตรา ( ดังรูป 7 ) ความเร็วของคลื่นชนิดนี้เป็นกึ่งหนึ่งของ LONGITUDINAL WAVES เพราะความถี่เท่ากันเอง มันจึงมี WAVE LENGTH สั้นกว่า LONGITUDINAL WAVES ในกรณีที่มีความถี่เท่า ๆ กัน การที่มี WAVE LENGTH ที่สั้นกว่าเอง SHEAR WAVES จึงมีความไวในการตรวจพบ (SENSITIVITY) ร้อยเท่าหนึ่งเล็ก ๆ ใดก็ดีกว่า และผลที่ตามมาก็คือ มันจะหักเหได้ง่ายกว่า

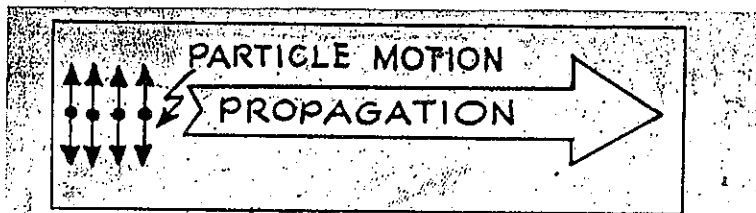

รูปที่ ๗ Shear Waves

ในการที่จะนำ SHEAR WAVES ในงานเข้าไปยังชิ้นงาน จะต้องใช้ลิ้ม (ปกติจะทำด้วย LUCITE ) ที่ทำมุมให้ถูกต้องวางระหว่างผลึก CRYSTAL ชนิด LONGITUDINAL WAVES กับวัสดุที่นำมาตรวจ และ SHEAR WAVES ดังกล่าวมานี้คือการส่งคลื่นเสียงผ่านมุมต่าง ๆ กับชิ้นงาน


3. SURFACE OR RAYLEIGH WAVES. คลื่นชนิดนี้จะเคลื่อนตัวไปบนผิวชั้นงาน โดยที่จะไม่ได้รับประโยชน์ในการเคลื่อนตัวในตัวของมันเลย เหมือนกับลูกคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำ ความเร็วในการเคลื่อนที่ในตัวกลางขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ และประมาณ  $\frac{9}{10}$  เท่า (90% - 95%) ของความเร็ว SHEAR WAVES ความลึกของ SHEAR WAVES ที่ผ่านชั้นงานลงไปจะประมาณใดเท่ากับความลึกของ WAVE LENGTH. WAVE LENGTH ของ SURFACE WAVES จะประมาณเท่ากับ 0.9 เท่าของ SHEAR WAVES การเคลื่อนที่ของอนุภาคของคลื่นชนิดนี้เกิดขึ้นในแนวตั้งฉาก กล่าวคือ จะประกอบด้วยทั้งลักษณะของ LONGITUDINAL และ SHEAR WAVES (ดังรูป 8) แสดงถึงการเคลื่อนที่ของ SURFACE WAVES บนชั้นงาน

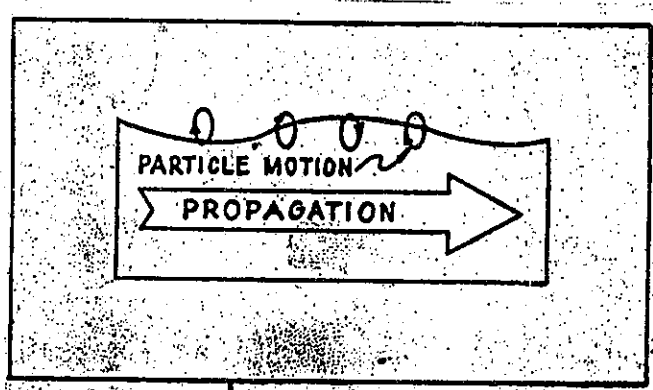

รูปที่ 2. Surface Waves

ในการทำให้เกิด SURFACE WAVES นี้จะต้องใช้ลิ้ม LUCITE เพื่อจับมุมตกกระทบให้พอเหมาะที่จะเกิดคลื่นชนิดนี้ มุมของลิ้มที่ใช้จะจัดใหม่ตกกระทบอยู่ระหว่าง 60 - 64 องศา จึงจะทำให้คลื่นเสียง เกิดขึ้นตามผิวพอดี SURFACE WAVES จะเดินทางไปในอวกาศคลื่นเสียงชนิดอื่น ๆ อย่างไม่ก็ ความลึกที่มันผ่านเข้าไปในชั้นงานจะประมาณ 1 ช่วง ความสูงของคลื่น หรือต่ำกว่าเท่านั้น

4. LAMB WAVES OR PLATE WAVES เป็นคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่เฉพาะชั้นงาน หรือโครงสร้างบาง ๆ ในกรณีที่ SHEAR WAVES ไม่สามารถที่จะเดินทางไปในวัสดุชั้นบาง ๆ ได้ จึงต้องใช้ LAMB WAVES ซึ่งมีความสามารถเดินทางในวัสดุชั้นบาง ๆ ได้ คลื่นชนิดนี้จะรวมการเคลื่อนตัวของอนุภาคในตัวกลางเข้าด้วยกัน ในทางปฏิบัติมันจะเดินทางและสะท้อนกลับ เหมือนกับคลื่นเสียงชนิดอื่น ๆ มันจะแยกคุณสมบัติของความหนาของชั้นงานในขอบเขตที่จำกัด ตามค่าการขยายของลำคลื่น และจะสะท้อนกลับเมื่อกระทบผิวคานกรงขามของชั้นงาน นอกจากนั้นมันยังสะท้อนกลับ เมื่อพบกับรอยตำหนิ ความเร็วของคลื่นชนิดนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ ความหนาของชั้นงาน และมุมของความเร็วตกกระทบ LAMB WAVES มี 2 ชนิด ได้แก่ SYMMETRICAL กับ ASYMMETRICAL (ดังรูป 9)

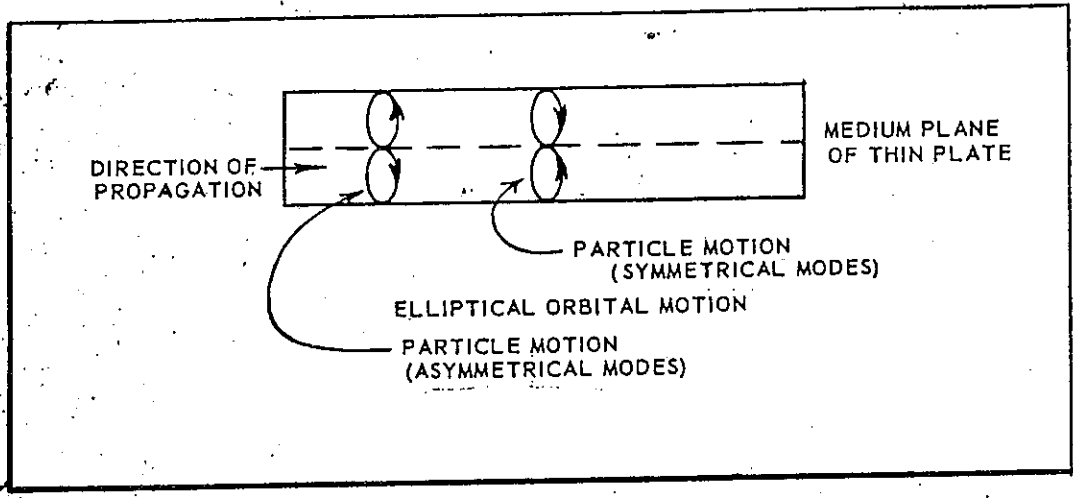


you

รูปที่ ๘ : Lamb Waves Propagation.  
Symmetric wave

TRANSDUCERS

TRANSDUCERS มีคุณสมบัติเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียงอัลตรา  
 (MECHANICAL VIBRATION) มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งคลื่นเสียงไปยังชิ้นงาน และ  
 รับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับเข้ามา TRANSDUCERS ที่ใช้ในการตรวจควบคุมเสียง  
 อัลตรา นั้น ปกติจะประกอบด้วยวัสดุ PIEZOELECTRIC หรือ FERROELECTRIC  
 (ส่วนมาก FERROELECTRIC MATERIAL จะใช้กับ MAGNETOSTRICTIVE TRANSDUCER)  
 เมื่อนำแรงเคลื่อนไฟฟ้าไปยัง TRANSDUCERS จะทำให้มันเปลี่ยนขนาด โดยปกติแล้ว  
 มันจะขยายตัวออกและหดเข้าตลอดทั้งแนว มันจะให้ความถี่อย่างคงที่ และจะเป็นอัตรา  
 ส่วนกับความถี่ไฟฟ้า (ดังรูป 10)

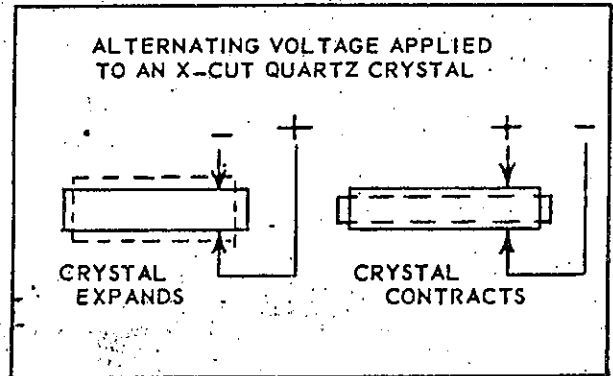


รูปที่ ๑๐ : Generation of Ultrasonic Vibrations.


ลักษณะของ TRANSDUCER เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปเปรียบได้เหมือนระฆังที่ถูกตี ซึ่งทำให้วงระฆัง เสียรูปเค็มและ เกิดเสียงขึ้น ต่อเมื่อวงระฆัง เขาค่อยเค็ม เสียงก็จะเบาลง และหยุดในที่สุด

ปกติระยะเวลาที่กระแสไฟไหลเข้าไปกระทบกับ TRANSDUCER นั้นสั้นมาก กล่าวคือ ช่วงระยะเวลาจะไม่เกิน 1 MICROSECOND ในช่วงนี้ TRANSDUCER จะสั่นตัวและยังคงสั่นต่อไปจนกว่าได้มีการชกพลังงานออกไปจึงจะหมด การชกการสั่นต่อเนื่องใน TRANSDUCERS นี้ กระทำได้โดยใช้วัสดุที่มอดสมบัตินั่นคือตัวที่เหมาะสม ( DAMPING MATERIAL ) มารองรับที่ผิวด้านหลัง อย่างไรก็ตามการชกการสั่นต่อเนื่องอันนี้ จะไม่มีผลไปถึงบริเวณผิวหน้าของ TRANSDUCERS ในขณะที่กำลังทำการตรวจชิ้นงาน ช่วงระยะเวลาของคลื่นเสียงจะคงสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้น เสียงที่สะท้อนกลับจากผิวหน้าในทิศทางระฆังไกล ๆ กัน ในชิ้นงานชิ้นนั้น ๆ ก็จะทำให้ปรากฏเป็นเครื่องหมาย (PIP) ที่แยกกันอย่างเด่นชัด และทำให้ปฏิบัติการจะโคจรตามขอมูลเพิ่มเติม และการตีความก็จะสมบูรณ์มากขึ้น การสั่นตัวของ TRANSDUCER ที่มากเกินไปอาจจะชกน้ำให้รวมกันกับสัญญาณบริเวณไกล ๆ กัน และเกิดเป็นสัญญาณที่ไม่สมบูรณ์ ( SIGNAL BULBOUS ) ปรากฏบนจอหลอดภาพได้ เป็นเหตุให้ขอมูลที่จะโคจรลงไป


PIEZOELECTRIC TRANSDUCER ชิ้นแรกได้แก่ QUARTZ ผลึกของ QUARTZ ผลึกขึ้นจากการสั่นผลึกหลัก "MOTHER" ออกเป็นชิ้นบาง ๆ ชิ้นผลึกหลักมีลักษณะเป็นแท่งปริซึม 6 เหลี่ยม ปลายทั้งสองข้างเป็นยอดแหลมคล้ายกับปริมาตร ( รูป 11 ) มันประกอบด้วยแกนหลัก 3 แกน และคุณสมบัติเฉพาะขึ้นอยู่กับว่าจะตัดออกมาตามแนวแกนอะไร แกนทั้งสามได้แก่ แกน X, Y และ Z ผนังตามแนวแกน X ( X CUT ) นี้ส่วนมากนิยมใช้กันมาก เพราะมันให้ LONGITUDINAL WAVES ที่ชัดที่สุด และเป็นผลึกที่นำมาใช้กันเป็น

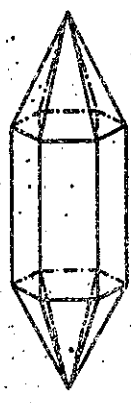


(A) Mother crystal.

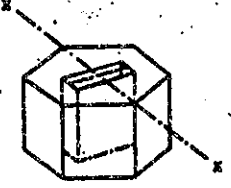

(B) X-cut crystal.

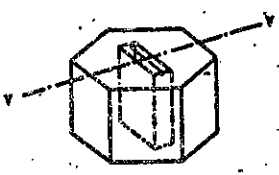

(C) Y-cut crystal.

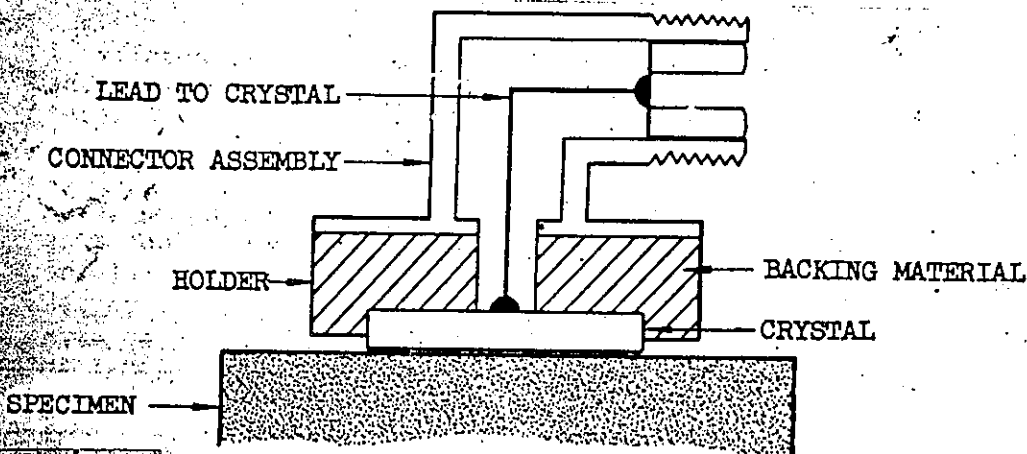

Crystal Mounting for Longitudinal Wave Generation.

รูปที่ 12 แสดงถึงการสร้าง TRANSDUCER วัสดุที่นำมาทำ PIEZOELECTRIC ได้แก่ QUARTZ, LITHIUM SULPHATE, BARIUM TITANATE, LEAD METIONIABATE LEAD ZIRCONATE TITANATE

การใช้ TRANSDUCER

สิ่งสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาเลือก TRANSDUCERS มี 2 ประการ ได้แก่ ขนาด และย่านความถี่ใช้งาน ความถี่สูงกว่าจะให้ความไวในการตรวจพบรอยตำหนิเล็ก ๆ ใดก็ตาม แต่ถ้าวัดความถี่ต่ำกว่าผลที่ได้อาจจะกลับกัน คือ มันจะทะลุทะลวงเข้าไปในวัสดุได้ลึกกว่า เหมาะสำหรับชั้นงานที่มึความหนา และมีโครงสร้างหยาบ ๆ (COARSE GRAINES) ผลึกที่ใช้กับ TRANSDUCER ที่มีความถี่สูง จะมีขนาดขางมาก สักกรอนได้เร็ว และแตกง่าย ฉะนั้น โดยเหตุนี้เอง TRANSDUCER ที่มีความถี่เกิน 10MHz จึงนิยมใช้กับกรรมวิธี IMMERSION

ในการตรวจด้วยวิธี ULTRASONIC วัสดุที่ใช้ผลิตคลื่นเสียงอัลตราซาวด์มีประสิทธิภาพสูงที่สุดได้แก่ วัสดุประเภท PIEZOELECTRIC วัสดุชนิดนี้จะหดและขยายตัวที่แน่นอน เมื่อได้รับอิทธิพลจากกระแสไฟฟ้า ถาแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ส่งผ่านมายังมันเปลี่ยนแปลงขนาดของตัวมันจะเปลี่ยนแปลงตาม ทั้งนี้จะเป็นไปตามสัดส่วนกัน และในทางตรงกันข้าม ถ้าความถี่หรือแรงในทางกลับบริเวณผิวหน้า มันจะผลิตแรง เคลื่อนไฟฟ้าขึ้นมา แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้จะให้ความถี่เดียวกันกับ MECHANICAL VIBRATION

บริษัทผู้ผลิตกล่าวว้า LITHIUM SULPHATE จะมีความไวเป็น 20 เท่าของ QUARTZ และ LEAD ZIRCONATE TITANATE มีความไวมากกว่า LITHIUM SULPHATE ประมาณ 10 เท่า

ซีกจากหรือบริเวณที่การตรวจเข้าไม่ถึง (DEAD OR NO-TEST ZONE)

ในกรณีวิธีการตรวจแบบสัมผัส (CONTACT) มีพื้นที่บางตำแหน่งที่ TRANSDUCER ที่ไม่สามารถตรวจพบรอยตำหนิได้ ซึ่งไม่สามารถที่จะสังเกตเห็น เครื่องหมายสะท้อนกลับเข้ามาเนื่องจากรอยตำหนินั้น ๆ เพราะวาระ INITIAL PULSE ที่ปรากฏบนจอ CRT กว้างเกินไป และถรรอยตำหนิอยู่ใกล้กับผิวมาก การสะท้อนกลับของเสียงไปยัง TRANSDUCER ก็จะเร็วเกินไป ซึ่งในขณะนั้นสัญญาณจากการส่งก็ยังไม่จบสิ้น ก็ไม่สามารถเห็นสัญญาณจากการสะท้อนกลับได้


สาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติกับเครื่องมือ ULTRASONIC เกือบทุกชนิด ซึ่งเรียกว่า "DEAD OR NO-TEST ZONE" ในเครื่องมือบางชนิด DEAD ZONE จะไม่ปรากฏชัดมากนัก ทั้งนี้ เพราะวาระความยาวคลื่นที่ส่งไปสามารถควบคุมได้ โดยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถหา DEAD ZONE ได้โดยการทดสอบกับ ITW REFERENCE BLOCK ปกติแล้ว คลื่นเสียงที่สั้น (SHORT WAVELENGTH หรือมีความถี่สูง DEAD ZONE จะสั้นกว่า )

NEAR FIELD คือช่วงระยะที่กลวยลำคลื่นไม่เปลี่ยนแปลงความเข้ม มันจะเริ่มจาก TRANSDUCER ถึง FOCAL POINT ระยะนี้สามารถคำนวณได้จากสูตร

เมื่อ  $L = \frac{D^2}{4\lambda}$

L = ระยะ NEAR FIELD  
 D = เส้นผ่าศูนย์กลางของ TRANSDUCER  
 λ = ความยาวคลื่น

ในระยะ NEAR FIELD นี้ กลวยลำคลื่นจะไม่บานออก (ดังรูป 13)

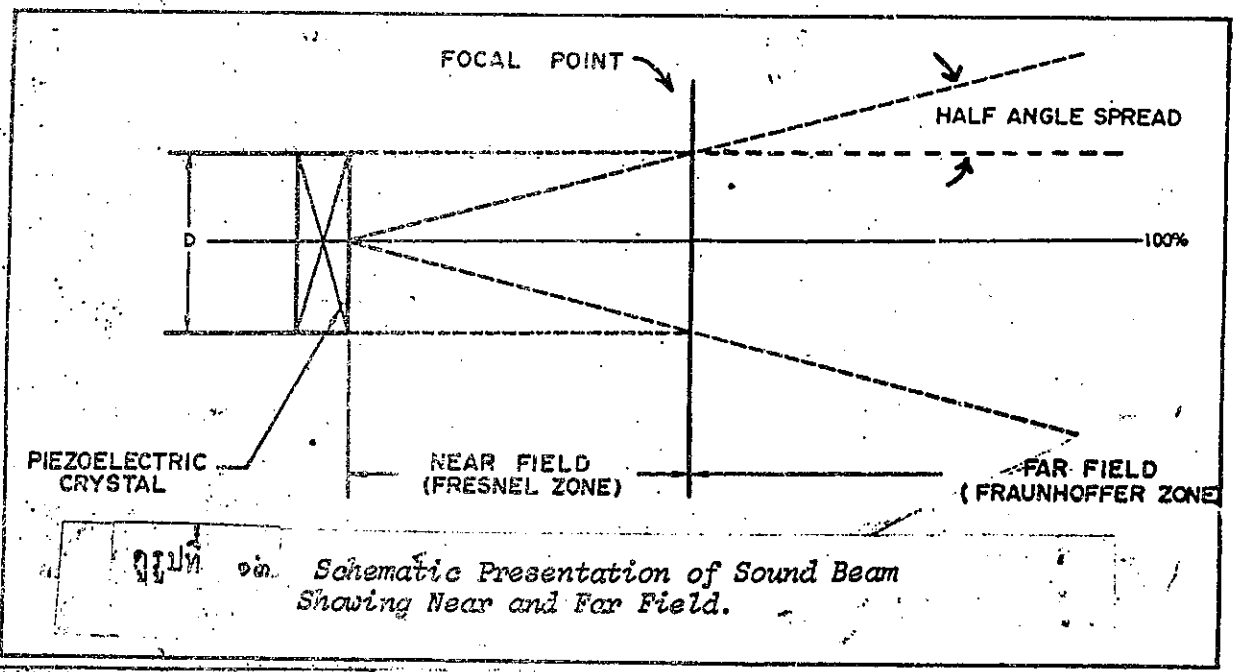

FAR FIELD เป็นระยะที่ถัดจาก NEAR FIELD ออกไป ลำคลื่นจะขยายตัว  
ออกจาก FOCAL POINT การบานออกของคลื่นลำคลื่น ค่ามุมใดโดยคิดเป็นกึ่งหนึ่งของ

ของมุมกลวยลำคลื่น โดยใช้สูตร  $SIN \theta = \frac{1.22 \lambda}{D}$

เมื่อ  $SIN \theta = \frac{1}{2}$  ของมุมกลวยคลื่น

1.22 = CONSTANT

$\lambda$  = ความยาวคลื่น

D = เส้นผ่าศูนย์กลางของ TRANSDUCER

(ดูรูป 13) แสดงถึงกลวยลำคลื่นที่เกิดจาก TRANSDUCER

สิ่งแปรเปลี่ยนทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการถ่ายทอดเสียง

(PHYSICAL VARIABLES AFFECTING TRANSMISSION OF SOUND)

สภาพโครงสร้างภายใน (INTERNAL STRUCTURE) โครงสร้างของเนื้อวัสดุที่  
หนานกว่า จะกักคลื่นและทำให้พลังงานเสียงกระจัดกระจาย ฉะนั้น มันจะทะลุทะลวงลง  
ไปได้น้อย โครงสร้างของเนื้อวัสดุที่ละเอียดกว่า จะยอมให้เสียงเดินทางได้ง่าย และมีการ  
กักคลื่นน้อย

สภาพการตกแต่งผิว (SURFACE FINISH) ผิวเรียบจะถ่ายทอดคลื่นเสียงได้ดีกว่า  
ผิวที่ขรุขระ ถึงแม้ว่าจะใช้ COUPLANT ที่มีคุณภาพหนาแน่นสูง สำหรับการตรวจด้วย  
กรรมวิธีแบบ CONTACT สภาพความขรุขระของผิวจะประมาณ 250RMS. (ROOT MEAN  
SQUARE) แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า ผิวที่ตกแต่งเรียบรอยแล้วจะมีความขรุขระประมาณ  
125 RMS หรือน้อยกว่า ผิวที่ขรุขระจะทำให้เกิดการสะท้อนกลับหรือการกระจัดกระจาย  
ของพลังงานเสียง และเป็นเหตุให้เกิดอาการ "GRASS" บนจอหลอด CRT ซึ่งจะ  
ทำให้ปัดบัง หรือปกปิดรอยตำหนิที่บริเวณใกล้กับผิว นอกจากนี้มันยังเป็นสาเหตุให้เกิดการ  
สักรอยอย่างผิดปกติกับ TRANSDUCER ด้วย

รูปร่างลักษณะของชิ้นงาน (GEOMETRY OF PART) การตรวจด้วย ULTRASONIC  
ที่แน่นอนและไวใจได้นั้น คลื่นเสียงที่ส่งเข้าไปยังชิ้นงานจะต้องสะท้อนกลับ เข้ามายัง  
TRANSDUCER สมมติว่า ถ้าลักษณะผิวของชิ้นงานไม่ขนานกัน เมื่อใช้ลำคลื่นแบบ  
LONGITUDINAL มันจะไม่สะท้อนกลับ เข้ามายัง TRANSDUCER การตรวจก็จะไม่ไต่ผล  
 ฉะนั้น รูปร่างลักษณะของชิ้นงาน จึงมีความสำคัญที่สุด และจะต้องนำมาพิจารณา และต้อง  
ระลึกร่วมเสมอถ้าทำการตรวจด้วย ULTRASONIC

การແขบแผลงของรอยตำหนิ (ORIENTATION OF THE DEFECT)

ในการตรวจบางครั้งอาจจะพลาดจากการตรวจรอยตำหนิที่อยู่ภายในได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก  
มันกักคลื่นกลับทิศทางของลำคลื่นที่ส่งเข้าไปในชิ้นงานนั้น ๆ ค่าบดส่งสัยและการตรวจใน



ทิศทางหนึ่งทิศทางใดไม่พบ อาจจะต้องทำการตรวจค่าบัสเข้า โดยส่งคลื่นเสียงในทิศทาง  
 หนึ่งเป็นไปได ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า " DOUBLE CHECK " โดยตรงที่เครื่องขยายเสียง  
 รอยความไม่สมบูรณ์ที่ปรากฏบนจอ CRT มีขนาดเล็กมาก การใช้คลื่นเสียงหลาย ๆ แบบ  
 จึงสามารถตรวจพบและตีความรอยความไม่สมบูรณ์นั้น ๆ ได้ถูกต้อง เช่น ขนาคูปรองและ  
 ตำแหน่งของมัน

ความต้านทานเสียงจำเพาะ (SPECIFIC ACOUSTIC IMPEDANCE)

มูลฐานทั้งหมดของการตรวจด้วย ULTRASONIC ก็คือคุณสมบัติการต้านทานเสียงของรอยตำหนิ  
 เมื่อคลื่นเสียงเดินทางผ่านเข้าไปถึงผิวคานตรงข้าม (หรือผิวคานใน) ณ พื้นที่จะมีตัวกลาง  
 ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2 ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติในการเกิดของเสียงต่างกัน พลังงาน  
 เสียงส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับมา และอีกส่วนหนึ่งจะเดินทางผ่านไปยังตัวกลางตัวที่ 2 เปอร์เซ็นต์  
 ของเสียงที่สะท้อนกลับขึ้นอยู่กับ SPECIFIC ACOUSTIC IMPEDANCE ของตัวกลางนั้น ๆ

ถ้าจำเป็นจะต้องส่งคลื่นเสียงผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง จะต้องมีสิ่งต่อ  
 สัมผัสเสียง (COUPLANT) ถ้าไม่มี COUPLANT แล้ว เสียงก็ไม่สามารถเดินทาง  
 ไปยังชิ้นงานได้ COUPLANT ที่เหมาะสมจะต้องมีค่า SPECIFIC ACOUSTIC IMPEDANCE สูง


สภาวะของเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อกระทบเห็นการส่งผ่านคลื่นเสียง

(ACOUSTIC VARIABLE AFFECTING SOUND TRANSMISSION)

FREQUENCY ถ้าความถี่สูง (ความยาวคลื่นสั้น) จะให้ความไวในการตรวจหา  
 รอยตำหนิเล็ก ๆ ได้ดีกว่า หรือให้ความแม่นยำมากกว่า เพราะฉะนั้นในการตรวจกับชิ้นส่วน  
 อากาศยานจึงใช้ความถี่สูง และสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาอีกคือ-อ ความลึกของคลื่นเสียง  
 ที่ลงไปใต้อผิวคลง ซึ่งส่วนมากชิ้นงานดังกล่าวมีขนาดค่อนข้างบางและเล็ก

COUPLANT เชื้อบาง ๆ ของของเหลวที่นำมาใช้ทำ COUPLANT จะมาแทนที่  
 อากาศระหว่าง TRANSDUCER กับผิวของชิ้นงาน ของเหลวที่ชนิดที่มีคุณสมบัติส่งผ่าน  
 คลื่นเสียงสามารถนำมาทำ COUPLANT ได้ ส่วนมากที่นิยมกัน ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นใส ๆ  
 กลีเซอรินและน้ำ และในบางกรณีอาจใช้ไขหล่อลื่น ( GREASE ) หรือของเหลวเหนียว ๆ  
 เมื่อนำมาใช้ตรวจชิ้นงานคังหรือคานผิวกลางของชิ้นงาน COUPLANT ที่ใช้ควรเลือกให้  
 มีลักษณะดังนี้


1. ต้องทำให้ผิวของ TRANSDUCER และผิวของชิ้นงานเปียกอย่างทั่วถึง
2. ไม่ทำให้เกิดการบวมภายหลัง หรือมีกลิ่นฉุน
3. สามารถนำมาใช้ง่ายและกำจัดออกง่าย
4. มีเนื้อแน่น และไม่ฟุ้งอากาศ
5. มีความต้านทานเสียง โดยประมาณครึ่งหนึ่งของ TRANSDUCER และของชิ้นงาน
6. มีความหนืดอย่างเพียงพอเพื่อมิให้ไหลเร็วเกินไป เมื่อขณะทำการตรวจ

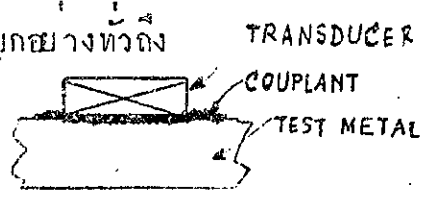

Couplant for Contact Testing.

การบานออกของคลื่นเสียง ( BEAM DIVERGENCE ) องค์ประกอบของการบาน

ออกของคลื่นเสียง ได้แก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ TRANSDUCER และความถี่ของมัน เมื่อคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงแผ่ขยายเข้าไปในวัสดุทึบ ค่ะ มันจะผ่านเข้าไปในลักษณะเป็นลำคล้าย ( " BEAM " ) ส่วนที่มีความถี่สูงที่สุดของเสียงจะอยู่ตามแนวแกนของก่อกวนลำคลื่น และจะค่อย ๆ จางลงเมื่อแผ่กว้างออกไปจากแนวแกน ( ดังรูป 14 ) แสดงถึงความสัมพันธ์ของการขยายตัวของก่อกวนลำคลื่น กับขนาดของ TRANSDUCER ความถี่และความกว้างของสัญญาณ ( AMPLITUDE )

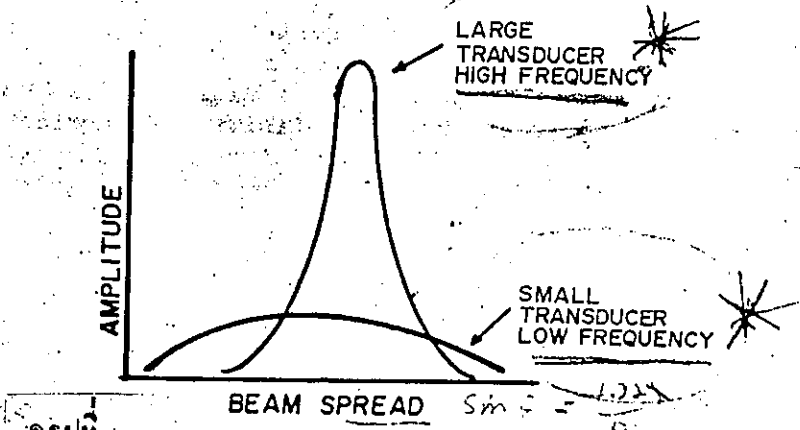

รูปที่ ๑๔ Effect of Transducer Size, Frequency and Amplitude of Signal on Beam Spread.

จากรูป 14 อาจกล่าวได้ว่า จำนวนพลังงานเสียงที่ส่งผ่านไปยังวัสดุนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของ CRYSTAL ดังนั้น จึงควรใช้ CRYSTAL ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อเสียงจะได้เดินทางเข้าไปในชั้นวัสดุที่ลึกกว่า บริษัทผลึกหลาย ๆ บริษัทได้ตกลงกันที่จะเลือกใช้ TRANSDUCER ให้เหมาะสมขนาดของมันนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการสแกน ( SCANNING ) อธิบายการเคลื่อน และ " OVER LAP " ระหว่างรอยเลื่อน, TRANSDUCER ที่มีขนาดเล็ก ลำคลื่นจะขยายหรือบานออกมากกว่า และจุดเริ่มต้นของก่อกวนลำคลื่นจะทำให้เป็นจุดเล็ก ๆ ( PIN POINT ) โดยยาก แต่จะให้การปกคลุมของเสียงได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของมัน

การเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นเสียง


( MODE CONVERSION )

เมื่อคลื่นเสียงผ่านเข้าไปในชั้นงานในลักษณะตั้งฉาก มันจะผ่านเข้าไปในชั้นงานนั้นเป็นเส้นตรง หรือในลักษณะของ LONGITUDINAL WAVES ถ้าส่งคลื่นเสียงเข้าไปยังชั้นงานในลักษณะเป็นมุม จะเกิดการสะท้อนหรือหักเห และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเสียง เมื่อเสียงที่ตกกระทบ ( เสียงตั้ง ) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

โดยการจับมุมตกกระทบของคลื่นแบบ LONGITUDINAL จะได้มุมของ SHEAR WAVES ที่ผ่านลงไปยังชั้นงานได้ตามต้องการ


/การที่จะ.....

การที่จะทำให้เสียงผ่านเข้าไปในชิ้นงานเป็นมุมนั้น กระทำโดยใช้แหล่งลิ้มปลัดขิก ที่มีขนาดต่าง ๆ (ดังรูป 15) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเสียงในลักษณะมุมก่อกว้าง ๆ กัน ๓ มุมก่อกว้างของ LONGITUDINAL WAVES และ SHEAR WAVES ที่เกิดขึ้นเท่า ๆ กัน พร้อม ๆ กันในลักษณะเดียวกัน มุมก่อกว้างของคลื่นทั้งสองจะแตกต่างกัน และจะเห็นได้ว่า ความมุมของแหล่งลิ้มปลัดขิกประมาณ 23 องศา (AMPLITUDE) ของ LONGITUDINAL และ SHEAR WAVES จะเท่ากัน ในลักษณะเช่นนี้จะคงเหลือเสียง เพราะอาจเกิดการสับสนของจอ CRT ขึ้นได้ และในรูปที่ 15 ถัดลงมา แสดงให้เห็นว่า ความมุมแหล่งลิ้มใหญ่กว่า 30 องศา คลื่นแบบ LONGITUDINAL จะไม่เกิดขึ้น และมุมแหล่งลิ้มใหญ่กว่า 50 องศาของ SHEAR WAVES จะลดลงอย่างรวดเร็ว

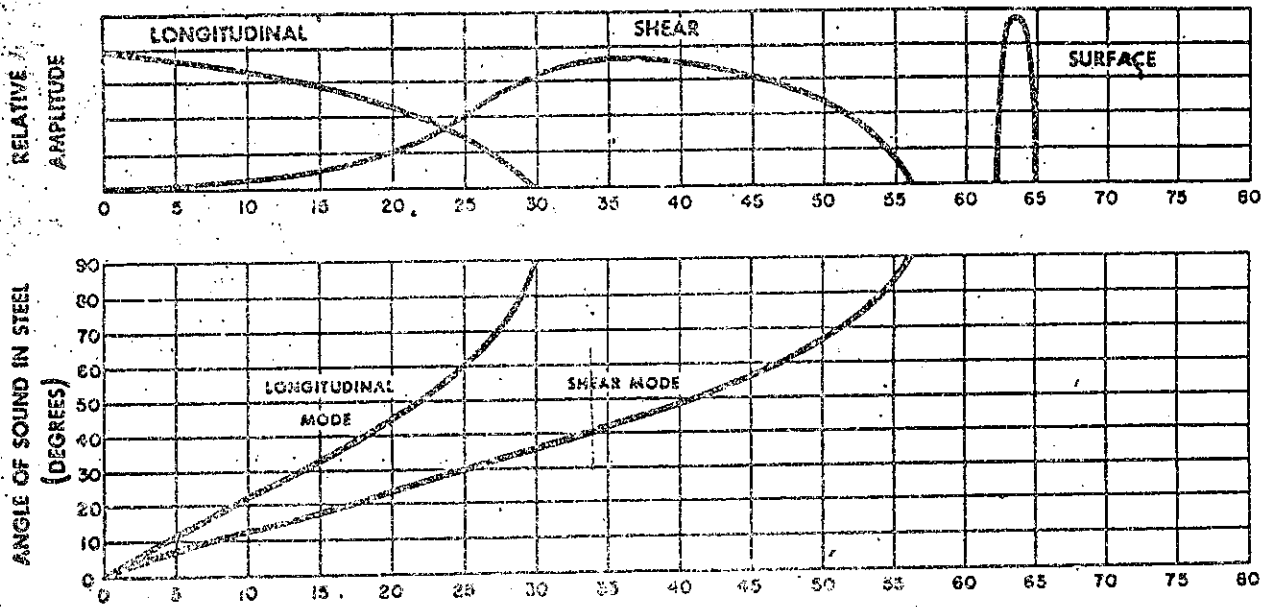

รูปที่ ๑๕ Effective Angles in Steel Vs Wedge Angles in Plastic.


การเปลี่ยนแปลงรูปของคลื่นเสียง อาจเกิดขึ้นภายในชิ้นงานได้ ในทำนองเดียวกัน (ดังรูป 16)

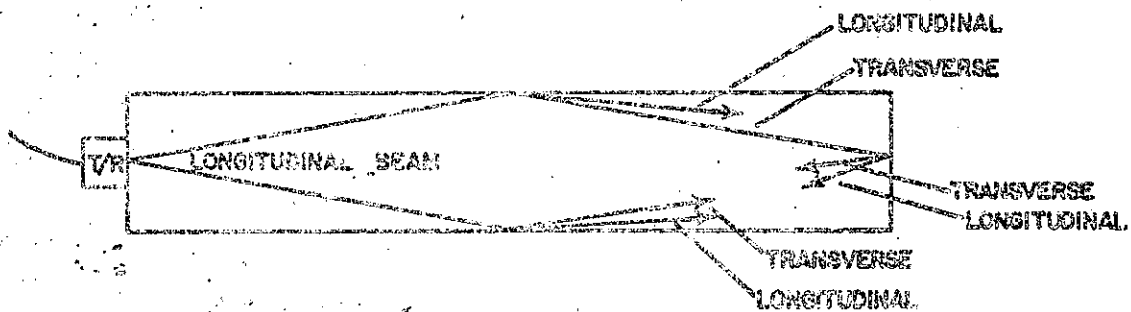

รูปที่ ๑๖ Internal Mode Conversion.

ในลักษณะ เช่นนี้อาจทำให้เกิดเครื่องหมายสับสนชั้นบนจอหลอดภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานที่มีรูปร่างเป็นแท่งยาว ๆ ( LONG BAR ) ( ingsรูป 16 ) เสียงเดินทางในระยะที่แตกต่างกันอย่างมาก ลำคลื่นเสียงจะแผ่ออกและสะท้อนจากผิวคานข้างของชิ้นงาน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่นเสียงในลักษณะเช่นนี้ ไม่สามารถกำจัดออกหรือทำให้ลดลงได้เลย

การสะท้อนเสียง ( REFLECTION ) การสะท้อนของคลื่นเสียงนั้น จะเกิดขึ้นที่ขอบเขตระหว่างวัสดุสองชนิด ที่มีความต้านทานเสียงแตกต่างกัน ลำคลื่นสามารถเปรียบได้กับลำแสงที่ผ่านบรรยากาศ และสะท้อนกลับเมื่อกระทบกับกระจกเงา ( ingsรูป 17 )

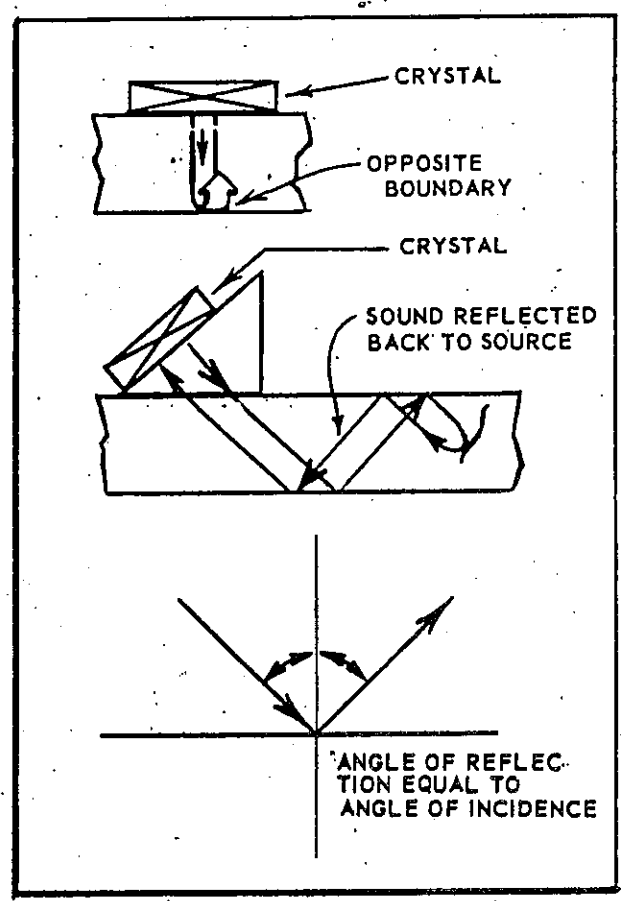


ingsรูปที่ ๑๗ Reflection of the Ultrasonic Beam.

ในกรณีที่คลื่นเสียงอัลตรากระทบกับผิวคานในลักษณะเป็นมุม มุมสะท้อนกลับของมันจะเท่ากับมุมตกกระทบ ( ingsรูป 17 ด้านล่าง )

การหักเหของเสียง ( REFRACTION ) เมื่อทำให้คลื่นเสียงอัลตรา ยานลงไปยังชิ้นงานเป็นมุม จะเกิดการหักเหของลำคลื่นขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุเกิดจากความแตกต่างของความเร็วเสียง ระหว่างแท่งลิมปลัคกับชิ้นงาน มุมการสะท้อนกลับบริเวณผิวหน้าจะเท่ากับ

มุมตกกระทบของคลื่นเสียงนี้ คลื่นเสียงอีกส่วนหนึ่งจะผ่านลงไปยังชิ้นงาน แต่มุมที่มันเค้น  
 ทางผ่านลงไปในจะผิดไปจากเดิม หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ เสียง

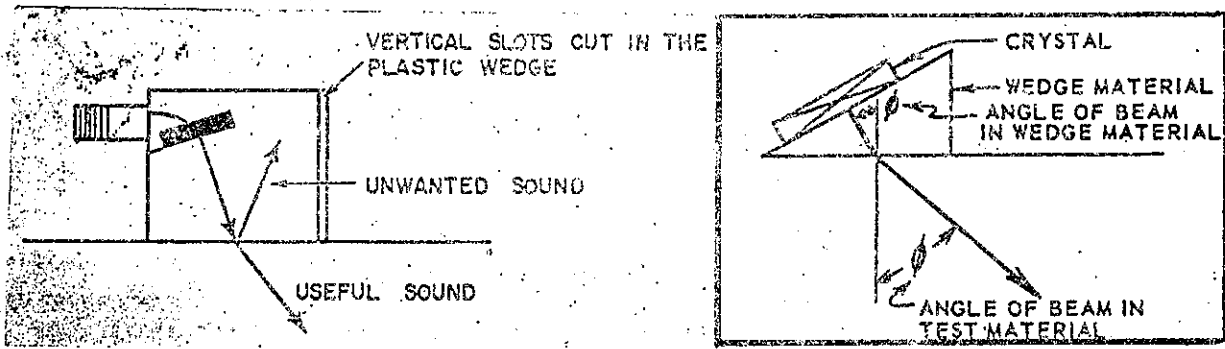

รูปที่ ๑๒. Refraction of the Ultrasonic Beam.

ดังรูป 18 ปกติจะจัดมุมตกกระทบบนแหล่งเดิมเป็นแบบ LONGITUDINAL WAVES  
 (0° กับแนวแกน) ถ้าเสียงที่ผ่านลงไปยังชิ้นวัสดุ อาจจะเป็น LONGITUDINAL WAVES  
 หรือ SHEAR WAVES หรือทั้งสองอย่างพร้อม ๆ กันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมของแหล่งเดิม  
 สำหรับมุมที่ส่งลงไปยังชิ้นวัสดุระหว่าง 0 - 40° กับแนวแกน โดยประมาณ จะก่อให้เกิดคลื่นเสียง  
 แบบ LONGITUDINAL ส่งลงไปถึงจะโดยประสิทธิผลมากที่สุด และมุมระหว่าง 45 - 90° กับ  
 แนวแกนที่ส่งลงไปยังชิ้นวัสดุ จะก่อให้เกิดคลื่นเสียงแบบ SHEAR WAVES ซึ่งจะไม่ประสิทธิผล  
 ที่ ทั้งนี้ มุมตกกระทบจะต้องไม่ใหญ่กว่ามุมที่หักเหออกไปในแนวเดียวกัน ในวงการใช้  
 คลื่นเสียงแบบ LONGITUDINAL (0 - 40°) ค่าตั้งของ SHEAR WAVES และบางครั้ง  
 และจะต้องระมัดระวัง ถ้าแหล่งเดิมปลัดตกทำให้เกิด LONGITUDINAL WAVES และ  
 SHEAR WAVES ทั้งกำลังเท่า ๆ กัน จะทำให้ยากแก่การตีความเครื่องขยายที่เชื่อมแบบ CRT

ดังนั้น เมื่อเสียงเค้นทางตามแหล่งเดิมปลัดตกไปยังชิ้นวัสดุที่นำมาตรวจ จะต้องเกิดการ  
 หักเหหรือเบี่ยงเบนไปจากเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากความเร็วเสียงต่างกันในตัววัสดุทั้งสอง การ  
 เบี่ยงเบนของลำคลื่นจะสามารถหาได้จากสูตรของ SNELL (SNELL'S LAW)

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

- เมื่อ  $\theta_1$  = มุมของเสียงในแหล่งเดิมปลัดตก
- $\theta_2$  = มุมหักเหของเสียงที่เค้นทางผ่านไปยังชิ้นงาน
- $v_1$  = ความเร็วเสียงในแหล่งเดิมปลัดตก
- $v_2$  = ความเร็วเสียงในชิ้นงาน

ชนิดของเทคนิคการอบค้ำพัน (TYPE OF SEARCH UNIT)

การค้นหาร่องรอยความไม่สมบูรณ์ด้วยวิธีการตรวจแบบ ULTRASONIC นั้นมีอยู่หลายแบบ

/การที่จะ.....


การที่จะเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของชิ้นงาน ตำแหน่ง และลักษณะของรอยตำหนิต้องการหา ในบางกรณีอาจจะต้องใช้ TRANSDUCER หลาย ๆ แบบรวมกันในการตรวจครั้งหนึ่ง ๆ และหรือเพื่อพิสูจน์ทราบให้แน่นอนลงไป

ชนิดของชุดค้นหารอยตำหนิ สามารถแบ่งหยาบ ๆ ได้ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

ชุดค้นหาแบบส่งคลื่นเสียงตรงโดยวิธีแตะสัมผัส ชุดค้นหาแบบส่งคลื่นเสียง เป็นมุมโดยวิธีแตะสัมผัส ชุดค้นหาแบบส่งคลื่นเสียงตามผิวโดยวิธีแตะสัมผัส และชุดค้นหาแบบ

**IMMERSION**

1. ชุดค้นหาแบบส่งคลื่นเสียงตรงโดยวิธีแตะสัมผัส ( STRAIGHT BEAM SEARCH UNIT FOR CONTACT TESTING ) ชุดส่งคลื่นเสียงอัตราแอมป์ จะส่งคลื่นเสียงลงจากผิวของชิ้นงาน

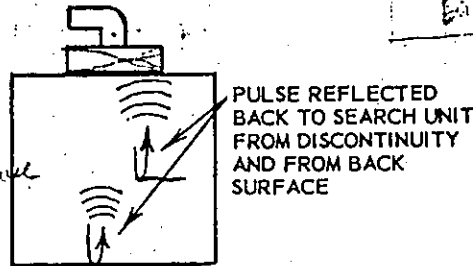

*Longitudinal wave*


รูปที่ ๑๘ Pulse-Echo.

PULSE ECHO ชุดค้นหารอยตำหนิแบบนี้ จะทำงานทั้งส่งและรับคลื่นเสียง มันจะส่งคลื่นเสียงแบบ LONGITUDINAL ลงไปยังวัสดุที่นำมาตรวจ และจะรับเสียงสะท้อนกลับจากผิวคานตรงข้าม และจากรอยความไม่สมบูรณ์ที่ขวางทางกับลำเสียงที่ส่งลงไป

(รูป 19)

**THROUGH TRANSMISSION (PITCH AND CATCH METHOD )**

TRANSDUCER ที่ทำหน้าที่ส่งคลื่นเสียง และตัวที่ทำหน้าที่รับคลื่นเสียงจะอยู่ที่ผิวของชิ้นงานด้านตรงกันข้ามกัน ณ ตำแหน่งที่จะตรวจ ในลักษณะนี้จะต้องใช้ TRANSDUCER จำนวน 2 ตัว ตัวหนึ่งจะต่อเข้ากับปลั๊กเสียบของ TRANSMITTER (ใช้อักษรย่อว่า T ) และอีกตัวหนึ่งจะต่อเข้ากับปลั๊กเสียบของ RECEIVER (ใช้อักษรย่อ R ) (รูป 20)

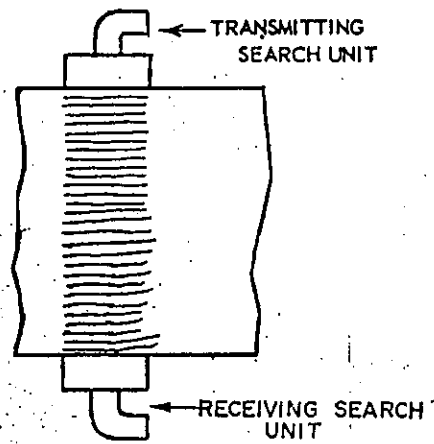

รูปที่ ๒๐ Through Transmission Search Unit.


คลื่นเสียงที่ส่งไปจาก TRANSDUCER ที่ทำหน้าที่เป็นตัวส่ง จะมีปฏิกริยาเหมือน ๆ กับ  
 แบบ PULSE ECHO คือ มันจะสะท้อนกลับเมื่อกระทบกับรอยตำหนิ และบิจรณตรงข้าม  
 แต่คลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมานั้นจะไม่นำมาใช้ TRANSDUCER ที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับจะอยู่ใน  
 ตำแหน่งที่เหมาะสม ที่จะรับคลื่นเสียงที่เดินทางมาลงมายังมีรคนตรงกันข้ามของ  
 ชิ้นงานนั้น ถ้ามีรอยตำหนิเกิดขึ้นภายในตรงบริเวณที่กำลังทำการตรวจนั้น จะทำให้คลื่นเสียง  
 ที่ส่งผ่านไปลดลง (เพราะบางส่วนโดนสะท้อนกลับ) TRANSDUCER ก็จะได้รับสัญญาณ  
 ลดลงด้วย เครื่องหมายที่แสดงการลดลงของสัญญาณ หมายถึงว่า มีรอยตำหนิตรงแนวของ  
 ลำคลื่นเสียงที่มันผ่าน ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของ THROUGH TRANSMISSION ก็คือ ไม่สามารถ  
 ทราบตำแหน่งของรอยตำหนิว่าอยู่ลึกลงไปจากผิวเพียงใด แต่อาจทราบได้เพียงว่า รอย  
 ตำหนินั้นอยู่ใกล้ผิวหรือไม่เท่านั้น ซึ่งถ้ารอยตำหนิอยู่ใกล้ผิว หรือตัวรับแล้ว จะทำให้  
 กำลังของสัญญาณที่รับได้ลดลงอย่างเห็นที่ชัด เมื่อเทียบกับรอยตำหนิขนาดเดียวกันที่อยู่  
 บริเวณตอนกลางของชิ้นงาน

เทคนิคการตรวจแบบนี้มีประโยชน์มากในบางกรณี เมื่อวัสดุที่นำมาตรวจคลื่นเสียงผ่าน  
 ใยกว หรือวัสดุชิ้นนั้นบางมากเกินไป จนไม่สามารถตรวจด้วย PULSE ECHO ได้ ในวัสดุ  
 ที่มีเนื้อเนื้อเดียวกันและมีเนื้อเนื้อดี จะต้องจัดให้ TRANSDUCER ทั้งสอง โคนแนงกัน ซึ่ง  
 สัญญาณที่ได้รับจากตัวส่งจะได้อ่อนที่สุด รอยตำหนิที่ขวางทางของคลื่นเสียงนั้น จะทำให้สัญญาณ  
 ที่ได้รับลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากการสะท้อนกลับของมัน การลดลงของสัญญาณที่ได้รับจะบ่งถึง  
 ขนาดของรอยตำหนิ และกำลังของสัญญาณที่รับได้จะ เปรียบ เปรียบกับสัญญาณส่ง เป็น เปอร์ เซ็นต์


เทคนิคการตรวจแบบ THROUGH TRANSMISSION นี้ ยังนิยมนำมาใช้ตรวจสอบ  
 การบักคิของถาว (เช่น การบักคิระหว่างผิวกับ HONEY COMB ) อจกรบักคิของ  
 ถาวคือ สัญญาณที่รับได้จะสมบูรณ์ ถ้าการบักคิของถาวไม่ดี สัญญาณที่รับได้จะลดลง ซึ่งจะแสดง  
 ให้เห็นบนจอ CRT นอกจากนั้นแล้วยังอาจใช้ทดสอบ เปรียบ เปรียบกับมาตรฐานว่าใช้ได้หรือไม่  
 ไม่ควบ (GO, NO-GO TEST)

2. ชุดค้นหา ๑ แบบส่งคลื่นเสียง เป็นมุมโดยการแตะสัมผัส (ANGLE BEAM SEARCH

UNITS FOR CONTACT TESTING) ชุดค้นหาแบบส่งคลื่นเสียง เป็นมุม ออกแบบมาเพื่อ  
 ให้คลื่นเสียงที่ผ่าน เข้าไปยังชิ้นงานที่นำมาตรวจ เป็นมุมกับผิวของมัน ตัว CRYSTAL  
 ติดอยู่บนแท่งลิ้มพลาสติก โดยคลื่นเสียงอัลตราที่เกิกราก CRYSTAL จะถูกส่งผ่านไปยังแท่งลิ้ม  
 ความมุมที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมุมตกกระทบที่ต้องการส่งลงไปยังชิ้นงานนั้น ๆ ในลักษณะนี้  
 ก็อาจสามารถตรวจพบรอยควมไม่สมบูรณ์แฝงตัวอยู่ ซึ่งไม่สามารถตรวจพบโดยคลื่นเสียง  
 แบบส่งตรงได้ (จันรูป 21) ชุดค้นหาแบบนี้ยังใช้ตรวจวัสดุชิ้นบาง ๆ เช่น SHEET และ  
 PLATE (จันรูป 22) และใช้ตรวจกับชิ้นงานที่มีรูปร่างทรงกระบอก (PIPE) อีกด้วย  
 (จันรูป 23)

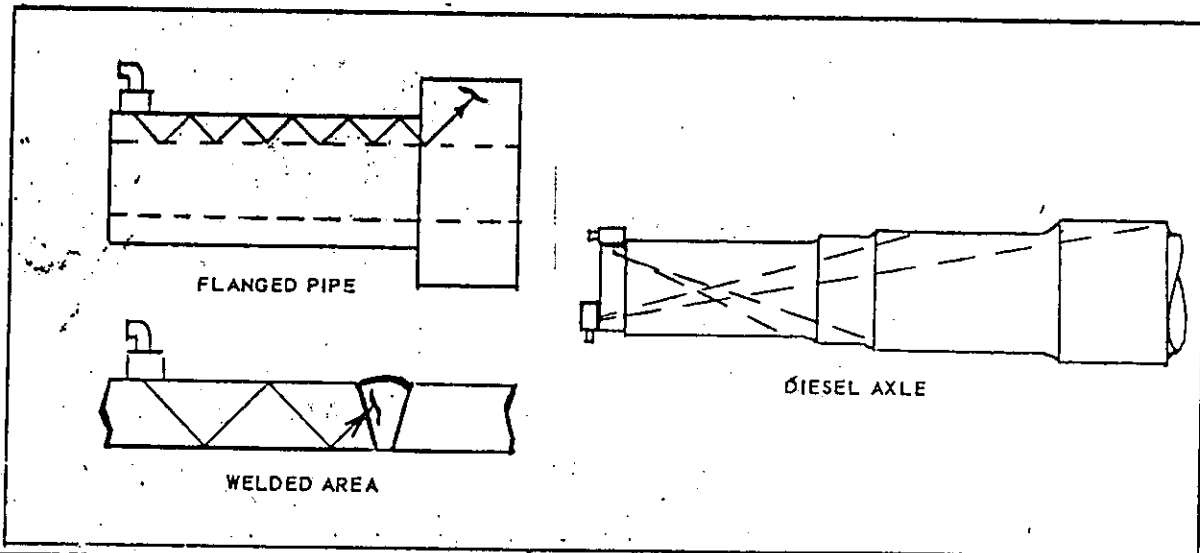


รูปที่ ๒๑ Use of Angle Beam to Scan Areas that Straight Beam Cannot Reach.

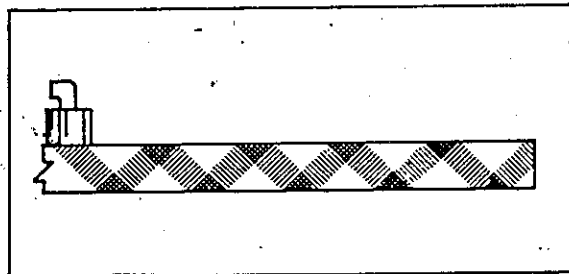

รูปที่ ๒๒ Angle Beam Used to Scan Plate and Sheet.


3. ชุดค้นหา ๓ แบบส่งคลื่นเสียงตามผิวโดยวิธีเคาะด้วยมือ ( SURFACE WAVE SEARCH UNIT FOR CONTACT TESTING) ชุดส่งคลื่นความถี่สูงเหมือนกันกับชุดค้นหาแบบส่งคลื่นเสียงเป็นมุม แตกต่างกันที่แหล่งผลิตก็ก มีจะจัดมุมให้พอเหมาะที่จะส่งคลื่นเสียงไปตามผิวของชิ้นงาน

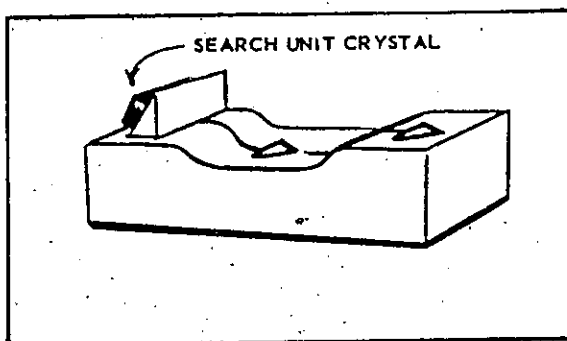

รูปที่ ๒๓ Surface Wave Search Unit.

4. ชุดค้นหา ๓ แบบแช่ในช่องเหลว (IMMERSION SEARCH UNITS) การตรวจด้วยวิธีแช่ในช่องเหลว ชุดค้นหาและชิ้นงานนำมาตรวจจะตั้งแช่ในน้ำหรือช่องเหลวที่เหมาะสมที่สุด TRANSDUCER เพื่อจะให้เข็มเคลื่อนตัวไปตามต้องการ เช่นปรับให้ทางออก หล่อเหลว ไปช่วยขวา หน้าหลัง เป็นต้น (รูปที่ 25)



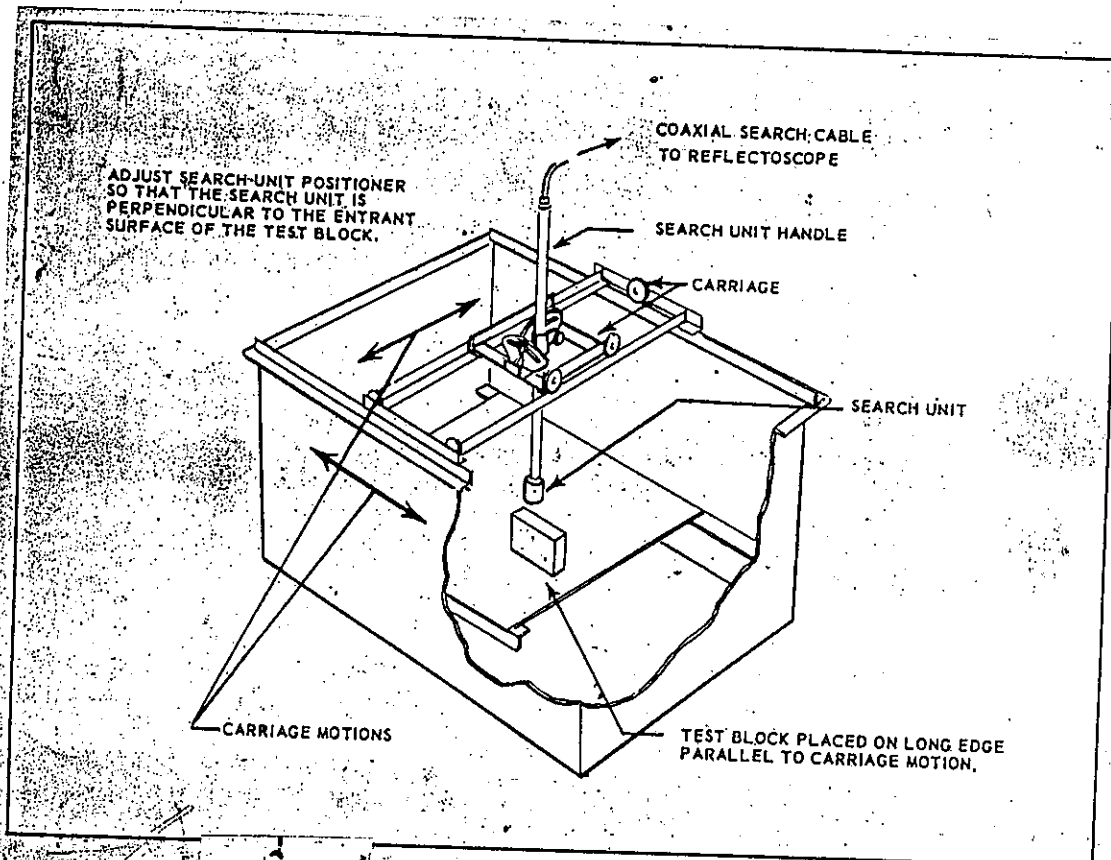


รูปที่ ๒๕

Arrangement of Accessory Equipment for Single Search Unit Operation

ระยะทางระหว่าง TRANSDUCER กับชิ้นงาน สามารถปรับและทราบระยะได้ (ระยะของน้ำขุ่นระหว่าง TRANSDUCER กับชิ้นงาน) ถ้าระยะห่างน้อยกว่าระยะที่กำหนดแล้ว อาจจะทำให้สัญญาณที่รับได้มากเกินไป ซึ่งมีจะชอนกันจนตีความได้ยาก สัญญาณที่สองที่สะท้อนกลับมาอาจเกิดจากผิวของชิ้นงาน สัญญาณที่สามจะคงย้อนกลับมาถึงก่อนสัญญาณที่เกิดจากผิวคานกลางของชิ้นงาน เพราะฉะนั้น ช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นในระหว่างสัญญาณจากการสะท้อนกลับ เมื่อกระทบผิวบนของชิ้นงานในครั้งที่สอง จะคงเท่ากับหรือมากกว่าช่วงเวลาของสัญญาณที่เกิดจากการสะท้อนกลับ เมื่อผาน้ำและผิวของชิ้นงานลงไปยังผิวคานกลางของชิ้นงาน

น้ำและวัสดุที่มีความเร็วเสียง เป็นอัตราส่วนประมาณ 1:4 นี้แล้ว จะไม่ทำให้เกิดสัญญาณซ้อนบน CRT อันเนื่องมาจากการสะท้อนกลับระหว่างผิวคานบนและคานกลางของชิ้นงานใด (รูป 26)

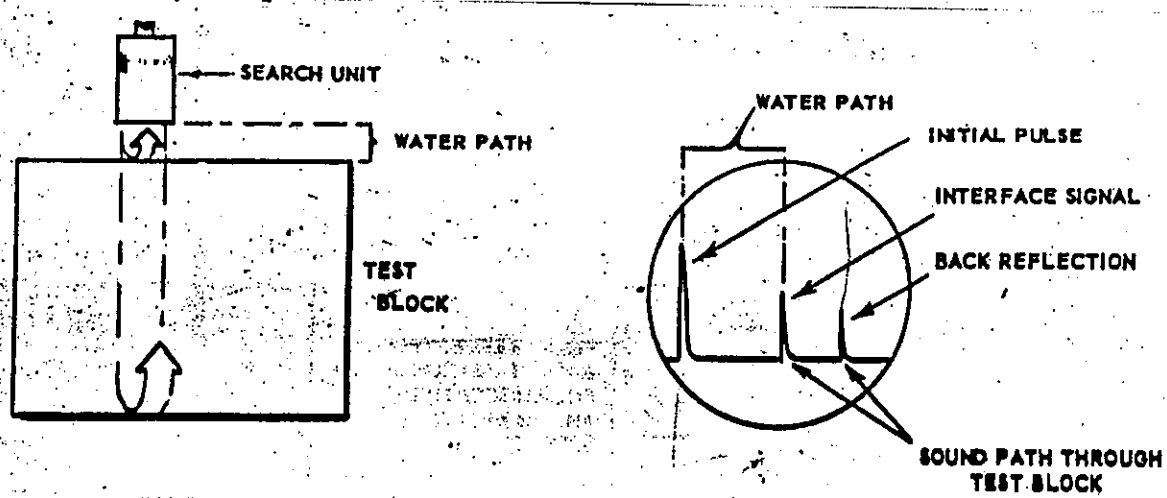

รูปที่ ๒๖

Sound Path Through Water and Test Block.


เทคนิคเบื้องต้นในการตรวจ

(BASIC INSPECTION TECHNIQUES)

PULSE-ECHO เทคนิคการตรวจแบบใช้ TRANSDUCER เพียงตัวเดียว ซึ่งมันจะทำหน้าที่ทั้ง เป็นตัวส่งและตัวรับคลื่นเสียง มันทำหน้าที่ส่งคลื่นเสียงแบบ


LONGITUDINAL ลงไปยังชั้นวัสดุที่นำมาตรวจ และรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจากผิว ภายหลัง หรือจากรอยความไม่สมบูรณ์ที่ขวาง เส้นทางคลื่นเสียงนั้น ในการตรวจด้วยวิธีนี้ สัญญาณที่เกิดจากรอยความไม่สมบูรณ์จะแตกต่างอย่าง เห็นได้ชัดที่แสดงออกมาบนจอหลอด ภาพ CRT ฉะนั้น จึงสามารถทราบขนาดและตำแหน่ง โดยประมาณของรอยความไม่ สมบูรณ์นั้น ๆ ได้ และมีข้อควรระวังถึง เพียงด้านหนึ่งด้านใดเท่านั้น เพื่อความสะดวกแก่ ผู้ปฏิบัติจะใช้ TRANSDUCER และสัมผัสได้ และที่ทำได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตาม เทคนิคการตรวจแบบ PULSE ECHO นี้มีขีดจำกัด กล่าวคือ มันจะตรวจชั้นงานยาวที่สุดไม่เกิน 40 ฟุต (ระยะที่คลื่นเสียง เดินทางได้ไกลสุด) และมีขีด จำกัดที่บริเวณใด ๆ ใต้ผิวตรงบริเวณใต้ TRANSDUCER (DEAD OR NO-TEST ZONE) และวิธีนี้นิยมใช้ตรวจกันอย่างกว้างขวางกับชิ้นส่วนอากาศยาน

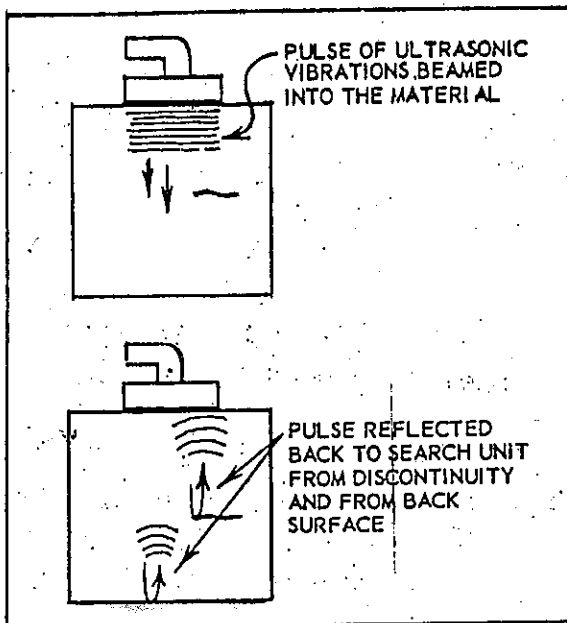

รูปที่ 28 Pulse-Echo Inspection Technique.

THROUGH TRANSMISSION วิธีที่ใ้คลื่นเสียงเดินทางผ่านในตัวของชิ้นของ ชิ้นงาน ๑ ตัว TRANSDUCER ทั้งสองจะวางอยู่บนผิวชิ้นงานคนตรงกันข้าม ณ ตำแหน่ง ที่ทำการตรวจ ในลักษณะนี้จะต้องใช้ TRANSDUCER จำนวน 2 ตัว คือตัวแรกทำหน้าที่ เป็นตัวส่งคลื่นเสียง และอีกตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับคลื่นเสียง และจะต้องวาง TRANSDUCER ให้อยู่ในแนวเดียวกัน ทั้บนผิวทั้งสองข้างของชิ้นงานที่จะตรวจ (รูป 28)

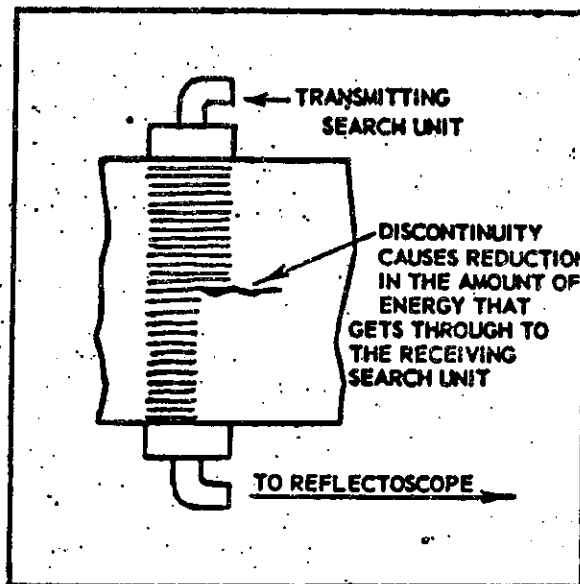

รูปที่ ๒๘ Through Transmission.

คลื่นเสียงที่ส่งไปยังตัวส่ง (TRANSMITTER) ทำงานเหมือน ๆ กับแบบ PULSE ECHO แต่คลื่นเสียงที่สะท้อนกลับเข้ามายังตัวส่งนั้นไม่นำมาใช้ ตัวรับ (RECEIVER) จะวางในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะรับคลื่นเสียงที่ส่งผ่านแนวสัณฐานที่ยังมีรอยตำหนิต่ออยู่ภายใน ชิ้นวัสดุจะทำให้สัญญาณมาถึงตัวรับลดลง เครื่องหมายที่แสดงบนจอหลอดภาพแสดงถึงการลดลงของสัญญาณ ซึ่งก็ทราบได้ว่ามีรอยตำหนิเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจากข้อหนึ่งของเทคนิคการตรวจแบบนี้ก็ไม่สามารถหาค่าตำแหน่งของรอยตำหนิได้อย่างแน่นอน แต่อาจให้ข้อสังเกตในกรณีเกี่ยวเท่านั้น คือ เครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากรอยตำหนิใด ๆ หนึ่ง (จะเป็นด้าน TRANSMITTER หรือ RECEIVER สัญญาณจะหักสั้นลงกว่ารอยตำหนิที่มีขนาดเดียวกัน แต่อยู่บริเวณตอนกลางของชิ้นงาน เทคนิคการตรวจแบบนี้นำมาใช้ตรวจชิ้นงานที่คลื่นเสียงเดินทางไต่ยาว ไต่คึกกว่าแบบ ECHO ความสูงของสัญญาณที่รับได้ กับสัญญาณที่ส่ง สามารถนำมา เปรียบ เทียบ เป็น เปอร์เซ็นต์ และขนาดของรอยตำหนิอาจทราบได้โดยการ เปรียบ เทียบ ความสูงของสัญญาณ


จุดประสงค์ของขั้วมาตรฐานการตรวจคลื่นเสียงอัลตรา

(PURPOSE OF ULTRASONIC STANDARDS)

เพื่อความเที่ยงตรงและไวใจได้ในการตรวจด้วยวิธี ULTRASONIC จะต้องมี ขั้วมาตรฐานอ้างอิงที่ดี ใ้แก่การพยายามออกแบบและสร้างขั้วมาตรฐาน หรือขั้นต้นตัวอย่าง ในการตรวจด้วยวิธีนี้กันอย่างมากมายหลาย ๆ แบบ ซึ่งแต่ละแบบก็ได้ออกแบบให้มีรอยตำหนิ ขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ กัน และขั้วมาตรฐานแต่ละแบบก็ไม่สามารถให้ข้อมูลที่คงครวจให้ครบถ้วนได้ จุดประสงค์ของขั้วมาตรฐานมีดังนี้ :-

MENT.

๑๓๖

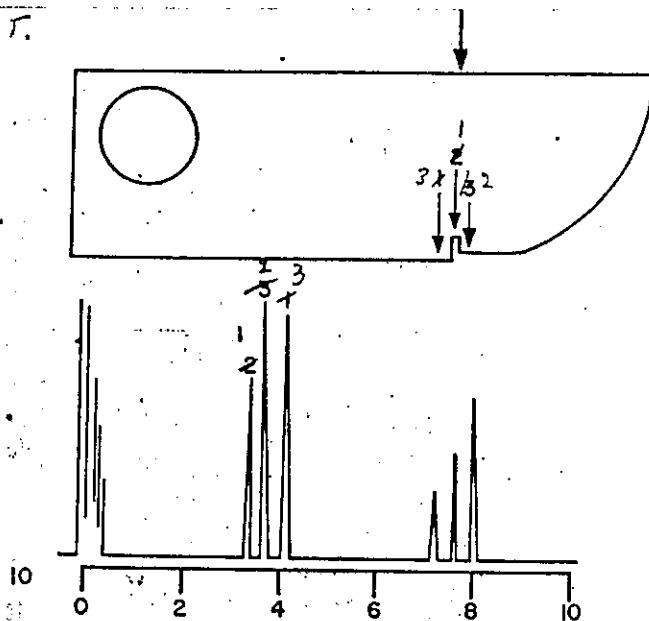

รูปที่ ๓๐ Checking Resolution.

รายละเอียดแนะนำการใช้งานมาตรฐานชนิดนี้ ตาม TO 80-25-224


ดังตัวอย่าง เช่น มันสามารถตรวจสอบการตอบรับของ TRANSDUCER (รูป 30) ปฏิบัติการตอบรับ คือ ความสามารถไปถึงความแตกต่างของสัญญาณซึ่งแต่ละสัญญาณขึ้นไป อันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างความลึกของผิวที่ก่อให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณนั้น ๆ การทดสอบปฏิบัติการตอบรับ กระทำโดยใช้ TRANSDUCER และสัมพันธ์กับมาตรฐานในตำแหน่ง (ดังรูป 30) ความแตกต่างการเดินของสัญญาณซึ่งได้แสดงไว้แล้ว การสะท้อนกลับจากผิวที่คลื่นเสียงตกกระทบในระดัปลึกต่าง ๆ กันนี้ จะทำให้เกิดสัญญาณที่แตกต่าง ณ ความถี่ 2.25 MHZ หรือที่ความถี่สูงกว่า

2. MINIATURE CALIBRATION BLOCK

เป็นชิ้นมาตรฐานขนาดเล็ก ออกแบบเพื่อใช้กับ ANGLE TRANSDUCER

ขนาดเล็ก (MINIATURE ANGLE BEAM SEARCH UNITS) TRANSDUCER

จะส่งคลื่นเสียง เป็นมุมตกกระทบ จะเกิดการหักเหของคลื่นเสียง เมื่อผ่านลงไปยังชิ้นมาตรฐาน เป็นมุมและระยะทางที่ทราบได้

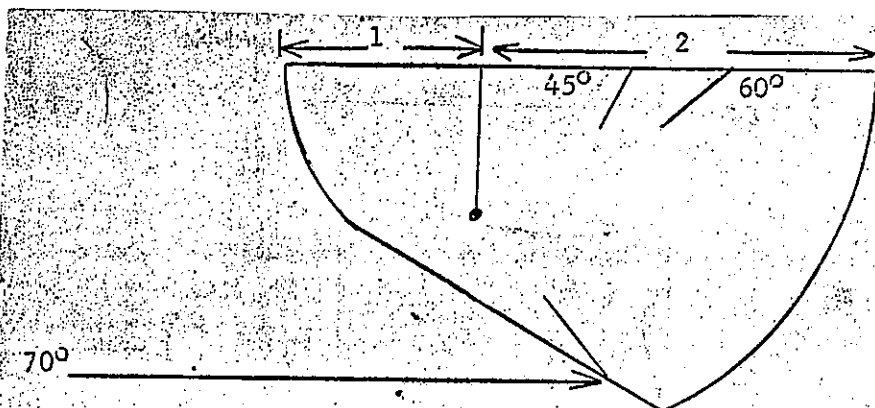

รูปที่ ๓๑ Rompas Block.

แต่เนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงนิยมมาใช้ในงานขนสนาม ซึ่งกดข้อ ๆ ก็อาจจะไปใช้  
ในห้องแล็บ

3. ALCOA BLOCKS


ชั้นมาตรฐานแบบ ALCOA, SERIES " A " ประกอบด้วยลักษณะดังนี้.-

1. ชุดประกอบด้วยชั้นมาตรฐาน มีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 ชั้น
2. ทุก ๆ ชั้นจะมีขนาดเท่ากันหมด คือ ยาว  $3 \frac{3}{4}$ " และสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด  $1 \frac{15}{16}$ "
3. ทุกชั้นจะเจาะรูลึก  $\frac{3}{4}$ " จากด้านล่าง (ลักษณะรูกลมเรียบ)
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู เริ่มจากชั้นลำดับที่ 1 ใดแก่  $\frac{1}{64}$ " ,  $\frac{2}{64}$ " ,  $\frac{3}{64}$ " ,  $\frac{4}{64}$ " ,  $\frac{5}{64}$ " ,  $\frac{6}{64}$ " ,  $\frac{7}{64}$ " , และ  $\frac{8}{64}$ "
5. อัตราส่วนของพื้นที่ผิว การสะท้อนกลับของกบฏ เรียงตามขนาดเมื่อเทียบกับ  
ชั้นแรก คือ 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, และ 64

The basic set "107S"  
consists of 10 blocks  
as follows:

- 6" with 5/64" test hole ■
- 6" with 8/64" test hole ■
- 3" with 3/64" test hole ■
- 3" with 5/64" test hole ■
- 3" with 8/64" test hole ■
- 1 1/2" with 5/64" test hole ■
- 3/4" with 5/64" test hole ■
- 1/2" with 5/64" test hole ■
- 1/4" with 5/64" test hole ■
- 1/8" with 5/64" test hole ■

ULTRASONIC REFERENCE GAUGES (HITT BLOCKS)

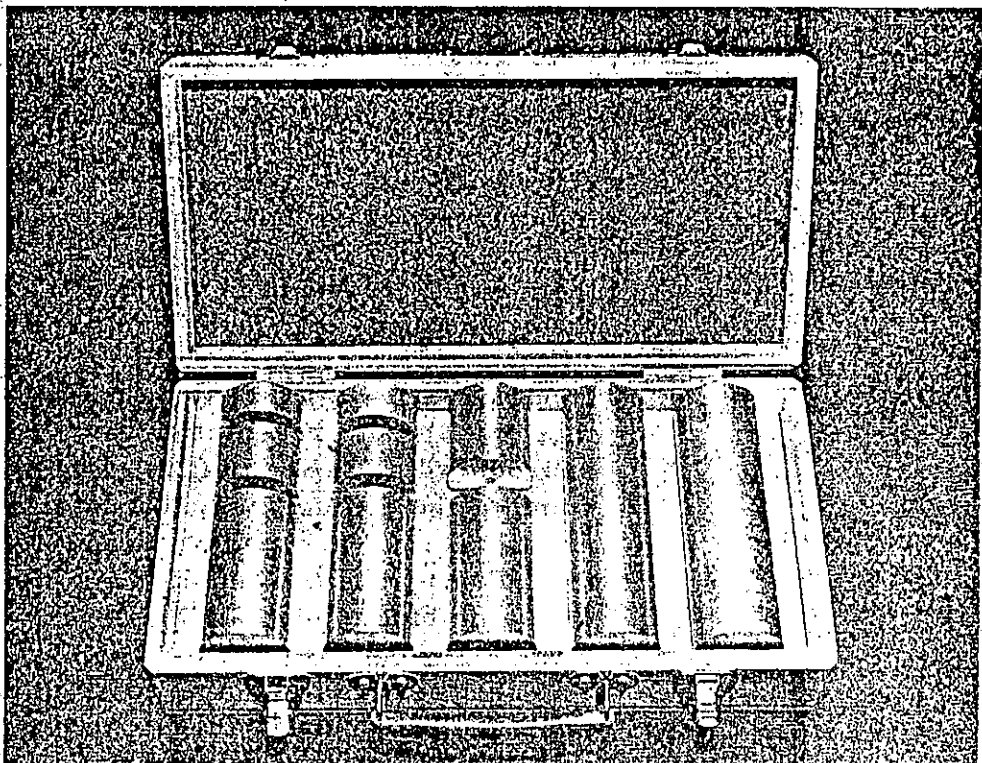

ASTM Standard Reference Blocks, Type 107S.

4. HITT BLOCKS

ลักษณะมาตรฐานแบบ ALCOA SERIES " B " ซึ่งนิยมเรียกกันว่า HITT BLOCKS การใช้งานแตกต่างจากการแปรความใน ความสูงของสัญญาณที่ไต่จากรูกรกเรียบ (FLAT BOTTOM HOLE) ) ลักษณะของมันเหมือนกับ SERIES " A " แต่เจาะรูกรกเรียบขนาด  $\frac{5}{64}$ " รัศมีความลึกแตกต่างกัน คือ  $\frac{1}{8}$ " จากผิว เป็นสำคัญจนถึง 6" ซึ่งมาตรฐานแบบนี้มาใช้ทดสอบปฏิกิริยาตอบรับ ( RESOLUTION ) ของสัญญาณ ความไวในการตรวจรอยตำหนิ ( SENSITIVITY ), NEAR FIELD EFFECT การจางลงของสัญญาณ และความเร็วเสียง ในชิ้นงาน

5. ASTM BLOCKS

ใช้ตรวจปรับระยะความลึก พหุ หรือกำลังของสัญญาณ (ความสูง) หนึ่งชุด ประกอบด้วยชิ้นมาตรฐาน 10 ชิ้น ชิ้นมาตรฐานชุดนี้จะเจาะรูกรกเรียบไว้แต่ละแห่ง เพื่อทดสอบ พหุหรือขนาดของรอยตำหนิ (เหมือน ALCOA ) โดยเปรียบเทียบความสูงของสัญญาณ และความลึกของรูขนาดต่าง ๆ กัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานระยะทาง (เหมือน HITT BLOCKS) สำหรับชนิดที่ใช้ เปรียบเทียบความสูงของสัญญาณจะมี 3 ชิ้น ประกอบด้วยรูกรกเรียบ ขนาด  $\frac{3}{64}$ "  $\frac{5}{64}$ " และ  $\frac{8}{64}$ " ความลึกของกรูถึงผิวเท่ากับ 3" และชิ้นมาตรฐานที่เหลืออีก 7 ชิ้น ใช้ เปรียบเทียบระยะความลึก ชุดหลังนี้จะเจาะรูกรกเรียบขนาด  $\frac{5}{64}$ " จำนวน 6 ชิ้น ระยะความลึก จากผิวถึงกรู (FBH) ไต่แก่  $\frac{1}{8}$ "  $\frac{1}{4}$ "  $\frac{1}{2}$ "  $\frac{3}{4}$ "  $1\frac{1}{2}$ " และ 6" ส่วนชิ้นสุดท้ายจะเจาะรู ขนาด  $\frac{8}{64}$ " ระยะความลึกจากผิวถึงกรูเท่ากับ 6"

การสร้างชิ้นมาตรฐาน (TEST BLOCK CONSTRUCTION)

ในการสร้างชิ้นมาตรฐานจะต้องมีความปราณีตมาก เพราะอาจมีเครื่องหมายอื่น ๆ เกิดขึ้น นอกเหนือจากเครื่องหมายที่ทำขึ้นเอง ในการตรวจด้วยวิธี ULTRASONIC สอดกำหนดให้ ใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ คือ "วัสดุที่พิมพ์เครื่องหมายที่เกิดจากรอยความไม่สมบูรณ์ ไต่กว่า  $\frac{5}{64}$ " (FBH) ในระยะความลึกเดียวกันต้องจำหน่ายชิ้นงานชิ้นนั้น ๆ" แต่เนื่องจาก ไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างรอยตำหนิที่เกิดขึ้นในชิ้นงานกับรอยตำหนิที่สร้างขึ้น ในชิ้นมาตรฐานได้อย่างแน่นอนสมบูรณ์ ดังนั้น สอดกำหนดเฉพาะถึงกล่าวที่ใช้เป็นมาตรฐาน ในการตัดสินใจจำหน่ายชิ้นวัสดุนี้คือ "เครื่องหมายที่เกิดจากรอยตำหนิใดที่ใหญ่กว่า เครื่องหมายที่เกิดจาก  $\frac{5}{64}$ " (FBH) ในชิ้นมาตรฐาน"

สำหรับสิ่งอ้างอิงในการปรับความไวของเครื่องมือนี้ ไต่แก่ พหุของรูกรกเรียบ ขนาดต่าง ๆ ที่เจาะลงในชิ้นวัสดุที่เหมาะสม ในการกล่าวมาตอนแล้วว่า ความสูงของ สัญญาณที่สะท้อนกลับ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับพหุที่หน้าตัดของรูที่เจาะไว้ ปกติแล้วขนาดของรูที่

ยอมรับได้ เป็นมาตรฐานได้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคือ  $\frac{3}{64}$ ,  $\frac{5}{64}$ ,  $\frac{8}{64}$  และ  $\frac{12}{64}$  มาตรฐานแต่ละชั้นจะเจาะรูใหม่ด้วยความลึกจากผิวไม่เท่ากัน เพราะเพื่อการ ปรับเปลี่ยน การวางลงของคลื่นเสียง เมื่อเดินทางผ่านเข้าไปในแนวสัณฐานในระยะต่าง ๆ กัน และรู ก็เรียบจะต้องขนานกับผิวของชั้นงานด้วย

ในด้านการใช้งาน ความไวหรือกำลังขยายของ เครื่องมือรอยตำหนิที่เกิดจาก FBH นั้น เราสามารถปรับความสูงของ PIP ที่ปรากฏบนจอ CRT ได้ตามต้องการ ในขณะที่ ปฏิบัติงานกับชิ้นงานจริง ๆ เครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากรอยตำหนิจะเท่ากันหรือใหญ่ เครื่องหมายที่เกิดจากชั้นมาตรฐานนั้นถือว่า ชิ้นงานนั้นใช้ไม่ได้ผล จำหน่ายต่อไป

ชั้นมาตรฐานจะต้องทำจากวัสดุชนิดเดียวกันกับชิ้นงาน แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ แล้วเป็นไปโดยยาก ดังนั้น ชั้นมาตรฐานที่ทำจากวัสดุแข็ง LIGHT ALLOY จึงจะนำมา พิจารณาใช้แทนวัสดุทั่ว ๆ ไปได้เกือบทุกชนิด

เมื่อนำชั้นมาตรฐานมาใช้งาน หลาก ๆ สิ่งที่ต้องควบคุมและทำความเข้าใจเพื่อ ป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้

1. สภาพผิวที่ทำการตรวจ สภาพผิวที่แตกต่างกัน ณ ค่าลเดียวกันจะทำให้สัญญาณ ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าสภาพของ แนวสัณฐานภายในจะเหมือนกัน
2. จะต้องใช้ COUPLANT ชนิดเดียวกันในการตรวจวิเคราะห์ชิ้นงานนั้น ๆ เพราะ COUPLANT ที่ต่างกันจะทำให้ความสูงของสัญญาณต่างกัน
3. ควรทำบันทึกกรรมวิธีการตรวจและผลการตรวจ โดยหาข้อมูลและประวัติการตรวจ โดยสมบูรณ์เท่าที่จะหามาได้
4. ควรทำการตรวจทุก ๆ ส่วน หรือทดสอบเท่าที่กระทำได้ในลักษณะต่าง ๆ กัน

" DOUBLE CHECK "

ชั้นมาตรฐานของ THROUGH TRANSMISSION

ชั้นมาตรฐานของ THROUGH TRANSMISSION นี้ ไม่ใช่การออกแบบไว้โดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าจะใช้การใช้กรรมวิธี THROUGH TRANSMISSION ในการตรวจอย่างกว้างขวางก็ตาม ปกติแล้วจะทำการทดสอบกำลังหรือความสูงของสัญญาณกับบริเวณหนึ่งบริเวณใดของ ชิ้นงานที่มีวัสดุ รูปร่าง และส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ความแตกต่างของสัญญาณที่รับได้ สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดย การลดหรือเพิ่มกำลังขยายเป็น DB (DECIBEL) ซึ่งปรับปรับกำลังขยาย ( GAIN CONTROL ) ของเครื่องมือ จะแสดงออกมาเป็นตัวเลข มีหน่วยเป็น DB การไหลการยอมรับยอมรับหรือรอยตำหนิ กระทำได้โดยเปรียบเทียบผลการลดลงของสัญญาณที่รับได้จากชิ้นงานนั้น ๆ กับสัญญาณที่ได้จากชั้นมาตรฐานอ้างอิง

(อาจนำชิ้นงานต้นใหม่ หรือ ชิ้นที่ผสมบูรณา เป็นมาตรฐานอ้างอิงได้)

ชั้นมาตรฐานจากรอยตำหนิธรรมชาติ (NATURAL DEFECT STANDARD)

ดรรชนีรอยตำหนิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมาทำเป็นชั้นมาตรฐาน ก็ทำให้สัมฤทธิ์ผลในการตรวจ  
ไปรอบ ๆ ครึ่งมาแล้ว ถึงแม้ว่ารอยตำหนิที่ธรรมชาติสามารถทำเทียมได้ไม่ยากนัก  
และโดยปกติมันก็มีขีดจำกัด ที่ใช้งานได้เฉพาะชิ้นงานต้นฉบับ ๆ เท่านั้น

เพิ่มเติม

การตรวจด้วยวิธีคลื่นเสียง อัตราทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับ การเลือกใช้ชั้นมาตรฐาน ถ้า  
ปราศจากการเปรียบเทียบกับชั้นมาตรฐานแล้ว การตรวจครั้งหนึ่ง ๆ ก็ไม่แน่นอน หรือไม่  
สามารถให้ความมั่นใจได้ และการที่ความถี่อาจจะไหลไม่สมบูรณ์ ทั้งกับสิ้นเปลืองเวลา  
อย่างมากอีกด้วย

ชั้นมาตรฐาน คือหัวใจในความสำเร็จของการตรวจด้วยวิธีนี้ อย่างไรก็ตาม ความ  
สัมฤทธิ์ผลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีความพิถีพิถันในการเลือกใช้ชั้นมาตรฐานในทุกข้อและ  
เหมาะสมกับชนิดของงานที่จะทำการตรวจ.



TABLE IA  
INCIDENT ANGLES IN PLASTIC (LONGITUDINAL)

REFRACTED ANGLES	STEEL	STAINLESS STEEL 302	STAINLESS STEEL 410	Ti 150A	AL 1100	AL 2017	INCONEL	MAGNESIUM
1 DEG.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
2 DEG.	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9
3 DEG.	1.4	1.4	1.1	1.3	1.3	1.3	1.0	1.4
4 DEG.	1.8	1.9	1.4	1.7	1.7	1.7	1.4	1.8
5 DEG.	2.3	2.4	1.8	2.2	2.1	2.1	1.7	2.3
6 DEG.	2.7	2.8	2.2	2.6	2.5	2.0	2.0	2.8
7 DEG.	3.2	3.3	2.5	3.1	2.9	3.0	2.4	3.2
8 DEG.	3.6	3.8	2.9	3.5	3.4	3.4	2.7	3.7
9 DEG.	4.1	4.2	3.2	3.9	3.8	3.8	3.1	4.1
10 DEG.	4.5	4.7	3.6	4.4	4.2	4.3	3.4	4.6
11 DEG.	5.0	5.2	4.0	4.8	4.6	4.7	3.7	5.0
12 DEG.	5.4	5.6	4.3	5.2	5.0	5.1	4.1	5.5
13 DEG.	5.9	6.1	4.7	5.7	5.4	5.5	4.4	6.0
14 DEG.	6.3	6.6	5.0	6.1	5.8	5.9	4.7	6.4
15 DEG.	6.8	7.0	5.4	6.5	6.2	6.3	5.1	6.9
16 DEG.	7.2	7.5	5.7	6.9	6.7	6.8	5.4	7.3
17 DEG.	7.7	7.9	6.1	7.4	7.1	7.2	5.7	7.7
18 DEG.	8.1	8.4	6.4	7.8	7.5	7.6	6.1	8.2
19 DEG.	8.5	8.8	6.8	8.2	7.9	8.0	6.4	8.6
20 DEG.	9.0	9.3	7.1	8.6	8.3	8.4	6.7	9.1
21 DEG.	9.4	9.7	7.4	9.0	8.7	8.8	7.0	9.5
22 DEG.	9.8	10.2	7.8	9.4	9.1	9.2	7.3	9.9
23 DEG.	10.3	10.6	8.1	9.8	9.5	9.6	7.7	10.4
24 DEG.	10.7	11.1	8.5	10.3	9.8	10.0	8.0	10.8
25 DEG.	11.1	11.5	8.8	10.7	10.2	10.4	8.2	11.2

TABLE IB  
INCIDENT ANGLES IN PLASTIC (SHEAR)

REFRACTED ANGLES	STEEL	STAINLESS STEEL 302	STAINLESS STEEL 410	Ti 150A	AL 1100	AL 2017	INCONEL	MAGNESIUM
20 DEG.	16.4	17.0	17.8	17.0	17.1	17.1	17.6	17.1
21 DEG.	17.2	17.9	18.7	17.9	18.0	18.0	18.5	18.0
22 DEG.	18.0	18.7	19.5	18.7	18.8	18.8	19.3	18.8
23 DEG.	18.8	19.5	20.4	19.5	19.7	19.7	20.2	19.7
24 DEG.	19.6	20.4	21.3	20.4	20.5	20.5	21.1	20.5
25 DEG.	20.4	21.2	22.2	21.2	21.3	21.3	21.9	21.3
26 DEG.	21.2	22.0	23.0	22.0	22.2	22.2	22.8	22.2
27 DEG.	22.0	22.9	23.9	22.9	23.0	23.0	23.7	23.0
28 DEG.	22.8	23.7	24.8	23.7	23.9	23.9	24.5	23.9
29 DEG.	23.6	24.5	25.7	24.5	24.7	24.7	25.4	24.7
30 DEG.	24.4	25.3	26.5	25.3	25.5	25.5	26.2	25.5
31 DEG.	25.2	26.2	27.4	26.2	26.3	26.3	27.1	26.3
32 DEG.	26.0	27.0	28.2	27.0	27.2	27.2	27.9	27.2
33 DEG.	26.8	27.8	29.1	27.8	28.0	28.0	28.8	28.0
34 DEG.	27.5	28.6	30.0	28.5	28.8	28.8	29.6	28.8
35 DEG.	28.3	29.4	30.8	29.4	29.6	29.6	30.5	29.6
36 DEG.	29.1	30.2	31.7	30.2	30.4	30.4	31.3	30.4
37 DEG.	29.8	31.0	32.5	31.0	31.2	31.2	32.1	31.2
38 DEG.	30.6	31.8	33.4	31.8	32.0	32.0	33.0	32.0
39 DEG.	31.3	32.5	34.2	32.6	32.8	32.8	33.8	32.8
40 DEG.	32.1	33.4	35.0	33.4	33.6	33.6	34.6	33.6
41 DEG.	32.8	34.2	35.9	34.2	34.4	34.4	35.5	34.4
42 DEG.	33.6	34.9	36.7	34.9	35.2	35.2	36.3	35.2
43 DEG.	34.3	35.7	37.5	35.7	36.0	36.0	37.1	36.0
44 DEG.	35.0	36.5	38.3	36.5	36.7	36.7	37.9	36.7

962

TABLE IB  
INCIDENT ANGLES IN PLASTIC (SHEAR)

REFRACTED ANGLES	STEEL	STAINLESS STEEL 302	STAINLESS STEEL 410	Ti 150A	AL 1100	AL 2017	INCONEL	MAGNESIUM
45 DEG.	35.8	37.2	39.2	37.2	37.5	37.5	38.7	37.5
46 DEG.	36.5	38.0	40.0	38.0	38.3	38.3	39.5	38.3
47 DEG.	37.2	38.7	40.8	38.7	39.0	39.0	40.3	39.0
48 DEG.	37.9	39.5	41.5	39.5	39.8	39.8	41.1	39.8
49 DEG.	38.5	40.2	42.4	40.2	40.5	40.5	41.9	40.5
50 DEG.	39.3	41.0	43.2	41.0	41.3	41.3	42.6	41.3
51 DEG.	40.0	41.7	43.9	41.7	42.0	42.0	43.4	42.0
52 DEG.	40.6	42.4	44.7	42.4	42.7	42.7	44.2	42.7
53 DEG.	41.3	43.1	45.5	43.1	43.5	43.5	44.9	43.5
54 DEG.	42.0	43.8	46.3	43.8	44.2	44.2	45.7	44.2
55 DEG.	42.6	44.5	47.0	44.5	44.9	44.9	46.4	44.9
56 DEG.	43.3	45.2	47.8	45.2	45.6	45.6	47.1	45.6
57 DEG.	43.9	45.9	48.5	45.9	46.2	46.2	47.9	46.2
58 DEG.	44.5	46.5	49.2	46.5	46.9	46.9	48.5	46.9
59 DEG.	45.1	47.2	49.9	47.2	47.6	47.6	49.3	47.5
60 DEG.	45.7	47.8	50.7	47.8	48.2	48.2	50.0	48.2
61 DEG.	46.3	48.5	51.4	48.5	48.9	48.9	50.6	48.9
62 DEG.	46.9	49.1	52.0	49.1	49.5	49.5	51.3	49.5
63 DEG.	47.4	49.7	52.7	49.7	50.1	50.1	52.0	50.1
64 DEG.	48.0	50.3	53.4	50.3	50.7	50.7	52.6	50.7
65 DEG.	48.5	50.9	54.0	50.9	51.3	51.3	53.3	51.3
66 DEG.	49.0	51.4	54.7	51.4	51.9	51.9	53.9	51.9
67 DEG.	49.5	52.0	55.3	52.0	52.5	52.5	54.5	52.5
68 DEG.	50.0	52.5	55.9	52.5	53.0	53.0	55.1	53.0
69 DEG.	50.5	53.0	56.5	53.0	53.5	53.5	55.6	53.5
70 DEG.	51.0	53.5	57.0	53.5	54.0	54.0	56.2	54.0
71 DEG.	51.4	54.0	57.6	54.0	54.5	54.5	56.7	54.5
72 DEG.	51.8	54.5	58.1	54.5	55.0	55.0	57.2	55.0
73 DEG.	52.2	54.9	58.6	54.9	55.5	55.5	57.7	55.5
74 DEG.	52.6	55.3	59.1	55.3	55.9	55.9	58.2	55.9
75 DEG.	53.0	55.8	59.6	55.8	56.3	56.3	58.6	56.3
76 DEG.	53.3	56.1	60.0	56.1	56.7	56.7	59.1	56.7
77 DEG.	53.7	56.5	60.5	56.5	57.1	57.1	59.5	57.1
78 DEG.	54.0	56.8	60.9	56.8	57.4	57.4	59.9	57.4
79 DEG.	54.2	57.1	61.2	57.1	57.7	57.7	60.2	57.7
80 DEG.	54.5	57.4	61.6	57.4	58.0	58.0	60.5	58.0
81 DEG.	54.7	57.7	61.9	57.7	58.3	58.3	60.8	58.3
82 DEG.	54.9	57.9	62.2	57.9	58.5	58.5	61.1	58.5
83 DEG.	55.1	58.1	62.4	58.1	58.7	58.7	61.3	58.7
84 DEG.	55.3	58.3	62.6	58.3	58.9	58.9	61.6	58.9
85 DEG.	55.4	58.5	62.8	58.5	59.1	59.1	61.7	59.1
86 DEG.	55.5	58.6	63.0	58.6	59.2	59.2	61.9	59.2
87 DEG.	55.6	58.7	63.1	58.7	59.3	59.3	62.0	59.3
88 DEG.	55.7	58.8	63.2	58.8	59.4	59.4	62.1	59.4
89 DEG.	55.7	58.8	63.2	58.8	59.4	59.4	62.1	59.4
90 DEG.	55.8	58.8	63.2	58.8	59.5	59.5	62.1	59.5

TABLE IIA  
INCIDENT ANGLES IN WATER (LONGITUDINAL)

REFRACTED ANGLES	STEEL	STAINLESS STEEL 302	STAINLESS STEEL 410	AL 1100	AL 2017	MAGNESIUM	INCONEL	Ti 150A
1 DEG.	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
2 DEG.	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
3 DEG.	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
4 DEG.	1.0	1.1	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	1.0
5 DEG.	1.3	1.3	1.0	1.2	1.2	1.3	1.0	1.2
6 DEG.	1.5	1.6	1.2	1.4	1.4	1.5	1.1	1.5
7 DEG.	1.8	1.8	1.4	1.6	1.7	1.8	1.3	1.7
8 DEG.	2.0	2.1	1.6	1.9	1.9	2.0	1.5	1.9
9 DEG.	2.3	2.4	1.8	2.1	2.1	2.3	1.7	2.2
10 DEG.	2.5	2.6	2.0	2.3	2.4	2.6	1.9	2.4
11 DEG.	2.8	2.9	2.2	2.6	2.6	2.8	2.1	2.7
12 DEG.	3.0	3.1	2.4	2.8	2.8	3.1	2.3	2.9
13 DEG.	3.3	3.4	2.6	3.0	3.1	3.3	2.5	3.1
14 DEG.	3.5	3.7	2.8	3.3	3.3	3.6	2.6	3.4
15 DEG.	3.8	3.9	3.0	3.5	3.5	3.8	2.8	3.6
16 DEG.	4.0	4.2	3.2	3.7	3.8	4.1	3.0	3.9
17 DEG.	4.3	4.4	3.4	3.9	4.0	4.3	3.2	4.1
18 DEG.	4.5	4.7	3.6	4.2	4.2	4.6	3.4	4.3
19 DEG.	4.8	4.9	3.8	4.4	4.5	4.8	3.5	4.6
20 DEG.	5.0	5.2	4.0	4.6	4.7	5.0	3.7	4.8

TABLE IIB  
INCIDENT ANGLES IN WATER (SHEAR)

REFRACTED ANGLES	STEEL	STAINLESS STEEL 302	STAINLESS STEEL 410	Ti 150A	AL 1100	AL 2017	INCONEL	MAGNESIUM
20 DEG.	9.1	9.4	9.8	9.4	9.5	9.5	9.7	9.5
21 DEG.	9.5	9.9	10.3	9.9	9.9	9.9	10.2	9.9
22 DEG.	10.0	10.3	10.8	10.3	10.4	10.4	10.7	10.4
23 DEG.	10.4	10.8	11.2	10.8	10.8	10.8	11.1	10.8
24 DEG.	10.8	11.2	11.7	11.2	11.3	11.3	11.6	11.3
25 DEG.	11.2	11.6	12.2	11.6	11.7	11.7	12.0	11.7
26 DEG.	11.7	12.1	12.6	12.1	12.2	12.2	12.5	12.2
27 DEG.	12.1	12.5	13.1	12.5	12.6	12.6	12.9	12.6
28 DEG.	12.5	13.0	13.5	13.0	13.0	13.0	13.4	13.0
29 DEG.	12.9	13.4	14.0	13.4	13.5	13.5	13.8	13.5
30 DEG.	13.3	13.8	14.4	13.8	13.9	13.9	14.3	13.9
31 DEG.	13.7	14.2	14.9	14.2	14.2	14.3	14.7	14.3
32 DEG.	14.1	14.7	15.3	14.7	14.8	14.8	15.2	14.8
33 DEG.	14.6	15.1	15.7	15.1	15.2	15.2	15.6	15.2
34 DEG.	14.9	15.5	16.2	15.5	15.6	15.5	16.0	15.6
35 DEG.	15.3	15.9	16.6	15.9	16.0	16.0	16.4	16.0
36 DEG.	15.7	16.3	17.0	16.3	16.4	16.4	16.9	16.4
37 DEG.	16.1	16.7	17.5	16.7	16.8	16.8	17.3	16.8
38 DEG.	16.5	17.1	17.9	17.1	17.2	17.2	17.7	17.2
39 DEG.	16.9	17.5	18.3	17.5	17.6	17.6	18.1	17.6
40 DEG.	17.2	17.9	18.7	17.9	18.0	18.0	18.5	18.0
41 DEG.	17.6	18.3	19.1	18.3	18.4	18.4	18.9	18.3
42 DEG.	18.0	18.6	19.5	18.6	18.8	18.8	19.3	18.8
43 DEG.	18.3	19.0	19.9	19.0	19.1	19.1	19.7	19.1
44 DEG.	18.7	19.4	20.3	19.4	19.5	19.5	20.0	19.5
45 DEG.	19.0	19.7	20.6	19.7	19.9	19.9	20.4	19.9
46 DEG.	19.4	20.1	21.0	20.1	20.2	20.2	20.8	20.2
47 DEG.	19.7	20.4	21.4	20.4	20.5	20.6	21.2	20.6
48 DEG.	20.0	20.8	21.7	20.8	20.9	20.9	21.5	20.9
49 DEG.	20.4	21.1	22.1	21.1	21.3	21.3	21.9	21.3

TABLE IIB  
INCIDENT ANGLES IN WATER (SHEAR)


REFRACTED ANGLES	STEEL	STAINLESS STEEL 302	STAINLESS STEEL 410	Ti 150A	AL 1100	AL 2017	INCONEL	MAGNESIUM
50 DEG.	20.7	21.5	22.4	21.5	21.6	21.6	22.2	21.6
51 DEG.	21.0	21.8	22.8	21.8	21.9	21.9	22.5	21.9
52 DEG.	21.3	22.1	23.1	22.1	22.3	22.3	22.9	22.3
53 DEG.	21.6	22.4	23.5	22.4	22.6	22.5	23.2	22.6
54 DEG.	21.9	22.7	23.8	22.7	22.9	22.9	23.5	22.9
55 DEG.	22.2	23.0	24.1	23.0	23.2	23.2	23.8	23.2
56 DEG.	22.5	23.3	24.4	23.3	23.5	23.5	24.1	23.5
57 DEG.	22.8	23.6	24.7	23.6	23.8	23.8	24.4	23.8
58 DEG.	23.0	23.9	25.0	23.9	24.1	24.1	24.7	24.1
59 DEG.	23.3	24.2	25.3	24.2	24.3	24.3	25.0	24.3
60 DEG.	23.5	24.4	25.6	24.4	24.5	24.6	25.3	24.6
61 DEG.	23.8	24.7	25.8	24.7	24.9	24.9	25.6	24.9
62 DEG.	24.0	24.9	26.1	24.9	25.1	25.1	25.8	25.1
63 DEG.	24.3	25.2	26.4	25.2	25.4	25.4	26.1	25.4
64 DEG.	24.5	25.4	26.6	25.4	25.6	25.6	26.3	25.6
65 DEG.	24.7	25.6	26.8	25.6	25.8	25.8	26.6	25.8
66 DEG.	24.9	25.9	27.1	25.9	26.0	26.0	26.8	26.0
67 DEG.	25.1	26.1	27.3	26.1	26.3	26.3	27.0	26.3
68 DEG.	25.3	26.3	27.5	26.3	26.5	26.5	27.2	26.5
69 DEG.	25.5	26.5	27.7	26.5	26.7	26.7	27.4	26.7
70 DEG.	25.7	26.7	27.9	26.7	26.9	26.9	27.6	26.9
71 DEG.	25.9	26.8	28.1	26.8	27.0	27.0	27.8	27.0
72 DEG.	26.0	27.0	28.3	27.0	27.2	27.2	28.0	27.2
73 DEG.	26.2	27.2	28.5	27.2	27.4	27.4	28.1	27.4
74 DEG.	26.3	27.3	28.6	27.3	27.5	27.5	28.3	27.5
75 DEG.	26.5	27.5	28.8	27.5	27.7	27.7	28.5	27.7
76 DEG.	26.5	27.6	28.9	27.6	27.8	27.8	28.6	27.8
77 DEG.	26.7	27.7	29.0	27.7	27.9	27.9	28.7	27.9
78 DEG.	26.8	27.8	29.2	27.8	28.0	28.0	28.9	28.0
79 DEG.	26.9	28.0	29.3	28.0	28.2	28.2	29.0	28.2
80 DEG.	27.0	28.0	29.4	28.1	28.3	28.3	29.1	28.3
81 DEG.	27.1	28.1	29.5	28.1	28.3	28.3	29.2	28.3
82 DEG.	27.2	28.2	29.6	28.2	28.4	28.4	29.2	28.4
83 DEG.	27.2	28.3	29.6	28.3	28.5	28.5	29.3	28.5
84 DEG.	27.3	28.4	29.7	28.4	28.6	28.6	29.4	28.6
85 DEG.	27.4	28.4	29.8	28.4	28.6	28.6	29.4	28.6
86 DEG.	27.4	28.5	29.8	28.5	28.7	28.7	29.5	28.7
87 DEG.	27.4	28.5	29.8	28.5	28.7	28.7	29.5	28.7
88 DEG.	27.5	28.5	29.9	28.5	28.7	28.7	29.5	28.7
89 DEG.	27.5	28.5	29.9	28.5	28.7	28.7	29.6	28.7
90 DEG.	27.5	28.5	29.9	28.5	28.7	28.7	29.6	28.7

TABLE III. VELOCITIES OF COMMON MATERIALS

Material	Velocity (cm/sec. x10 <sup>5</sup> )				Acoustic Impedance (gm/cm <sup>2</sup> -sec)	Wave Length (cm @ 5MHz)	Density (gm/cm <sup>3</sup> )
	VO	VL	VT	VR			
<u>Metals</u>							
Aluminum 2SO	5.10	6.35	3.10	2.90	1.72	0.127	2.71
Aluminum 17 ST	5.08	6.25	3.10	2.79	1.75	0.125	2.80
Beryllium	12.75	12.80	8.71	7.87	2.33	0.256	1.82
Brass (Naval)	3.49	4.43	2.12	1.95	3.61	0.089	8.1
Bronze, Phosphor (5%)	3.43	3.53	2.23	2.01	3.12	0.071	8.86
Copper	3.71	4.66	2.26	1.93	4.18	0.093	8.9
Lead, Pure	1.20	2.16	0.70	0.63	2.46	0.043	11.4
Lead, Antimony (6%)	1.37	2.16	0.81	0.74	2.36	0.043	10.90
Magnesium (Am35)	5.00	5.79	3.10	2.87	1.01	0.156	1.74
Mercury	--	1.42	--	--	1.85	0.028	13.00
Molybdenum	5.45	6.29	3.35	3.11	6.35	0.126	10.09
Nickel	4.79	5.63	2.96	2.64	4.95	0.113	8.8
Inconel (Wrought)	5.08	7.82	3.02	2.79	6.45	0.156	8.25
Monel (Wrought)	4.52	6.02	2.72	1.96	5.31	0.120	8.83
Silver-Nickel (18%)	3.83	4.62	2.32	1.69	4.03	0.092	8.75
Steel	5.17	5.85	3.23	2.79	4.56	0.117	7.8
Stainless 302	4.90	5.66	3.12	3.12	4.55	0.113	8.03
Stainless 410	5.03	7.39	2.99	2.16	5.67	0.148	7.67
Titanium (Ti 150A)	5.08	6.10	3.12	2.79	2.77	0.122	4.54
Tungsten	4.60	5.18	2.87	2.65	9.98	0.104	19.25
<u>Nonmetals</u>							
Air	0.33				0.00033	0.007	0.001
Oil, Transformer	1.38				0.127	0.028	0.92
Plastic (Acrylic Resin)	2.67		1.12		0.32	0.053	1.18
Quartz (Natural)	5.73				1.52	0.115	2.65
Water	1.49				0.149	0.030	1.00
Fused Quartz	5.93		3.75	3.39	1.30	0.119	2.20
Pyrex	5.57		3.44	3.13	1.24	0.111	2.23
Plate Glass	5.77		3.43	3.14	1.45	0.115	2.51
Ice	3.28		1.99		0.32	0.080	1

TABLE IV  
TRIGONOMETRIC SINES OF ANGLES

Angle (Deg)	Sin	Angle (Deg)	Sin	Angle (Deg)	Sin	Angle (Deg)	Sin
0.0	0.0000	24.0	0.4067	48.0	0.7431	72.0	0.9511
0.5	0.0087	24.5	0.4147	48.5	0.7490	72.5	0.9537
1.0	0.0175	25.0	0.4226	49.0	0.7547	73.0	0.9563
1.5	0.0262	25.5	0.4305	49.5	0.7604	73.5	0.9588
2.0	0.0349	26.0	0.4384	50.0	0.7660	74.0	0.9613
2.5	0.0436	26.5	0.4462	50.5	0.7716	74.5	0.9636
3.0	0.0523	27.0	0.4540	51.0	0.7771	75.0	0.9659
3.5	0.0610	27.5	0.4617	51.5	0.7826	75.5	0.9681
4.0	0.0698	28.0	0.4695	52.0	0.7880	76.0	0.9703
4.5	0.0785	28.5	0.4772	52.5	0.7934	76.5	0.9724
5.0	0.0872	29.0	0.4848	53.0	0.7986	77.0	0.9744
5.5	0.0958	29.5	0.4924	53.5	0.8039	77.5	0.9763
6.0	0.1045	30.0	0.5000	54.0	0.8090	78.0	0.9781
6.5	0.1132	30.5	0.5075	54.5	0.8141	78.5	0.9799
7.0	0.1219	31.0	0.5150	55.0	0.8192	79.0	0.9816
7.5	0.1305	31.5	0.5225	55.5	0.8241	79.5	0.9833
8.0	0.1392	32.0	0.5299	56.0	0.8290	80.0	0.9848
8.5	0.1478	32.5	0.5373	56.5	0.8339	80.5	0.9863
9.0	0.1564	33.0	0.5446	57.0	0.8387	81.0	0.9877
9.5	0.1650	33.5	0.5519	57.5	0.8434	81.5	0.9890
10.0	0.1736	34.0	0.5592	58.0	0.8480	82.0	0.9903
10.5	0.1822	34.5	0.5664	58.5	0.8526	82.5	0.9914
11.0	0.1908	35.0	0.5736	59.0	0.8576	83.0	0.9925
11.5	0.1994	35.5	0.5807	59.5	0.8616	83.5	0.9936
12.0	0.2079	36.0	0.5878	60.0	0.8660	84.0	0.9945
12.5	0.2164	36.5	0.5948	60.5	0.8704	84.5	0.9945
13.0	0.2250	37.0	0.6018	61.0	0.8746	85.0	0.9962
13.5	0.2334	37.5	0.6088	61.5	0.8788	85.5	0.9969
14.0	0.2419	38.0	0.6157	62.0	0.8829	86.0	0.9976
14.5	0.2504	38.5	0.6225	62.5	0.8870	86.5	0.9981
15.0	0.2588	39.0	0.6293	63.0	0.8910	87.0	0.9986
15.5	0.2672	39.5	0.6361	63.5	0.8949	87.5	0.9990
16.0	0.2756	40.0	0.6428	64.0	0.8988	88.0	0.9994
16.5	0.2840	40.5	0.6494	64.5	0.9026	88.5	0.9997
17.0	0.2924	41.0	0.6561	65.0	0.9063	89.0	0.9998
17.5	0.3007	41.5	0.6626	65.5	0.9100	89.5	1.0000
18.0	0.3090	42.0	0.6691	66.0	0.9135	90.0	1.0000
18.5	0.3173	42.5	0.6756	66.5	0.9171		
19.0	0.3256	43.0	0.6820	67.0	0.9205		
19.5	0.3338	43.5	0.6884	67.5	0.9239		
20.0	0.3420	44.0	0.6947	68.0	0.9272		
20.5	0.3502	44.5	0.7009	68.5	0.9304		
21.0	0.3584	45.0	0.7071	69.0	0.9336		
21.5	0.3665	45.5	0.7133	69.5	0.9367		
22.0	0.3746	46.0	0.7193	70.0	0.9397		
22.5	0.3827	46.5	0.7254	70.5	0.9426		
23.0	0.3907	47.0	0.7314	71.0	0.9455		
23.5	0.3987	47.5	0.7373	71.5	0.9483		

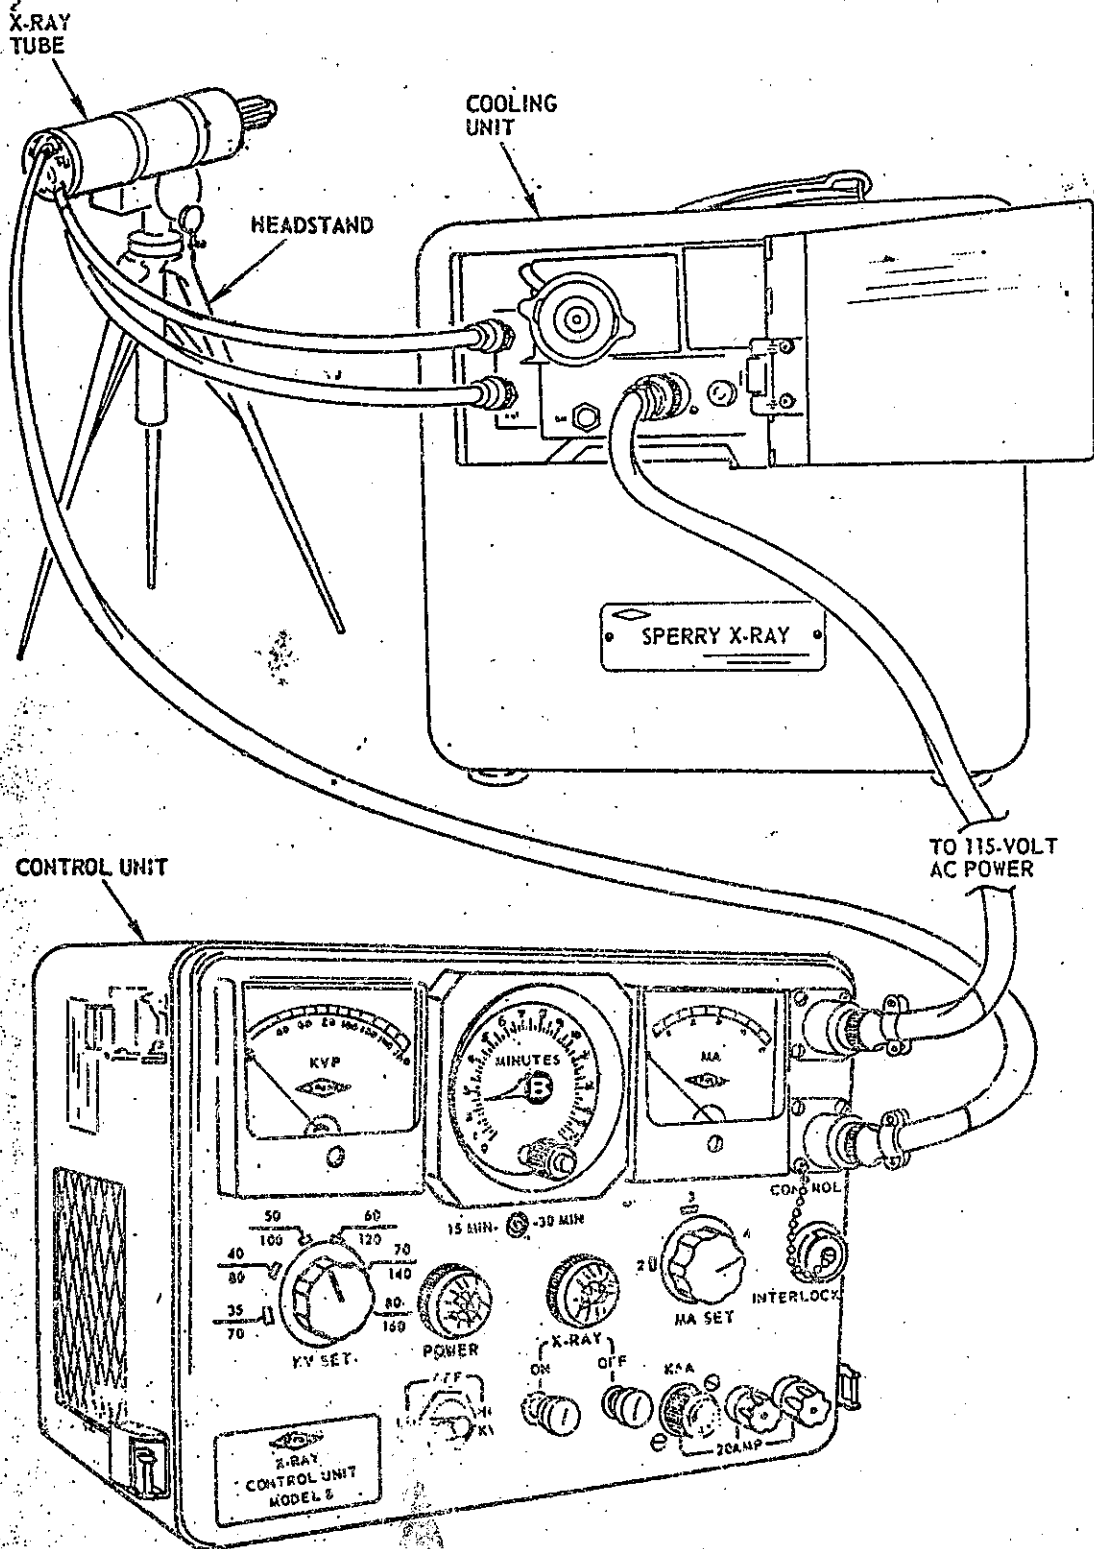

28A-36

Figure 4-1 Radiographic Inspection Basic Components


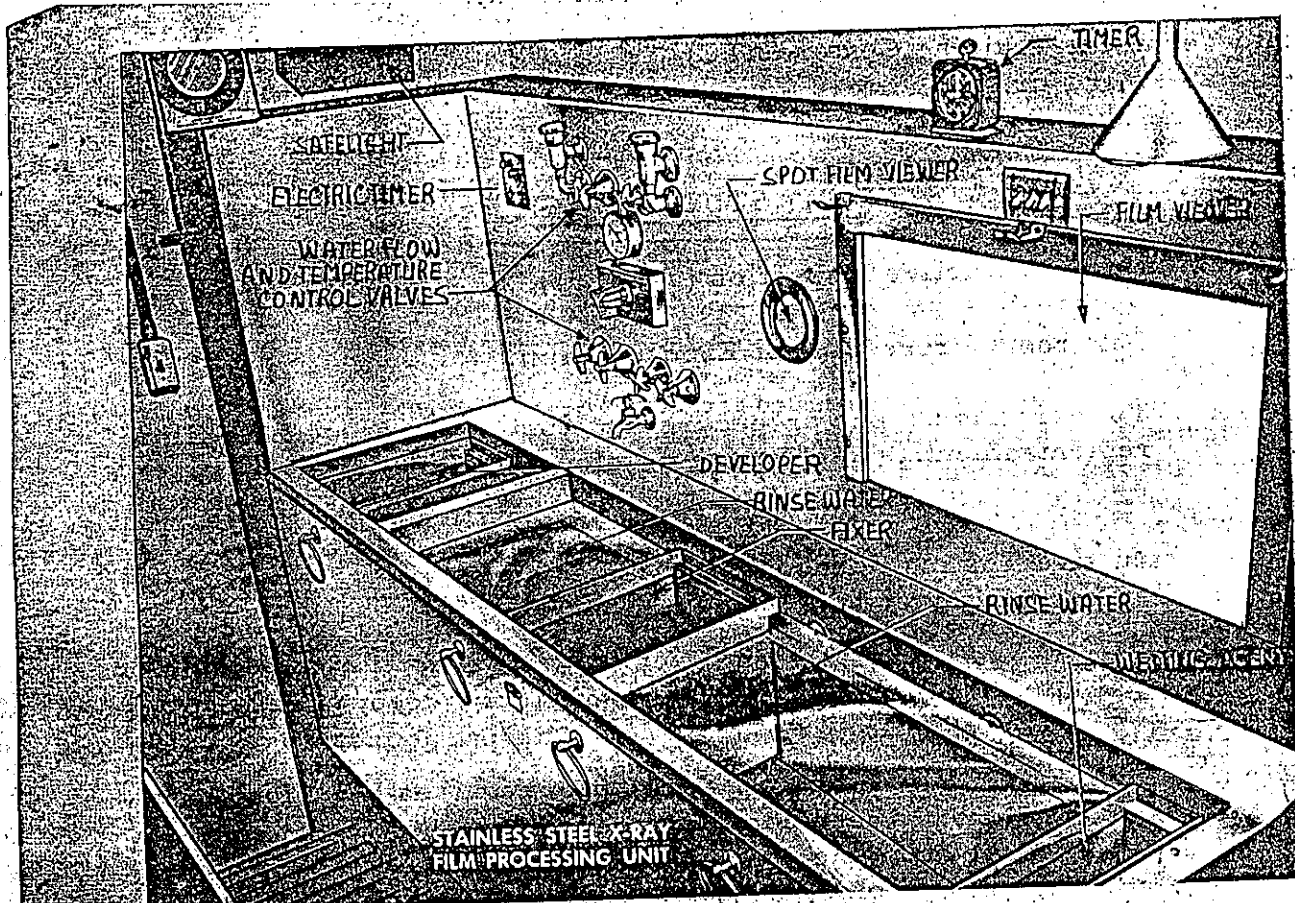


Figure Typical Darkroom Equipment.



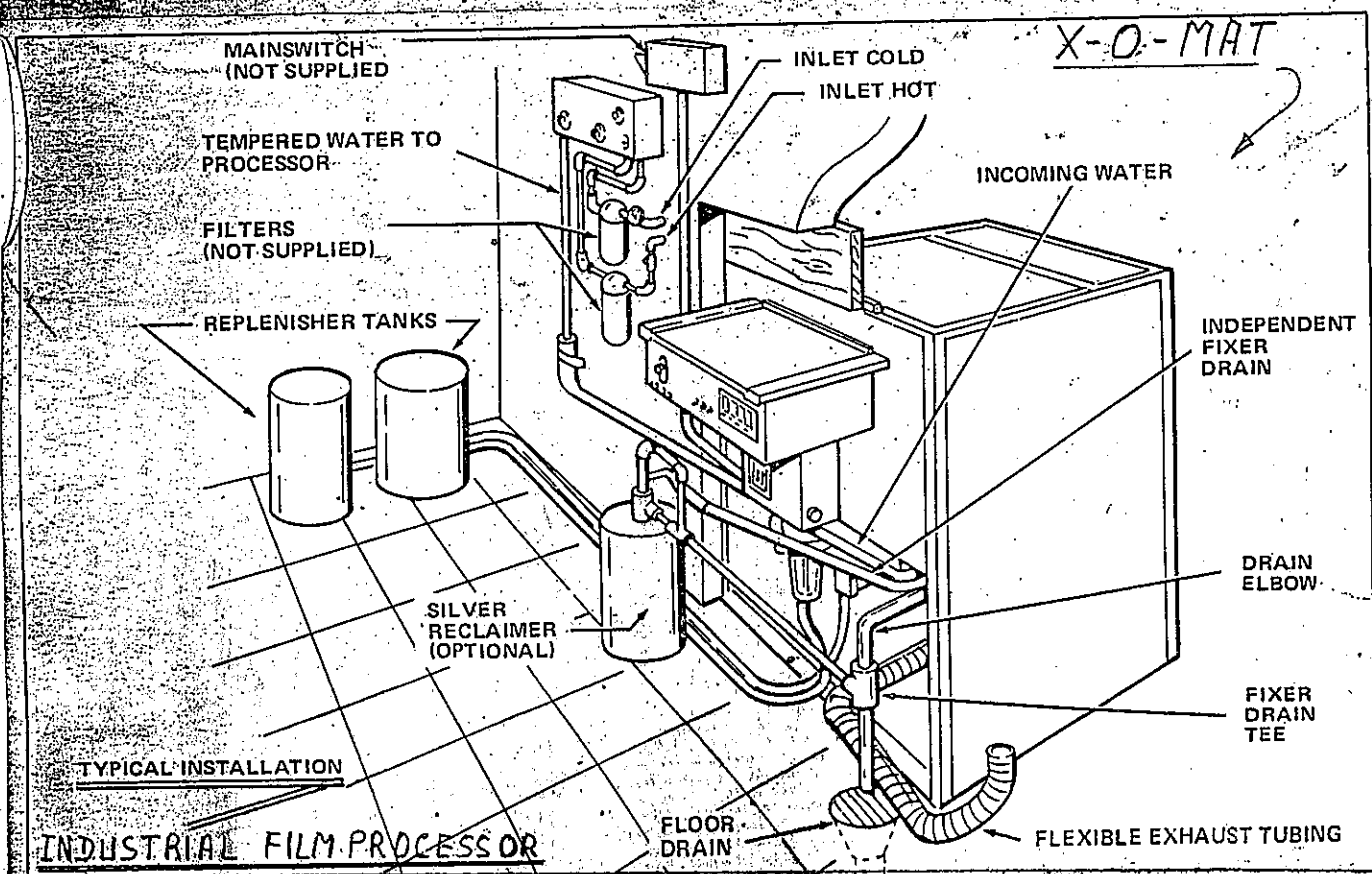

๔.๓ คู่มือกรรมการอ่านฟิล์ม

ฟิล์มภาพถ่ายภาพรวมถึงการตรวจด้วย X - RAY และ GAMMA - RAY ปัจจุบันนี้ : X - RAY


อย่างไรก็ตาม เทคนิคที่อนุญาตให้ใช้ตาม T/A 455 วัสดุ X และวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในการทะลุผ่าน  
วัตถุและระบบท่อต่าง ๆ ได้ จึงถูกนำมาใช้กับวิธีการถ่ายภาพ เพื่อตรวจพบโลหะจากการ  
หล่อ การเชื่อม สิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากโลหะและผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลหะ การตรวจโดยวิธีถ่ายภาพที่  
กล่าววิธีการอื่น ๆ เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการบิดเบือนภาพไว้โดยบังเอิญ ทำให้มอง เห็นภายในของวัตถุ  
ที่นำมาตรวจ ทักษะปฏิบัติในการตรวจโดยวิธีการถ่ายภาพนี้ สามารถทำให้เกิดคุณภาพได้ตามเวลาที่ใช้  
และชนิดของโลหะที่นำมาตรวจทั้งสิ้น

สามารถแสดงให้เห็นถึง เนื้อของโลหะโดยไม่คง เนื้อที่แน่น สิ่งที่เสียหายหรือโลหะที่เสื่อม  
สภาพและยังสามารถใช้จำแนกสิ่งที่ยังยอมรับว่าใช้งานได้ไกลจากสิ่งที่เสื่อมแล้ว โดยใช้มาตราฐานมา  
เปรียบเทียบ

แสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ผลิต กับเนื่องจากการรวมวิธีการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้  
กรรมวิธีการที่ถูกต้อง

แสดงโครงสร้างที่บกพร่อง ความผิดปกติในการประกอบและส่วนประกอบที่มากมายใน เครื่อง  
จักร ทำนองเดียวกันก็สิ่งที่ยังไม่รู้อะไรประกอบที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เหมาะสมทำการพัฒนาให้ดีขึ้น เป็น  
สิ่งที่มีประโยชน์มากในการป้องกันก่อนถึง เวลาการซ่อมบำรุงและวิเคราะห์หาสิ่งที่เสีย

รูปที่ ๒๖ แสดงส่วนสำคัญของการถ่ายภาพ รังสีเอกซ์ เป็นบริเวณเล็ก ๆ ในหลอดรังสี X ซึ่งเป็นแหล่งที่รังสีออกมา รังสีจะถูกส่งเป็นเส้นตรงไปยังชั้นที่เคลือบบางส่วนของรังสีจะทะลุผ่านไป และบางส่วนก็ถูกกักไว้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อโลหะและความหนาตัวอย่าง เช่น ถ้าชั้นที่เคลือบเป็นเหล็ก ท่อนที่มีรอยพูนเนื่องจากฟองอากาศ ผลของรอยนี้ จะทำให้ความหนาของเหล็กที่รังสีจะต้องผ่านลดลงไป ทำให้รังสีผ่านบริเวณนั้นได้มากกว่าบริเวณอื่นของโลหะ จะเกิดจุดดำขึ้นที่ตำแหน่งของรอยพูนบนฟิล์ม เมื่อทำการล้างเสร็จแล้ว ภาพถ่ายก็เป็นภาพเงาชนิดหนึ่ง ส่วนที่ดำกว่าบนฟิล์มก็แสดงว่ารังสีผ่านบริเวณนั้นของชิ้นวัตถุได้มากกว่า และบริเวณที่แสงบางกว่าก็แสดงถึงความสมบูรณ์ของเนื้อสารนั้นถูกต้อง

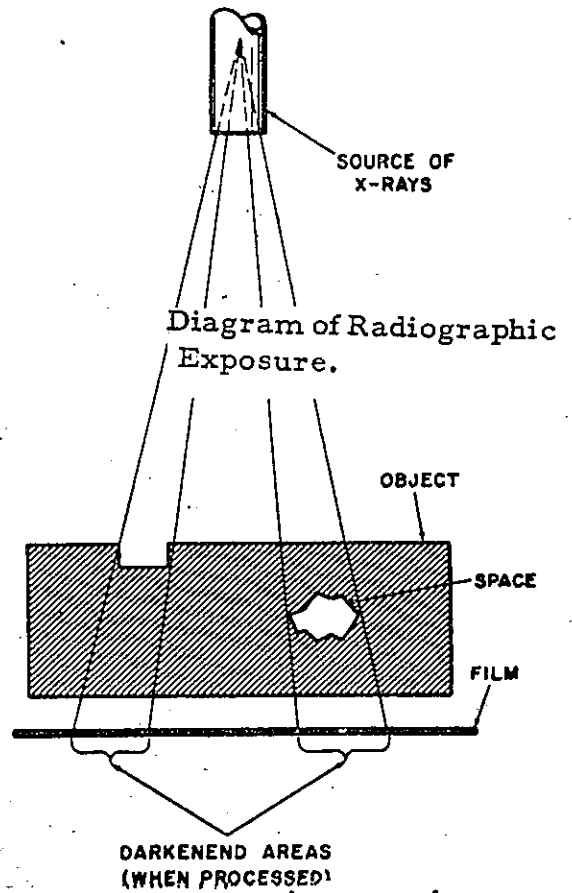

รังสีแกมมาที่มีคุณสมบัติคล้ายกับรังสี X แสดงความคล้ายคลึงและการแตกต่างจากแสงที่มองเห็นได้โดยยาก เปล่า เหมือนกับกับรังสี X แตกต่างจากรังสี X ก็ที่มีแหล่งกำเนิดทางธรรมชาติ รังสีแกมมาถูกส่งออกมาจากภาชนะที่หุ้มเก็บรังสี ( ISOTOPES )

บางครั้งผู้ตรวจไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ามีข้อบกพร่องอยู่ภายในชิ้นงานหรือไม่ ถ้าไม่มีคำสั่งเทคนิคหรือคู่มือการปฏิบัติประกอบตัวอย่าง เช่น ในการตรวจบริเวณผิวจากวิธีการ PENETRANT หรือ MAGNETIC PARTICLE สามารถหาความกว้าง ยาว ของข้อบกพร่องบนผิวได้ง่าย แต่ความลึกหาได้โดยประมาณ ขนาดที่แท้จริงของข้อบกพร่องที่ได้จากการ X - RAY และการตรวจโดยใช้อัลตราโซนิก จะหาได้ไม่สมบูรณ์ แม้ว่าจะใช้เทคนิคที่ดีที่สุดก็ตาม ปัญหาที่ยุ่งยากได้แก่การเข้าถึงข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ทราบถึงความสมบูรณ์ของวัตถุนั้นแล้ว ทำให้ผู้ตรวจยุ่งยากมากที่จะตัดสินว่าชิ้นบกร่องนั้นจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือยัง ใช้การได้หรือไม่ ดังนั้นผู้ตรวจจะต้องมีความชำนาญและมีความรู้ในวิชาการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัตถุ เพื่อให้การตัดสินใจของเขาถูกต้อง ในเมื่อชิ้นงานนั้นไม่มี T.O. หรือ T.O.C. ช่วยในการตัดสิน

การเลือกวิธีการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุ

วิธีการตรวจชิ้นงานด้วยวิธีเหล่านี้หลายอย่าง เช่น สามารถสัมผัสได้ เคลื่อนย้ายได้ ที่มาของ ข้อบกพร่อง เนื้อของชิ้นงาน และความไวที่ต้องการ จากตารางที่ ๒ อาจใช้เป็นข้อแนะนำในการเลือก ใช้วิธีที่ดีที่สุดและข้อจำกัดของวิธีนั้น ๆ

ตัวอย่างการหาว่าวิธีไหนจะทำการตรวจวัสดุที่ปิดผิวปีกส่วนล่างได้ดีที่สุดเพื่อหารอยแตกที่มีอยู่ที่รูนั้น เมื่อสลักปิดถูกถอดออก การตรวจโดยวิธี PENETRANT จะทำให้ได้ความยาวของรอยแตกที่ผิว ส่วนหนึ่งของรอยแตกที่ต่อกับผิวและรู ( รูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ " ) จำเป็นที่เราจะต้อง ตรวจผิวรอยและรูนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเราพบรอยแตกทั้งหมด จึงควรพิจารณาถึงวิธีเหล่านี้ X - RAY EDDY CURRENT ULTRASONIC DYE - PENETRANT

๑. วิธี PENETRANT ไม่เหมาะที่จะใช้เนื่องจากบริเวณนั้นอยู่ข้างในและเครื่องหมาย ที่จะสะท้อนกลับมายังผิวไม่เพียงพอ

๒. X - RAY สามารถนำผลมา เปรียบเทียบกับชิ้นมาตรฐานได้แต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้ตรวจ รุกที่ผิวปีก เพราะมันไม่ไวในการตรวจหารอยแตกเล็ก ๆ ได้ดีเท่ากับ ULTRASONIC หรือ EDDY CURRENT

๓. เมื่อพิจารณาถึง ULTRASONIC เราไม่ควรใช้เนื่องจากว่ามันมีความไวต่อรอย รอยแตกเล็ก ๆ น้อยกว่า EDDY CURRENT และต้องการช่องว่างของหัวจับหัว เครื่องส่ง เพื่อจะให้ได้ความไว สูงสุดในการตรวจบริเวณที่สงสัย

๔. EDDY CURRENT เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะว่าการตรวจทำได้รวดเร็วกับอุปกรณ์ มาตรฐาน และมีความไวสูงสุด

หลักการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ NONDESTRUCTIVE INSPECTION

เป็นความจริงที่ว่า การชำนาญเฉพาะอย่างในวิธีการเหล่านี้ เช่น การชำนาญเฉพาะในการ ถ่ายภาพ จะไม่สามารถทำได้โดยลำพังคนเดียวและทำให้เป็นชำนาญในงาน NDI ได้เลย

วิธีการทุก ๆ แบบของ NDI มีข้อจำกัดที่ข้อดีของมันมากกว่าการตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ ด้ จากตาราง ๒ ผู้ตรวจที่ชำนาญ จะรู้ข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีโดยรู้ว่าวิธีไหน เป็นวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะ ที่จะใช้กับงานแต่ละชนิดมากที่สุด

Type	MAGNETIC PARTICLE	PENETRANT	ULTRASONIC	EDDY CURRENT	X-RAY	BOROSCOPE
When to Use	suitable for the detection of surface or subsurface flaws, cracks, porosity, nonmetallic inclusions and weld defects	used to locate surface cracks, porosity, laps, cold shuts, lack of weld bond, fatigue and grinding cracks	PULSE-ECHO used to find internal defects, cracks, lack of bond, laminations, inclusions porosity, grain structure, RESONANCE used primarily for thickness gaging & laminar flaws	In checking for: variation in wall thickness longitudinal seams or cracks pits, porosity, metal analysis, lack of bond & thickness of coatings	detection of internal flaws & defects weld flaw detection cracks, seams, porosity, holes & inclusions, checking assemblies, lack of bond & thickness variations	inspecting internal areas in usually inaccessible areas for surface discontinuities
Where to Use	used on all types of ferromagnetic materials tubing, piping any size, shape, composition or state of heat-treatment & in service testing for fatigue cracks	used on all metals, ceramics, castings, forgings, machined parts, cutting tools & field inspection	used on all metals and hard non-metallic materials sheets, tube, rod, forgings, castings, field and production testing. In service part testing, aircraft & marine inspection	production testing tubing & bar stock, parts of uniform geometry, flat stock or sheet, wire testing, welded tubing & used on all metals	forgings, castings, tubing, formed metal parts, welded vessels, field testing of welds, corrosion surveys & assemblies	Used on assembled parts, internal surfaces in small intricate parts, tubing, wing spars and struts. Inspect jet engine blades
Why to Use	simple in principle, easy to perform, portable for field testing, fast for production testing, method is positive & cost is economical	simple to apply accurate, fast, low initial cost & per test cost easy to interpret results, no elaborate setup required	fast & dependable, easy to operate, lends itself to automation, results of test known, relatively portable, highly accurate & high sensitivity	high speed tests, no-contact, automatic sorting, no special skill required of operator	provides permanent record on film, better on thin sections, often higher sensitivity, fluoroscopy techniques available & adjustable energy level	detect surface pitting, corrosion, scaling, cracks
Limitations	parts must be magnetic, requires demagnetizing after tests, power source is required & parts must be cleaned prior to finishing	limited to surface defects & cleanliness required	requires contact or immersion of part to be tested & interpretation of defects requires training	possible to get false indications from many variables, accuracy limitations	higher initial cost, power source required, radiation hazard & trained technicians required	accessibility, only surface discontinuities may be found, eye fatigue determines accuracy, time consuming

Table 1. Methods and Applications of Nondestructive Inspection.

RADIOGRAPHIC INSPECTION

การตรวจด้วยวิธี RADIOGRAPHIC เป็นการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นวัสดุที่ใช้กำลังของ X - RAYS ( หรือ GAMMA - RAYS ) แทรกผ่านลงไปในเนื้อชิ้นงานแล้วบันทึกไว้ด้วยฟิล์มภาพถ่ายฟิล์มของเอกเรย์เคลือบไวด้วย EMULSION ที่มีความไวต่อรังสีเอกซ์ เรย์และต่อแสง ในการถ่ายภาพฟิล์มจะถูกยึดไว้กับกระดาษชุบกับจุกดำ เนกเรจิส เมื่อฟิล์มได้รับรังสีก็จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็น ขึ้นบนผิวที่ฉายไว้ บริเวณที่ถูกรังสีจะกลับเป็นสีดำเมื่อล้างในน้ำยา DEVELOPER ที่ก็จะเกิดสีที่ขาวหรืออ่อนขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับว่าได้รับรังสีมากหรือน้อยและ เวลาที่ใช้ทำ DEVELOPING หลังจากทำ DEVELOPEMENT แล้ว ฟิล์มจะถูกล้างในถังพิเศษ เพื่อหยุดการ DEVELOPMENT แล้วนำไปจุ่มในถัง FIXER เพื่อล้างบริเวณส่วนที่ไม่ได้รับรังสีออกให้หมด แล้วล้าง FIXER ออกให้หมดด้วยน้ำเปล่า ในขณะที่ปฏิบัติงานก็มักจะปรากฏเงาภาพของสิ่งที่ถูกถ่ายไว้ ส่วนที่ต่ำกว่า เมื่อล้างแล้วแสดงถึงบริเวณที่บางกว่าของชิ้นงานหรือบริเวณที่ช่องว่างหรือรอยร้าวที่ต่าง ๆ การที่ความชัดที่ถ่ายใช้การ เปรียบเทียบจากสภาพธรรมชาติของชิ้นงานอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการตรวจด้วยวิธีนี้แสดงไว้ในรูป ๒๔

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ RADIOGRAPHIC

- ๑. ชนิดของเครื่อง X - RAY
- ๒. ชิ้นงานที่นำมาถ่ายภาพ
  - ๒.๑ ความหนาแน่นของ เนื้อชิ้นงาน
  - ๒.๒ ความหนาของ เนื้อชิ้นงาน
  - ๒.๓ รูปร่างและขนาดของ เนื้อชิ้นงาน
  - ๒.๔ ชนิดของรอยร้าวที่ท้อง การตรวจ
  - ๒.๕ ตำแหน่งที่เกิดรอยร้าว
- ๓. การถ่ายภาพ
  - ๓.๑ ระยะระหว่างจุกดำ เนกเรจิสถึงฟิล์ม
  - ๓.๒ ระยะระหว่างชิ้นงานถึงฟิล์ม
  - ๓.๓ มุมการถ่ายภาพ
  - ๓.๔ KELOVOLTAGE
  - ๓.๕ กระแสไฟฟ้าให้กับ X - RAY TUBE
  - ๓.๖ เวลาที่ใช้รังสี
  - ๓.๗ พื้นที่ที่รังสีปกคลุมไว้
  - ๓.๘ การใช้ LEAD SCREEN หรือ LEAD PACK FILM ( เมื่อใช้ KILOVOLTS เกิน ๓๐๐ )
  - ๓.๙ การใช้ PENETRATORS เมื่อต้องการความละเอียด
- ๔. ฟิล์ม
  - ๔.๑ ชนิดของฟิล์ม
  - ๔.๒ การล้างฟิล์ม

การตรวจด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี

( RADIO GRAPHIC INSPECTION )


ในปี ๑๘๙๕ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ ROENTGEN ได้ทำการทดลองหลอดคาโทด หลังจากการทดลองได้พบว่าหลอดสูญญากาศ ที่ผลิตแสงคาโทด ( CATHODE RAY ) ให้แสงบางอย่างทำให้เกิดการเรืองแสงจากสารเคมีที่เคลือบแผ่นกระดาษวางอยู่ใกล้ ๆ หลังจากได้ทำการค้นคว้าต่อมา พบว่าเป็นแสงที่มองไม่เห็น เรียกว่ารังสี เอกซ์ ซึ่งมีความสามารถ ทะลุผ่านกระดาษ ไม้ รางกาย และฉนวนโลหะอื่น ๆ เราได้ศึกษาต่อไปและพบว่า รังสีเอกซ์ สามารถทำปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกับแสง และมันยังถ่ายภาพลงบนแผ่นฟิล์มได้อีกด้วย

หลังจากการค้นพบของ ROENTGEN นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้เริ่มศึกษาเรื่อง รังสีเอกซ์ และต่อมาการถ่ายภาพด้วยรังสี กับชิ้นวัสดุก็ได้แพร่หลายซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า RADIOGRAPHY

ในปี ๑๘๙๘ คูรี ( THE CURIES ) ค้นพบว่า RADIUM เป็นธาตุกัมมันตรังสี RADIO ACTIVE MATERIAL รังสีที่เปล่งออกมาจาก เรเดียมเรียกว่ารังสีแกมมา ( GAMMA RAYS ) ในระหว่างนั้น ยังไม่มีผู้ใดนำรังสีแกมมา มาใช้ประโยชน์ จนกระทั่งปี ๑๙๒๐ จึงได้เริ่มนำเรเดียม มาใช้ในทางถ่ายภาพด้วยรังสี

๑. วิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี ( THE PROCESS OF RADIO GRAPHY )

การถ่ายภาพด้วยรังสีเป็นวิธีการตรวจวัสดุโดยใช้ ความสามารถทะลุผ่านของรังสีเอกซ์ หรือ รังสีแกมมา ทำให้ตรวจสภาพภายในวัสดุ ส่วนประกอบภายในสภาพโครงสร้างที่ประกอบอยู่ภายใน เช่น โครงสร้างปีก เป็นต้น การตรวจด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นการตรวจด้วยวิธีไม่ทำลาย อีกวิธีหนึ่งในการตรวจด้วยวิธีไม่ทำลายอีกหลายวิธี

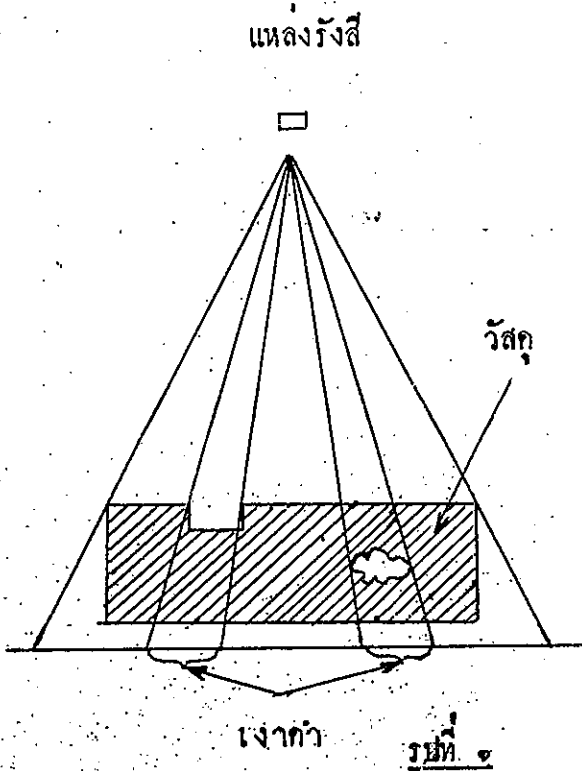

เมื่อรังสีผ่านวัสดุมันจะถูกกุกกิบตามสภาพความหนาแน่นของวัสดุ รังสีที่ทะลุผ่านวัสดุมาได้ มีความเข้มไม่เท่ากัน ส่วนหนารังสีผ่านได้น้อย ส่วนบาง รังสีผ่านได้มาก เมื่อนำฟิล์มไว้นั้นหลังชิ้นวัสดุนั้น รังสีจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีเคลือบฟิล์ม ( EMULSION ) ตามความมากน้อย ฟิล์มเอกซ์เรย์ ก็เหมือนกับฟิล์มถ่ายรูปคือ ส่วนที่ถูกรังสีหรือ แสงมากจะดำ ส่วนที่ไม่ถูกรังสีหรือแสงจะใสเงาภาพของวัสดุที่รังสีผ่าน ตกกระทบมายังฟิล์ม มีรูปร่างลักษณะตามวัสดุนั้นในวิวิโควิวหนึ่ง

ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะทางเลขา ในขณะที่ทำการฉายด้วยรังสี ต้องกำหนด ตำแหน่ง เช่น ระยะห่างระหว่าง แหล่งรังสีกับวัสดุ ระยะห่างระหว่างวัสดุกับฟิล์มเอกซเรย์ มุมของรังสีที่ตกกระทบชิ้นงาน และมุมของแผ่นฟิล์ม กับชิ้นงาน

ฟิล์มเอกซเรย์ที่ผ่านการล้างเรียบร้อยแล้ว จึงจะมีภาพปรากฏ ระดับความเข้ม ( DENSITY ) บนแผ่นฟิล์ม จะแสดงให้เห็นถึงสภาพภายใน และรูปร่างของวัสดุชิ้น รอยแตกร้าว และสภาพพุนภายในจะ เห็นเป็นรอยเข้มกว่าบริเวณเดียวกันที่ปรากฏในฟิล์มเอกซเรย์ ส่วนวัสดุแปลกปลอมหรือสิ่งเจือปนที่มีความหนาแน่นกว่า จะเห็นเป็นรอย จางหรือจุกใส

๒. ขั้นตอนการตรวจ ( SEQUENCE OF INSPECTION )

การตรวจด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีมี ๓ ขั้นตอนคือ

- ๒.๑ การถ่ายภาพด้วยรังสี ( RADIO GRAPHY )
- ๒.๒ การล้างฟิล์ม ( FILM - PROCESSING )
- ๒.๓ การตรวจหรือการอ่านฟิล์ม ( FILM INTERRETATION )

๓. ข้อดี ข้อเสีย การตรวจแบบไม่ทำลายวิธีหนึ่ง มีข้อดี ข้อเสีย แยกต่างกันไป ไม่สามารถ กล่าวได้ว่า วิธีถ่ายภาพด้วยรังสีจะดีกว่าวิธีอื่นหรือวิธีทำอำนาจแม่เหล็กหรืออื่น ๆ

๓.๑ ข้อดี

- ๑. ไม่ต้องทำความสะอาดชิ้นงาน
- ๒. สามารถตรวจหารอยตำหนิในชิ้นงานทั้งหมด และโครงสร้างภายใน
- ๓. สามารถบันทึกภาพไว้ได้นาน ( จะเก็บฟิล์มไว้นาน ๘ ปี )

๓.๒ ข้อเสีย

- ๑. เครื่องมือและฟิล์มราคาแพง มีความสิ้นเปลืองสูง
- ๒. เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
- ๓. พหุ. ต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
- ๔. ไม่สามารถตรวจหารอยตำหนิที่ค้ำฉากกับแนวรังสี
- ๕. ไม่สามารถตรวจหารอยตำหนิเล็ก ๆ ในชิ้นงานขนาดใหญ่ได้

๔. การถ่ายภาพด้วยรังสี ( RADIOGRAPHY )

การถ่ายภาพด้วยรังสีเป็นขั้นแรกในขั้นตอนการตรวจด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีซึ่งจะต้อง

พิจารณาถึง

๔.๑ ชนิดของรังสี รังสีที่นำมาใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสีสามารถแบ่งตามแหล่งกำเนิด

ได้ ๒ ชนิด คือ

- ๑. วัสดุกัมมันตรังสี ( RADIOACTIVE MATERIAL ) เป็นธาตุที่เปล่งรังสีออกมา

ได้เองอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของธาตุหรือในสถานที่ไม่คงตัวไปสู่สภาวะคงตัว ( UNSTABLE STATE TO STABLE STATE ) วัสดุกัมมันตรังสี มีทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ยูเรเนียม, เรเดียม

และที่ผลิตได้จากเตาปฏิกรณ์ปรมาณู คือ RADIO ISOTOPE ต่าง ๆ เช่น COBALT 60 IRIDIUM 192 CESIUM 137 เป็นต้น

ธาตุกัมมันตรังสีจะแพร่กระจายรังสีพร้อมกัน ๓ ชนิด คือ เบตา (B) รังสีอัลฟา (α) และรังสีแกมมา (γ) รังสีเบตาและอัลฟา มีลักษณะเป็นอนุภาค ( PARTICLES ) ส่วนรังสีแกมมามีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายกับรังสีเอ็กซ์ ในกระบวนการรังสีที่ได้อาจจากธาตุกัมมันตรังสีนั้น รังสีแกมมามีพลังงานสูงและนำมาใช้ในกิจการ

ถ่ายภาพด้วยรังสีเหมือนกับรังสีเอ็กซ์


ตารางที่ ๑

ชนิดและคุณลักษณะของแหล่งรังสีแกมมาที่ใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสี

ISOTOPE	SYMBOL	HALF- LIFE	GAMMA ENERGIES	EMISSIVITY R/C HR	SPECIFIC ACTIVITY C/GR-AM
RADIUM-226	Ra - 226	1620 YEARS	1.6	9.0	1
COBALT-60	CD - 60	5.3 YEARS	1.3	14.4	UP TO 15
IRIDIUM-192	Ir - 192	75 DAYS	0.4	5.9	UP TO 75
CESIUM-137	CS - 137	30 YEARS	0.66	4.2	UP TO 5

๒. รังสีเอ็กซ์ ( X - RAYS ) มีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายกับแสงสว่าง แสงอุลตราไวโอเล็ต คลื่นอินฟราเรด คลื่นวิทยุ รังสีแกมมา และรังสีคอสมิก ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาอยู่ในกลุ่มหรือช่วงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTRO MAGNETIC SPECTRUM) ลักษณะที่แท้จริงตามธรรมชาติของรังสีเอ็กซ์ยังไม่เป็นข้อยุติ พวกแรกว่ารังสีเอ็กซ์ เป็นคลื่นพลังงานที่ต่อเนื่องกัน อีกพวกหนึ่งว่ามีลักษณะเป็นกลุ่มพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องกัน (QUANTUM) ทฤษฎีทั้งสองถือได้ว่าเป็นแนวความคิดที่ดี จึงไม่ควรปฏิเสธเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง

ANGSTROM UNITS

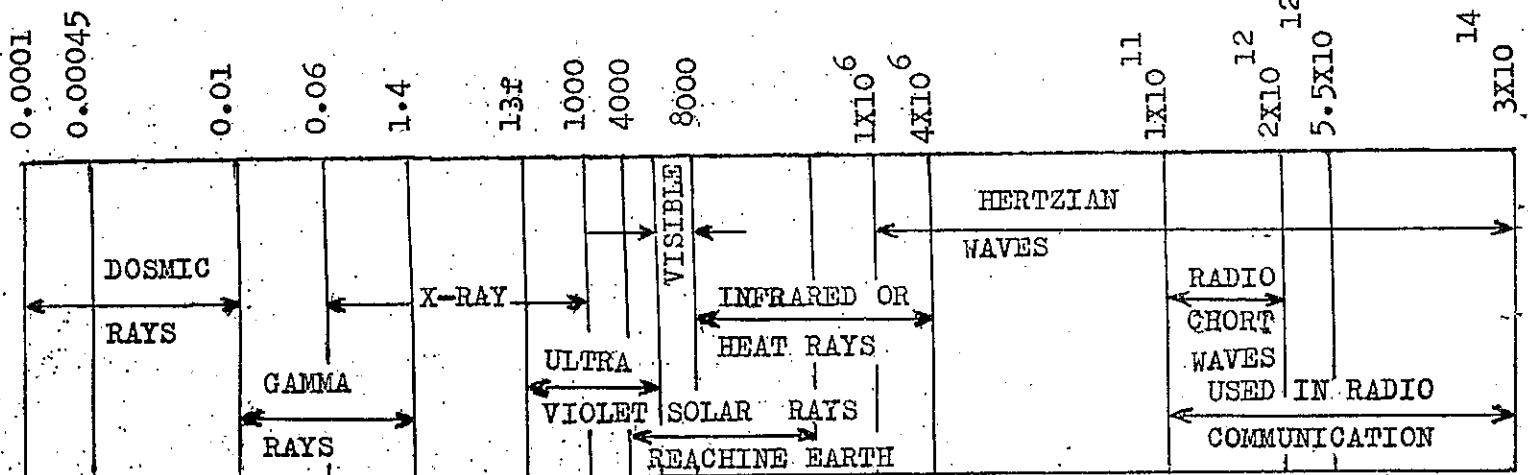




ตารางที่ ๒ ELECTRO MAGNETIC SPECTRUM

จากตารางที่ ๒ จะเห็นว่ารังสีเอกซ์ มีความยาวคลื่นระหว่าง  $0.06\text{A}^{\circ} - 1000\text{A}^{\circ}$ , ( $1\text{A}^{\circ} = 10^{-8}\text{CM}$ )  
รังสีเอกซ์ แตกต่างจากแสงและคลื่นต่าง ๆ ตรงที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า ซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวง  
ถ้าความยาวคลื่นสั้นจะให้อำนาจทะลุทะลวงสูง แต่ในทางกลับกัน ถ้าความยาวคลื่นยาวจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำ  
ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์อาจเป็นเพียง  $\frac{1}{100,000}$  หรือน้อยกว่าความยาวคลื่นของแสงเท่านั้น

ก. การเกิดรังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์เกิดจากอิเล็กตรอนพุ่งชนวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงด้วยความเร็วสูง

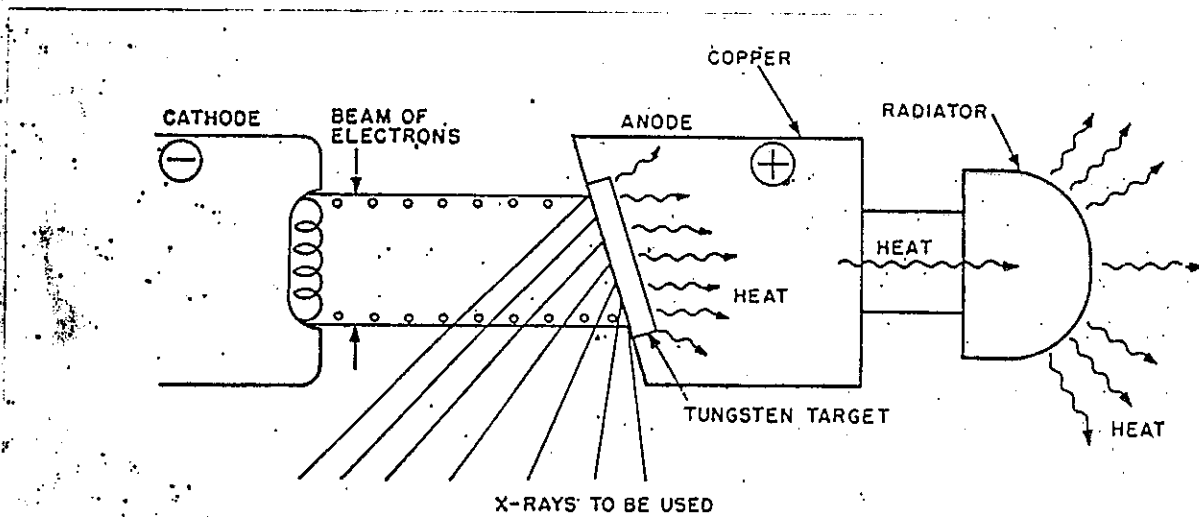

รูปที่ ๒ หลอดเอกซ์เรย์

... ดังรูปที่ ๒ หลอดเอกซ์เรย์เป็นหลอดแก้วสูญอากาศเพื่อป้องกันการ OXIDIZATION ของไส้หลอด และทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนตัวได้ง่าย ที่หัวหลอดประกอบด้วยขั้วบวก (ANODE) และขั้วลบ (CATHODE) ที่ขั้วบวกมี TARGET ประกอบติดอยู่และมีช่องระบายความร้อน ขั้วลบเป็นที่ติดตั้งไส้หลอด (FILAMENT) และมี FOCUSINGCUP ครอบอยู่ด้วย การทำงานของหลอดเอกซ์เรย์พอจะอธิบายเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้


๑. ขั้วลบเป็นแหล่งเกิดอิเล็กตรอน อันเนื่องมาจากการป้อนกระแสไฟ (MILLIAMPERE) เข้าไปยังไส้หลอด เมื่อไส้หลอดซึ่งทำจาก TUNGSTEN ได้รับความร้อนจะทำให้อิเล็กตรอนในปริมาณของธาตุ TUNGSTEN หนีออกมาเป็นอิสระอยู่รอบ ๆ ไส้หลอดเรียกว่า THERMIONIC EMISSION ปริมาณของอิเล็กตรอนสามารถควบคุมได้โดยปริมาณของกระแสไฟเป็นมิลลิแอม

๒. เมื่อทำให้เกิดความต่างศักย์ขึ้นระหว่างขั้วบวกและขั้วลบโดยให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า (VOLTAGE) เกิดขึ้นที่ขั้วทั้งสอง จะทำให้อิเล็กตรอนถูกบังคับให้เคลื่อนตัวจากขั้วลบไปยังขั้วบวก ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูง โดยทั่วไปรังสีเอกซ์จะเกิดขึ้นเมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าอย่างต่ำประมาณ 50 KV.


๓. FOCUSING CUP ทำหน้าที่บังคับให้ลำอิเล็กตรอนเคลื่อนตัวในทิศทางที่ต้องการ

๔. TARGET ประกอบติดอยู่ที่ขั้วบวก ส่วนมากทำจาก TUNGSTEN สาเหตุที่ใช้ TUNGSTEN เพราะว่าเป็นธาตุที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งผลิตรังสีได้มากและคุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือ ทนความร้อนสูง เมื่ออิเล็กตรอนพุ่งชน

TARGET ภายความเร็วสูงจะเกิดปฏิกิริยาที่ประมาณของ TUNGSTEN และแปลงพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอ็กซ์ ปฏิกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับประมาณของ TUNGSTEN มี ๒ ระดับคือ ถ้าความเร็วของอิเล็กตรอนต่ำ (KV ต่ำ) อิเล็กตรอนที่พุ่งชนจะทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนของประมาณในธาตุ ดังรูปที่ ๓

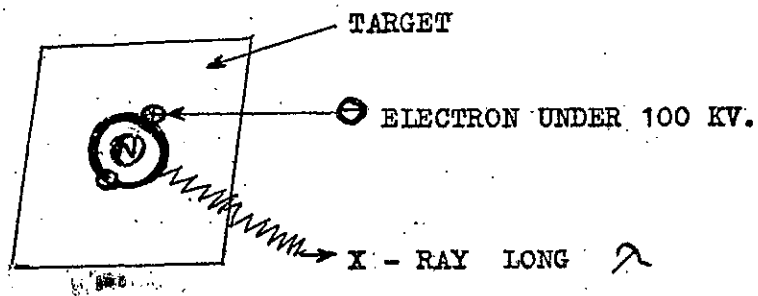

รูปที่ ๓ แสดงถึงการพุ่งชนระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อ KV. ต่ำกว่า 100 KV. รังสีเอ็กซ์ที่ได้จะมีกำลังต่ำและมีความยาวคลื่นยาวในอีกระดับหนึ่ง ถ้าอิเล็กตรอนที่พุ่งชนมีความเร็วสูงมันจะทำปฏิกิริยากับ NUCLEAR FIELD ของประมาณของธาตุดังรูปที่ ๔ ปฏิกิริยาแบบนี้จะเกิดขึ้น เมื่อ KV. สูงกว่า 100 KV. รังสีเอ็กซ์ที่ได้จะมีกำลังสูงและมีความยาวคลื่นสั้น

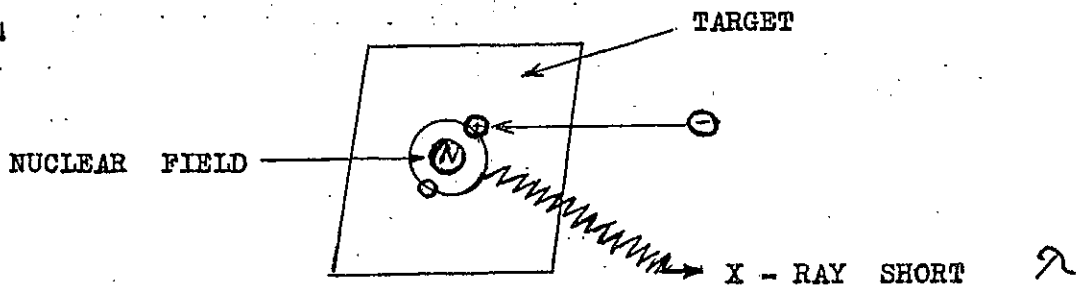

รูปที่ ๔ แสดงถึงการพุ่งชนระหว่างอิเล็กตรอนกับ NUCLEAR FIELD

๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรังสีกับชิ้นงาน ความสามารถทะลุผ่านของรังสีในชิ้นงานขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและความหนาของชิ้นงาน ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นมากหรือมีความหนามากต้องใช้รังสีที่มีพลังงานมาก พลังงานของรังสีแสดงไ้ด้วย KBV. หรือ MEV. ดังตารางที่ ๓ และ ๔ แสดงถึงพลังงานรังสีเอ็กซ์กับความหนาของเหล็ก และพลังงานของธาตุกับมันตรังสีกับความหนาของเหล็ก ตามลำดับ

ตารางที่ ๓ รังสีเอกซ์กับความหนาของชั้นงาน

MAXIMUM TUBE VOLTAGE, KVP (KEV)	STEEL EQUIVALANT THICKNESS, INCHES
150	UP TO 1 1/2
250	UP TO 3
400	UP TO 4
1,000	UP TO 6
2,000	UP TO 8
24,000	UP TO 20

ตารางที่ ๔ รังสีแกมมากับความหนาของชั้นงาน

ISOTOPE	MEV.	STEEL EQUIVALANT THICKNESS INCHES	
		MINIMUM	MAXIMUM
CO - 60	1.17 AND 1.33	1 1/2	7
CS - 137	0.66	3 1/2	3 1/2
IR - 192	0.4	3	3
TM - 170	-	-	3/8

๔๓. ฟิล์มเอกซ์เรย์ที่ใช้

ฟิล์มเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกิจการตรวจท้าวชีวิตด้วยภาพท้าวรังสี คุณภาพของเอกซ์เรย์จะดีหรือเลวเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับฟิล์มด้วย ฟิล์มผลิตขึ้นมาจากหลาย ๆ บริษัทซึ่งก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป การเรียนรู้คุณสมบัติของฟิล์มแต่ละชนิดแต่ละบริษัทเป็นอย่างดีก็จะช่วยให้การถ่ายภาพท้าวรังสีมีคุณภาพที่ดีด้วย

๔.๓.๑ ลักษณะของฟิล์มเอกซ์เรย์ แผ่นฟิล์มทำจากแผ่นพลาสติกบางโปร่งใสสามารถมิดท้าวได้ มีสารเคมีเคลือบแผ่นฟิล์มก้านหนึ่ง ก้านใดหรือทั้งสองก้านมีลักษณะเป็น GELATIN เรียกว่า EMULSION ส่วนผสมหลักของ EMULSION ได้แก่ SILVER BROMIDE หรือ SILVER HALIDE ความหนาของ EMULSION ประมาณ ๐.๐๐๑

๔.๓.๒ ของบรรจุฟิล์ม

ถ้าฟิล์มถูกแสงจะทำให้เสียได้ ฉะนั้นจึงต้องบรรจุในซองที่ทึบแสง แคชเมอให้รังสีผ่านได้ง่าย ลักษณะของบรรจุฟิล์มมีดังนี้

๑. ของแบบแข็ง (CASSETTE) เมื่อจะนำฟิล์มไปด้วยภาพคล้ายรังสี จะต้อง  
ประจุฟิล์มกับของแบบแข็ง ของอะแดปในท้องมือ

๒. ของแบบอ่อน (FLEXIBLE HOLDER) ทำด้วยพลาสติกสีค่า สามารถอ่อน  
ตัวได้ การใช้งานเหมือนกับของแข็ง

๓. ของแบบบรรจุเสร็จ (SELF CONTAIN) ของแบบนี้ทำด้วยกระดาษทึบแสง  
ประกอบเสร็จมาจากโรงงานผลิต บางชนิดมี SCREEN ประกอบมาด้วย ซึ่งเรียกกันว่า

- READY PACK ( มีแถบฉีกสีฟ้า )

- LEAD PACK ( มีแถบฉีกสีแดง ) ภายในช่องมี LEAD SCREEN

ประกอบมาด้วย

๔.๓.๓ คุณสมบัติของฟิล์ม

๑. SPEED ความไวต่อแสงหรือรังสี

๒. CONTRAST ความคมชัด

๓. GRAIN SIZE คือขนาดของผง SILVER BROMIDE ที่ผสมใน EMULSION

๔.๓.๔ ความสัมพันธ์ระหว่าง SPEED, CONTRAST และ GRAIN SIZE

Speed	Contrast	Grain Size
ต่ำ	สูง	ละเอียด
สูง	ต่ำ	หยาบ

๔.๓.๕ การแบ่ง CLASS ของ FILM X - RAY

๑. EXTRA FINE GRAIN ใ้แก่ฟิล์มที่มี SPEED ต่ำและให้ CONTRAST  
สูง เช่น KODAK M, DUPONT 55 และ AGFA D 4 เหมาะสำหรับถ่ายโลหะเบา เช่น AL, MG.

๒. FINE GRAIN ใ้แก่ฟิล์มที่มี SPEED ปานกลาง ให้ CONTRAST  
ต่ำกว่า CLASS I เหมาะสำหรับถ่ายเหล็ก เช่น KODAK AA, DUPONT 75, AGFA D 7

๓. COARSE GRAIN ใ้แก่ฟิล์มที่มี SPEED สูง ให้ CONTRAST ต่ำ  
เหมาะสำหรับถ่ายโลหะที่มีความหนาแน่นสูงและมีความหนามาก ๆ เช่น KODAK F, DUPONT, AGFA D10

๔.๓.๖ การเก็บรักษาฟิล์ม ควรเก็บที่อุณหภูมิ 65°-75° F ความชื้นไม่เกิน ๕๐ %  
ควรวางฟิล์มในตำแหน่งตั้งเอาสันลง เพื่อป้องกัน PRESSURE MARK เนื่องจากฟิล์มซ้อนกัน

๔.๓.๗ การล้างฟิล์ม เป็นขั้นตอนที่ ๒ ของการตรวจด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี รังสีและแสงจะทำปฏิกิริยาในลักษณะ IONIZATION กับ SILVER BROMIDE ที่ผสมอยู่ใน EMULSION ที่เคลือบแผ่นฟิล์ม ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติทางเคมีเปลี่ยนแปลงไป ปฏิกิริยาทั้งกล่าวยังไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าฟิล์มไปล้าง ส่วนที่ถูกแสงหรือรังสีมากจะมีสีเทาๆ ส่วนที่ถูกรังสีน้อยจะจางลง เมื่อผ่านการล้างเรียบร้อยแล้ว การล้างฟิล์มทำได้ ๒ แบบ คือ ล้างด้วยมือและล้างด้วยเครื่อง ล้างฟิล์มอัตโนมัติ การล้างฟิล์มด้วยมือมี ๕ ขั้นตอนคือ

- ๑. DEVELOPING                      ๒. STOP DEVELOPING                      ๓. FIXING
- ๔. WASHING                              ๕. DRYING


ส่วนการล้างด้วยเครื่องอัตโนมัติ ไม่มีขั้นตอนที่ ๒

๔.๓.๘ การอ่านฟิล์ม คือการเปรียบเทียบความเข้ม ( DENSITY ) บนแผ่นฟิล์มด้วยสายตา เครื่องหมาย ( INDICATION ) เป็นจุดที่อาจแสดงถึงการบกพร่องหรือสภาพทุกอย่างในเนื้อวัสดุ เครื่องหมายที่เป็นเส้นดำ อาจแสดงถึงรอยแตก ร้าวหรือรอยขีดข่วน ส่วนเครื่องหมายที่เป็นจุดจางใส อาจแสดงถึงสิ่งเจือปนหรือวัสดุแปลกปลอม

๔.๔ ลักษณะทางเรขาคณิตในขณะถ่ายภาพด้วยรังสี ( GEOMETRIC PRINCIPLES )

ลักษณะทางเรขาคณิตในขณะถ่ายภาพด้วยรังสี ได้แก่ ระยะทางจาก แหล่งรังสีถึงฟิล์มขนาดความโตของแหล่งรังสี ขนาดของชิ้นงานและรูปร่างระยะทางจากชิ้นงานถึงฟิล์มมุมการถ่ายภาพและการคำนวณปริมาณรังสี ลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีผลโดยตรงต่อความคมชัดของฟิล์ม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจถึงสำคัญต่อไปนี้

๔.๔.๑ ขนาดของแหล่งรังสี แหล่งรังสีขนาดเล็กจะให้ความคมชัดของภาพที่ปรากฏบนฟิล์ม ใกล้เคียงกับแหล่งรังสีขนาดใหญ่ ทั้งรูปที่ ๕ เเงภาพที่ไม่คมชัดจะเกิดบริเวณขอบ ๆ ของเงภาพที่แท้จริง

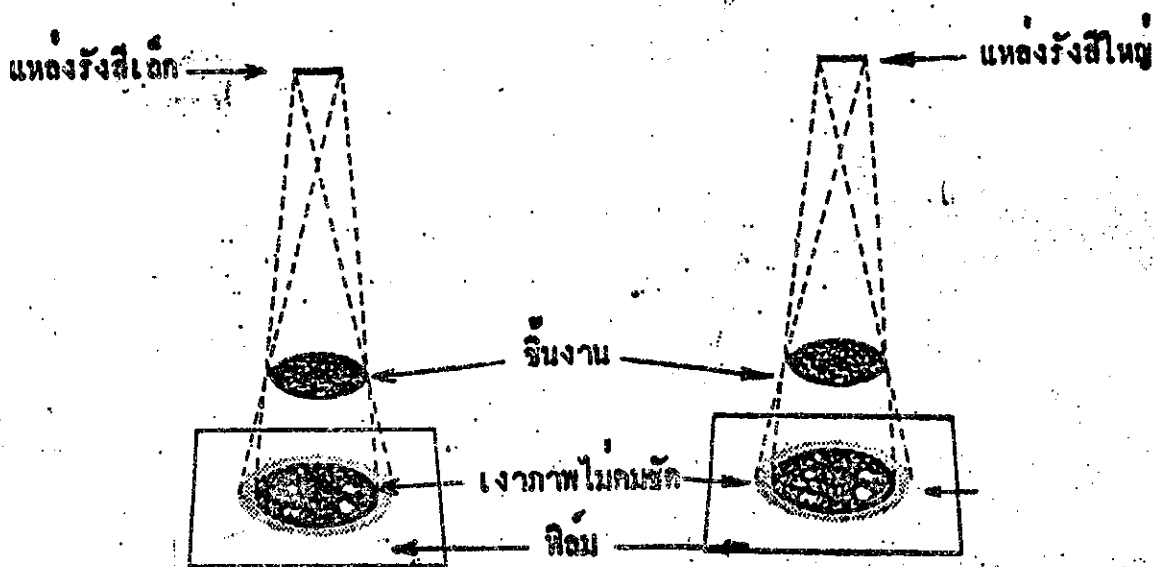


รูปที่ ๕

๔.๔.๒ ระยะห่างจากแหล่งรังสี ถึงชิ้นงาน


๑. ในกรณีที่แหล่งรังสีขนาดเท่ากัน ระยะห่างจากแหล่งรังสีถึงชิ้นงานที่ยาวกว่า จะได้ความคมชัดมากกว่า ดังรูป ๖

หมายเหตุ ระยะห่างจากแหล่งรังสีถึงชิ้นงานอย่างน้อยที่สุด ต้องไม่ต่ำกว่า ๔ เท่าของความหนาของชิ้นงาน

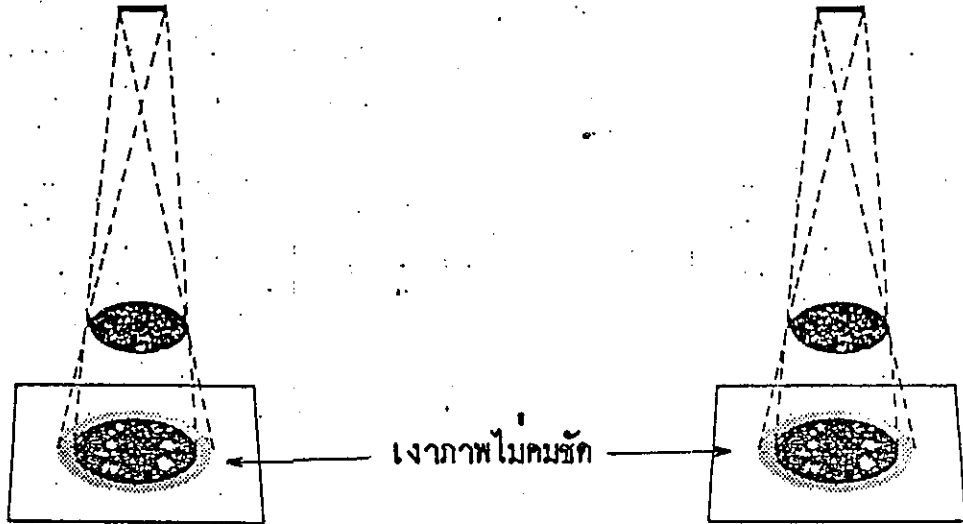

รูปที่ ๖

๒. ความเข้มของรังสีที่ตกกระทบบนฟิล์ม จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ ระยะห่างจากแหล่งรังสีถึงฟิล์ม เปลี่ยน จากการทดลองพบว่าความเข้มจะเป็นสัดส่วนกลับกับระยะทางกำลังสอง หรือ  $I$  (เมื่อ  $I$  คือความเข้มของรังสี และ  $D$  คือระยะห่างจากแหล่งรังสีถึงฟิล์ม )

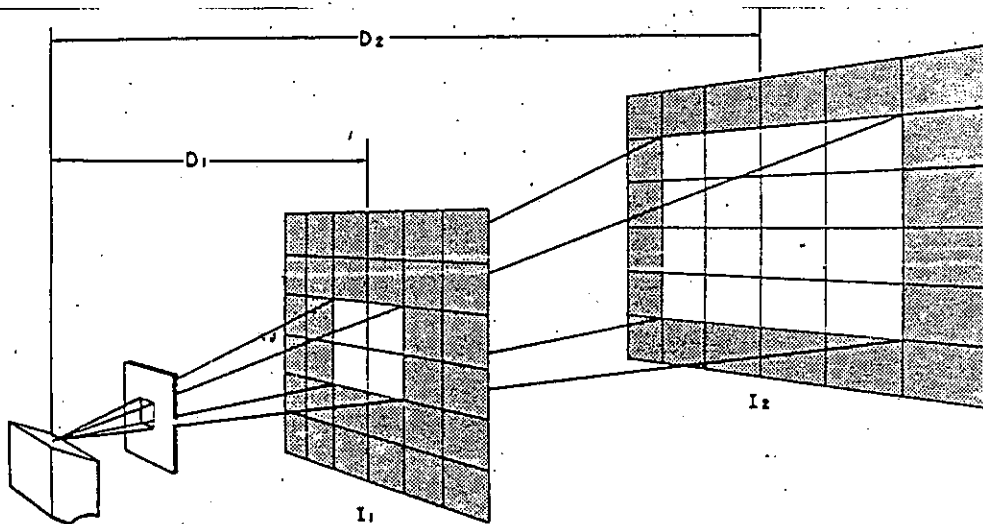

รูปที่ ๗

จากรูปที่ ๗  $I_2$  จะขยายเป็น ๔ เท่า และจางลงเป็น ๑/๑๖ เท่า ของ  $I_1$  เมื่อเพิ่มระยะทางจาก  $D_1$  เป็น  $2D_1$  ซึ่งเท่ากับ  $D_2$

สูตร INVERSE SQUARE LAW

เมื่อ  $I_1$  และ  $I_2$  คือความเข้มของรังสีที่ระยะ  $D_1$  และ  $D_2$



ตัวอย่าง วัดความเข้มของรังสีที่ระยะ ๔๐ นิ้ว ได้ 2MR ความเข้มของรังสีที่ระยะ ๒๐ นิ้ว จะเป็นเท่าใด

$$I_1 = 2 \text{ MR} \quad D_1 = 40'' \quad D_2 = 20''$$

จากสูตร  $I_2 = I \frac{D_1^2}{D_2^2}$   
 $= 2 \frac{40^2}{20^2} = 2 (2)^2 = 2 \times 4 = 8 \text{ MR}$


๔.๔.๓ รูปร่างและขนาดของชิ้นงาน ชิ้นงานที่มีรูปร่างสลับซับซ้อนและมีความหนาแตกต่างกัน ต้องถ่ายภาพหลายครั้งตามระดับความหนา เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดในระดับความหนานั้น ๆ อาจจะต้องทำการถ่ายหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้การตรวจได้ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่ต้องการหรืออาจจะเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งรังสีกับชิ้นงานให้ยาวออกไป แต่จะต้องคำนึงถึงการจางลงของความเข้มรังสีด้วย

๔.๔.๔ ระยะทางจากชิ้นงานถึงแผ่นฟิล์ม ถ้าระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับแผ่นฟิล์มมีมาก ภาพที่ได้จะมีไม่คมชัด และขนาดของภาพจะใหญ่กว่าความเป็นจริง รูปที่ ๔

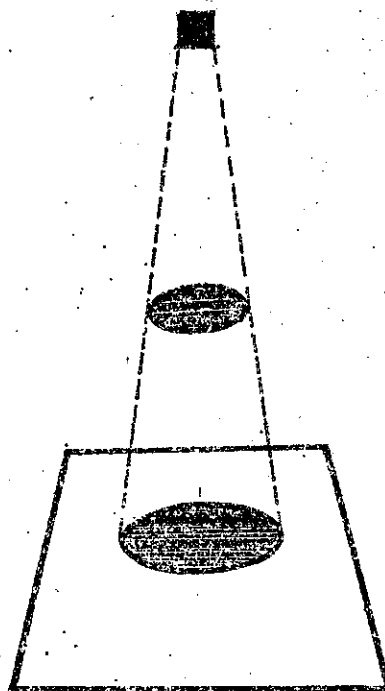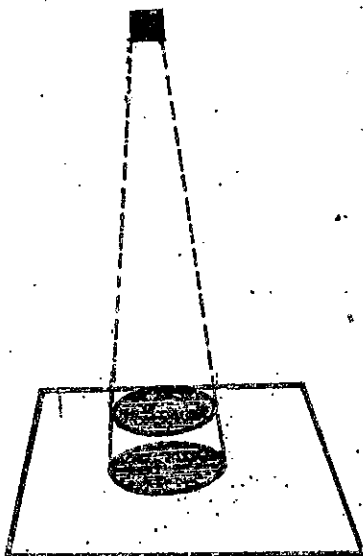

รูปที่ ๔

๔.๔.๕ มุมการถ่ายภาพด้วยรังสี แนวทิศทางของรังสีที่ไม่ตั้งฉากกับพื้นผิวค้ำหน้า ทำให้ภาพที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์ม บิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงและในทำนองเดียวกันแผ่นฟิล์มที่วางไม่ขนานกับชิ้นงาน ก็ทำให้ภาพที่ปรากฏบิดเบี้ยว เช่นดังรูป ๕

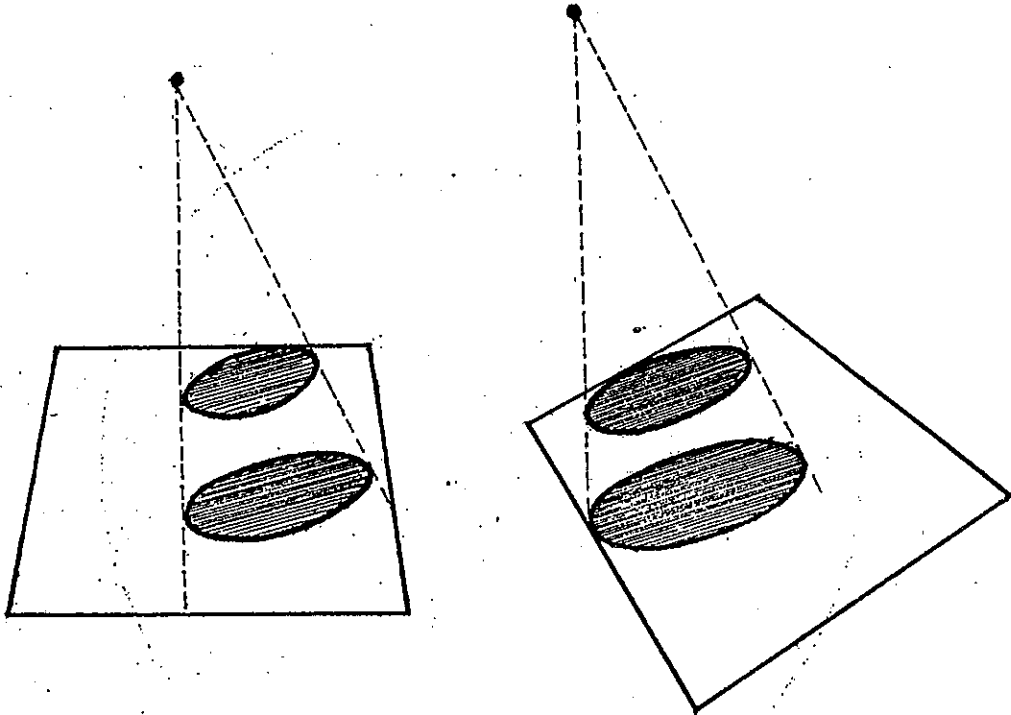

รูปที่ ๕

๔.๕ การคำนวณปริมาณรังสี ปริมาณรังสีที่ตกกระทบ บนแผ่นฟิล์มที่เหมาะสมจะทำให้ได้ภาพที่มีความคมชัด ความเข้มของภาพที่มีความคมชัดจะอยู่ระหว่าง 1.5 - 2.0 DENSITY

การคำนวณปริมาณรังสีเอกซ์ มีส่วนประกอบดังนี้

๔.๕.๑ กิโลโวลต์(KV) จะแสดงถึงความแรงของรังสีเอกซ์ กิโลโวลต์มาก มีความแรงมาก สามารถผ่านทะลุชิ้นงานที่มีความหนาหรือมีความหนาแน่นมากกว่าได้ ดังตารางเปรียบเทียบระหว่างความหนาของเหล็กกับ KV. ที่ใส่

VOLTAGE	THICKNESS OF STEEL ( INCHES )	
	PRODUCTION TECHNIQUES	LABORATORY TECHNIQUES
175 KV	$\frac{1}{8}$ - 1	$\frac{1}{8}$ - 1 $\frac{1}{2}$
250 KV	$\frac{1}{4}$ - 2	$\frac{1}{8}$ - 3
1000 KV	$\frac{1}{2}$ - 4	$\frac{1}{2}$ - 6
2000 KV	$\frac{3}{4}$ - 8	$\frac{3}{4}$ - 10
10 - 30 MGV	$\frac{3}{4}$ - 14	$\frac{3}{4}$ - 8



๔.๕.๒ MA มิลลิแอมแปร์ คือ จำนวนกระแสไฟเลี้ยงไส้หลอดเอกซเรย์ เป็นสัดส่วนโดยตรง กับปริมาณรังสีเอกซ์

๔.๕.๓ เวลา (T) เป็นระยะเวลาที่ฉายรังสีเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี

หมายเหตุ MA และเวลาต่างก็เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี หรืออาจพูดได้ว่า MAX.T เป็นปริมาณรังสีเอกซ์ ถ้า MA ลดลงจะต้องเพิ่ม T ชดเชยเพื่อให้ได้ปริมาณรังสีคงเดิม ซึ่งอาจเขียน เป็นสูตรได้ดังนี้

$$M_1 T_1 = M_2 T_2$$

เมื่อ  $M_1 = MA$  เดิม

$T_1 =$  เวลาเดิม

$M_2 = MA$  ใหม่

$T_2 =$  เวลาใหม่

ตัวอย่าง เดิมใช้ปริมาณรังสี ๔ มิลลิแอมแปร์ และเวลา ๒ นาที ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น ๒ มิลลิแอมแปร์ จะต้องใช้เวลาเป็นเท่าใด เพื่อให้ได้ปริมาณรังสีเท่าเดิม

สูตร  $M_1 T_1 = M_2 T_2$

$$T_2 = \frac{M_1 T_1}{M_2}$$

$$= \frac{4 \times 2}{2}$$

$$= 4$$

เวลาที่ต้องการ = ๔ นาที

๔.๕.๔ FFD (FILM FOCUS DISTANCE)

ระยะทางระหว่างแหล่งรังสีถึงฟิล์ม จะมีผลทำให้ความเข้มหรือปริมาณรังสีเปลี่ยนแปลงตามกฎ

**INVERSE SQUARE LAW** ดังได้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น ปริมาณรังสีจะลดลง

และในทางกลับกันถ้าระยะทางลดลง ปริมาณรังสีจะเพิ่มขึ้น แต่ในการคำนวณเพื่อให้ได้รังสีคงเดิม

เมื่อระยะทางเพิ่ม จะต้องเพิ่มปริมาณหรือเวลา เพื่อชดเชยปริมาณรังสีที่ลดลงไป ดังสูตร การชดเชย

(RECIPROCITY LAW) ดังนี้

$$\frac{MT_1}{D_1^2} = \frac{MT_2}{D_2^2}$$

- เมื่อ
- M<sub>1</sub> = MA เกิม
  - M<sub>2</sub> = MA ใหม่
  - T<sub>1</sub> = เวลาเกิม
  - T<sub>2</sub> = เวลาใหม่
  - D<sub>1</sub> = ระยะทางเกิม
  - D<sub>2</sub> = ระยะทางใหม่

ตัวอย่าง ๑ จากตารางข้างล่าง ถ้าต้องการเปลี่ยนระยะทาง จากเกิม ๓๖" เป็น ๑๘"

จะต้องเปลี่ยนเวลาเป็นเท่าใด

	KV	MA	T	FPD	FILM	SCREEN
เกิม	100	A	๑ นาที	AA	AA	NONE
ใหม่	100	A	?	๑๘ นิ้ว	AA	NONE

จากสูตร

$$\frac{M_1 T_1}{D_1^2} = \frac{M_2 T_2}{D_2^2}$$

$$\frac{11}{18} = \frac{11 (D_2)^2}{M D_1^2}$$

$$= \frac{11 \times 1}{4} \left( \frac{72}{36} \right)^2$$

$$= (2)$$

$$= 4 \text{ นาที}$$

จะต้องเพิ่มเวลาเป็น 4 นาที

ตัวอย่าง ๒ จากตารางเกิม ถ้าเปลี่ยนระยะทางจาก ๓๖" เป็น ๑๘" จะต้องเปลี่ยนเวลาเป็นเท่าใด

$$T_2 = \frac{M_1 T_1}{M_2} \left( \frac{D_2}{D_1} \right)^2 = \frac{4 \times 1}{4} \left( \frac{18}{36} \right)^2$$

$$= \left( \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \text{ นาที หรือ } 15 \text{ วินาที}$$

๔.๖ การคำนวณเปรียบเทียบฟิล์มที่มีความไวต่างกัน

ตั้งโต๊ะเข้ามาแล้วในหัวข้อของฟิล์ม X-ray ความไวของฟิล์ม แบ่งได้เป็น ๓ ระดับ คือ Low Speed, Medium speed และ High speed.

ตารางข้างล่าง แสดงถึงชนิดของฟิล์ม และปริมาณที่ผลิต กับความสัมพันธ์ระหว่างความไวของฟิล์ม

Film MFG	Relative Film Speed
<u>Kodak</u>	
AA	6.8
T	4.0
M	2.2
R	0.8
<u>Gevert</u>	
D 7	8.6
D 5	4.8
D 4	2.4
D 2	0.6
<u>Dupout</u>	
75	8.4
65	4.0
55	2.2
45	1.0

ตารางที่ ๖

ตั้งตารางที่ ๖..... ฟิล์ม Kodak AA มีความไวกว่า ฟิล์ม Kodak M ประมาณ ๓ เท่า

(  $6.8 \div 2.2 = 3.1$  ) Kodak M, Gevert D:4 และ Dupout 55 มีความไวเท่ากัน

ตัวอย่าง ตั้งตารางข้างล่าง ถ้าต้องการเปลี่ยนฟิล์ม AA เป็นฟิล์ม M จะใช้เวลาเป็นเท่าใด

	KV	MA	T	FFD	FILM	SCREEN
เดิม	100	4	นาที	๓๖ นิ้ว	AA	NONE
ใหม่	100	.4	?	๓๖ นิ้ว	M	NONE

วิธีทำ จากตารางที่ ๖ फिल्म AA มีความไวกว่า फिल्म  $M = \frac{6.8}{2.2} = 3.1$

∴ เวลาที่ต้องการคือ  $1 \times 3.1 = 3.1$  นาที

อธิบาย เติมใช้ฟิล์ม AA ใช้เวลา ๑ นาที เมื่อเปลี่ยนเป็นฟิล์ม M ต้องใช้เวลาเป็น ๓.๑ นาที  
จึงจะทำให้ได้ภาพที่มีความเข้มเท่าเดิม

๔.๗ Technic chart

Technic chart เป็น chart ที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความหนาของวัสดุชนิดนั้น  
และความแรงของรังสีที่จะใช้ เครื่องมือ X - ray ของแต่ละบริษัทและต่างขนาดกันจะมีสมรรถนะ  
ไม่เหมือนกัน จึงต้องมี Technic chart ของแต่ละเครื่องไว้โดยเฉพาะ

Technic chart เป็น graph เส้นตรง บนกระดาษ graph แบบ  
Logarithm แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ

๑. ส่วนคงที่ ไก่แก้ว

- Material type
- Density
- Film type
- FFD
- Machine type and range
- Processing
- Sreen type

๒. ส่วนไม่คงที่ ไก่แก้ว

- Thickness of material ( แกน X )
- KV ( กราฟเส้นตรง )
- MA - Min or mas ( แกน y )

รูปที่ ๑๐ แสดงถึง Technic chart ของเครื่องเอ็กซ์เรย์ sperry 275 สำหรับวัสดุ  
aluminum

- เส้นแนวนอน ( แกน X ) แสดงถึงความหนาของ Aluminum ของโลหะ  
๐.๐๑ นิ้ว เริ่มจาก ๐ - 2 นิ้ว
- เส้นแนวตั้ง ( แกน y ) แสดงถึงปริมาณรังสี ( Exposure ) เป็น  
Miliamp - Second ( MAS ) ของโลหะ ๑๐ MAS เริ่มจาก ๑๐๐ -  
๑๐,๐๐๐ MAS.
- เส้นกราฟเส้นตรงแต่ละเส้นแสดงถึง KV. ที่ใช้ มี ๕ เส้น 50 KV, 70 KV, 90KV,  
110 KV, และ 130 KV. ความสำคัญจากบนลงล่าง
- มุมด้านขวาของกระดาษกราฟ แสดงถึงชนิดเครื่องเอ็กซ์เรย์เป็นแบบ Sperry

๒๓๕ फिल्म ไก่แก้ว M, FFD. = ๓๖ นิ้ว วัสดุ อลูมิเนียม ไม่ใช้ Screen และ Density = 2.0

๔.๓.๑ การอ่าน TECHNIC CHART ถ้าต้องการ X-RAY ๑.๕.หนา ๑ นิ้ว

โดยคำนวณจาก กราฟ รูปที่ ๑๐ จะต้องใช้ KV. และ EXPOSURE เท่าไร

วิธีอ่าน - จากเส้นแนวนอนที่ความหนา ๑ นิ้ว มองขึ้นไปตามแนวตั้งจะพบเส้นตัดกับกราฟ  
เส้นตรง ๕ จุด

- ควรเลือกจุดที่ KV. ต่ำที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่มีความคมชัด ( CONTRAS )
- ถ้าในรูปจุดที่บนเส้นกราฟ 50 KV มองขนานไปทางซ้ายมือแล้วจะได้อ่าน 1,150 MAS.
- ฉะนั้น จะเขียนเป็นตารางเพื่อให้อ่านได้ง่ายดังนี้

MATERIAL THK AL. (INCH)	KV.	MAS		FFD (INCH)	FILM	SCREEN	DEN SITY
		MA	T (SEC)				
1.	50	1,150		36	M	NONE	2
หรือ	50	4	287	36	M	NONE	2

๔.๔ การเปรียบเทียบความหนาวัสดุ

ในกรณีที่ไม่มี Technic chart ของวัสดุอื่น แต่มี Technic chart ของวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะคำนวณเปรียบเทียบจากความหนาแทนได้

ดังตารางที่ ๗ แสดงถึงค่า Factor ของวัสดุแต่ละชนิด ที่ระดับ KV ต่าง ๆ กัน เพื่อเปรียบเทียบ Technic chart ของเหล็ก

MATERIAL	100 KV	150 KV	220 KV	250 KV
Mg	0.05	0.05	0.08	-
AL	0.08	0.12	0.18	-
AL-ALLOY	0.10	0.14	0.18	-
TI	-	0.54	0.54	0.60
Fe	1.0	1.0	1.0	1.0
Cu	1.5	1.6	1.4	1.4
INCONEL	-	1.4	1.3	1.3
LEAD	14.0	14.0	12.0	12.0

MATERIAL CONVERSION CHART

ตัวอย่าง ต้องการเอกซเรย์ Mg หน้า ๒" ที่ 100 KV ไม่มี Technic Chart ของ Mg แต่มี

Technic chart ของเหล็ก ควรใช้ความหนาเทียบเท่าเหล็กเท่าใด?

วิธีทำ จากตารางที่ ๗ Factor ของ Mg ที่ 100 KV คือ 0.05

เมื่อเปรียบเทียบเป็นความหนาเหล็ก =  $0.05 \times 2$

= 0.1 นิ้ว

๔.๔ FILM CHARACTERISTIC CURVES หรือ H. AND D CURVES

FILM CHARACTERISTIC CURVES แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EXPOSURE

กับ Density ของฟิล์มแต่ละชนิดซึ่งสามารถไขประโยชน์จาก Curves นี้ได้ดังนี้.-

๑. คำนวณปรับ Exposure เพื่อให้ได้ Density ตามต้องการ
๒. เปรียบเทียบ Film speed ที่ระดับ Density ต่าง ๆ กัน
๓. คุณสมบัติของฟิล์มแต่ละชนิด

ผังรูปที่ ๑๒ เป็น Characteristic curves ของฟิล์มโกดัก ชนิดต่าง ๆ

เส้นแนวนอนเป็นค่า Log relative exposure

และแนวตั้งเป็นค่า Density เส้นกราฟแต่ละเส้นแสดงถึงชนิดของฟิล์มเริ่มจาก Kodak film K, Noscreen P, AA และ M ตามลำดับจากซ้ายมุมบนซ้ายแสดงถึงระยะเวลา Develop ๕ นาที ที่ 68° F ในการล้างด้วยมือ

๔.๔.๑ ตัวอย่างการคำนวณปรับ EXPOSURE

สมมติว่า X-RAY อล.หน้า ๐.๕ นิ้ว ด้วย EXPOSURE ดังตารางข้างล่าง ได้แก่ Density เพียง ๑ เท่านั้น ถ้าต้องการ Density 2 Exposure ควรเป็นเท่าใด?

KV	MA	T (MIN)	FFD	FILM	DENSITY	PROCESSING
70	4	1	36	M	1	MANUAL
70	4	?	36	M	2	MANUAL

วิธีทำ

จาก Film Characteristic curves รูปที่ ๑๒

๑. ที่ Density ๑.๐ ลากเส้นขนานไปตัดกราฟของฟิล์ม M
๒. อ่านค่า Log relative Exposure (LRE) จากเส้นแนวนอนได้ ๑.๗๖
๓. ที่ Density 2 อ่านค่า LRE ได้ ๒.๐๖
๔. ค่าความแตกต่างของ LRE ในข้อ ๓ และ ๒ เท่ากับ  $2.06 - 1.76 = 0.30$   
ค่าความแตกต่างดังกล่าวยังเป็นค่า LOG อยู่ ดังนั้นต้องเปิด Antilog เพื่อให้ได้ค่าจริง

๕. Antilog ของ ๐.๓๐ = ๑.๙๙

๖. ฉะนั้นต้องเพิ่มเวลาเป็น ๑.๕๘ นาที

เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เขียนเป็นตารางไคดังนี้

KV	MA	T	FFD	FILM	DENSITY	PROCESSING	LRE	LRD	ANTILOG
70	4	1	36	M	1	MANUAL	1.76	0.30	1.99
70	4		36	M	2	MANUAL	2.06	-	-

๕.๕.๒ ตัวอย่างเปรียบเทียบ Film Speed


จากตาราง Exposure ข้างล่าง ถ้าจะเปลี่ยนฟิล์ม m เป็น AA ที่ density 2 เวลาจะเป็นเท่าใด ?

KV	MA	T	FFD	FILM	PROCESSING	DENSITY	LRE	LRD	ANTILOG
70	4	2	36	M	MANUAL	2	2.06	.5	3.16
70	4		36	AA	MANDAL	2			

•• เวลาที่ควรการคือ  $3.16 \div 5 = 0.63$  นาที


๕.๖๐ การฟุ้งกระจายของรังสี (RADIATION SCATTER)

การฟุ้งกระจายของรังสีเกิดขึ้นในขณะที่ทำการถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา เมื่อรังสีกระทบชิ้นงาน รังสีบางส่วนจะผ่านชิ้นงานไปได้ และรังสีที่เหลือจะถูกกูดซับไว้ รังสีจะทำปฏิกิริยากับอนุของเนื้อวัสดุ และเนื้อวัสดุ จะผลิตพลังงานรังสีออกมาเรียกว่า SECONDARY RADIATION หรือ SCATTER รังสีชนิดนี้จะรบกวนภาพบนแผ่นฟิล์ม ทำให้ภาพไม่คมชัด ดังรูป ๓๓

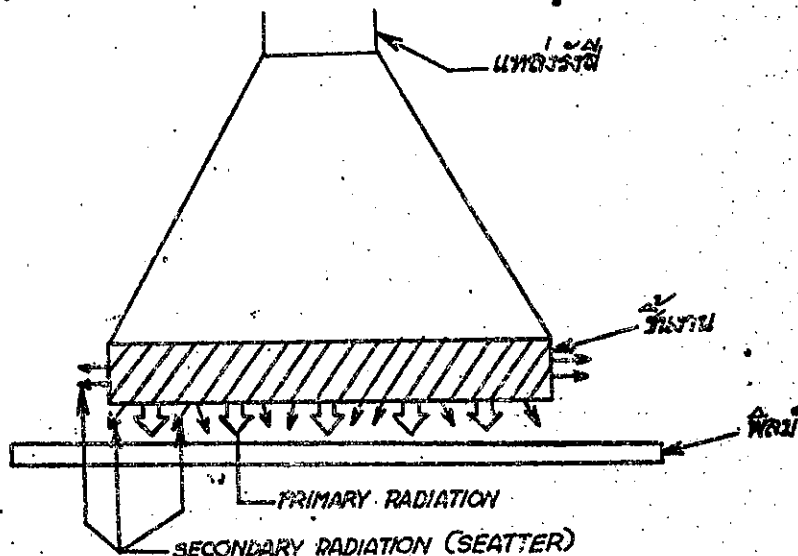


รูปที่ ๑๓ แสดงถึง SCATTER เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับรังสีการเกิด SCATTER  
ดังกล่าวเรียกว่า COMTON SCATTER จะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานรังสีสูงกว่า 100 KV.

รูปร่างลักษณะของชิ้นงานก็มีผลทำให้เกิดการ SCATTER ขึ้นได้เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก  
เหลี่ยมหรือแฉกมุมของวัสดุชิ้นนั้น ๆ เอง ดังรูปที่ ๑๔

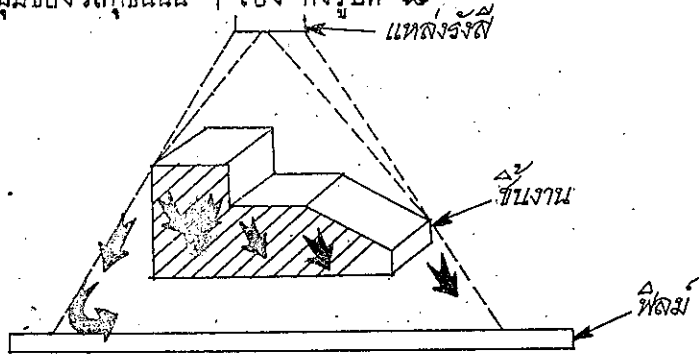

รูปที่ ๑๔ ลูกศรแสดงถึงลักษณะการฟุ้งกระจายของรังสีเนื่องจากลักษณะของชิ้นงาน

พื้นที่ห้องฉายรังสีและบริเวณใกล้เคียงที่ทำการเอ็กซเรย์ก็ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของรังสี. ใกล้เคียงกัน  
การฟุ้งกระจายแบบนี้เรียกว่า BACK SCATTER ทั้งนี้เนื่องจากการสะท้อนกลับ การหักเหของรังสี  
สามารถป้องกันอาการดังกล่าวได้โดยใช้แผ่นตะกั่ว ปูพื้น ปูที่ฝาผนัง และบริเวณข้างเคียงภายในห้อง  
เอ็กซเรย์

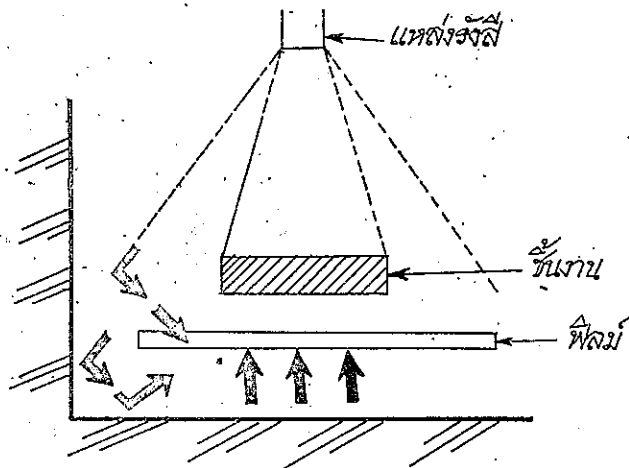

รูปที่ ๑๕ แสดงถึงลักษณะของ BACK SCATTER อันเนื่องมาจาก พื้นห้อง ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียง  
อาการ SCATTER ทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังรูปที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ นั้น สามารถขจัดหรือทำให้ลดลง  
ได้โดยใช้ LEAD SCREEN

### ๔.๑๑ RADIATION SCREENS

SCREEN ที่ใช้ประกอบในการถ่ายภาพด้วยรังสีทางคานอศสาทรรมนีอยู่ ๒ ชนิดคือ  
LEAD SCREEN และ FLUORESCENT SCREEN ทั้ง ๒ ชนิดนี้เรียกว่า INTENSIFY  
SCREEN เพราะมันทำหน้าที่เพิ่มพลังงานรังสีที่ตกกระทบบนฟิล์มได้อีกด้วย SCREEN จะขึ้น  
อยู่ระหว่างชิ้นงานกับฟิล์ม และประกอบกันหลังของฟิล์มหรือฟูกาย ๆ ว่า แผ่นฟิล์มจะสอดอยู่ระหว่าง  
SCREEN ทั้งสอง นอกจาก SCREEN ที่กล่าวมาแล้วยังมี SCREEN บางชนิด กั้น  
ระหว่างรังสีกับชิ้นงาน ทั้งนี้ เพื่อกันรังสีที่มีกำลังต่ำ ผ่านลงไปยังชิ้นงาน



๘.๑๑.๑ LEAD SCREEN

LEAD SCREEN ทำจาก ANTIMONY ๖ เปอร์เซ็นต์และตะกั่ว ๘๘

เปอร์เซ็นต์ ทำเป็นแผ่นบางๆ ความหนาประมาณ ๐.๐๐๕ - ๐.๐๑๕ นิ้ว แต่ละแผ่นประกอบติดอยู่กับแผ่นพลาสติก บาง ๆ เพื่อให้ บิดตัวได้เล็กน้อย การเลือกใช้ความหนาของ LEAD SCREEN นั้นขึ้นอยู่กับกำลังของรังสีโดยปกติในงานที่ทำด้วยเหล็กหนา  $\frac{3}{8}$  -  $\frac{5}{8}$  นิ้ว จะใช้ความหนาของ LEAD SCREEN ประมาณ ๐.๐๐๕ นิ้ว ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

LEAD SCREEN ด้านหน้า จะขึ้นอยู่กับระหว่างชั้นงานกับแผ่นฟิล์มทำหน้าที่เป็น SECONDARY RADIATION หรือ SCATTER ที่เกิดจากชั้นงาน SECONDARY RADIATION จะไม่สามารถผ่าน LEAD SCREEN ด้านหน้าไปได้เนื่องจากมีความยาวคลื่นยาวซึ่งมีกำลังต่ำ มันยอมให้ผ่านได้เฉพาะรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้น หรือ PRIMARY RADIATION รังสีที่ผ่าน LEAD SCREEN ไม่ได้จะทำปฏิกิริยากับ อีเล็กตรอนในปริมาณของตะกั่วซึ่งมันจะแปลงพลังงานรังสีออกมาเป็น SECONDARY RADIATION ในทิศทางเดียวกัน PRIMARY RADIATION พลังงานที่แปลงออกมานี้จะช่วยทำปฏิกิริยากับ EMULSION บนแผ่นฟิล์ม แต่ปฏิกิริยากังกล่าวจะได้ผลดีที่สุดคือเมื่อ LEAD SCREEN กับแผ่นฟิล์มต้องแนบติดกัน

LEAD SCREEN ด้านหลังจะประกอบติดอยู่ด้านหลังของแผ่นฟิล์ม ทำหน้าที่คุ้มกับรังสีที่ผ่านมาจากแผ่นฟิล์มมิให้ฟุ้งกระจาย และป้องกัน BACK SCATTER อันเกิดจากการสะท้อนกลับของรังสีกับพื้นห้องฉายหนังหรือบริเวณใกล้เคียง LEAD SCREEN ด้านหลังหรือแผ่นหลังนี้ปกติจะมีความหนาเท่ากันหรือหนากว่า LEAD SCREEN ด้านหน้า

LEAD SCREEN เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ใหม่ได้จะทำให้มีขนาดกว้าง - ยาว เท่ากับแผ่นฟิล์มที่ใช้ จะใส่ไว้ใน CASSETTE หรือในช่องพลาสติก แบบอ่อนก็ได้ LEAD SCREEN บางชนิด ประกอบมาในของฟิล์มทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน ในลักษณะของ LEAD OXIDE ที่ตามบนแผ่นกระดาษ ซึ่งเป็นอันครายภายหลังจากใช้งานแล้วต้องทำลายทิ้ง LEAD SCREEN - แบบนี้มีชื่อเรียกต่างกันตาม TRADE NAME แต่ละบริษัทผู้ผลิต สำหรับของ KODAK เรียกว่า LEAD PACK ประกอบมาในของแบบบรรจุเสร็จ (SELF CONTAIN FILM HOLDER) มีลักษณะเป็นสารเคมี สีแดงเคลือบบนแผ่นกระดาษ ในกรณีที่ว่า LEAD SCREEN ไปใช้ถ่ายภาพ K.V.ต่ำ ๆ มันจะเป็นตัวปกกันรังสีเสียเอง ทั้งนี้เนื่องจาก K.V. ต่ำ มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำ ที่ 150 K.V. - 300 K.V. LEAD SCREEN จะช่วยลดระยะเวลาการถ่ายภาพได้  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{2}{3}$  เท่า แต่อย่างไรก็ตาม ข้อดีของ LEAD SCREEN ก็คือการป้องกัน การ SCATTER ของรังสี

ใ้มีผู้นำ LEAD SCREEN มาใช้ในการถ่ายภาพ ด้วยรังสีกันอย่างกว้างขวาง คุณสมบัติในการเพิ่มปริมาณรังสี (INTENSIFY ACTION) ของ LEAD SCREEN จะช่วยลดระยะเวลาในการถ่ายภาพ เหลือที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๒๕ นิ้ว โดยใช้ 130 KV. ลงได้ บางครั้งมันไม่สามารถลดระยะเวลาการถ่ายภาพลงได้ แต่เป็นการเพิ่มปริมาณ มันก็ยังมีความประโยชน์ในการทำให้ภาพที่

มีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้น LEAD SCREEN จึงนิยมใช้กันกว่า FLUORESCENT SCREEN

การเก็บรักษา LEAD SCREEN

ควยเหตุที่ว่า วัสดุเบาสามารถถูกขั้วอิเล็กตรอนได้ ฉะนั้นผิวของ LEAD SCREEN ต้องปราศจากฝุ่นผงครูด่าง ๆ อันจะเป็นเหตุให้ LEAD SCREEN ลดประสิทธิภาพลงไป ควรซักล้างสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงครูด่าง ด้วย SOLVENT เช่น CARBON TETRACHLORIDE หรือ TRICHLOROETHYLENE หรือถ้าต้องการทำความสะอาดอย่างมากควรซักด้วยฝอยเหล็กอย่างละเอียด (STEEL WOOL) หรือ กระจกทรายอย่างละเอียด เมื่อทำความสะอาด LEAD SCREEN อย่างนี้แล้วควรจะต้องล้างไว้อย่างน้อย ๒ ชม. จึงจะนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันการ FOG บนแผ่นฟิล์ม และไม่ควรใส่ฟิล์มไว้ใน LEAD SCREEN นาน ๆ จะทำให้ฟิล์มเป็น FOG เช่นกัน

๔.๑๑.๒ FLUORESCENT SCREEN.

FLUORESCENT SCREEN ทำด้วยผง FLOORESCENT ได้แก่ CALCIUM TUNGSTAT ฉาบบนแผ่นกระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติกบาง ๆ ลักษณะคล้ายกับแผ่นฟิล์ม FLUORESCENT SCREEN มีสีทองอ่อน หรือสีเหลืองอ่อน ประกอบเป็นคู่ ขณะใช้งานจะนำแผ่นฟิล์มวางระหว่างกลางของแผ่น SCREEN ทั้งสอง FLUORESCENT SCREEN จะเรืองแสงขึ้นเมื่อถูกรังสี แสงที่เกิดขึ้นจาก CALCIUM TUNGSTATE จะทำปฏิกิริยากับ EMULSION บนแผ่นฟิล์มโดยตรง ดังนั้น แผ่นฟิล์มต้องแนบสนิทกับ FLUORESCENT SCREEN จึงจะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง

FLUORESCENT SCREEN จะช่วยขยายปริมาณรังสีได้มากกว่า LEAD SCREEN เพราะคุณสมบัติการเรืองแสงของตัวเอง มันจะช่วยลดระยะเวลาการถ่ายภาพได้ถึง ๒๐ เท่า หรือมากกว่า แ่ภาพได้จะไม่คมชัดเหมือนใช้ LEAD SCREEN ดังนั้นจึงไม่ค่อยนิยมใช้กันนัก นอกเสียจากว่าจำเป็นจะต้องลดระยะเวลา หรือต้องการจะเพิ่มความสามารถถ่ายภาพใต้อุณหภูมิต่ำ ๆ ตัวอย่างเช่น เหล็กหนา ๓ นิ้ว สามารถถ่ายภาพด้วยรังสี โดยใช้ความแรงของรังสีเพียง 250 KV.

FLUORESCENT SCREEN จะประกอบติดใน CASSETTE เพื่อป้องกันการหักหรือรอยแตกตัวของเนื้อ SCREEN บริเวณผิวหน้าของ FLUORESCENT SCREEN มีความไวสูงและเป็นจุดอ่อน ต้องระวังรอยนิ้วมือ ฝุ่นผง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเงาภาพ X-RAY ขึ้นได้ ที่ผิว SCREEN แบบนี้ทั้งสองด้านจะเคลือบสารเคมีพิเศษป้องกันน้ำ ถ้าบังเอิญบริเวณผิวเป็นรอยให้ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน ๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ๆ สามารถเก็บ FLUORESCENT SCREEN ไว้ในห่อลางฟิล์มได้ แต่ต้องระวังการเปราะเปื้อนจากน้ำยาล้างฟิล์มเป็นพิเศษด้วย

หมายเหตุ RECIPACITY LAW จะนำมาใช้กับ FLUORESCENT SCREEN ไม่ได้

๔.๑๑.๓ SCREEN กับการใช้ฟิล์ม

เพื่อให้ประสิทธิภาพของ FLUORESCENT SCREEN สูงสุด ควรใช้ฟิล์มที่มีความไวสูงกับ SCREEN ชนิดนี้ ฟิล์มที่มีความไวสูง ได้แก่ KODAK F, GEVERT D 10 และ DUPONT 91 เป็นต้น ส่วน LEAD SCREEN ใช้กับฟิล์มทุกชนิด ทั้งฟิล์มที่มีความไวต่ำและสูง

๔.๑๒ อุปกรณ์วัดคุณภาพของภาพถ่ายรังสี ( IMAGE QUALITY INDICATOR OR PENETRATOR)  
อุปกรณ์วัดคุณภาพของภาพถ่ายรังสีเอ็กซเรย์และรังสีแกมมา มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แต่ละแบบก็มีรูปร่างลักษณะ  
แตกต่างกันไป ในที่นี้จะกล่าวเพียง ๒ แบบ คือ

แบบ BRITISH STANDARD และแบบ U.S. STANDARD


อุปกรณ์วัดคุณภาพรังสี ทุกแบบมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือ เพื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายรังสีว่า  
สามารถจะเห็นรอยตำหนิได้เล็กขนาดเท่าใด โดยเปรียบเทียบกับความหนาของชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น  
ชิ้นงานหนา ๑๐ นิ้ว เมื่อดำยภาพด้วยรังสีแล้ว ภาพที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์มสามารถมองเห็นรอยตำหนิได้เล็ก  
ที่สุด ๐.๒ นิ้ว ภาพนั้นจะมี SENSITIVITY=๒ % เป็นต้น

SENSITIVITY = ๒ % คือว่าภาพถ่ายรังสีที่ แคตทีที่ดีที่สุด SENSITIVITY=1.4%หรือน้อยกว่า 4.12.1

BRITISH STANDARD IMAGE QUALITY INDICATOR ทำจากเส้นลวดของโลหะชนิดนี้ ๆ บรรจุใน  
ซองพลาสติก ซองพลาสติก ๑ ของ มีลวดโลหะ ๑๑ เส้น มีขนาดต่างกันจากเล็กไปใหญ่ตามลำดับ จำนวน  
ของจะมีตัวเลขและตัวอักษร เลขตัวแรกแสดงเบอร์ลวดโลหะเส้นแรก และเลขตัวหลัง แสดงลวดโลหะ  
ตัวสุดท้าย ตัวอักษรบอกชนิดของโลหะเช่น

- FC = เหล็ก
- CU = ทองแดง
- AL = อลูมิเนียม
- MG = แมกนีเซียม
- SS = ซีเทนเลส
- TI = ไททาเนียม

ตัวเลขและตัวอักษรทำจากตะกั่ว เพื่อให้ติดบนภาพถ่ายรังสีด้วย ลักษณะของ STANDARD แบบนี้  
ดังรูปที่ ๑๖

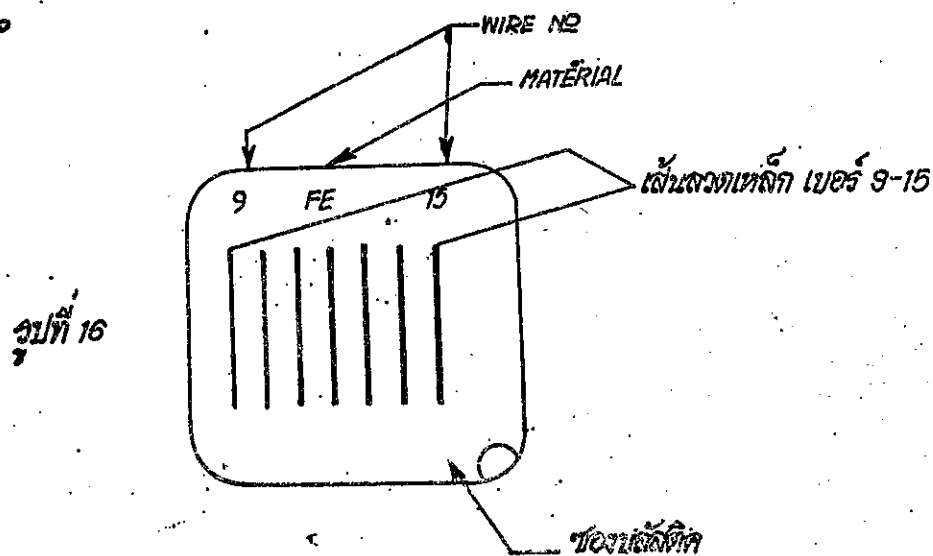

ตารางที่ ๔ แสดงเบอร์ลวดและขนาด

WIRE NO.	DIA (MM)	WIRE NO.	DIA (MM)
1	0.032	12	0.40
2	0.040	13	0.50
3	0.050	14	0.60
4	0.063	15	0.80
5	0.080	16	1.00
6	0.100	17	1.25
7	0.125	18	1.60
8	0.160	19	2.00
9	0.20	20	2.50
10	0.25	21	3.20
11	0.32		

ตารางที่ ๕ แสดงถึงช่วงการใช้ BRITISH STANDARD IQI

MODEL	SPECIMEN THICKNESS		RANGE	
	GENERAL	TECH	MORE CRITICAL TECH	
	MM	INCH	MM	INCH
1. 4/10	12.5 AND UNDER	½ AND UNDER	30 - 50	½ - 1
2. 9/15	12.5 - 100	½ - 4	25 - 100	1 - 4
3 15/21	100 AND OVER	4 AND OVER	OVER 100	OVER 4

ค่า SENSITIVITY หาได้จากสูตร

$$\text{SENSITIVITY} = \frac{\text{ความหนาของเส้นลวดที่เล็กที่สุดที่มองเห็น}}{\text{ความหนาของชิ้นงาน}} \times 100$$

ตัวอย่าง เอ็กซ์เรย์เหล็กหนา ๒ นิ้ว ใช้ IQI MODEL 2 สามารถมองเห็นเส้นลวดขนาดภาพฉายรังสีได้เพียงเบอร์เดียว คือเบอร์ ๑๕ จงหา SENSITIVITY ของภาพฉายรังสี

- ลวดเบอร์ ๑๕ โดดเท่ากับ 0.80 MM

- เหล็กหนา ๒ นิ้ว = 2 X 25.4 MM.

$$\begin{aligned} \therefore \text{SENSITIVITY} &= \frac{0.80 \times 100}{2 \times 25.4} \\ &= 1.5 \% \end{aligned}$$


### วิธีใช้ BRITISH I.Q.I

๑. เลือก I.Q.I. ชนิดเดียวกับวัสดุที่จะตรวจ
๒. เลือก RANGE ของ I.Q.I. ให้สัมพันธ์กับชิ้นงาน
๓. วาง I.Q.I. บนผิวชิ้นงานตรงส่วนที่จะทำการวัด
๔. หลังจากถ่ายภาพและล้างฟิล์มแล้ว ตรวจดูฟิล์มลวดที่เล็กที่สุด
๕. เปรียบเทียบเบอร์ลวดกับความโตตามตาราง
๖. ใช้สูตรคำนวณ
๗. ค่าที่คำนวณได้เป็น % ของ SENSITIVITY

๔.๑๓.๒ AMERICAN I.Q.I นิยมเรียกกันว่า PENETRAMETER มีลักษณะ

เป็นแผ่นโลหะบาง ๆ แต่ละอันหนาไม่เกิน ๒ % ของความหนาชิ้นงานเจาะรู ๓ รู มีขนาด ๑ เทา ๒ เทา และ ๔ เทา ของความหนาของแผ่น PENETRAMETER ตามลำดับ มีตัวอักษรและตัวเลข ๓ ตัว อักษรแสดงถึงชนิดวัสดุและตัวเลขแสดงถึงความหนาของชิ้นงานที่จะนำ PENETRA METER ไปใช้

ดังรูป ๑๗

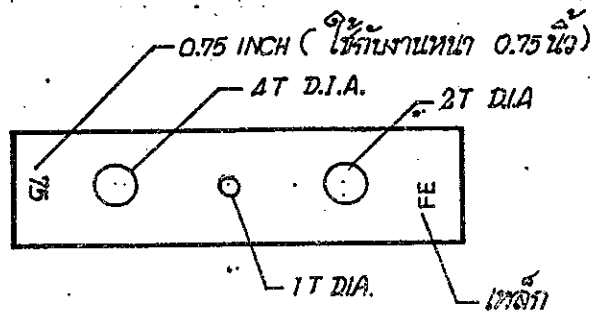


รูปที่ 17

PENETRA METER ทำจากโลหะต่าง ๆ คือ AL, MG, CU, PE, SS , และ TI ต้องเลือกใช้โลหะชนิดเดียวกันกับชิ้นงาน และขนาดที่ตึกไว้ที่ตัวมันแสดงถึงขนาดความหนาของชิ้นงานที่จะนำไปใช้ซึ่งมีขนาดต่าง ๆ เป็นทศนิยมของนิ้ว

PENETRA METER มีขนาดบางที่สุดคือ ๐.๐๐๕" ใช้กับชิ้นงานหนา ๐.๑๓๕" ถึง ๐.๒๕ นิ้วของ PENETRA METER ที่ปรากฏบนฟิล์มเอ็กซ์เรย์

สามารถมองเห็น และรู้แต่ละรูขนาดจะแสดงระดับของ SENSITIVITY ของภาพถ่ายรังสี

ดังตาราง

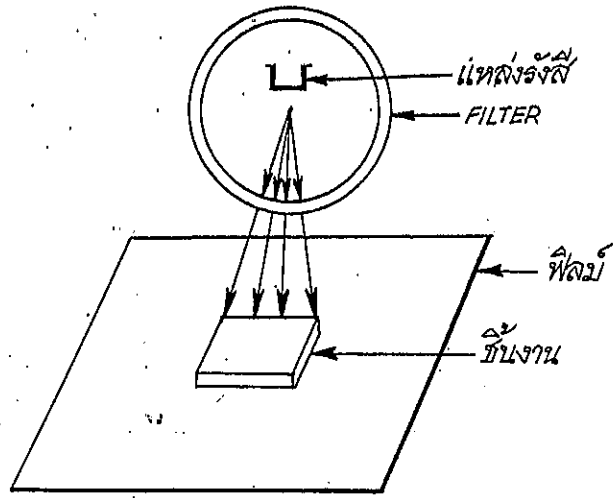


๔.๑๓.๕ LEAD SCREEN

การใช้ LEAD SCREEN ดังที่ได้อธิบายมาแล้วใน ๔.๑๑.๑


Scale for Determining Logarithms

 L SCALE




D SCALE


Film Characteristic Curve

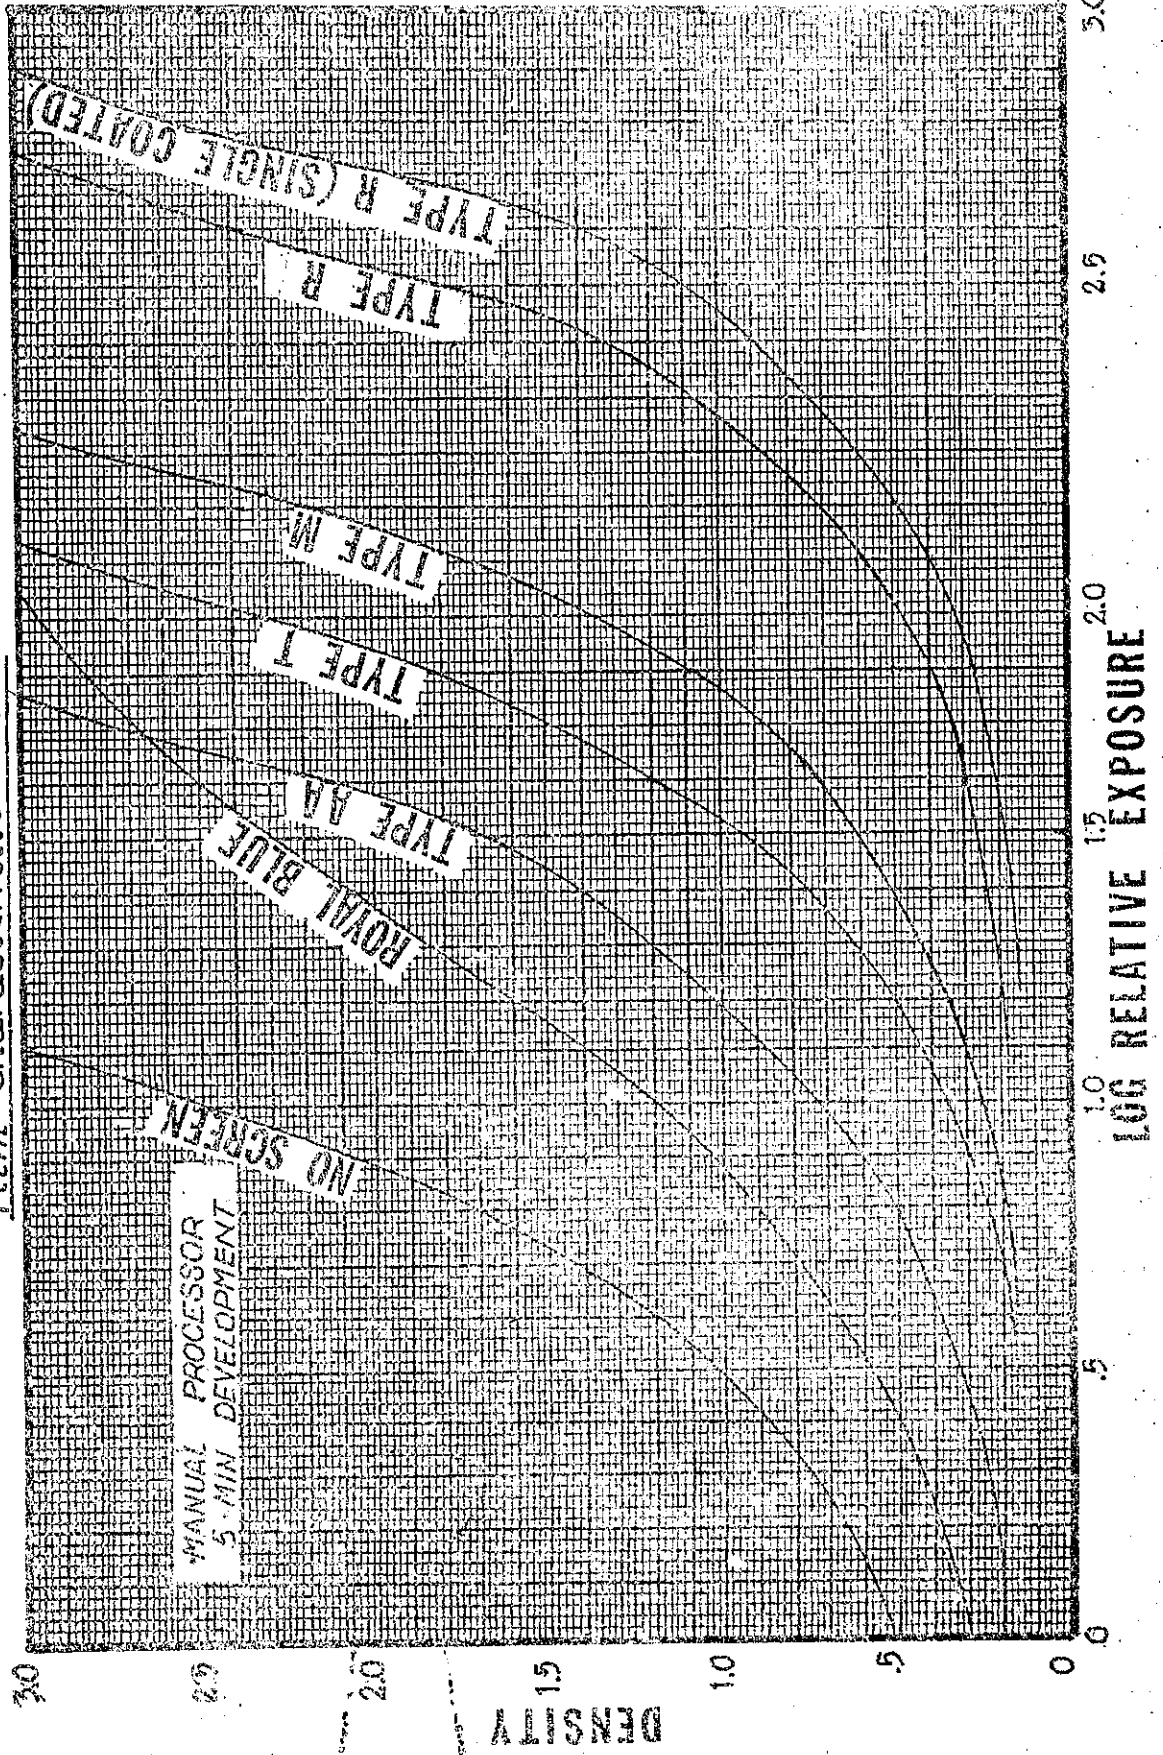

# Aluminum Technique Chart

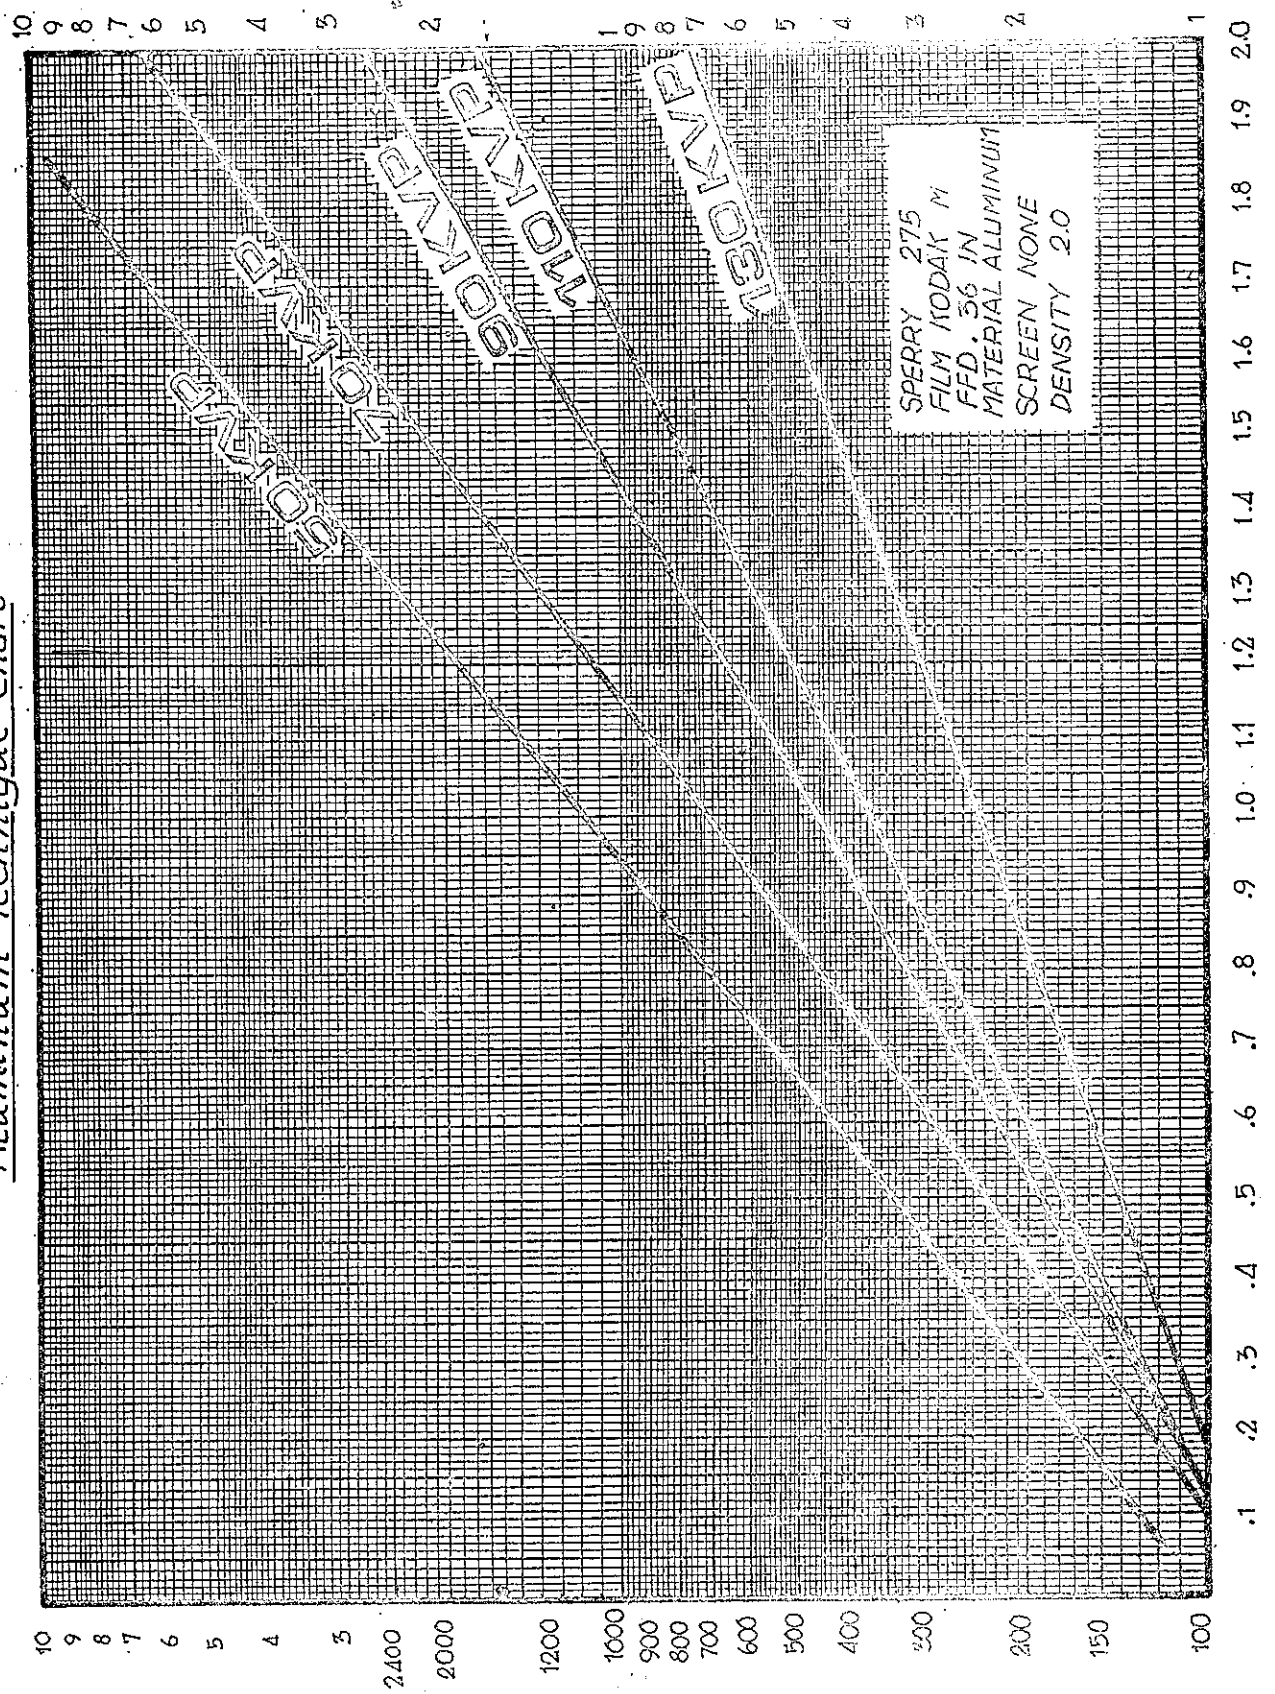



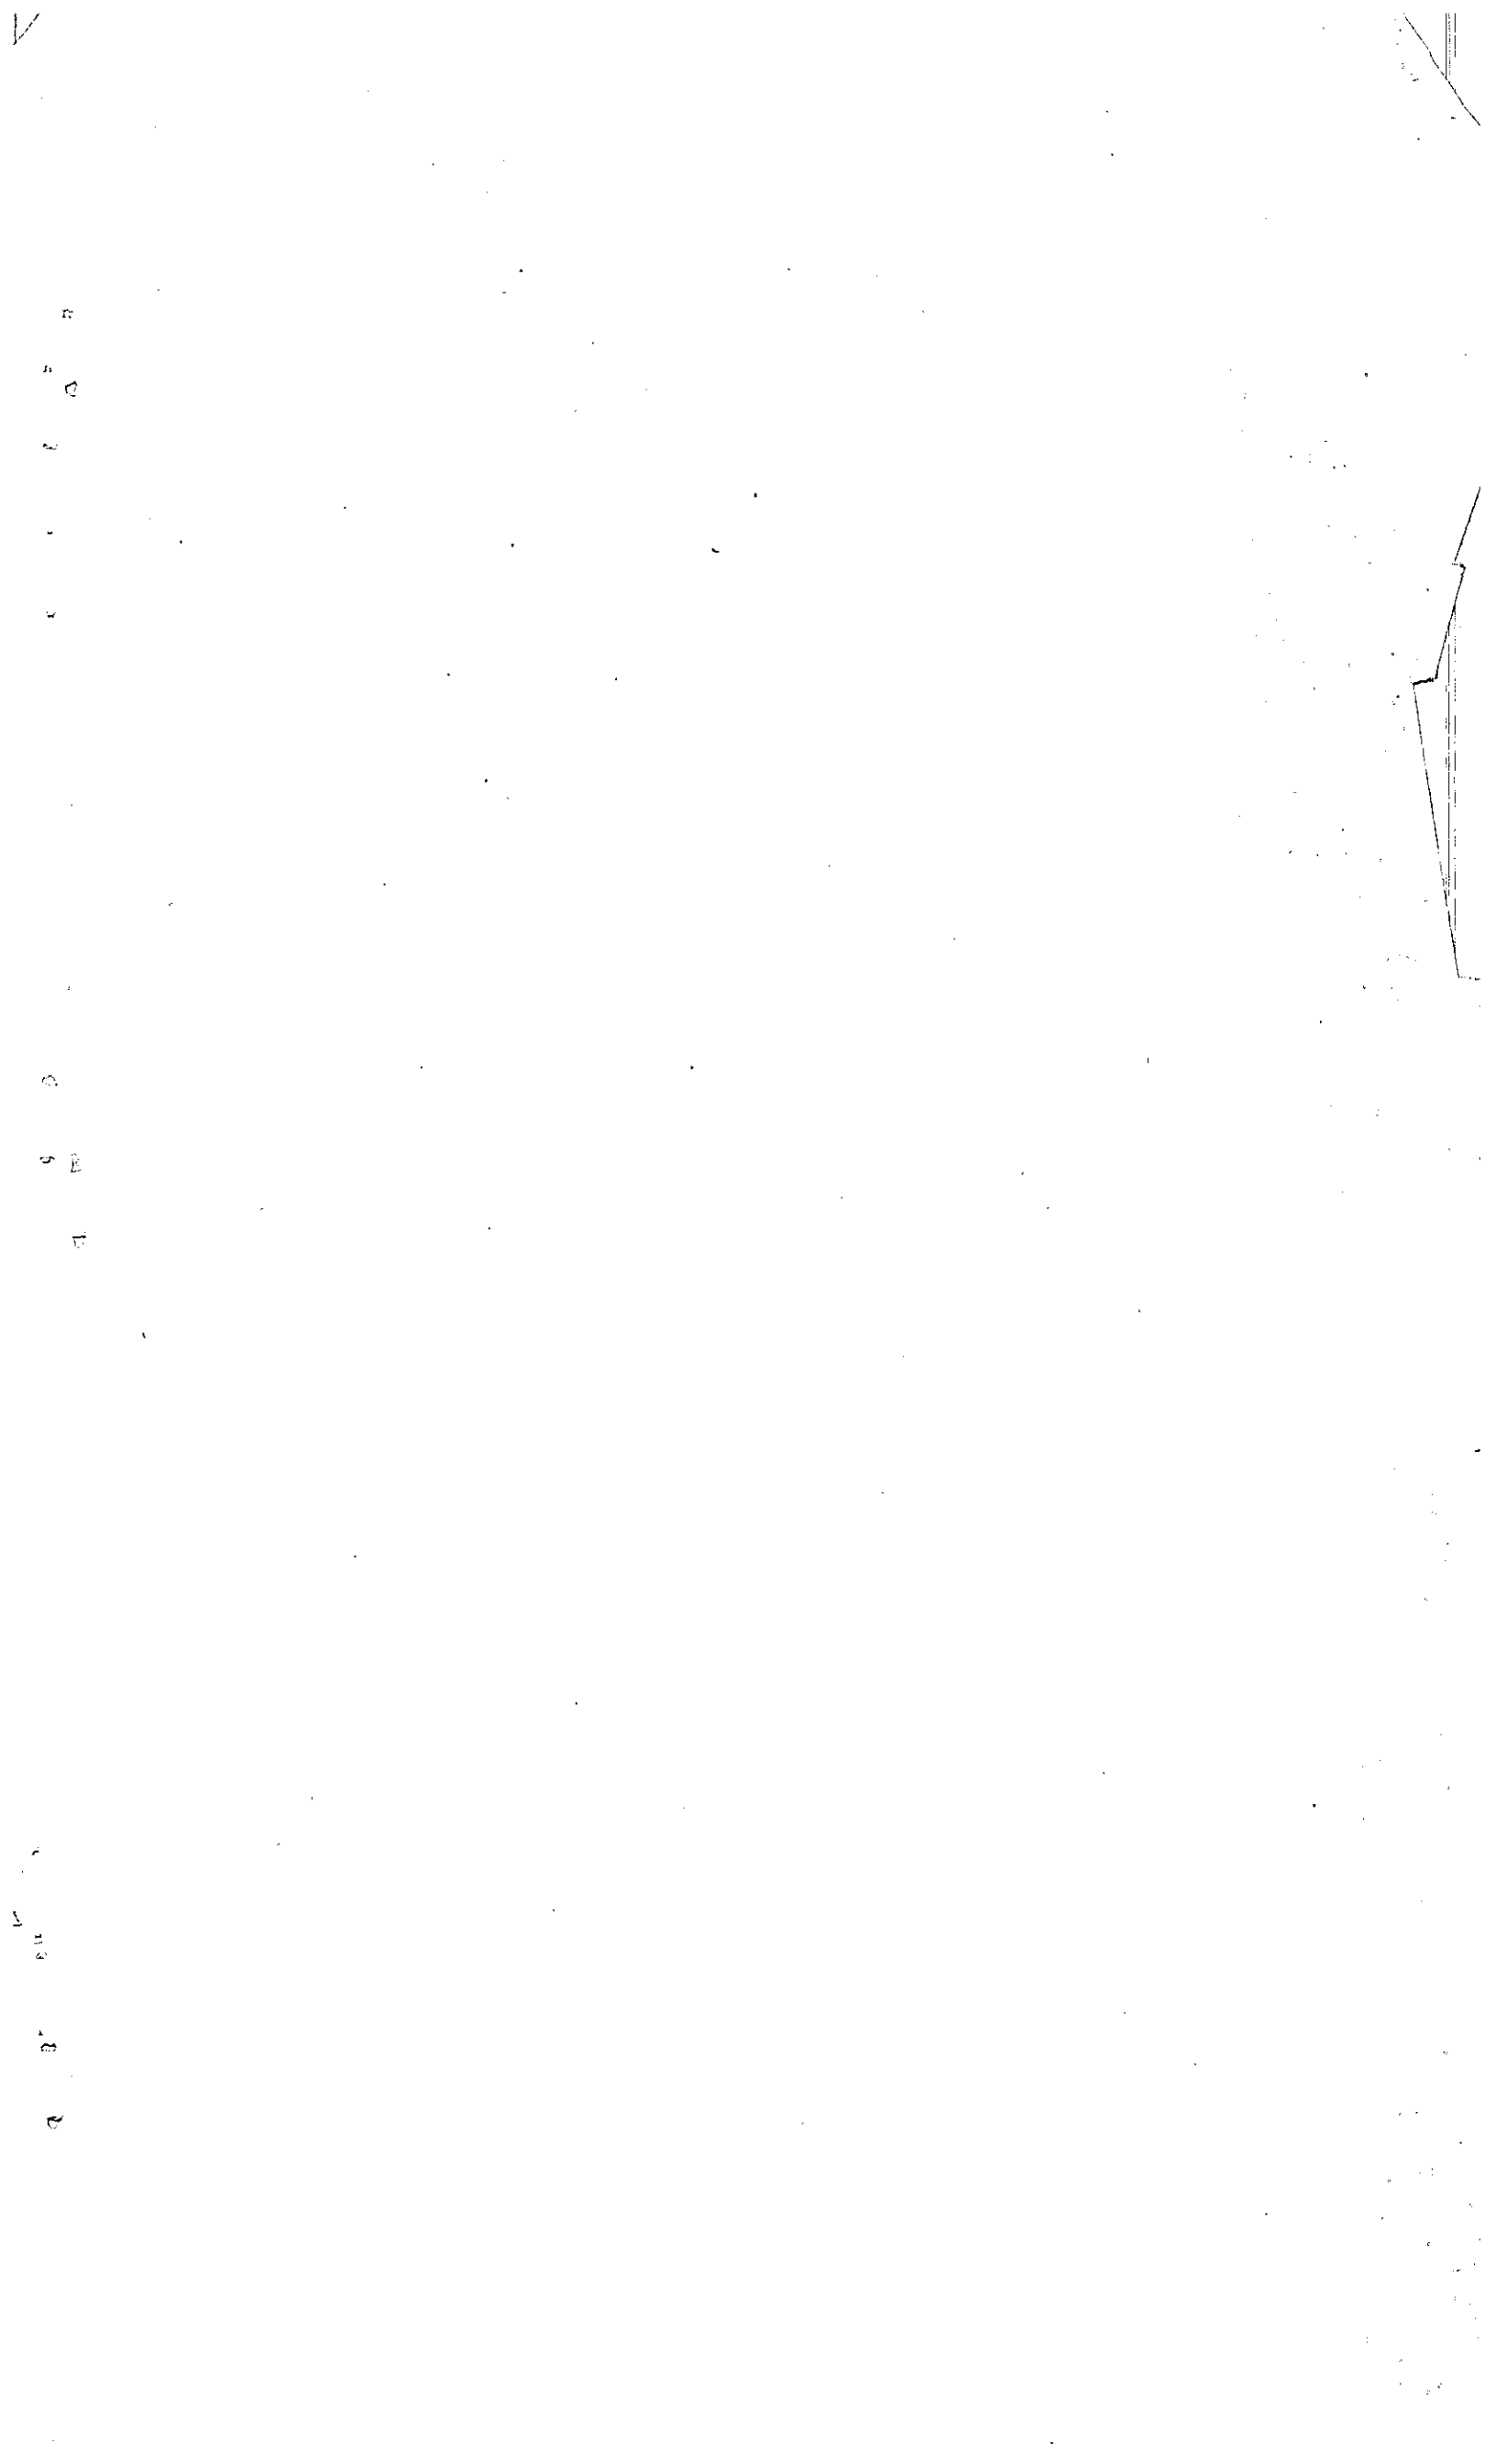



๔.๑๒ อุปกรณ์วัดคุณภาพของภาพถ่ายรังสี ( IMAGE QUALITY INDICATOR OR PENETRATOR )

อุปกรณ์วัดคุณภาพของภาพถ่ายรังสีเอ็กซเรย์และรังสีแกมมา มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แต่ละแบบก็มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไป ในที่นี้จะกล่าวเพียง ๒ แบบ คือ

แบบ BRITISH STANDARD และแบบ U.S. STANDARD

อุปกรณ์วัดคุณภาพรังสี ทุกแบบมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือ เพื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายรังสีว่าสามารถจะเห็นรอยตำหนิได้เล็กขนาดเท่าใด โดยเปรียบเทียบกับความหนาของชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น ชิ้นงานหนา ๑๐ นิ้ว เมื่อดำเนินการถ่ายภาพรังสีแล้ว ภาพที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์มสามารถมองเห็นรอยตำหนิได้เล็กที่สุด ๐.๒ นิ้ว ภาพนั้นจะมี SENSITIVITY=๒% เป็นต้น


SENSITIVITY = ๒% คือว่าภาพถ่ายรังสีที่ แคตทีดที่สุด SENSITIVITY=1.4%หรือน้อยกว่า 4.12.1

BRITISH STANDARD IMAGE QUALITY INDICATOR ทำจากเส้นลวดของโลหะชนิดนั้น ๆ บรรจุในซองพลาสติก ซองพลาสติก ๑ ซอง มีลวดโลหะ ๗ เส้น มีขนาดต่างกันจากเล็กไปใหญ่ตามลำดับ จำนวนของจะมีตัวเลขและตัวอักษร เลขตัวแรกแสดงเบอร์ลวดโลหะเส้นแรก และเลขตัวหลัง แสดงลวดโลหะตัวสุดท้าย ตัวอักษรบอกชนิดของโลหะเช่น

- FC = เหล็ก
- CU = ทองแดง
- AL = อลูมิเนียม
- MG = แมกนีเซียม
- SS = ซีเทนเลส
- TI = ไททาเนียม

ตัวเลขและตัวอักษรทำจากตะกั่ว เพื่อให้ติดบนภาพถ่ายรังสีด้วย ลักษณะของ STANDARD แบบนี้

รูปที่ ๑๖

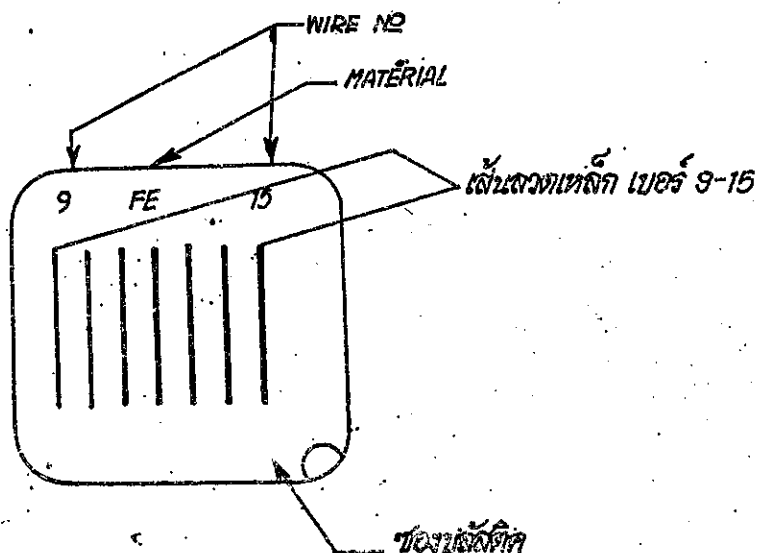

รูปที่ 16

ตารางที่ ๔ แสดงเบอร์ลวดและขนาด

WIRE NO.	DIA (MM)	WIRE NO.	DIA (MM)
1	0.032	12	0.40
2	0.040	13	0.50
3	0.050	14	0.60
4	0.063	15	0.80
5	0.080	16	1.00
6	0.100	17	1.25
7	0.125	18	1.60
8	0.160	19	2.00
9	0.20	20	2.50
10	0.25	21	3.20
11	0.32		

ตารางที่ ๕ แสดงถึงช่วงการใช้ BRITISH STANDARD IQI

MODEL	SPECIMEN THICKNESS		RANGE	
	GENERAL	TECH	MORE CRITICAL	TECH
	MM	INCH	MM	INCH
1. 4/10	12.5 AND UNDER	½ AND UNDER	30 - 50	½ - 1
2. 9/15	12.5 - 100	½ - 4	25 - 100	1 - 4
3 15/21	100 AND OVER	4 AND OVER	OVER 100	OVER 4

ค่า SENSITIVITY หาได้จากสูตร

$$SENSITIVITY = \frac{\text{ความหนาของเส้นลวดที่เล็กที่สุดที่มองเห็น}}{\text{ความหนาของชิ้นงาน}} \times 100$$

ตัวอย่าง เอ็กซ์เรย์เหล็กหนา ๒ นิ้ว ใช้ IQI MODEL 2 สามารถมองเห็นเส้นลวดขนาดภาพฉายรังสีได้เพียงเบอร์เดียว คือเบอร์ ๑๕ จงหา SENSITIVITY ของภาพฉายรังสี

- ลวดเบอร์ ๑๕ โคเท่ากับ 0.80 MM

- เหล็กหนา ๒ นิ้ว = 2 X 25.4 MM.

$$\begin{aligned} \therefore SENSITIVITY &= \frac{0.80 \times 100}{2 \times 25.4} \\ &= 1.5 \% \end{aligned}$$


วิธีใช้ BRITISH I.Q.I

- ๑. เลือก I.Q.I. ชนิดเดียวกับวัสดุที่จะตรวจ
- ๒. เลือก RANGE ของ I.Q.I. ให้สัมพันธ์กับชิ้นงาน
- ๓. วาง I.Q.I. บนผิวชิ้นงานตรงส่วนที่จะทำการวัด
- ๔. หลังจากถ่ายภาพและล้างฟิล์มแล้ว ตรวจสอบฟิล์มลวดที่เล็กที่สุด
- ๕. เปรียบเทียบเบอร์ลวดกับความไวความคมชัด
- ๖. ใช้สูตรคำนวณ
- ๗. ค่าที่คำนวณได้เป็น % ของ SENSITIVITY

๔.๑๓.๒ AMERICAN I.Q.I นิยมเรียกกันว่า PENETRAMETER มีลักษณะ

เป็นแผ่นโลหะบาง ๆ แต่ละอันหนาไม่เกิน ๒ % ของความหนาชิ้นงานเจาะรู ๓ รู มีขนาด ๑ นิ้ว ๒ นิ้ว และ ๔ นิ้ว ของความหนาของแผ่น PENETRAMETER ตามลำดับ มีตัวอักษรและตัวเลข ๓ ตัว อักษรแสดงถึงชนิดวัสดุและตัวเลขแสดงถึงความหนาของชิ้นงานที่จะนำ PENETRA METER ไปใช้

ดังรูป ๑๗

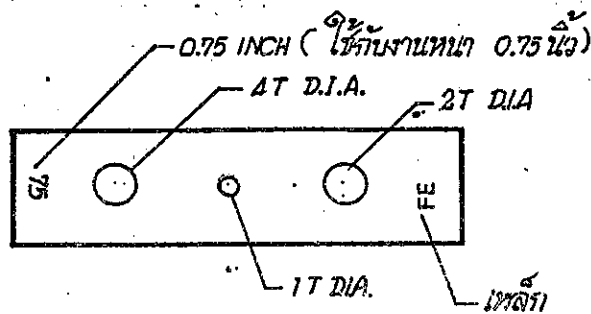


รูปที่ 17

PENETRA METER ทำจากโลหะต่าง ๆ คือ AL, MG, CU, PE, SS , และ TI ต้องเลือกใช้โลหะชนิดเดียวกับกับชิ้นงาน และขนาดที่ติดไว้ที่ตัวมันแสดงถึงขนาดความหนาของชิ้นงานที่จะนำไปใช้ซึ่งมีขนาดต่าง ๆ เป็นทศนิยมของนิ้ว

PENETRA METER มีขนาดบางที่สุดคือ ๐.๐๐๕" ใช้กับชิ้นงานหนา ๐.๐๐๕" ถึง ๐.๒๕ นิ้วของ PENETRA METER ที่ปรากฏบนฟิล์มเอ็กซ์เรย์

สามารถมองเห็น และรูปแต่ละรูปขนาดจะแสดงระดับของ SENSITIVITY ของภาพถ่ายรังสี

ดังตาราง

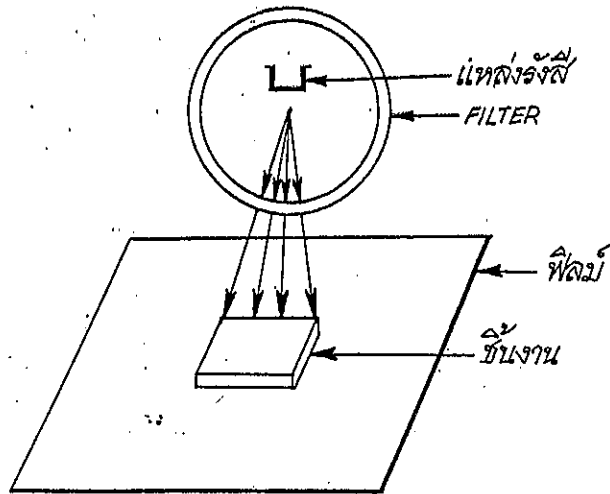


๔.๑๓.๕ LEAD SCREEN

การใช้ LEAD SCREEN ดังที่ได้อธิบายมาแล้วใน ๔.๑๑.๑





# Aluminum Technique Chart

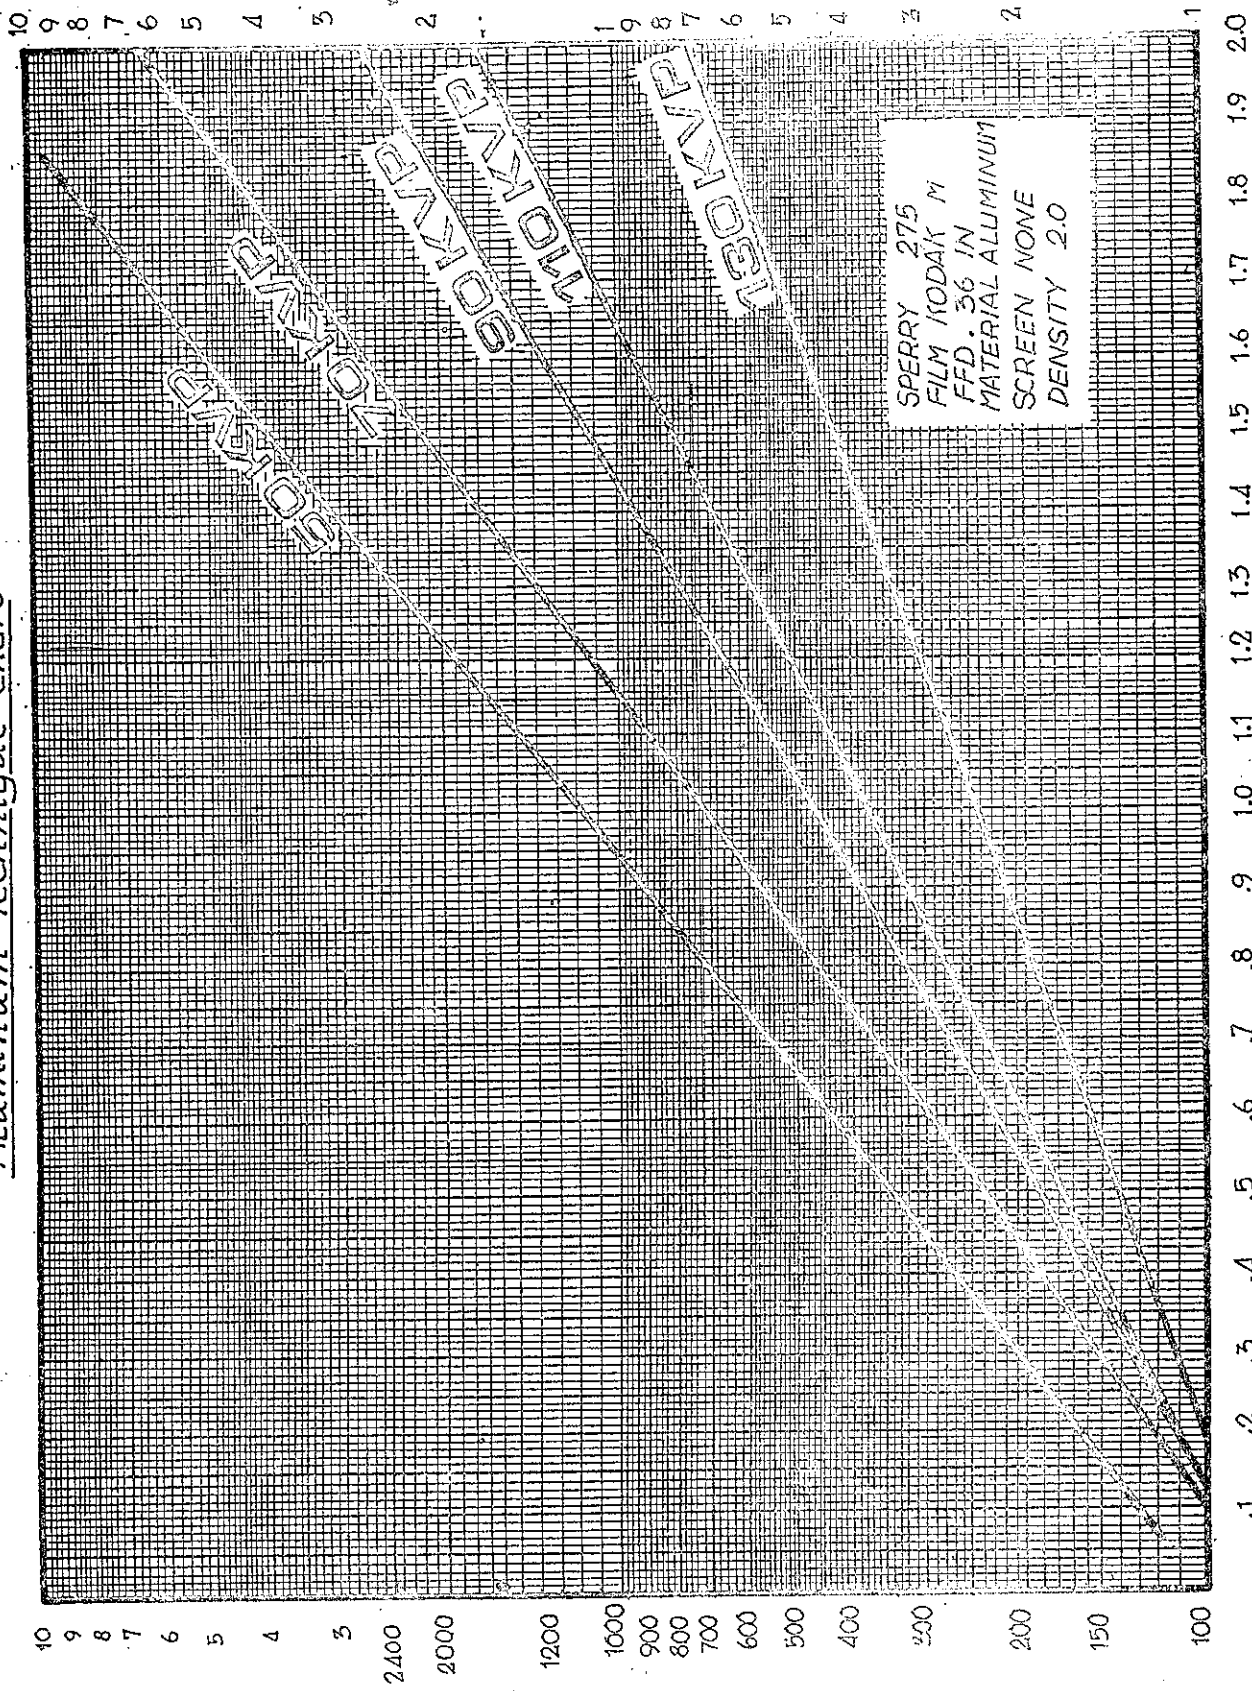

SPERRY 275  
 FILM KODAK M  
 FFD .36 IN  
 MATERIAL ALUMINUM  
 SCREEN NONE  
 DENSITY 2.0



 

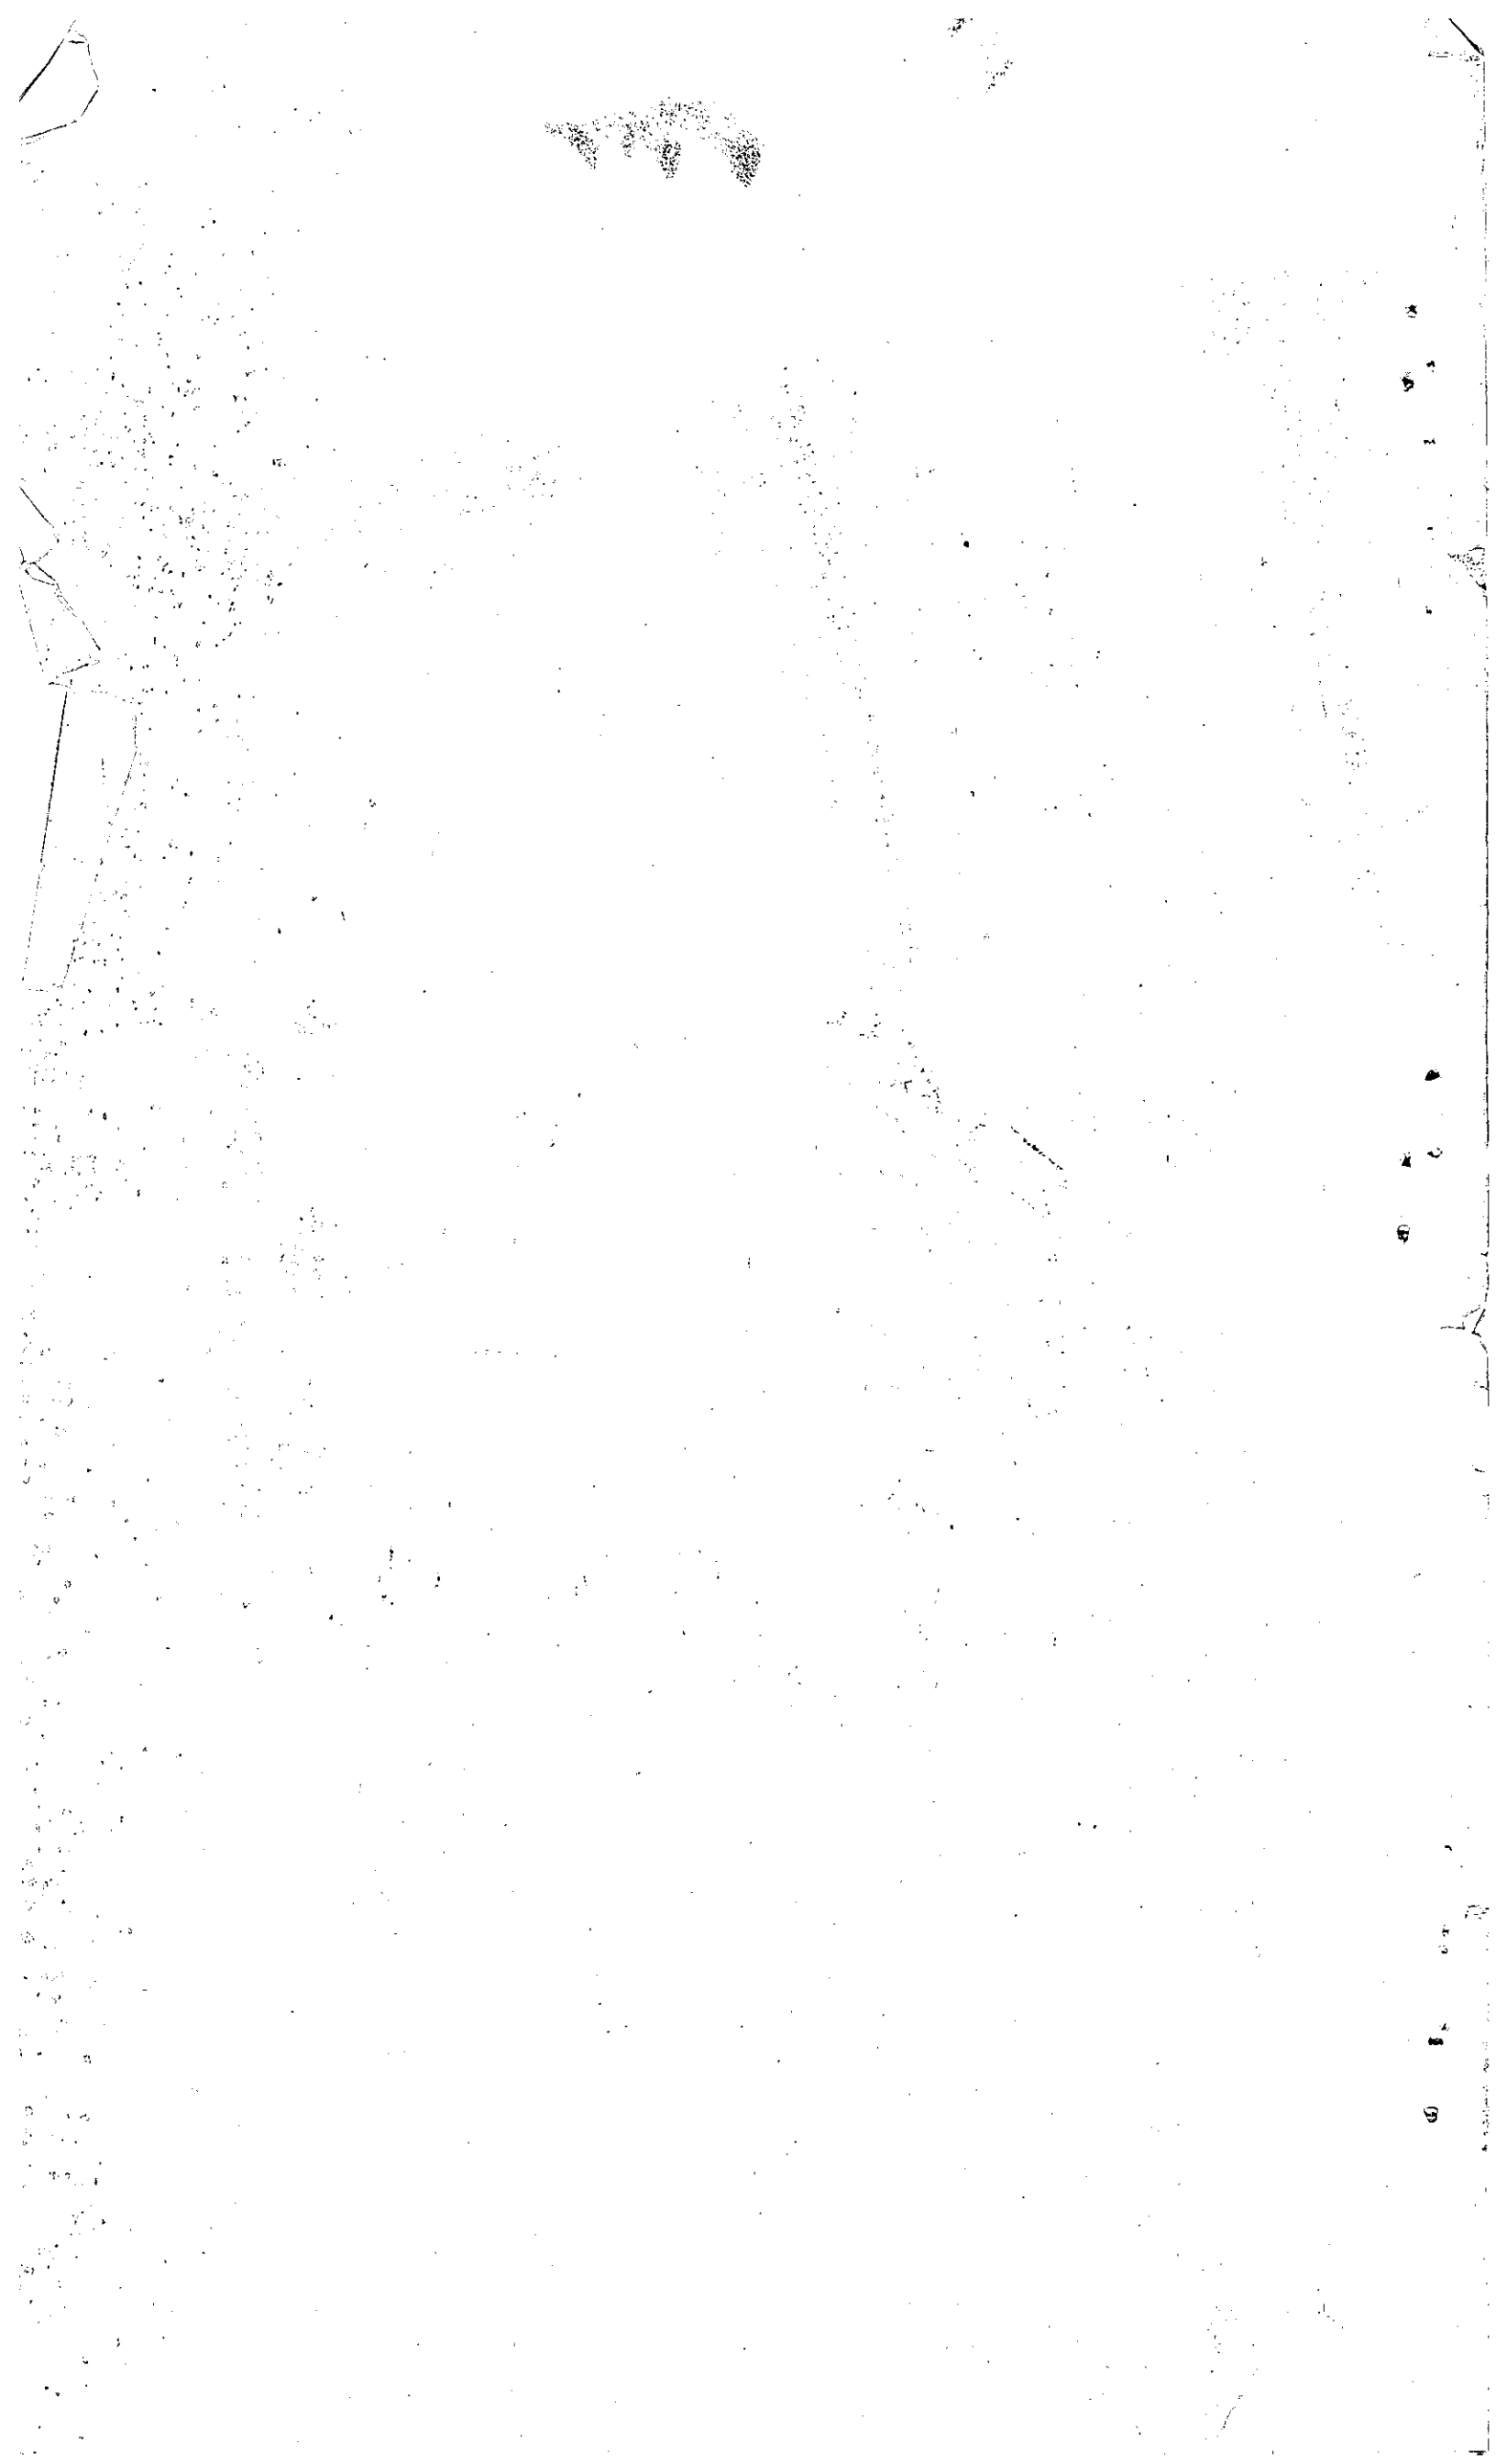


วิธีใช้ BRITISH I.Q.I

- ๑. เลือก I.Q.I. ชนิดเดียวกับวัสดุที่จะตรวจ
- ๒. เลือก RANGE ของ I.Q.I. ให้สัมพันธ์กับชิ้นงาน
- ๓. วาง I.Q.I. บนผิวชิ้นงานตรงส่วนที่จะทำการวัด
- ๔. หลังจากถ่ายภาพและล้างฟิล์มแล้ว ตรวจสอบฟิล์มลวดที่เล็กที่สุด
- ๕. เปรียบเทียบเบอร์ลวดกับความโตตามตาราง
- ๖. ใช้สูตรคำนวณ
- ๗. ค่าที่คำนวณได้เป็น % ของ SENSITIVITY

๔.๑๒.๒ AMERICAN I.Q.I นิยมเรียกกันว่า PENETRAMETER มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบาง ๆ แต่ละอันหนาไม่เกิน ๒ % ของความหนาชิ้นงานเจาะรู ๓ รู มีขนาด ๑ เทา ๒ เทา และ ๔ เทา ของความหนาของแผ่น PENETRAMETER ตามลำดับ มีตัวอักษรและตัวเลขที่ตัว อักษรแสดงถึงชนิดวัสดุและตัวเลขแสดงถึงความหนาของชิ้นงานที่จะนำ PENETRA METER ไปใช้

กึ่งรูป ๑๗

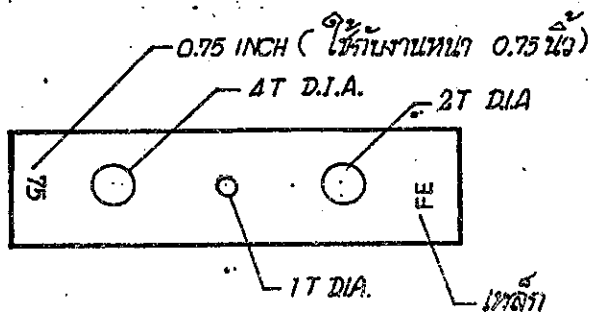

รูปที่ 17

PENETRA METER ทำจากโลหะต่าง ๆ คือ AL, MG, CU, PE, SS , และ TI ต้องเลือกใช้โลหะชนิดเดียวกับกับชิ้นงาน และขนาดที่ติดไว้ที่ตัวมันแสดงถึงขนาดความหนาของชิ้นงานที่จะนำไปใช้ซึ่งมีขนาดต่าง ๆ เป็นทศนิยมของนิ้ว

PENETRA METER มีขนาดบางที่สุดคือ ๐.๐๐๕" ใช้กับชิ้นงานหนา ๐.๑๐๕" ถึง ๐.๒๕ นิ้วของ PENETRA METER ที่ปรากฏบนฟิล์มเอ็กซ์เรย์สามารถมองเห็น และรูและรูขนาดจะแสดงระดับของ SENSITIVITY ของภาพถ่ายรังสี

กึ่งตาราง

RADIO GRAPHIC QUALITY LEVEL	MINIMUM PERCEPTIBLE PENETRA METER HOLE	EQUIPVALANT SENSITIVITY (%)
1	1 T	1.4 %
2	2 T	2. %
3	4 T	2.8 %

ตารางที่ ๑๐ ระดับความไวและ % SENSITIVITY ของ PENETRAMETER  
วิธีใช้ PENETRA METER


๑. เลือก PENETRA METER ที่เป็นวัสดุเดียวกับชิ้นงานจะวัดและให้มีขนาดตัวเลขเท่ากันหรือใกล้เคียงกับความหนาของชิ้นงานบริเวณที่จะวัด
๒. วาง PENETRA METER บนผิวชิ้นงานตรงบริเวณที่จะวัด
๓. หลังจากถ่ายภาพและล้างฟิล์มแล้ว ภาพของ PENETRAMETER จะปรากฏและสังเกตดูรูที่เล็กที่สุด ที่สามารถมองเห็น
๔. รูที่เล็กที่สุด ที่สามารถมองเห็นได้ จะแสดงถึงระดับ SENSITIVITY ของภาพถ่ายรังสีเป็นเปอร์เซ็นต์ตามตารางที่ ๑๐

๔.๑๓ การถ่ายภาพให้ชัด ( IMAGE QUALITY ENHANCE )

สาเหตุภาพไม่ชัด (BLURR OR FOG ) มีหลายประการแต่สาเหตุใหญ่เนื่องจากการฟุ้งกระจายของรังสี ที่เกิดจากการใช้พลังงานรังสี แรงมากในการถ่ายภาพวัสดุที่หนามากหรือ มีความหนาแน่นสูง ๆ การป้องกันภาพไม่ชัด มีหลายวิธี ดังนี้


๔.๑๓.๑ DIAPHRAGM

DIAPHRAGM ทำจากแผ่นตะกั่ว เจาะรูตรงกลางความหนา และขนาดของรูแตกต่างกันตามความเหมาะสมในการใช้งาน มันจะกั้นรังสีที่ไม่ต้องการและจะให้รังสีผ่านรูไปยังชิ้นงานตามขนาดของรูที่เจาะไว้ ดังรูป ๑๘

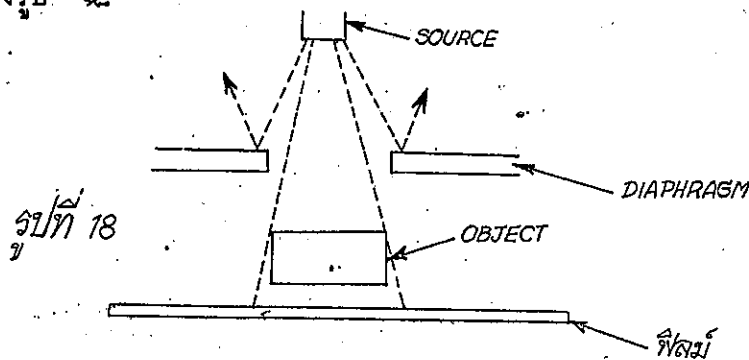

๔.๑๓.๒ CONE


CONE ใช้แผ่นตะกั่วทำเป็นกรวย ลักษณะการทำงานคล้าย ๆ กับ DIAPHRAGM  
ชิ้นงานจะวางใน CONE ดังรูป ๑๘

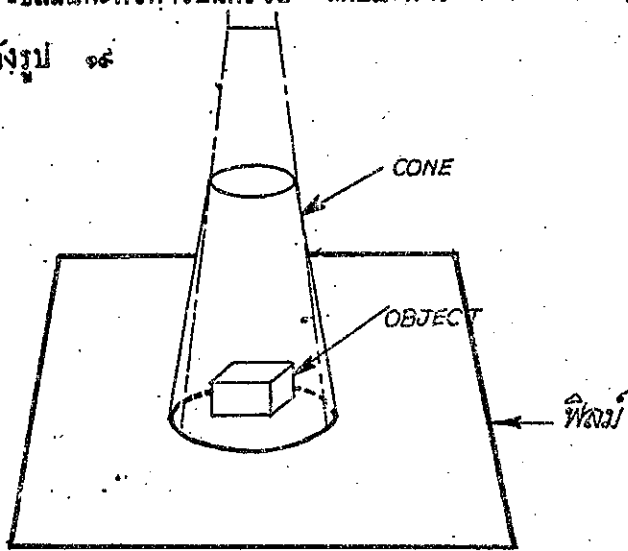

๔.๑๓.๓ MASKING


MASKING คือการอุดช่องว่างด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับรังสีได้ดี เช่น เม็ดตะกั่ว  
ผงแบเรียม เช่นในกรณีที่ชิ้นงานมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกตรงกลางเป็นรู บริเวณรูจะทำให้เกิดรังสี  
พุ่งกระจายขึ้น ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการ MASKING เพื่อให้ได้ภาพที่ชัด ดังรูป ๒๐

รูปที่ ๒๐

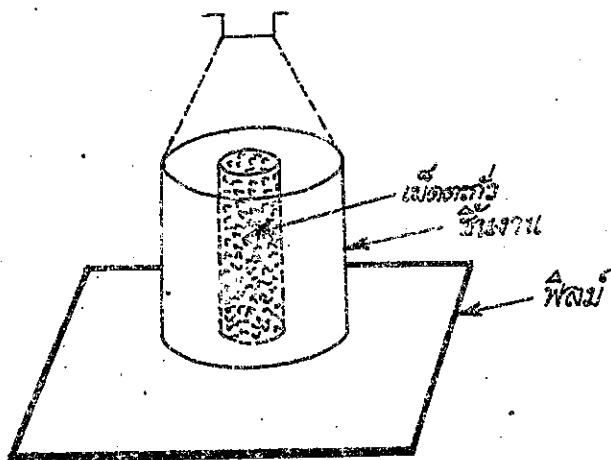

๔.๑๓.๔ FILTER

FILTER ทำจากแผ่นตะกั่วบาง ๆ เพื่อกั้น หรือกรองรังสีที่มีความแรงเกินออกไป  
FILTER จะใช้กับแหล่งรังสีที่ไม่สามารถจะตั้งงานรังสีองมาได้ เช่นในกรณีถ่ายภาพรังสีชิ้นงาน  
บาง ๆ หรือมีความหนาแน่นค่าลักษณะของ FILTER ดังรูป ๒๑

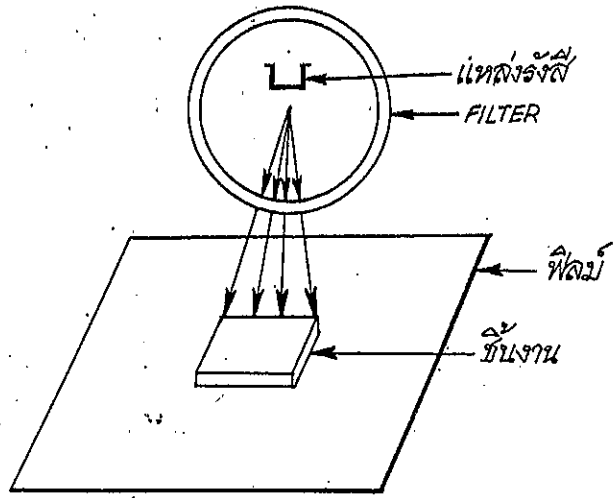


๔.๑๓.๕ LEAD SCREEN


การใช้ LEAD SCREEN ดังที่ได้อธิบายมาแล้วใน ๔.๑๑.๑

Scale for Determining Logarithms

 L SCALE



Film Characteristic Curve

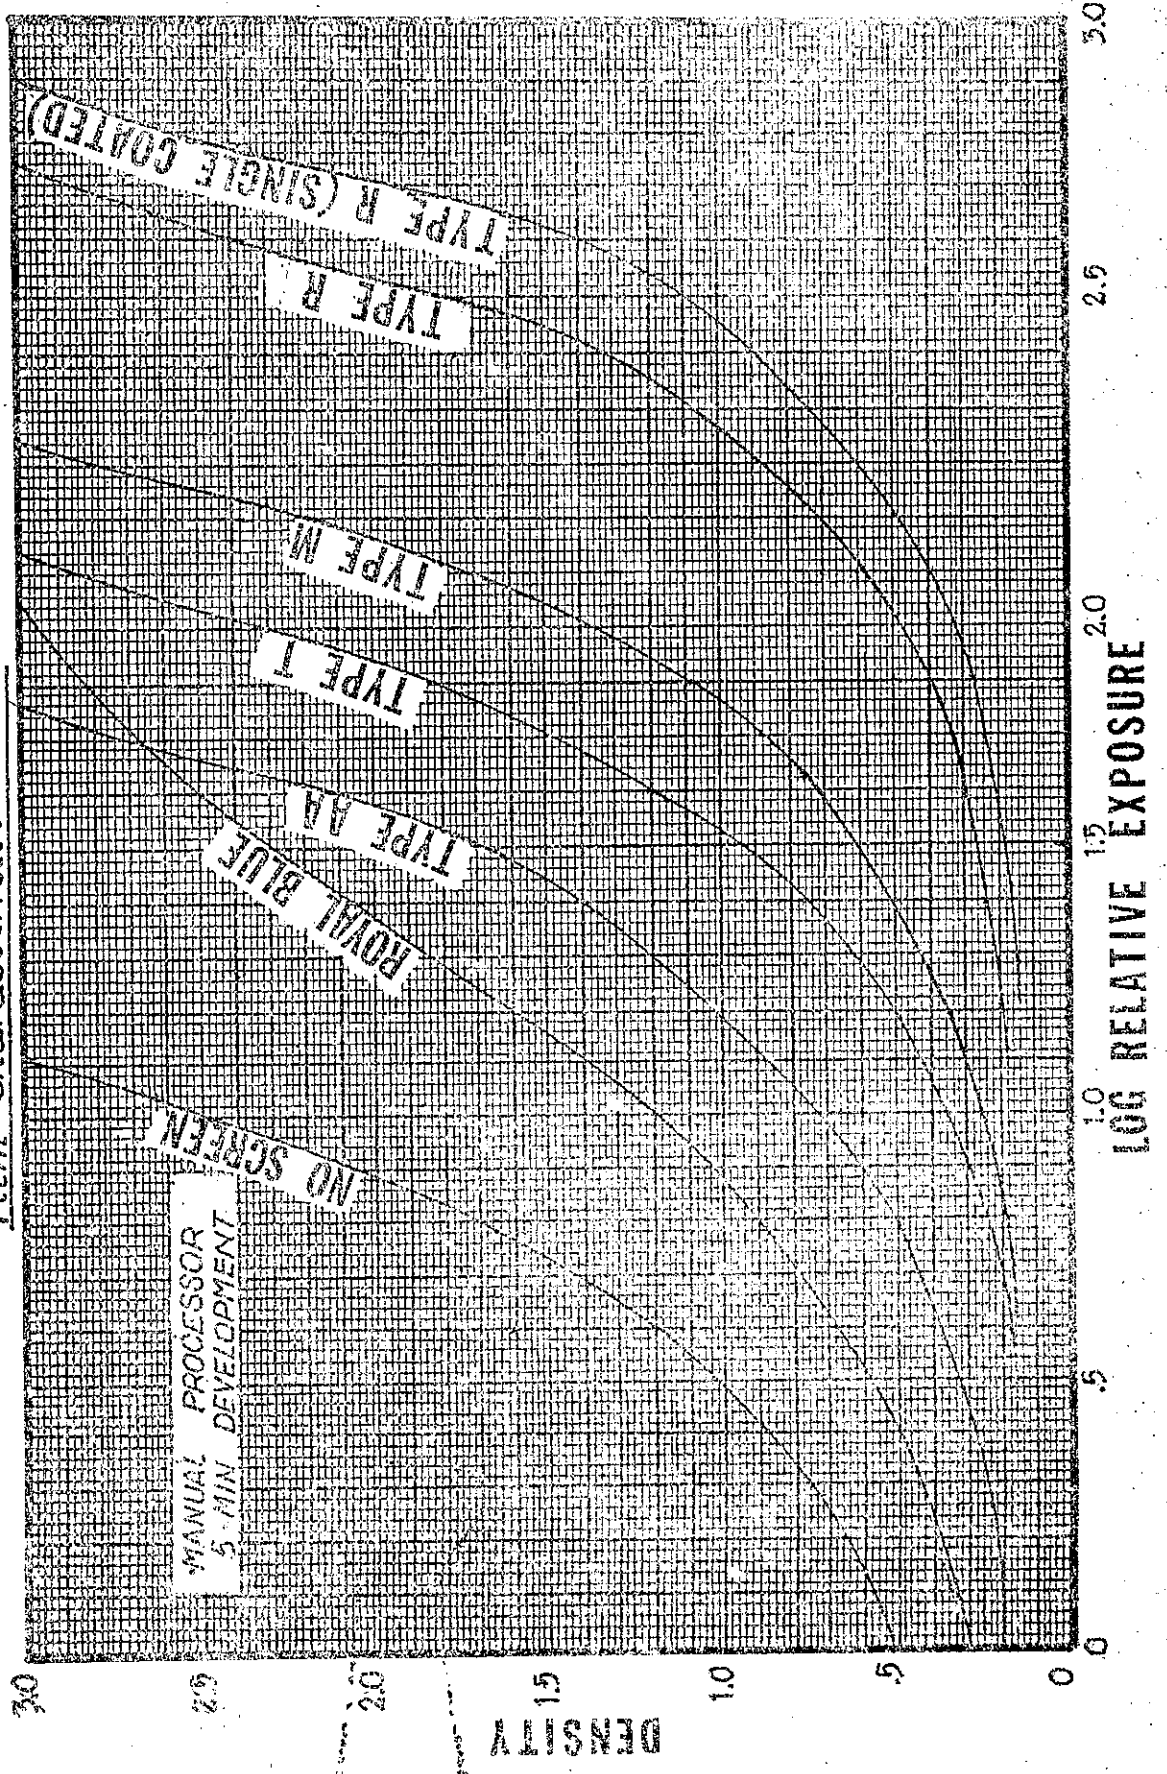

# Aluminum Technique Chart

