

การนำคุณงามความดีมา

110: **อภิมหาสมุทร**  
**2555**

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of the data collected. This section also outlines the various methods used to collect and analyze the data, highlighting the challenges faced during the process.

The second part of the document provides a detailed description of the experimental setup. It includes information about the equipment used, the procedures followed, and the conditions under which the data was collected. This section is crucial for understanding the context and limitations of the study.

The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings. The data shows a clear trend, indicating that the variables studied have a significant impact on the outcomes. The analysis also identifies several key factors that influence the results, providing valuable insights into the underlying mechanisms.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a discussion of their implications. It suggests that the results have important implications for the field of study and offers recommendations for further research. The authors express their appreciation to the funding agencies and the staff who assisted in the study.



คำสั่งกรมช่างอากาศ

( เฉพาะ )

เทคนิคที่ ๑ - ๑ - ๑

เรื่อง การทำความสะอาดอากาศยานและบริษัท

๑. ความประสงค์

๑.๑ คำสั่งเทคนิคฉบับนี้มีความประสงค์เพื่อแนะนำถึงวิธีล้างและทำความสะอาดอากาศยาน และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด

๑.๒ เพื่อยกเลิก คำสั่งเทคนิคที่ ๑ - ๑ - ๑ เรื่อง การล้างและทำความสะอาดภายนอกของอากาศยาน ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๘

๒. การทำความสะอาด

๒.๑ กล่าวโดยทั่วไป

การทำความสะอาดโดยกระบวนการที่ถูกต้อง ย่อมจะทำให้อายุของอากาศยานและบริษัทที่ยาวขึ้น และเพิ่มความแน่นอนในการทำงาน ก่อให้เกิดความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงานและซ่อมบำรุง การถูกร่อนเป็นอุปสรรคอันสำคัญที่ทำให้ขีดความสามารถในการทำงานของบริษัทต่าง ๆ ลดน้อยลงไปเป็นอันมาก การทำความสะอาดตามระยะเวลาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และควยความเอาใจใส่เป็นวิธีหนึ่งที่จะลดการถูกร่อนให้น้อยลง และเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย

เทคนิคในการทำความสะอาดในปัจจุบัน ไม่ง่ายอย่างเช่นในสมัยก่อน ซึ่งรู้จักกันเพียงแค่น้ำสบู่และโซ่แปรงขัดเท่านั้น บริษัทและวัสดุต่างชนิดกันย่อมต้องการวิธีทำความสะอาดที่แตกต่างกันไป การย้ายบริษัทจากสิ่งแวดล้อมอย่างไปสู่สิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่ง ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการทำความสะอาดและความถี่ในการทำความสะอาดไปด้วย บริเวณที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะย่านอุตสาหกรรมชายทะเล และที่ ๆ มีฝุ่นละอองมากย่อมต้องการความเอาใจใส่ และทำความสะอาดบ่อยครั้งมากกว่าที่ ๆ แห้ง และความสกปรกน้อย การหมั่นตรวจตามระยะเวลาจะช่วยให้สามารถกำหนดความถี่ และกระบวนการทำความสะอาดได้ถูกวิธี

ผู้มีหน้าที่ทำความสะอาด จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยถูกต้อง เจ้าหน้าที่ จะต้องมีความรู้ในการล้าง ทำความสะอาด และวินิจฉัยในการตรวจและซักสนิม ( ดู T.O. 1-1-2 ) อื่น ๆ และถ้าเป็นไปได้ ควรจะต้องแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำให้ใช้วิธีทำความสะอาดและวัสดุที่ฝังไว้ในคำสั่งเทคนิคฉบับนี้เท่านั้น หากมีปัญหาอื่นใดในเรื่องนี้ให้ติดต่อหรือรายงานขอคำชี้แจงจาก กองวิทยากร กรมช่างอากาศ

๒.๒ กำหนดการปฏิบัติ

ผู้บังคับหน่วยบินและนายทหารช่างอากาศ หรือหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง ตามลำดับชั้น จะต้องรับผิดชอบในการกำหนดระยะเวลาในการตรวจ ทำความสะอาดและซักสนิมให้กับอากาศยานและบริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบ อากาศยานที่อยู่ในระหว่างการเก็บรักษาจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพการป้องกันสนิม และทำความสะอาดตามความจำเป็น

การทำความสะอาดซึ่งกล่าวไว้ในคำสั่งเทคนิคฉบับนี้ จะต้องปฏิบัติเมื่อใดที่มีการตรวจตามระยะเวลา และพบว่าอากาศยานและบริเวณนั้นกำลังอยู่ในสภาพที่จำต้องทำความสะอาด อากาศยานที่ได้รับการป้องกันให้พ้นจากฝุ่นละออง ฝน จะต้องได้รับการตรวจทุกวัน ซึ่งวิธีการปฏิบัติให้ดูจาก T.O. 1-1-2 โดยปกติแล้ว การทำความสะอาดอากาศยานควรจะต้องทำทุกกระยะ ๓๐ วันเป็นอย่างน้อยที่สุด

ความถี่ในการตรวจ ทำความสะอาดและซักสนิมนั้นขึ้นอยู่กับประเภทงาน สิ่งแวดล้อม และสภาวะการอื่น ๆ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

๒.๒.๑ บริเวณที่มีเขม่าหรือน้ำมัน ฯลฯ จากท่อไอเสียจนถูกสกปรก ให้ทำความสะอาดในภายหลังบินระหว่าง ๑๒ - ๑๕ ชม.

๒.๒.๒ อากาศยานหรือบริเวณที่เปื้อนน้ำยาขับเพลิง จะต้องทำความสะอาดภายใน ๔ ชั่วโมง นับแต่ถูกน้ำยา

๒.๒.๓ บริเวณที่ติดถังหม้อแมคเคอร์รี่ จะต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด และปรนนิบัติอย่างสม่ำเสมอ จะต้องรีบเช็ดน้ำยาที่ล้นออกทันที บริเวณที่ถูกน้ำยาจะต้องได้รับการชำระล้างและป้องกันสนิมโดยเร็ว

๒.๒.๔ ไอเสียจากจรวดและควันทัน เป็นต้นเหตุแห่งการเป็นสนิมอย่างร้ายกับโลหะ ฉะนั้นบริเวณที่ถูกไอเสียของจรวดและควันทัน จะต้องได้รับการตรวจและทำความสะอาดเมื่อใกล้สิ้นสุดการบินประจำวัน หรือได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วทุกครั้ง

๒.๒.๕ ไซ น้ำมัน ไฮดรอลิก และของจำพวกนี้ เมื่อพบว่าเปื้อนอยู่ที่ใดก็ให้รีบทำความสะอาดให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันมิให้น้ำมันหรือไซเหล่านี้ไปทำให้สิ่งปนอยู่บริเวณผิวเกิดการพองตัว ร้อน และตกสะเก็ดออกมา

๒.๒.๖ หากพบว่าเกิดสนิมหรือร่องรอยการบุกกร่อน จะต้องมีปฏิบัติตามคำสั่งเทคนิคว่าด้วยการจัดและป้องกันการบุกกร่อน ( T.O. 1-1-2 ) ของหมั้นตรวจแก้ไขเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ

๒.๒.๗ เมื่อปรากฏว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นให้รีบทำความสะอาดและแก้ไขทันที

๒.๒.๘ เมื่อได้รับมอบอากาศยานที่ผ่านการขนส่งทางทะเลมา จะต้องรีบทำความสะอาดโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าสิ่งขุ่นห่อและวัสดุป้องกันสนิมชำรุด

๒.๒.๙ จะต้องรีบทำความสะอาดในทันทีเมื่ออากาศยานนั้นกลับจากการบินระยะต่ำเหนือผิวน้ำทะเล ๑๐๐๐ ฟุต หรือต่ำกว่าว่าอากาศยานถูกน้ำทะเลแลบมา

๒.๓ ข้อพึงระวังและการให้ความปลอดภัย

๒.๓.๑ จงจำไว้ว่า วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดนั้น บางอย่างก็มีอันตรายอาจทำให้ผู้ใช้เกิดเจ็บป่วยได้

๒.๓.๒ การทำความสะอาดบางวิธี อาจนำเอาวัสดุที่เป็นพิษหรือกิดไฟง่ายหรือไวไฟมาใช้การทำงานจึงต้องได้รับการควบคุมและกวดขันให้เป็นไปตามระเบียบหรือคู่มือใช้งาน นายทหารวิศวกรกรมสุขาภิบาลโรงงาน จะต้องคอยควบคุมและแนะนำการใช้เลือกคลุมป้องกันตัว หน้ากาก ถุงมือยาง แวนตา หรือชุดทำงาน เพื่อให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ตลอดจนแนะนำการซักล้างจากถาดล้าง

๒.๓.๓ น้ำยาทำลายที่ไค้จากสินแร่ เช่นน้ำยาทำลายคามซอกกำหนด P-D-680 จะนำไปผสมกับน้ำยาอื่น ๆ ชำระล้างหรือใช้ชำระล้างไค้เฉพาะค่าบดที่บ่งไว้ว่าให้ใช้เท่านั้น เพราะน้ำมันแร่เป็นอันตรายต่อผิวสัมผัสและยาง

๒.๓.๔ เจ้าหน้าที่ ๆ จะใช้เครื่องมือทำความสะอาดไค้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิโดยตรงเท่านั้น

๒.๓.๕ อย่า ฉีดน้ำยาเข้าไปที่กลีบใบพัด กุมใบพัด หรือบริเวณที่น้ำยาจะไม่ถูกกักเข้าไว้ไค้ความคั้นในการฉัดจะคั้นเอาน้ำยาแทรกเข้าไปจนถึงภายในก่อให้เกิดความสกปรก เกิดชำรุดและก่อสนิมหรือความบุกกร่อนขึ้นภายในไค้

๒.๓.๖ วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดบริเวณที่ออกซิเจนเหลว จะต้องให้ถูกต้องและเหมาะสม ( ดู AFM 127-101 และ T.O. 420-1-11 )

๒.๓.๓ หึ่งระมีกระวังในการทำความสะอาดหรือทำงาน ณ บริเวณเรโคม ของ ปีกเปิดตั้งเชื้อเพลิง ชั้นส่วนที่บอบบาง หรือชั้นส่วนไฟฟ้า สายอากาศ ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่านี้ อาจชำรุดได้โดยง่าย

### ๒.๔ การจึกและการทำลายทิ้ง

เนื่องจากการทำความสะอาดนั้นมักใช้ น้ำยาทำความสะอาดผสมไว้ในน้ำล้าง นอกจาก นั้นยังมีสารเคมีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการล้างควย ดังนั้นหึ่งระมีกระวังมิให้น้ำทิ้งไหลลงปะปน กับน้ำในตุกลงหรือทางระบายน้ำทั่วไป มิฉะนั้นน้ำทิ้งอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลได้ จะต้องคอย ควบคุมน้ำทิ้งและทำลายพิษให้หมดสิ้นในที่กักกันหรือถังเกรอะ อาจค้นดูได้จากคู่มือที่เกี่ยวข้อง ( AFM 85-14 )

## ๓. สิ่งเประอะเปื้อนและหลักการทำความสะอาด

การทำความสะอาดหมายครอบคลุมถึงวิธีและวัสดุที่ใช้ในการชำระล้างสิ่งเประอะเปื้อนต่างๆ ออกจากผิวชิ้นงาน

๓.๑ ปัจจุบันที่นำมาใช้ในการเลือก วิธีทำความสะอาดให้เหมาะสมกับชิ้นงานมีอยู่ ๓ ประ การคือ

๓.๑.๑ ชนิดและปริมาณของสิ่งสกปรกเประอะเปื้อน

๓.๑.๒ ผิวและส่วนผสมของเนื้อชิ้นงาน

๓.๑.๓ กองการความสะอาดมากน้อยเพียงใด

๓.๒ สิ่งเประอะเปื้อนที่ติดอยู่บนผิวแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ

๓.๒.๑ น้ำมันเหลว ไคแก่่น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันใส่ และน้ำมันกัน

สนิม เป็นต้น น้ำมันจำพวกนี้จะเปื้อนอยู่เป็นชั้นบาง ๆ ไม่เหนียวมากนัก สิ่งเประอะเปื้อนเหล่านี้ ทำความสะอาดได้ควยน้ำยาล้าง ถ้าหากชั้นเหนียวมากซักหน่อยก็อาจล้างควยน้ำยาทำละลาย P-D-680 ความธรรมดาความสกปรกหนักหึ่งไว้นานจะยิ่งล้างออกยากและคงใช้ของหมุมน้ำยาล้างสูงมากขึ้น ทางที่ดีควรรีบล้างสิ่งเประอะเปื้อนเหล่านี้ให้เร็วที่สุด อย่าทิ้งไว้นาน ๆ

๓.๒.๒ กิ่งแข็ง สิ่งเประอะเปื้อนกิ่งของแข็ง ไคแก่่น้ำมันข้น ๆ ไร และน้ำยากัน สนิมซึ่งจะล้างออกได้ควยน้ำยาล้างอย่างแรง หากคราบเหล่านี้จับหนาแน่นมาก จะต้องล้างควย น้ำยาทำละลายก่อน แล้วล้างควยน้ำยาล้าง จึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

๓.๒.๓ คราบแข็งอันไคแก่พวก ชีคิน เขม่าน้ำมัน คราบสนิม รุมสนิม เป็นต้น ซึ่งนับไคว่าสิ่งเประอะเปื้อนเหล่านี้จะจึกออกได้ยากที่สุด การชำระล้าง จะต้องใช้วิธีล้างหลาย ๆ วิธีร่วมกัน เช่น แช่ในน้ำยาทำละลาย ฉีกล้างควยน้ำยาล้างความกันสูง และชุก รวมทั้งการเขย่า ในบางกรณีก็ใช้จึกควยกรวด คราบของแข็งเหล่านี้ยังปล่อยทิ้งไว้นานมากขึ้นเพียงไร ก็ยิ่งล้างยาก ขึ้นมาลเพียงนั้น

๓.๓ การทำความสะอาด แบ่งออกได้เป็น ๔ อย่าง คือ

๓.๓.๑ การทำความสะอาดด้วยค่าง การทำความสะอาดของน้ำยาค่าง เป็นการขจัดสิ่งสกปรกด้วยการเข้าแทนที่กันที่ผิวของชิ้นงานมากกว่า จะเป็นการละลายสิ่งเปราะเปื้อนออกมา หลังจากสิ่งเปราะเปื้อนถูกสกัดออกแล้ว มันจะลอยตัวอยู่ในน้ำยาค่างหรือแยกตัวออกหรือกับพวกไขมัน มันจะทำปฏิกิริยากับค่าง กลายเป็นสบู่

๓.๓.๒ การทำความสะอาดด้วยตัวทำละลาย ( SOLVENTS ) น้ำยาค่างแบบนี้จะละลายสิ่งเปราะเปื้อนออกมา และจะเหลือเป็นคราบน้ำมันบาง ๆ ติดอยู่ที่ผิวชิ้นงานซึ่งจะต้องชำระล้างออกด้วยน้ำยาค่าง

๓.๓.๓ การทำความสะอาดด้วยกรด การทำความสะอาดแบบนี้เป็นการใช้กรดกัดสิ่งสกปรกด้วยปฏิกิริยาทางเคมีโดยตรง และมันจะละลายออกมา ปกติแล้วจะใช้กรดทำความสะอาดเพื่อขจัดสนิมและแคลงผิวโลหะให้สะอาดยิ่งขึ้น

๓.๓.๔ การทำความสะอาดเชิงกล การทำความสะอาดแบบนี้เป็นการขจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากชิ้นงานด้วยแรงกลหรือทางฟิสิกส์ เช่น การถู การถูด้วยแปรง ขัดด้วยตะไบ การพ่นทราย หรือการลงกระคายทราย การทำความสะอาดด้วยวิธีนี้มักจะต้องทำความสะอาดอย่างอื่นเข้ามาประกอบด้วย

๓.๔ วิธีทำความสะอาดแบ่งออกเป็น ๓ แบบด้วยกัน คือ

๓.๔.๑ ล้างด้วยมือ ชิ้นงานใหญ่มากเกินไป มักล้างกันด้วยมือซึ่งเป็นการประหยัดกว่าที่จะจัดหาเครื่องมือล้างแบบพิเศษมาใช้ ซึ่งต้องหาค่างราคาแพง การล้างด้วยมือนี้จะใช้แปรงชำระน้ำยาทำความสะอาดชิ้นงาน

๓.๔.๒ ใช้เครื่องฉีดล้าง เป็นวิธีทำความสะอาดที่เร็วที่สุด การฉีดล้างมีข้อดีคือแรงดันน้ำยาประกอบกับปฏิกิริยาทางเคมี และหรือปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ของน้ำยา สิ่งสกปรกจะเป็ยกเร็วถูกแทรกซึมเกิด หมายตัวหลุดออกจากผิวโลหะ และลอยตัวอยู่กับน้ำยาซึ่งจะชำระล้างออกได้ง่ายด้วยน้ำคอกไป

๓.๔.๓ ใช้ถังน้ำยา การล้างแบบนี้มักจะใช้กับชิ้นส่วนที่ถอดออกมาจากส่วนประกอบ การถอดแบบถังน้ำยาจะต้องพยายามให้บังเกิดผลดีในการล้างและการปฏิบัติงานขั้นที่เกี่ยวกับถังน้ำคอกไปอีกด้วย

๓.๕ สภาพผิวและส่วนผสมของเนื้อชิ้นงาน

สภาพผิวและส่วนผสมของเนื้อชิ้นงาน จะเป็นเครื่องบ่งว่าจะใช้วิธีและสารชำระล้างชนิดใดจึงจะเหมาะสม จะเห็นได้ว่า น้ำยาค่างอย่างแรงหรือกรดอย่างแรงจะทำอันตราย

โลหะจำพวกไม่ใช่เหล็ก เช่น สังกะสี อลูมิเนียม ไทเทเนียม เป็นต้น ผิวพื้นที่หยาบขรุขระสิ่งสกปรก จะเกาะติดมากและมักจะล้างออกได้ยาก ผิวสิ่งสกปรกที่ขอกซ่อนอยู่ตามที่แคบ ๆ ซอกมุมต่างๆ น้ำยาล้างก็จะเข้าถึงได้ยาก

๓.๖ ความสะอาด

การทำทำความสะอาดจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่า เราจะทำอะไรกับชิ้นงาน นั้นต่อไปหรือจะใช้ชิ้นงานนั้นอย่างไรที่ไหน สถานะสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร การควบคุมและ การป้องกันผิวจะดำเนินไปอย่างไรนั้น จะดูได้จาก T.O. 1-1-2 และ 1-1-8

๔. สารชำระล้าง

๔.๑ สารชำระล้าง (CLEANING COMPOUND)

สารชำระล้างชนิดทางเฉพาะที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด MIL-C-25769 สำหรับ ชำระล้างอากาศยานและอุปกรณ์ สารชนิดนี้จะได้รับมาใช้ในงานในลักษณะเป็นผง BIODE GRADEABLE และ NON-BIODE GRADEABLE ซึ่งจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ ๒ เมื่อผสมน้ำแล้ว จะได้เป็นน้ำยาล้างที่ประกอบด้วย SILICATES PHOSPHATES และ SYNTHETIC WETTING AGENT สามารถนำไปใช้ล้างกับน้ำกระด้างได้ เพราะมีคุณสมบัติในทางป้องกันมิให้คราบ น้ำกระด้างเกาะตามผิวได้ด้วย น้ำยานี้มีคุณสมบัติในทางป้องกันสนิม และกำจัดคราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถใช้ได้โดยลดความสกปรกอันเกิดจาก ถูกโอไซด์กระทบบเพราะมันสามารถละลายตะกั่วและโซลที่จับอยู่บนผิวได้

ในการละลายสารชำระล้างประเภทที่ ๒ นี้ จะต้องแน่ใจว่าสารนี้จะละลายในน้ำ จนหมดก่อนที่จะนำไปใช้ เพราะส่วนที่ยังไม่ละลายอาจจะไปอุดต่อทางต่าง ๆ ตลอดจนสูบล้าง และจะตกตะกอนอยู่ในถัง อาจจะต้องปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะนำไป ใช้ ห้ามเติมน้ำยาล้างลงในส่วนผสมเป็นอันขาด เพราะจะไปทำอันตรายปฏิกิริยา บาง และจะทำให้เกิดปัญหาการขจัดน้ำทิ้งได้

การผสมน้ำยาจะใช้อัตราส่วนเท่าไรขึ้นอยู่กับบริเวณและความสกปรกที่จะชำระ ล้างว่ามีมากน้อยเพียงไร แต่อัตราส่วนผสมโดยทั่วไปที่ใช้ชำระล้างผิวโลหะหรือผิวสี ควรจะ ใช้สารชำระล้าง ๔๐ ปอนด์ต่อน้ำ ๕๐ แกลลอน ด้วยการใช้วิธี ๆ ไรของสารชำระล้างในน้ำที่มี ปริมาตร ๒๕ แกลลอน และคอยกวาดอยู่เสมอ จนละลายหมดแล้วจึงเติมน้ำลงไปอีกจนครบ ๕๐ แกลลอน ก่อนที่จะนำไปใช้จะต้องกวาดเสียก่อน ส่วนการชำระล้างบริเวณที่เป็นโอไซด์ หรือถูกโอไซด์จากจรวดให้ใช้สารชำระล้าง ๑๐ ปอนด์ ละลายในน้ำ ๑๐ แกลลอน แล้วกวาด ให้ละลายให้หมด และนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเติมน้ำให้เจือจางอีก

ปัจจุบันสารชำระล้างชนิดใหม่จะมีคุณสมบัติตามที่กำหนด MIL-C-0025769 F อัตรา  
ส่วนการผสมควรจะเป็นดังนี้ ถ้าใช้ทำความสะอาดบริเวณท่อไอเสียหรือไอพ่นจากจรวดที่สกปรก  
ให้ใช้สารชำระล้าง • ส่วนผสมกับน้ำ • ส่วน ส่วนผิวของอากาศยานที่เป็นโลหะหรือผิวสี ให้ใช้  
สารชำระล้าง • ส่วน ผสมกับน้ำ •• - •๕ ส่วน แล้วทำความสะอาด ปานกลาง หรือเป็น  
ความเบา

การล้างอาจ ใช้เครื่องฉีดหรือใช้ผ้า ฟองน้ำหรือแปรงก็ได้ โดยปล่อยให้ไว้ประมาณ  
๕ - ๑๐ นาที แล้วใช้แปรงหรือผ้าถูซ้ำอีกครั้งแล้วจึงชำระล้างด้วยน้ำต่อไป จะต้องระวังอย่า  
ปล่อยให้ น้ำยาแห้งก่อนที่จะใช้น้ำล้างออก เพราะจะทำให้อำนาจการชำระล้างลดน้อยลง

๔.๒ อุปกรณ์การล้าง

การใช้สารชำระล้างอาจใช้น้ำขุ่นน้ำยาหรือโซ่ปรอทและใช้เครื่องฉีดก็ได้  
เครื่องฉีดล้างอาจจะเป็นแบบ MA-1 ข้อกำหนด MIL-C-8112 หรือถ้ามีงานไม่มากนัก อาจจะใช้  
ใช้เครื่องฉีดล้างขนาด ๓๐ แกลลอนก็ได้ หรือถ้าหากไม่สามารถหาเครื่องฉีดล้างได้ อาจจะใช้  
ใช้เครื่องสูบลuftใช้กับถัง ๕๕ แกลลอนก็ได้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้น้ำยาหกเปลืองมากเกินไป  
และการรักษาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้การใช้น้ำยาให้ได้อย่างเต็มที่ ให้ใช้เครื่องแบบ  
ฉีดน้ำยาออกไปเป็นสายน้ำ ไม่ใช่เป็นละอองพุ่ง หัวฉีดจะต้องจ่อให้ใกล้กับผิวที่ต้องการล้างเพื่อให้แรง  
น้ำยาพุ่งกระแทกได้เต็มที่

๔.๓ การเตรียมการ

การฉีดล้างจะให้โคผลดีจะต้องมีขั้นตอนดังนี้

๔.๓.๑ เตรียมเครื่องใช้ในการล้าง ตลอดจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่จะใช้ไว้ให้พร้อม

๔.๓.๒ ตรวจสอบชิ้นงานและสิ่งสกปรกเประยะเบื้องต้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะ

ควรจะใช้อัตราส่วนผสมของน้ำยาเท่าไรจึงจะเหมาะสม และจากการตรวจจะทำให้ทราบว่า ควรจะ  
ป้องกันความเสียหายมิให้ถูกน้ำยาล้าง

๔.๔ ก่อนลงมือล้างและขณะล้าง จะต้องระวังในเรื่องต่อไปนี้

๔.๔.๑ ชิ้นส่วนที่มีการอัดไซและทาไซ จะต้องได้รับการป้องกันมิให้ถูกน้ำยาล้าง  
ด้วยการใช้กระดาษและเทป เหนียวปิดไว้ ภายหลังจากการล้างแล้วจะต้องตรวจดูบริเวณเหล่านี้  
และให้ทาอัดไซใหม่

๔.๔.๒ จะต้องพิจารณาขนาดพื้นที่ที่จะชำระล้างให้พอเหมาะกับเครื่องมือและคนทำ  
งานที่มีอยู่ การล้างบริเวณที่กว้างขวางเกินไป จนล้างด้วยน้ำมันไม่ทัน จะต้องปล่อยให้ น้ำยา  
แห้ง จะทำให้การชำระล้างได้ผลเลวลง และเกิดการเป็นคราบน้ำยาทำให้ล้างออกได้ยาก

๔.๔.๑ ควรล้างในที่ร่มและเวลาที่มีอากาศไม่ร้อนจัดและไม่มืดมแรง ควรฉีกน้ำ ให้เปียกเสียก่อนจะช่วยทำให้ผิวเย็นลง และป้องกันน้ำยามิให้แห้งเร็วเกินไป หากอากาศร้อน เกินกว่า ๔๐° ฟ. ควรล้างในที่ร่ม

๔.๕ การล้าง ( รูปประกอบ )

๔.๕.๑ ใช้น้ำยาชะโลมผิวให้เปียกเสียก่อนโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นตะเข็บ และมี ผิวซ้อนกัน เพื่อป้องกันน้ำยามิให้แทรกเข้าไปข้าง

๔.๕.๒ ใช้น้ำยาล้างโดยเริ่มต้นจากค้ำยลที่อยู่บริเวณต่ำสุดก่อนไปหาค้ำยลที่อยู่สูง สุดให้เปียกทั่วบริเวณที่จะล้างเป็นตอน ๆ (ภายหลังจากที่ฉีกน้ำให้เปียกทั่วกันแล้ว)

๔.๕.๓ ใช้น้ำประพรมให้ทั่วบริเวณที่สกปรก ซึ่งไม่จำเป็นจะต้อง ใช้น้ำแรงกดมากนัก นอกจากบริเวณที่มีความสกปรกหนามาก และใช้เวลาประมาณ ๕ - ๑๐ นาที แล้วแต่คุณสมบัติของอากาศ (อย่าปล่อยให้แห้งก่อนที่จะล้างด้วยน้ำต่อไป)

๔.๕.๔ ใช้น้ำปริมาณมากล้างน้ำยาออกให้หมด โดยเฉพาะตามบริเวณที่เป็นตะเข็บ รอยต่อ ที่น้ำยาอาจจะขังอยู่ได้ การใช้น้ำอุณหภูมิประมาณ ๑๔๐° ฟ. ล้างน้ำยาจะโดยผลดีที่สุด การถูน้ำยานานเกินไปหรือปล่อยให้ไว้นานเกินไปจนน้ำยาแห้งเอง จะทำให้เกิดเป็นคราบน้ำยา ขึ้น ซึ่งการขจัดคราบน้ำนี้ให้กระทำทันทีที่เห็นปรากฏขึ้นโดยใช้น้ำยาทาใหม่ แล้วล้างด้วยน้ำจนคราบน้ำยาหายไป

๔.๕.๕ หากการล้างเที่ยวแรกไม่สะอาดพอให้ล้างซ้ำใหม่อีก

๔.๖ วิธีทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าละลาย

๔.๖.๑ บริเวณที่มีคราบน้ำมันหรือไขมันสกปรกมาก อาจจะต้องใช้น้ำยาฆ่าละลาย ข้อกำหนด P-D-680 แบบ ๒ ทำความสะอาดขั้นต้นเสียก่อนแล้วจึงล้างด้วยน้ำยาชำระล้าง MIL-C-25769 บริเวณที่เป็นที่ติดตั้งออกซิเจนหรือระบบจ่ายแก๊สออกซิเจนนั้น ห้ามใช้น้ำยาฆ่า ละลายชำระล้างเป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดระเบิดและไฟลุกขึ้นได้

๔.๖.๒ ในกรณีสถานการณ์ไม่อำนวยให้ใช้น้ำยาชำระล้าง MIL-C-25769 ได้ เช่นขาดเครื่องมือหรืออากาศไม่อำนวย ก็ให้ใช้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าละลาย ข้อกำหนด

## ๔.๑ การใช้ไอน้ำยา

ให้ไอน้ำหรือพองน้ำร้อนนำยาทำละลายหาลงไปบนผิวบริเวณที่ต้องการแล้วปล่อยให้แห้งไว้ชั่วขณะหนึ่ง แล้วจึงใช้ยา แปรง หรือพองน้ำถูกราบสิ่งสกปรกนั้นออก คือไปใช้ยา สะอาดเช็ดให้แห้งสนิทอาจจะใช้เครื่องเป่าลมหรือลมจากเครื่องอัดลมขนาด ๑๐ - ๑๕ ปคน. ช่วยทำให้แห้งเร็วก็ได้ โดยเฉพาะตามบริเวณบางแห่ง เช่น ที่เครื่องยนต์และบริเวณที่ติดตั้ง เป็นคน ปลอดภัย บริสุทธิ์ อีเลคโทรนิคส์ ยาง และอื่น ๆ อาจจะเสียหายชั่วคราวก็ได้ ถ้าปล่อยให้ถูกน้ำยาทำละลายมากเกินไปหรือปล่อยให้แห้งไว้นานเกินไป

๔.๒ การซักสีนิ้มและป้องกันให้ถูกจาก T.O. 1-1-2

๔.๓ การซักมันและการลงไข ตามปกติแล้วไม่ควรทานออกจากจะมีขี้ไต้

## ๕. การใช้สารชำระล้างแบบต่าง ๆ

๕.๑ สารชำระล้างชนิดที่ใช้กับเครื่องล้างแบบไอน้ำ เช่น HYDROSTEAM เครื่อง KERRICK และ MALSARY ให้ใช้สารชำระล้างชื่อกำหนด P-C-437

๕.๑.๑ การใช้เครื่องล้างแบบไอน้ำ ให้เตรียมน้ำยาเข้มข้น โดยใช้ถังน้ำยาเข้มข้นเป็นภาชนะผสมก็ได้ ใช้อัตราส่วน ผงชำระล้าง ๑๐ ออนซ์ต่อน้ำ ๑ แกลลอน ควบคุมการ เทผงชำระล้างลงไปในน้ำร้อน (ไม่ควรเทน้ำร้อนลงไปในน้ำยา) แล้วควรรีดยาละลายให้ หมด ในการใช้ให้ปรับปริมาณน้ำยาตามความต้องการเพื่อให้ยาคือที่สุด ปกติการปรับที่เหมาะสมกับ การล้างโดยทั่วไป คือ ความเข้มข้นร้อยละ ๑.๑ หรือขนาด ๑.๔ ออนซ์ต่อ ๑ แกลลอน และ ควรจะรักษาอัตราความเข้มข้นไว้ให้ถูกต้องเสมอด้วย การเติมน้ำยาเข้มข้นที่ผสมไว้แล้วลงไป ตามความจำเป็น ก่อนที่จะเลิกใช้เครื่อง จะต้องปิดถัง BLOW DOWN เพื่อป้องกันมิให้รถท่อน้ำยาของเครื่องล้างถูกอัดเต็มเร็วเกินไป

๕.๑.๒ การใช้กับเครื่องล้างฉีดล้างประกอบไอน้ำ ( HYDRO STEAM ) เตรียม น้ำยาเข้มข้นด้วยอัตราส่วน ผงชำระล้าง P - C - 437 ๒ ปอนด์ต่อน้ำ ๕๐ แกลลอน ถ้าหาก น้ำที่ใช้เป็นน้ำกระด้าง ให้เติมสารชำระล้าง ( DETERGENT ) ชื่อกำหนด MIL - D - 26937 ลงไปด้วย ร้อยละ ๑.๒ โดยน้ำหนัก อาจจะใช้สารชำระล้าง MIL - D - 26937 เพียงอย่างเดียวก็ได้ โดยใช้อัตราส่วนผสม ๒.๕ ออนซ์ต่อ ๑ แกลลอน หรือร้อยละ ๒ โดยน้ำหนัก

๕.๒ สารชำระล้างมีฤทธิ์เป็นด่างมีค่าต่าง ๆ กัน ใช้สำหรับชำระล้างชั้นย่อยที่เป็นน้ำมัน ไขมัน และความสกปรกอื่น ๆ ซึ่งชั้นเหล่านั้นอาจจะเป็นเหล็ก อลูมิเนียม แมกนีเซียม และทองเหลืองก็ไคก่อนที่จะนำไปชุบกะไหล่ผิว

### ๕.๓ สารชำระล้างอลูมิเนียมชนิดใช้แช่

๕.๓.๑ สารชำระล้างข้อกำหนด P - C - 436 พวกค่างใช้ไคกับผิวโลหะทั้งเหล็กและไม่ใช้เหล็ก การเตรียมน้ำยาให้ใช้ละลายสารชำระล้าง ๑๐ - ๑๒ ออนซ์ต่อน้ำ ๑ แกลลอน โดยให้ตั้งเหล็ก อุณหภูมิของน้ำยาที่ใช้ควรจะเป็น ๒๐๐ - ๒๑๐ ° ฟ ระยะเวลาที่แช่ขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของความสกปรก โดยทั่วไปถ้าสิ่งสกปรกเป็นน้ำมันหล่อลื่นก็จะใช้เวลาแช่ ๕ นาที ประกอบกับการเขย่าเป็นครั้งคราว ถ้าสิ่งสกปรกเป็นพวกยางแอสฟัลท์ จะต้องใช้เวลานาน ๒๐ - ๓๐ นาที

๕.๓.๒ บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้น้ำยาจำพวกค่างชนิดที่แรงกว่าที่เหมาะสมกับการใช้ล้างสีวานิช และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ออกจากผิวที่เป็นเหล็ก อลูมิเนียมและแมกนีเซียม โดยใช้สารลอกสีและวานิชชนิด ซิลิเกต ข้อกำหนด MIL-R-7751 ปริมาณ ๑ - ๕ ออนซ์ผสมกับน้ำ ๑ แกลลอน เป็นน้ำยาชำระล้าง ในการผสมให้ใช้ผงชำระล้างละลายกับน้ำที่มีอุณหภูมิ ๑๕๐ ° ฟ หรือสูงกว่าที่มีปริมาณเพียง ๑ ใน ๕ ของทั้งหมด แล้วปล่อยให้ไว้ค้างคืน จึงเติมน้ำให้ได้จำนวนที่ต้องการ อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการแช่อยู่ระหว่าง ๑๕๐ ° ฟ และ ๒๑๒ ° ฟ ควรระวังอย่าแช่ชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะต่างชนิดกันในเวลาเดียวกัน และชิ้นที่แช่จะต้องจมอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำยาเสมอ น้ำยาควรจะลอกสีหรือวานิชให้หลุดออกไคภายในระยะเวลา ๒๐ นาที การใช้แปรงขนอ่อนจะช่วยให้หลุดออกไคเร็วขึ้น หลังจากนั้นชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำร้อน ( อุณหภูมิ ๑๕๐ ° ฟ หรือต่ำกว่า )

### ๕.๔ สารชำระล้างอลูมิเนียมชนิดใช้กับเครื่องฉีดล้าง

สารชำระล้างชั้นโลหะของอากาศยาน ข้อกำหนด MIL-C-5543 เหมาะสมสำหรับใช้กับเครื่องพ่นในการทำความสะอาดและสารชำระล้างน้ำยาป้องกันสนิม น้ำมัน หล่อลื่น ไขมัน นอกจากชั้นที่เป็นเหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียมและแมกนีเซียม อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการใช้

งาน คือ ใช้สารชำระล้าง • อ่อนซ์ค่อน้ำ • แกลลออน และถ้าหากไม่มีสารชำระล้างชนิดนี้ก็  
ให้ใช้สารชำระล้าง ร้อยกำหนด P- C - 437 แทนก็ได้ อาจจะมีน้ำมันเกาะ ร้อยกำหนด  
VV- K - 211 ลงในน้ำยาที่ผสมแล้วได้เล็กน้อย เพื่อป้องกันมิให้มีพองเกิดขึ้นมากเกินไปใน  
ขณะล้าง

#### ๕.๕ สารชำระล้างโลหะพวกเหล็ก

ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดและถอดสีสำหรับผิวเหล็ก ร้อยกำหนด TT- R-230  
สำหรับการถอดสี ชำระล้างสิ่งสกปรก น้ำมัน ผลัดดิน และไร้ออกจากชิ้นงานที่เป็นพวก  
เหล็ก โดยใช้อัตราส่วนผสม ๔ อ่อนซ์ค่อน้ำ • แกลลออน

#### ๕.๖ สารล้างเบรมา

น้ำยาล้างเบรมา CARBON REMOVER COMPOUND, COLD ร้อยกำหนด MIL-C-19853  
เหมาะสำหรับชำระล้างเบรมาออกจากชิ้นส่วนของเครื่องยนตด้วยวิธีแช่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง  
โดยไม่ต้องมีการเขย่าแต่อย่างใด การใช้สำหรับชำระล้างชนิดนี้จะใช้ได้ที่มีฟอสฟอรัส และตั้งอยู่  
ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะมีสารทำลายเมธาดีนคัลโคโรล MIL-C-19853  
ซึ่งเป็นน้ำยาที่ระเหยได้ง่าย และมีลักษณะเป็นกรด เกรซิดิก ฉะนั้นจึงต้องระวังในการใช้และ  
การระบายน้ำยาทิ้งต้องทำให้ถูกต้องการป้องกันมิให้น้ำยาระเหยทำไ้โดยการเติมน้ำคลุมทับ  
ผิวน้ำยาไว้ชั้นหนึ่ง นอกจากนี้น้ำจะทำหน้าที่เป็นกรดย่างอ่อนที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาด  
สะอาดก่อนที่ล้างด้วยน้ำช่วยในการลดความเป็นพิษและความสกปรกที่ติดมากับชิ้นงานให้น้อย  
ลงเสียบ้าง การปฏิบัติที่ถูกต้องควรจะเป็นดังนี้ -

๕.๖.๑ ควรจะล้างคราบน้ำมัน ไร และสิ่งสกปรกออกเสียบ้างโดยใช้โซน้ำ

๕.๖.๒ บรรจุชิ้นงานต่าง ๆ ลงในตะกร้าโลหะ หรือใช้ลวดแรวน แล้วบรรจุลงใน  
ถังน้ำยาและต้องระวังอย่าไปควนหรือทำให้น้ำขึ้นบนมาผสมกับน้ำยา

๕.๖.๓ ปล่อยให้แช่ทิ้งไว้นานประมาณ ๒ ชั่วโมง แล้วแต่เบรมาจะจับแน่นและมี  
ปริมาณมากเพียงใด

๕.๖.๔ ถอดชิ้นงานขึ้นมาให้ชุ่มกับน้ำร้อน ๓๐ วินาที แล้วจึงยกออกมา  
จากถัง

๕.๖.๕ ฉีดล้างชิ้นงานด้วยน้ำร้อนที่มีแรงดัน แล้วปล่อยให้แห้งให้แห้ง

๕.๗ การล้างถ้วยน้ำ

การล้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ถ้วยน้ำให้สะอาดภายหลังที่ได้รับการทำความสะอาดด้วย  
กรรมวิธีทางเคมีแล้ว เป็นของจำเป็นอย่างยิ่งและควรใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ ๑๔๐ -  
๑๕๐ ° ฟ อาจจะใช้ฉีดล้างหรือจุ่มลงในถังน้ำที่มีน้ำร้อนไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาได้ หากไม่มีน้ำ  
ร้อน จะใช้น้ำเย็นธรรมดาแทนก็ได้ แต่ต้องการเวลานานกว่าการใช้น้ำร้อน

๖. การทำความสะอาดเฉพาะค่ามล

๖.๑ การทำความสะอาดเครื่องยนต์ที่ติดตั้งกับอากาศยานอยู่แล้ว จำเป็นต้องใช้ความ  
ระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องระวังอย่าให้เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกน้ำ เพื่อป้องกันมิให้  
ความชื้นไปทำให้เกิดสนิมและเสียหายขึ้น การทำความสะอาดบริเวณหน้าพนักบินไฟและของฐาน  
ซึ่งเป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สคาร์ทเทอร์ เครื่องอ่านวงกลมโลก  
สวิทช์ รีเลย์ ฯลฯ ให้เท่าที่จำเป็นและให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการชำรุด การทำ  
ความสะอาดเครื่องยนต์ให้ใช้น้ำยา P-D-680 แบบ ๒ ด้วยปริมาณที่น้อยที่สุด ซึ่งอาจจะเป็น  
น้ำยาใหม่หรือน้ำยาเก่าที่กรองจนสะอาดแล้วมารอง แล้วนำกลับไปใช้ใหม่ หากจะทิ้งน้ำยานี้  
ให้ทำควยวิธีปล่อยทิ้งให้ระเหยจนแห้งไปเองหรือเผาทิ้งอย่าถ่ายน้ำยาลงในท่อระบายน้ำเป็นอันขาด

๖.๒ เครื่องยนต์เจ็ท

ปกติแล้วผิวภายนอกของเครื่องยนต์เจ็ท ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรมากนัก การทำ  
ความสะอาดคงปฏิบัติเช่นเดียวกับเครื่องยนต์อุกสูบ


๖.๓ ผิวสี

การทำความสะอาดผิวสีให้ใช้น้ำยา MIL-C-25769 ตามวิธีที่ได้อธิบายมาแล้ว  
ส่วนการถอดสีของอากาศยานให้ปฏิบัติตาม T.O. 1-1-8


๖.๔ ผิวพลาสติก

การทำความสะอาดผิวพลาสติกที่เป็นสนกปรกเพียงเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ยา  
ขัดลบรอยขีดข่วนให้ใช้น้ำผสมกับน้ำยาล้าง ALKYL BENZENE SULPHONATE ที่มีความเข้มข้น  
๔๐ % ข้อกำหนด MIL - D - 26937 ในอัตราส่วน ๑ - ๒ อ่อนช้อนน้ำ • แกลลอน โดยใช้


# ภาพประกอบที่ 4.5

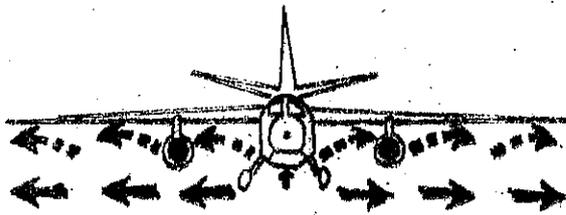


ภาพที่ 1  
 วิชาอากาศศาสตร์ที่เข้ามาสร้างโดยปีก คือทิศทาง  
 จากตอนกลางลำตัวหรือจากปีกหน้าไปปลายปีก

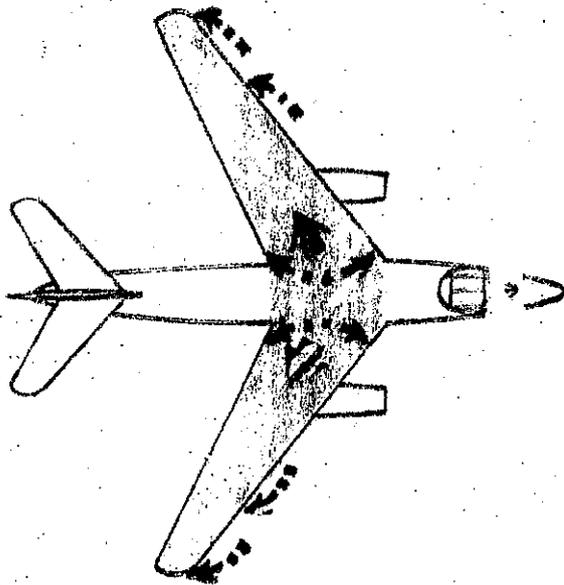


ภาพที่ 2  
 ลักษณะของปีกที่รับน้ำหนักบรรทุกที่ปีก  
 หรือปีกหน้าไปปลายปีก และของปีกหน้า  
 ลักษณะอากาศพลศาสตร์ หรือของปีกหน้า  
 หรือปีกหน้าไปปลายปีก.

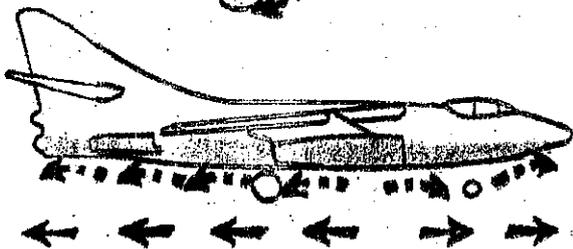

ภาพที่ 3  
 ลักษณะลำตัวและส่วนหางของเครื่องบิน จาก  
 ส่วนหลังไปทางหัว และจากทางปีก  
 หน้าไปทางทิศตรงกลาง

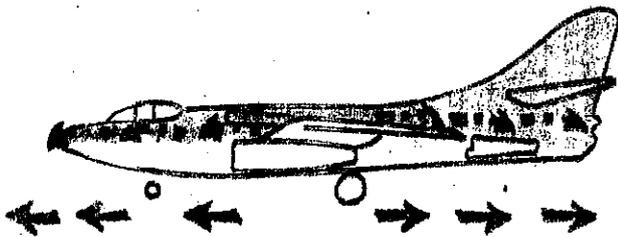

ภาพที่ 4  
 ลักษณะของปีกจากส่วนปีกหน้าไปหัวและ  
 หาง โดยเห็นทิศทางที่เคลื่อน

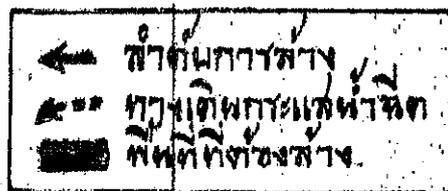

ผ้าคลุมหรือพองน้ำเทียมที่มีได้ใช้กับงานรับมาแล้ว รุ่งแล้วหาไปตามผิวหรืออาจจะใช้น้ำยาซักล้าง ซักกำหนด MIL - C - 18767 แทนที่จะใช้สบู่เช่นเดียวกัน ผ้าที่ใช้ควรจะต้องสะอาดและนุ่ม หลังจากใช้แล้วควรจะต้องแยกเก็บไว้เฉพาะต่างหาก โดยม้วนเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดป้องกันฝุ่นละออง เพื่อนำกลับมาใช้สำหรับซักทำความสะอาดผิวพลาสติกอะโครลิกค์ได้อย่างเดียว การใช้น้ำที่มีเนื้อแข็งกระด้างและมีเมลลิกทรายหรือฝุ่นละอองติดอยู่ใช้ทำความสะอาดพลาสติกที่ใสจะทำให้ผิวพลาสติกเป็นรอยขีดข่วนและมัว เช่นเกี่ยวกับการใช้น้ำยาซักล้างที่ผิดไปจากที่บ่งไว้ ก็จะมีผลทำให้ผิวพลาสติกชำรุดได้

การทำความสะอาดผิวพลาสติกควรจะต้องเริ่มต้นด้วยการใช้น้ำสะอาดจำนวนมาก ลูบไล้ไปบนผิวโดยใช้มือเปล่าเสียก่อน (ถ้ามีหวนธรรมอยู่ให้ลอกเสียก่อน) เพื่อให้ผิวปราศจากฝุ่นละอองหรือเมลลิกทราย แล้วจึงใช้ผ้านุ่ม พองน้ำเทียม หรือผ้าแห้งขาวไว้ รุ่งน้ำยาชำระล้าง MIL - D - 26937 ที่ผสมกับน้ำสะอาดแล้วบดลงบนผิวพลาสติก แล้วใช้มือลูบไล้ น้ำยาไปตามผิวให้ทั่ว การใช้น้ำจะช่วยให้ทราบว่าผิวพลาสติกมีเมลลิกทรายหรือฝุ่นละอองปรากฏอยู่หรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผิวชำรุดเป็นรอยจากการขีดข่วน ทั้งนี้จึงไม่ควรใช้น้ำยาถูลงไปโดยตรง หลังจากนั้นให้ใช้ผ้านุ่ม ๆ หรือผ้าแห้งขาวไว้ที่ชื้นและสะอาดถูพอให้แห้งเท่านั้น อย่าถูให้นานจนเกินไปจนเกินแห้ง หากไม่มีน้ำยาดังกล่าว ก็ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับพลาสติกใส ซักกำหนด MIL - C - 18767 แล้วชำระล้างด้วยน้ำสะอาดให้หมดคราบอีกครั้ง โดยให้ทำในที่ร่ม การทำความสะอาดกลางแจ้งจะทำให้เกิดการรบกวนน้ำขึ้นน้ำตกจนมองเห็นไม่ชัด

การใช้น้ำแข็งถูผิวพลาสติก นอกจากจะทำให้ผิวพลาสติกเป็นรอยแล้วยังทำให้เกิดประจุไฟฟ้า ซึ่งจะคอยถูกเอาฝุ่นและสิ่งสกปรกให้เกาะติดที่ผิวของพลาสติกอีกด้วย ถ้าปรากฏว่าที่ผิวมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น ให้ใช้ผ้าแห้งขาวไว้ที่สะอาดและชื้นคอย ๆ และไปบนผิวเบา ๆ จะทำให้ประจุไฟฟ้าลดลงจนฝุ่นละอองหลุดออกได้

ส่วนการทำความสะอาดผิวพลาสติกภายในให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาดและชุ่มน้ำเท่านั้น ปิดฝุ่นละอองและความสกปรกออก (ห้ามใช้ผ้าแห้งเป็นอันขาด) แล้วจึงใช้ผ้านุ่มหรือพองน้ำที่ชื้น ๆ เบา ๆ ให้ทั่ว และต้องหมั่นซักผ้าให้สะอาดบ่อย ๆ ระวังอย่าให้มีเมลลิกทรายติดไปกับผ้าหรือพองน้ำมัน หลังจากนั้นจึงใช้น้ำยาทำความสะอาด ซักกำหนด MIL - C - 18767 ทำความสะอาดต่อไป

๒.๕ บิวกระจกบังลม

เนื่องจากกระจกบังลมและกระจกหน้าทางมีผิวแก้วต่าง ๆ กัน การทำความสะอาด  
ผิวและชนิดจึงต่างกัน เพื่อมิให้เกิดชำรุดเสียหาย และวิธีทำความสะอาดกระจก  
แต่ละชนิดที่จะกล่าวต่อไปนี้ นำไปใช้ได้กับบิวกระจก้านนอกของนักบิน

๒.๕.๑ การทำความสะอาดกระจกบังลมชนิด NESA (ใช้สมบองยารัด (OPTICAL  
QUALITY) ข้อกำหนด MIL - P-3237 กับน้ำไหลพอและ ๆ แล้วล้างบนบิวกระจกให้ทั่ว  
จึงใช้ยาบ่มยัด โดยกวาดเป็นวงกว้าง ๆ หรืออาจจะใช้เครื่องฉีดชนิดสายไปมาก็ได้ ถ้าเนื้อที่  
กว้างขวางพอโดยใช้น้ำแรงกดเบา ๆ และคอยพรมน้ำหรือยาซักลงไปบ่อย ๆ ในขณะซักเพื่อป้องกัน  
มีไอน้ำแข็ง (ระวังอย่าทำให้กระจกมีอุณหภูมิสูงขึ้นในขณะที่กำลังทำความสะอาด การฉีดรอบฉีก  
ส่วนท้ายวิธีนี้จะไม่ได้ออกเพราะเหมาะสำหรับฉีดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนบิวกระจกเท่านั้น) หลังจากนั้น  
ให้ใช้น้ำสะอาดชำระอย่างใจหมด แล้วรีบเช็ดให้แห้งโดยใช้น้ำอุ่นหรือหนังสือพิมพ์แห้ง ๆ

๒.๕.๒ การทำความสะอาดกระจกบังลมชนิดฮาเบร่า (HERCULITE II) ตาม  
ใช้ยาชนิดนี้บิวกระจกชนิดนี้เป็นอันตราย เพราะจะทำให้ผิวที่เคลือบไว้ชำรุดได้ การทำความสะอาด  
สะอาดที่สุดซึ่งได้ใช้ส่วนผสมของน้ำยาชำระล้าง MIL - D-26937 และน้ำสะอาด โดยใช้น้ำ  
อุ่นหรือสฟองน้ำชุบน้ำยา แล้วถูเบา ๆ ให้ทั่ว อัตราส่วนผสมของน้ำยาก็คือ ๑ ออนซ์ต่อน้ำ  
๑ แกลลอน การใช้น้ำแห้งขัดบิวกระจกทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ ดังนั้นหลังจากทาน้ำยาแล้วให้  
ใช้น้ำสะอาดล้าง แล้วใช้น้ำอุ่นหรือหนังสือพิมพ์แห้ง ๆ เช็ดให้แห้งโดยทันที

๒.๖ การทำความสะอาดเบาะและยานั่งภายใน

เบาะและยานั่งภายในอากาศยานภายในมักจะทำความสะอาดได้โดยใช้เครื่องดูดฝุ่น  
และส่วนผสมของน้ำยาชำระล้าง ข้อกำหนด MIL-D-26937 ๑ ออนซ์ต่อน้ำ ๑ แกลลอน  
ทำให้ผ้าขนสัตว์มีฟองมากโดยการใช้ฟองน้ำที่ชุบน้ำยาหลาย ๆ ครั้ง การทำความสะอาดวิธีที่  
ดีที่สุดคือ เองน้ำยาของบริเวณที่เปื้อนใช้น้ำหรือผงฟูไปมาก แล้วใช้น้ำร้อนเช็ดน้ำยาออก จึง  
ปล่อยให้แห้ง การใช้น้ำผงแห้งผงบริเวณที่ทำความสะอาดแล้วจะช่วยให้ผิวของยานั่งขึ้น

เบาะและยานั่งที่เปื้อนไขมัน ให้ทำความสะอาดด้วยสารละลาย ข้อกำหนด P-D-680  
แบบ I หรือ II เช็ดออก แล้วจึงทำความสะอาดด้วยวิธีข้างต้น ถ้าหากเป็นรอยเปื้อน  
ไขมันให้ใช้ผงน้ำที่ชุ่มเช็ดเช็ดออก แล้วใช้น้ำยาแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ (แอมโมเนีย)

ข้อกำหนด C-A-451 ที่มีความเข้มข้น ๑๐ % หักความสะอาดออกไปแล้วปล่อยให้แห้ง

### ๖.๗ การทำความสะอาดห้องสวม

บริเวณห้องสวมภายในและภายนอกจะต้องได้รับการตรวจและทำความสะอาดทุกครั้ง หลังเที่ยวบิน การทำความสะอาดให้ใช้สารชำระล้าง MIL - C-25769 ผสมกับน้ำกึ่งที่ กล่าวไว้ใน ๔.๑ ความปัสสาวะที่เบื่อนผิวอากาศยานภายนอกนั้นให้ทำความสะอาดความวิธีกกล่าว มาแล้วใน ๔.๕ ตามบริเวณพื้นที่ห้องก็ให้ใช้ผ้าชุบน้ำถูกรวมออกให้หมด แล้วใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น เช็ด อีกครั้งแล้วปล่อยให้แห้ง หลังจากนั้นให้ใช้ยาฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น ข้อกำหนด P-D-00210 ผสมกับน้ำด้วยอัตราส่วน ๑ ๑/๒ อ่อนซ์ต่อน้ำอุ่น ๑ แกลลอน เช็ดไปตามพื้น ถ้าปรากฏว่า ยังมีกลิ่นอยู่ให้เพิ่มยาให้แรงเป็น ๔ เท่า สำหรับผสมกับน้ำ ๑ แกลลอน ส่วนการฆ่าเชื้อและ กำจัดกลิ่นโถสวม ที่นั่งและที่ปัสสาวะ ตลอดจนห้องทางให้ใช้ยากำจัดกลิ่น P-D-00210 นี้ ๑๐ อ่อนซ์ผสมกับน้ำอุ่น ๒ ควอร์ต ชำระล้างโดยใช้แปรงแข็งชนิดมีด้ามช่วยถูกรวมออกแล้ว เช็ดแห้งให้แห้ง ส่วนการทำความสะอาดห้องทางให้ใช้วิธีเทน้ำยาตาม

การตรวจพบว่ามีสนิมเกิดขึ้นตามบริเวณเหล่านี้ ให้กำจัดและปฏิบัติตาม T.O. 1-1-2 ควรระวังอยู่เสมอว่าปัสสาวะที่กระเด็นออกมาภายนอกนั้น เป็นตัวก่อและเร่งให้เกิดสนิมกับ โลหะอย่างร้ายแรง

### ๖.๘ การล้างสารป้องกันสนิม

ชั้นส่วนขนาดเล็กจะล้างไคควายไฮโดรไลซ์ ( VAPOUR DEGREASER ) อย่างไร ก็ดีวิธีที่เหมาะสม คือ ล้างและซักด้วยน้ำยาทำลายละลาย P-D-680 แอม I หรือแอม II วิธีล้าง นั้นง่ายมาก อาจชุ่มชิ้นงานลงแช่ในน้ำยาหรือใช้แปรงทาน้ำยา หรือใช้ผ้าชุบน้ำยาถู ๆ เช็ดออก หรือใช้แปรงหรือไม้ขูดผิวพร้อม ๆ กับลาคน้ำยาทำลายละลายเป็นการชะล้างจนกระทั่งคราบสารกันสนิม หลุดออกหมด ใช้ น้ำยาทำลายละลายล้างเป็นชั้นสุดท้ายอีกครั้งหรือล้างด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิ ๑๕๐° ฟ หากยังมีรอยเปื้อนอีกจะล้างอีกครั้งหนึ่งก็ไคควายน้ำยาล้างดังกล่าวมาแล้ว ข้อสำคัญต้องระวังมิให้ ชั้นส่วนที่เป็นยาง ยิวส์ พลาสติก ฯลฯ เกิดชำรุดเสียหายเพราะน้ำยาทำลายละลาย

### ๖.๙ ล้อและห้ามล้อ

เพื่อป้องกันมิให้ล้อและห้ามล้อเกิดเสียหายขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิและน้ำยาชำระล้าง จึง นั้นจึงจำเป็นต้องระวังระมัดระวังคำบลดังกล่าวในขณะล้าง ก่อนล้างจะต้องชุ่มห่อปิดป้องกันล้อที่

เป็นไอระเหยแก๊ส เชื้อเพลิง ขອງทางต่าง ๆ ของลูกสูบ และชิ้นส่วนเกี่ยวเนื่องกับหัวฉีด เครื่อง  
ขำนวนกลไกสวิตซ์และบริภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งอาจชำรุดเสียหายได้เพราะความชื้น คำบดดังกล่าวนี้  
ควรทำความสะอาดที่หลังควมมือ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะชนิดที่เหมาะสม บริเวณ  
ที่คองมีการหล่ออื่นจะคองตรวจและให้การหล่ออื่นใหม่ตามสมควรหลังจากล้างเรียบร้อยแล้ว  
กงล้อและฝาครอบให้ใช้แปรงแข็งและน้ำยาทำความสะอาด P- D-680 ภูทำความสะอาดแล้ว  
ปล่อยให้แห้ง การทำความสะอาดขางล้อให้ใช้น้ำหรือน้ำยาชำระล้าง MIL-D-26937

๒ อ่อนชืดสมกับน้ำ • แกลลอน ไม่ควรใช้ P-D-680 กับล้อยางเพราะจะทำให้ยาง  
เสื่อมเร็ว

๖.๑๑ หม้อแมคเตอร์

บริเวณที่เปราะเปื้อนน้ำยาที่ล้นออกมาจากหม้อแมคเตอร์ จะคองทำความสะอาด  
ดังนี้

๖.๑๑.๑ น้ำยากจรก (กรกกำมะถัน) ล้างบริเวณที่ถูกน้ำกรกควม้น้ำมาก ๆ เพื่อ  
ลดฤทธิ์กรกลง ระวังอย่าให้กรกแผ่ขยายพื้นที่ออกไปอีก ใช้แปรงหรือผ้าชุบน้ำยาโซเดียมไฮดรอกไซด์  
ขบเนทความเข้มข้น ๒๐ % ซอกำหนด O- S- 576 ทาลองตรงบริเวณเปื้อนน้ำกรก หากหมก  
ฤทธิ์กรกจะเห็นว่าน้ำยาจะไม่เกิดฟองขึ้นอีก หึ่งน้ำยาไว้ประมาณ ๕ นาที เช็ดน้ำยาออกแล้ว  
ล้างควม้น้ำจนสะอาดเช็ดหรือเป่าให้แห้ง

๖.๑๑.๒ น้ำยาค่าง (ไฮดรอกไซด์) ใช้กับหม้อแมคเตอร์นี้เกิดแคะ  
เมี่ยมเป็นขี้ยาที่ก่อให้เกิดสนิมอย่างแรง จะคองระมัดระวังอย่างมาก ถ้าเปื้อนมือ เสื้อผ้า และ  
หมกนวัสดุอื่น ๆ ให้ใช้น้ำจำนวนมาก ๆ หรือใช้น้ำยาของกรกขบบริเวณที่เปื้อนน้ำยาค่าง ให้  
ทำความสะอาดควม้น้ำยาโครเมียมทรอกไซด์ (กรกโครมิก) ๑๐ % ซอกำหนด O-C-303  
การเตรียมน้ำยาใช้กรกโครมิก ๑๐ อ่อนชืดสมกับน้ำ • แกลลอน ภาชนะผสมคองทำควม้น้ำแก้วหรือ  
คินเผา การทาน้ำยาให้ใช้แปรงหรือผ้า เมื่อน้ำยานี้เข้าผสมกับน้ำยาค่างในตอนแรกจะมี  
ลักษณะใสเป็นสีเหลือง ให้ทาจนกระทั่งน้ำยาค่างหมกฤทธิ์ ซึ่งจะทราบได้จากกาเปลี่ยนแปลง  
ของสีเหลืองมาเป็นสีส้ม แล้วจึงปล่อยให้แห้ง ๑๐ นาที จึงใช้ผ้าเช็ดออก แล้วล้างควม้น้ำ  
สะอาดจนน้ำยาหมก

๒.๑๑ เชื้อเห็ดรา

ในภูมิประเทศที่มีความร้อนและมีความชื้นมากมักจะเกิดเชื้อเห็ดรากับสารอินทรีย์ เช่นพลาสติก สี น้ำมัน หรืออาจจะเกิดขึ้นกับผิวของคอนกรีต โลหะ ไม้ การทำความสะอาดเชื้อเห็ดราที่เกิดกับพลาสติกให้น้ำยา MIL -D-26937 ๒ ออนซ์ผสมน้ำ ๑ แกลลอน เช็ดโดยใช้น้ำที่ไม่มีขนหรือฟองน้ำ ห้ามใช้น้ำยาทำลายที่มากจากผลิตภัณฑ์ที่โตเลียม เพราะจะทำอันตรายกับพลาสติก การขัดผิวพลาสติกทำไคโคโยโซผงยาขัด ข้อกำหนด SS-P-821 พลาสติกบางชนิดไม่อาจใช้วิธีทำความสะอาดได้ ต้องใช้วิธีเฉพาะของมัน

๒.๑๑.๑ พลาสติกประเภทโครเลทและเมธาโครเลทเรซิน จะต้องใช้ น้ำยา

ALIPHATIC NAPHTHA ข้อกำหนด TT-N-95 โคลโซโซที่ไม่มีขนหรือฟองน้ำเช็ด และห้ามมิให้ใช้ AROMATIC NAPHTHA เพราะจะกัดพลาสติกประเภทนี้

๒.๑๑.๒ พลาสติกประเภทโซทาควอนโฟล้า ให้เช็ดด้วย

1.1.1. TRICHLOROETHANE ข้อกำหนด O-T-620 เห็ดราที่เกิดขึ้นบนผิวโลหะที่พื้นสีและไม้ ไม้ทาสี ให้ออกโดยใช้น้ำยา MIL - D-26937 ๒ ออนซ์ผสมกับน้ำ ๑ แกลลอน และถ้าหากดูไม่ออกให้ใช้วิธีเชิงกลประกอบ แต่ต้องปฏิบัติตาม T.O. 1-1-2

๒.๑๑.๓ ผิวไม้ที่ทาสีแล้วถ้ามีเชื้อราปรากฏขึ้นให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยา

TRIBASIC SODIUM PHOSPHATE ข้อกำหนด O- S-642 ที่ผสมน้ำแล้ว การใช้ ส่วนผสมของน้ำยาอย่างแรงมาก (ใช้ ๓ ปอนด์ต่อน้ำ ๑๐ แกลลอน) จะโดยผลดีที่สุด แต่ต้อง ทาที่ละบริเวณแคบ ๆ แล้วรีบล้างออกโดยเร็วด้วยน้ำสะอาด และใช้น้ำเช็ดให้แห้ง ถ้าปล่อยทิ้งไว้หลาย ๆ นาที สีจะหลุดออกและอาจจะกัดเนื้อไม้ได้ การใช้ส่วนผสมอย่างแรงปานกลาง ( ใช้ ๒ ๑/๒ ออนซ์ต่อน้ำ ๑๐แกลลอน) จะไม่ทำให้สีหลุด แต่ต้องทาทิ้งไว้และโดยน้อยกว่า ในการป้องกันมิให้ราเกิดขึ้นได้อีกควรจะลอกสีเก่าออกโดยปฏิบัติตาม T.O.1-1-8 แล้ว ทาด้วยสีใหม่ที่ประกอบด้วยสารป้องกันเห็ดรา

๒.๑๑.๔ การกำจัดเชื้อเห็ดราที่เกิดขึ้นกับผิวไฟฟ้า ให้ใช้น้ำยา 1.1.1.

TRICHLOROETHANE ข้อกำหนด O-T-620 การใช้ต้องระวัง อย่าสูดไอร่า เหยซึ่งเป็นพิษเข้าไป และอย่าใช้กับระบบล่อคซิเจน การทำความสะอาดให้ใช้น้ำยา น้ำยาเช็ด ความบริเวณจุดเสียบ

๖.๑๒ ซอกมุมบริเวณภายในอากาศยาน

สิ่งสกปรกซึ่งอยู่ภายในอากาศยาน เช่น ฝุ่นละออง เศษโลหะ กระจก และของเล็ก ๆ ที่ตกค้าง ควรใช้ผ้าทำความสะอาดเครื่องผูกมัดที่กำลังบรรจุพอเหมาะ ควรใช้แปรงอ่อนประกอบด้วยที่ห่อผูกจะช่วยให้การทำความสะอาดทำได้ดียิ่งขึ้น

๖.๑๓ เหล็กโรสนิมและโคคาเนียม

การทำความสะอาดผิวคานนอกของโลหะทั้ง ๒ ชนิดนี้ อาจจะใช้วิธีล้างด้วยกางหรือน้ำยาทำลายที่โกลกลาวมาแล้วใน ๔.๖ ก็ได้

๖.๑๔ บริเวณห้องเครื่องยนต์เจ็ท

การทำความสะอาดบริเวณนี้ให้ใช้น้ำยาทำลายตามวิธีที่โกลกลาวไว้ใน ๖. และควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำลายเช็ด จะได้ผลดีกว่าการใช้ดัดล้าง

๖.๑๕ เรโกม

เรโกมที่สร้างด้วยใยอัด (FIBER PANINATED ) และโครงสอดไส้ ( SANDWICHED ) จะต้องระวังอย่าให้น้ำยาออกสีและน้ำยาล้างต่าง ๆ มากเกินไปอันขาด ยกเว้นแต่ที่ใดกำหนดให้ไว้ใช้ทำความสะอาดโดยเฉพาะ มิฉะนั้นจะทำให้เรโกมชำรุดอย่างร้ายแรงได้

๖.๑๕.๑ การทำความสะอาดความสกปรกธรรมดาควรใช้ล้างด้วยน้ำ และสาร

ชำระล้าง MIL-C-18687 แบบ II ใช้ส่วนผสม ๔ ออนซ์ต่อน้ำ ๑ แกลลอน ใช้ผ้าอ่อนหรือฟองน้ำชุบให้ชุ่มและเช็ด ระวังอย่าใช้ผ้าที่มีฝุ่นละอองหรือที่ใช้กับงานอื่นมาแล้วเป็นอันขาด เรโกมชนิดที่เคลือบผิวด้วย ELASTOMERIC, RAIN EROSION RESISTANCE COATING ข้อกำหนด MIL-C-7439 นั้น ห้ามใช้น้ำยาทำลายทำความสะอาดเป็นอันขาด เพราะน้ำยาทำลาย เช่น เมทิล-เซซิล-คีโตน-แวนพาโรออล ฯลฯ จะลอกผิวที่เคลือบไว้

๖.๑๕.๒ ถ้าเรโกมเป็นสกปรกมากด้วยไขมัน หล่ออื่น และเป็นเรโกม

ชนิดที่ไม่ได้เคลือบผิวไว้ให้ใช้ยาชุบ เมทิล-เซซิล-คีโตน ข้อกำหนด TT-M-261 หรือน้ำยาทำลายแวนพา ข้อกำหนด MIL-N-15178 หรือ ใหญ่เกรด GRADE A. OPTIONAL ข้อกำหนด TT-T-548 แทนกันได้

๖.๑๖ กระจกเรโคมของชิปนาวซ

เมื่อกระจกเรโคมหรือเนอโรโคมของจุกนำวิธีสปรก ให้ปฏิบัติดังนี้

๖.๑๖.๑ เรโคมสปรกฝุ่นละอองให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มที่ปราศจากขนเช็ด หรือแปรง  
ขนนุ่มปักออก ถ้าสปรกมากและคึกแน่นให้ใช้ผ้านุ่มปราศจากขนนุ่มน้ำยา 1.1.1.

TRICHLOROETHANE พอรัน ๗ แล้วยเช็ด

๖.๑๖.๒ ถ้าเป็นเรโคมแบบเชอรามิคและเนอโรโคม ให้ทำความสะอาดด้วย  
วิธีที่กล่าวมาแล้วใน ๖.๑๑ แต่ถ้าสปรกมากให้เช็ดด้วยน้ำสบู่ แต่ต้องล้างคราบสบู่ออกให้หมด

๖.๑๗ บริเวณเพื่อน้ำยากับเพลิง ไบรโมคลอโรมีเซน

น้ำยาไบรโมคลอโรมีเซน เป็นสารก่อสนิมอย่างแรงให้แกโลหะ ถ้ามีความ  
ชื้นสูงจะยิ่งทำให้สนิมเกิดเร็วขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้น้ำยากับเพลิงชนิด  
นี้ควรจะต้องคำแนะนำจากหนังสือคู่มือของเครื่องดับเพลิงนั้น ๆ ด้วย ระวังอย่าใช้น้ำทำความสะอาด  
สะอาด เพราะจะยิ่งช่วยทำให้โลหะเป็นสนิมง่ายยิ่งขึ้น เพราะน้ำเมื่อรวมตัวกับน้ำยากับเพลิง  
และถูกความร้อนกลายเป็นกรด ดังนั้นเมื่อไฟดับแล้วใช้หม้อที่สะอาดและแห้งเป่าบริเวณเหล่านี้  
นั้น แล้วจึงใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำยาทำลาย รื้อกำหนด P-D-680 แบบ ๒ ให้ชุ่มแล้วเช็ด  
ดูบริเวณที่เป็นสนิมให้หมด

รายการพัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาด ให้ดูผนวกต่อท้ายคำสั่งเทคนิคฉบับนี้

ตั้ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๑

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. สุนทร สุนทรากุล  
( สุนทร สุนทรากุล )

จก.ชอ.

สำเนาถูกต้อง

ร.ท. ประจวบ ไชยรักษ์

รอง ทน.ฝสบ.กวก.ชอ.



คำสั่งกรมช่างอากาศ

(เฉพาะ)

เทคนิคที่ ๑ - ๑ - ๒

เรื่อง การทำความสะอาดผิวปลั๊สติกที่ใช้กับอากาศยาน

๑. ความประสงค์

๑.๑ เพื่อแนะนำถึงวิธีล้าง ทำความสะอาดผิวปลั๊สติกกับปลั๊สติกที่ใช้กับอากาศยาน

๑.๒ รายละเอียดอื่นใดที่ไม่ได้นำมากล่าว ให้ดูได้จาก คำสั่งกรมช่างอากาศ (เฉพาะ) เทคนิคที่ ๑ - ๑ - ๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๑

๒. การปฏิบัติ

๒.๑ การทำความสะอาดผิวปลั๊สติก

๒.๑.๑ การทำความสะอาดผิวปลั๊สติกที่เปื้อนสกปรกเพียงเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาซักดบรอยขีดข่วน ให้ใช้น้ำผสมสารทำความสะอาด ALKYL BENZENE SULFONATE ตามข้อกำหนด MIL-D-26937 ที่มีความเข้มข้น ๔๐ % ในอัตราส่วน ๑ - ๒ อ่อนช้อนน้ำ ๑ แกลลอน โดยใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำที่สะอาดชุบแล้วทาไปตามผิว ถ้าต้องการให้ผิวสะอาดยิ่งขึ้น ให้ใช้น้ำยาซักล้างตามข้อกำหนด GP-P-560 (หรือข้อกำหนดเดิม MIL-C-18767 ) ทำความสะอาด

๒.๑.๒ ผ้าที่จะใช้ทาน้ำยาซักล้างจะต้องเป็นผ้าที่นุ่มสะอาดและไม่มีขนหลังจากใช้แล้ว ควรจะแยกเก็บไว้เฉพาะต่างหาก โดยม้วนเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดป้องกันฝุ่นละออง เพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับซักทำความสะอาดผิวปลั๊สติก อะไหล่

๓. วัสดุที่ใช้ทำความสะอาดพลาสติกใส

GENERAL CLEANING MATERIAL

Specification	Nomenclature	Stock Number	Quantity	Application
MIL-D-26937	Synthetic Detergent (Alkyl Benzene Sul- fonate)	7930-847-6909	2 lb	Cleaning agent
P-D-680 Type II	Dry cleaning solvent (Flash point 138°F.)	6850-274-5421 6850-285-8011	5 gal 55 gal	Cleaning agent
P-D-680 Type I	Dry cleaning solvent (Flash point 100°F.)	6850-664-5685	1 qt	Cleaning agent upholstery only
P-P-560	Polish; Plastic, Type I (Flash point 80°F.)	7930-656-1115 7930-634-5340	1 pt/qt ½ pt/Can	To clean trans- parent plastics
TT-N-95 Type II	Naphtha Aliphatic (Flash point 40°F.)	6810-238-8119	1 gal	To clean acry- lic Plastics

ตั้ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.สุนทร สุนทรากุล

(สุนทร สุนทรากุล)

จก.ชอ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

*M. R. P. S. O. K.*

 
รอง ทน.ฝสบ.วท.ชอ.ท่าอากาศยาน

ทน.ฝสบ.วท.ชอ.

1

2

3





## คำสั่งกรมช่างอากาศ

(เฉพาะ)

เทคนิคที่ ๑ - ๑ - ๒

เรื่อง การทำความสะอาดผิวปลัستيكที่ใช้กับอากาศยาน

### ๑. ความประสงค์

๑.๑ เพื่อแนะนำถึงวิธีล้าง ทำความสะอาดผิวปลัستيكกับปลัستيكที่ใช้กับอากาศยาน

๑.๒ รายละเอียดอื่นใดที่ไม่ได้นำมากกล่าว ให้ดูได้จาก คำสั่งกรมช่างอากาศ (เฉพาะ) เทคนิคที่ ๑ - ๑ - ๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐

### ๒. การปฏิบัติ

#### ๒.๑ การทำความสะอาดผิวปลัستيك

๒.๑.๑ การทำความสะอาดผิวปลัستيكที่เปื้อนสกปรกเพียงเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาซักดบรอยขีดข่วน ให้ใช้น้ำผสมสารทำความสะอาด ALKYL BENZENE SULFONATE ตามข้อกำหนด MIL-D-26937 ที่มีความเข้มข้น ๔๐ % ในอัตราส่วน ๑ - ๒ อ่อนช้อนน้ำ ๑ แกลลอน โดยใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำที่สะอาดชุบแล้วทาไปตามผิว ถ้าต้องการให้ผิวสะอาดยิ่งขึ้น ให้ใช้น้ำยาซักล้างตามข้อกำหนด GP-P-560 (หรือข้อกำหนดเดิม MIL-C-18767 ) ทำความสะอาด

๒.๑.๒ ผ้าที่จะใช้ทาน้ำยาซักล้างจะต้องเป็นผ้าที่นุ่มสะอาดและไม่มีขนหลังจากใช้แล้ว ควรจะแยกเก็บไว้เฉพาะกางหาก โดยม้วนเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดป้องกันฝุ่นละออง เพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับซักทำความสะอาดผิวปลัستيك อะไหล่

แต่เพียงอย่างเดียว การนำเอาผ้าที่มีเนื้อแข็งกระด้างและมีเมล็ดทรายหรือฝุ่นละอองติดอยู่  
ทำความสะอาดผิวพลาสติกใส จะทำให้ผิวพลาสติกเป็นรอยขีดข่วนและมัว เช่นเดียวกันกับการ  
ใช้น้ำยาซักล้างผิวไปจากที่ขึงไว้ ก็จะมีผลทำให้ผิวพลาสติกชำรุดได้

๒.๑.๓ การทำความสะอาดผิวพลาสติกใสค่านอก ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๒.๑.๑.๑ ทำให้ผิวบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดเปียกน้ำโดยการ  
พรมน้ำลงบนผิว ใช้น้ำมือเปล่า ๆ ลูบไล้ไปบนผิวเบา ๆ (ถ้ามีแหวนสวมอยู่ ให้ถอดออกเสียก่อน)  
เพื่อตรวจดูว่ามีเมล็ดทราย ฝุ่นละออง หรือสิ่งอื่นติดอยู่ที่ผิวหรือเปล่า

๒.๑.๑.๒ ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด ตามข้อกำหนด MIL-D-26937  
ที่ผสมกับน้ำ น้ำที่ผสมนั้นต้องไม่มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้โดยใช้น้ำนุ่ม  
ฟองน้ำเทียมหรือผ้าหนังขามัวร์ รุ่มน้ำยาทำความสะอาดที่ผสมแล้ว บีบลงไปบนผิวพลาสติก แล้ว  
ใช้น้ำมือเปล่า ๆ ลูบไล้ด้วยน้ำยาไปตามผิวให้ทั่ว การใช้น้ำมือจะช่วยให้ทราบว่า ผิวพลาสติกมีเมล็ดทราย  
หรือฝุ่นละอองติดอยู่หรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผิวชำรุดเป็นรอยจากการขีดข่วน

๒.๑.๑.๓ ทำให้แห้งด้วยการใช้ผ้าหนังขามัวร์ชั้น ๆ ผ่ามุมที่สะอาดหรือ  
กระดาษที่นุ่ม ๆ ระวังอย่าถูผิวพลาสติกใสหลังจากผิวแห้งแล้ว

๒.๑.๑.๔ ล้างคราบน้ำมันและไข โดยถูเบา ๆ ด้วยผ้าชุบ ALIPHATIC  
NAPHTHA ตามข้อกำหนด TT-N-95 หรือน้ำยาทำละลายตามข้อกำหนด P-D-680 (แต่ควร  
ใช้ ALIPHATIC NAPHTHA เพราะว่ามันจะระเหยไปไ้หมดไม่เหลือคราบน้ำยาคืออยู่เลย )

๒.๑.๑.๕ หลังจากนี้ให้ทำความสะอาดให้ใสขึ้น โดยใช้น้ำยาซักล้าง  
พลาสติกใส ตามข้อกำหนด P-P-560 ต่อไป ถ้าไม่สามารถทาน้ำยาซักล้างได้ ให้ใช้น้ำ  
สะอาดหรือน้ำกลั่นล้างน้ำยาทำความสะอาดออก โดยให้ทำในที่ร่ม การทำความสะอาดกลางแจ้ง  
แฉกจะทำให้เกิดคราบน้ำมัน ซึ่งจะเห็นเหตุให้นักบินมองเห็นไม่ชัด

๒.๑.๑.๖ อย่าใช้ผ้าแห้งถูผิวพลาสติก เพราะนอกจากจะทำให้ผิวพลาสติกเป็น  
รอยแล้วยังทำให้เกิดประกายไฟฟ้า ซึ่งจะคอยดูดเอาฝุ่นและสิ่งสกปรกให้เกาะติดผิวของพลาสติก  
ด้วย ถ้าปรากฏว่าที่ผิวมีประกายไฟฟ้าเกิดขึ้น ให้ใช้ผ้าหนังขามัวร์ที่สะอาดและชื้น กอຍ ๆ และ  
ไปบนผิวเบา ๆ จะทำให้ประกายไฟฟ้าลจจจนฝุ่นละอองหลุดออกได้

๒.๑.๔ การทำความสะอาดผิวพลาสติกใส่คานใน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๒.๑.๔.๑ ปักฝุ่นผงของพลาสติกออก แล้วใช้ผ้าสะอาดที่ชุ่มชุบน้ำให้ชื้นๆ ถูเบา ๆ (อย่าใช้ผ้าแห้งเป็นอันขาด)

๒.๑.๔.๒ ถูเบา ๆ ด้วยผ้าชื้น ๆ ที่นุ่มหรือฟองน้ำชื้น ๆ ระวังอย่าให้มีเศษเมสสิคทรายคึกอยู่บนผิว โดยการใช้ผ้าควยน้ำสะอาดบอย ๆ

๒.๑.๔.๓ แล้วใช้น้ำยาขัดล้างตามข้อกำหนด P - P-560 ทำความสะอาดต่อไป

๒.๒ การใช้ น้ำยาขัดล้าง ตามข้อกำหนด P - P - 560

๒.๒.๑ น้ำยาขัดล้าง ตามข้อกำหนด P - P-560 (ชนิดเหลว) แบบที่ ๑ ผสมไว้สำเร็จรูปแล้วในขวดขนาด ๑ โปนท์ หรือในกระป๋องขนาด ๑/๒ โปนท์ ก่อนใช้ต้องเขย่า น้ำยาให้เข้ากันดีเสียก่อน ปฏิบัติตามข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๑.๔ ของคำสั่ง ฯ นี้ (การทาน้ำยาขัดล้างต้องปฏิบัติตามข้อ ๒.๑.๔.๒ ก่อน )


๒.๒.๒ ทาน้ำยาขัดล้างลงไปบนผิวของพลาสติกใส่ให้ทั่ว ปล่อยให้แห้งแล้วถูเบา ๆ ด้วยผ้านุ่ม จนแผ่นพลาสติกใสขึ้นใส ระวังอย่าถูเป็นทางยาวในที่แห้งเคียว

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้น้ำตาลงบนผิวพลาสติกชนิดอะโครลิก ยกเว้นเมื่อพลาสติกอะโครลิก เย็นและป้องกันความร้อนที่เกิดจากแสงแดดได้

- ห้ามใช้น้ำยาขัดกระจกที่ประกอบด้วยสารแอมโมเนีย ตามข้อกำหนด P-G-406 ทำความสะอาดผิวพลาสติกอะโครลิกเป็นอันขาด เพราะจะทำให้พลาสติกขรุขระได้

- ห้ามใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง และสารเคมีต่างๆ ที่มีใ้กำหนดไว้ในคำสั่งฉบับนี้ ทำความสะอาดผิวพลาสติกอะโครลิก

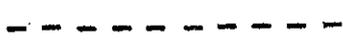

๓. พัสดุที่จะใช้ทำความสะอาดพลาสติกใส

GENERAL CLEANING MATERIAL

Specification	Nomenclature	Stock Number	Quantity	Application
MIL-D-26937	Synthetic Detergent (Alkyl Benzene Sul- fonate)	7930-847-6909	2 lb	Cleaning agent
P-D-680 Type II	Dry cleaning solvent (Flash point 138°F.)	6850-274-5421 6850-285-8011	5 gal 55 gal	Cleaning agent
P-D-680 Type I	Dry cleaning solvent (Flash point 100°F.)	6850-664-5685	1 qt	Cleaning agent upholstery only
P-P-560	Polish, Plastic, Type I (Flash point 80°F.)	7930-656-1115 7930-634-5340	1 pt/qt ½ pt/Can	To clean trans- parent plastics
TT-N-95 Type II	Naphtha Aliphatic (Flash point 40°F.)	6810-238-8119	1 gal	To clean acry- lic Plastics

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.สุนทร สุนทรากุล

(สุนทร สุนทรากุล)

จก.ชอ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

*(Handwritten signature)*

รอง พล.ต.ส.บ.วท.ชอ.ท่าอากาศยาน

พล.ต.ส.บ.จท.ชอ.

1

2

3

