 


วิชา
เทคโนโลยี

เทคนิค

(TECHNICAL DRAWING)



เขียนแบบเทคนิค TECHNICAL DRAWING

เขียนแบบเทคนิค

วิชาเขียนแบบนับเป็นวิชาหนึ่งที่มีอยู่ในหลักสูตรวิชาช่างทุกระดับ และทุกแขนงวิชา ดังนั้น การที่จะเรียกวิชาเขียนแบบรวมว่าเขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing) หรือเขียนแบบช่างกล หรือเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) จึงเป็นการไม่ถูกต้องนัก เพราะไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างฝีมือ วิศวกร หรือสถาปนิก ก็จำเป็นต้องศึกษาวิชาเขียนแบบด้วยกันทั้งนั้น จะแตกต่างกันที่ลักษณะ วิธีการ และความมุ่งหมาย เช่นช่างไฟฟ้าจะต้องเข้าใจแบบทางช่างทั่วไปและสามารถอ่านและเขียนแบบทางไฟฟ้าได้ ช่างเครื่องมือกลจะต้องอ่านและเขียนแบบทางเครื่องกลได้ ส่วนวิศวกรจะต้องเข้าใจแบบสามารถถ่ายทอดความคิดและทำการร่างออกแบบได้ สถาปนิกก็เช่นกัน เพียงแต่งานของสถาปนิกแตกต่างไปจากงานวิศวกรเท่านั้น ไม่ว่าแบบในงานชนิดใด หรือสาขาวิชาใด ย่อมเกี่ยวกับวิธีการทางค่านเทคนิคทั้งสิ้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า วิชาเขียนแบบที่นำไปใช้งานทางช่างนี้ เป็น เขียนแบบเทคนิค ซึ่งมีลักษณะและความมุ่งหมายแตกต่างไปจาก เขียนแบบศิลป์ (Artistic Drawing) ที่มุ่งไปในด้านความสวยงามและถ่ายทอดจินตนาการทางศิลป์

ที่มาของแบบเทคนิค

ในสมัยโบราณมนุษย์ได้เขียนภาพเพื่อแสดงสิ่งที่เขาคิดไว้ หรือเป็นภาพแสดงงานก่อสร้างซึ่ง จะให้ความสะดวกแก่ผู้สร้าง มากขึ้น การเขียนนั้นจะเป็นการร่างภาพหาย ๆ ลงบนโต๊ะหิน หรือ แผ่นดิน ชาวเมโสโปเตเมีย รู้จักการใช้วัสดุและเครื่องมือในการเขียนภาพมากกว่า 2200 ปีก่อนคริสต์กาล

การแบ่งแยกเขียนแบบเทคนิค

เขียนแบบเทคนิคอาจแบ่งตามความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ความลักษณะของงานได้ 3 หมวดใหญ่ ๆ คือ

1. เขียนแบบสถาปัตยกรรม
2. เขียนแบบเครื่องกล
3. เขียนแบบไฟฟ้า-วิทยุ

ใน 3 หมวดใหญ่นี้ แต่ละหมวดก็อาจแยกออกไปตามลักษณะของงานเฉพาะอย่างอีกด้วย เช่นเขียนแบบทางเครื่องกลอาจแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ดังนี้

- เขียนแบบเครื่องกลทั่วไป
- เขียนแบบโลหะแผ่น
- เขียนแบบงานเชื่อม
- เขียนแบบท่อ
- เขียนแบบกลไก
- เขียนแบบโครงสร้าง หรือการประสานโลหะ

อย่างไรก็ดีเขียนแบบเหล่านี้ เป็นการเขียนแบบค่านเทคนิคที่ช่วยประกอบในการทำงานได้ ใกล้เคียง ผู้ที่จะฝึกเป็นช่างในแขนงใดก็จำเป็นต้องเรียนเขียนแบบเฉพาะช่างของตน และเขียนแบบทั่วไป ก่อที่จะเข้าใจในงานช่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับได้

เรียนเขียนแบบทำไม

ผู้ที่มีความเข้าใจในเขียนแบบเทคนิค รู้ถึงประโยชน์ของมันแล้ว จะตอบคำถามนี้ได้ง่าย เช่นเดียวกับที่เราเรียนภาษาไทยไปทำไม ? ทั้งนี้ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นช่างจะต้องเรียนภาษาช่าง คือเขียนแบบเทคนิค เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคำสั่ง หรือออกแบบให้ได้ชิ้นงานตามความนึกคิดได้ถูกต้อง และสามารถให้ช่างทำงานชิ้นนั้น ๆ ออกมาได้ตามต้องการ “คนที่ไปมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นถิ่นใด ช่างก็มีความจำเป็นต้องเรียนเขียนแบบเทคนิคถิ่นนั้น”

จากผลการวิเคราะห์เป็นที่เชื่อได้แน่แล้วว่า นักเรียนที่อ่อนในวิชาเขียนแบบเทคนิค จะมีแนวโน้มเป็นนักเรียนอ่อนวิชาช่างทุกวิชา และไม่มีทางเป็นช่างที่ทำได้ ทั้งนี้เนื่องจากวิชาช่างต่าง ๆ ไม่ว่าจะอธิบายทางเทคนิค หรือการทำงานปฏิบัติจะเกี่ยวกับแบบทั้งสิ้น นับตั้งแต่การคำนวณงานในคณิตศาสตร์ช่าง วิทยาศาสตร์ช่าง และวิชาช่างเฉพาะ ในการปฏิบัติงานผู้อ่านแบบได้รวดเร็วและถูกต้อง จะทำงานได้รวดเร็วและถูกต้องด้วย ช่างบางคนอาจค้านในข้อที่ว่างานของเขาไม่เกี่ยวกับการเขียนแบบ ทั้งนี้เขาไม่มีความจำเป็นต้องเรียนเขียนแบบ แต่เขาจะต้องยอมรับว่าการอ่านและดูแบบเป็นส่วนหนึ่งในงานของเขา หรือช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้น การที่เขากล่าวเช่นนั้นเพราะเขาไม่ทราบความจริงข้อหนึ่งที่ว่า “การฝึกเขียนแบบ เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เข้าใจในเรื่องแบบ” ทั้งนี้แม้เราจะมิได้มีความประสงค์จะประกอบอาชีพในการเขียนแบบ แต่เราก็ต้องฝึกหัดเขียน และเรียนวิชาเขียนแบบเพื่อให้เรามีคุณสมบัติเป็นช่างที่ดีได้นั้นก็ย่อมมีความเข้าใจในแบบ และสามารถจะอ่านแบบได้ถูกต้อง เพื่อที่จะทำงานได้ถูกต้องตามแบบด้วย

การเรียนเขียนแบบนอกจากจะเป็นการเรียนภาษาช่างแล้ว เขียนแบบยังมีส่วนฝึกฝนและก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความรวดเร็ว ความประณีต และความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของช่างอีกด้วย ฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิชาเขียนแบบเป็นวิชาที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจในอีกหลาย ๆ วิชาได้รวดเร็วขึ้น ทำให้การทำงานของเรารวดเร็วขึ้น

จะเรียนเขียนแบบเทคนิคให้ได้นั้นจะทำอย่างไร ?

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า "การฝึกเขียนแบบเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เข้าใจในเรื่องเขียนแบบ" ดังนั้นผู้ที่หวังจะเรียนเขียนแบบให้ได้ผลดีจึงจำเป็นต้องฝึกเขียนแบบให้มากที่สุดที่จะทำได้ แต่การฝึกเขียนโดยไม่ทราบทฤษฎีหรือหลักการเขียนแบบมาก่อน จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ช้าและไม่ดี ทฤษฎีและปฏิบัติจะต้องควบคู่กันไปในงานช่างทุกประเภท เขียนแบบก็เช่นเดียวกัน จะมุ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ทั้งแบบฝึกหัดและทฤษฎีในการเขียนแบบเครื่องกลนั้นมีหลายระดับและความมุ่งหมายก็แตกต่างกันดังกล่ามาแล้ว การเรียนเขียนแบบเครื่องกลตอน 1 นี้ เป็นเพียงเขียนแบบเทคนิคทางเครื่องกลเบื้องต้น ในการเรียนนักเรียนควรปฏิบัติดังต่อไปนี้


1. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์มาให้พร้อมตามที่อาจารย์กำหนด
2. ทำความเข้าใจกับทฤษฎีและหลักการที่อาจารย์อธิบาย
3. ศึกษาทฤษฎีและหลักการเขียนแบบตามที่อาจารย์มอบหมายหรือเพิ่มเติม
4. เมื่อเข้าใจทฤษฎี และหลักการดีแล้ว จึงลงมือเขียน แบบฝึกหัดที่อาจารย์มอบหมาย
5. หมั่นทบทวนทฤษฎีและหลักการ ตลอดจนฝึกเขียน พร้อมทั้งจะรับการทดสอบอยู่เสมอ

ผู้ที่ปฏิบัติตาม 5 ข้อดังกล่าว จะได้รับผลสำเร็จในการเขียนแบบเทคนิคทางเครื่องกลเบื้องต้นภายใน 100 ชั่วโมง

ช่างที่ไม่ได้เรียนเขียนแบบเปรียบเสมือนคนโง่

การเขียนแบบนอกจากจะก่อให้เกิดสิ่งดังกล่าวแล้ว วิชาเขียนแบบยังสร้างความคิดและมโนภาพสามมิติ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ความคิดและมโนภาพสามมิติในการมองเห็นรูปร่างในอากาศ เป็นข้อมูลในทางริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะงานก่อสร้างหรือประดิษฐ์กรรม ต่างจะออกมาในรูปความคิดและมโนภาพสามมิติทั้งสิ้น ด้วยหลักความจริงนี้เอง สถาบันทดสอบหลายแห่งได้ถือเอาแบบภาพในลักษณะเขียนแบบเป็นเครื่องมือทดสอบความสามารถของช่างเทคนิคและวิศวกรทั่วไป

1

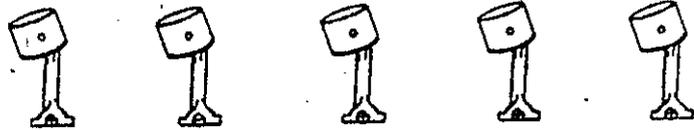


(A) (B) (C) (D) (E)

2



(A) (B) (C) (D) (E)

3

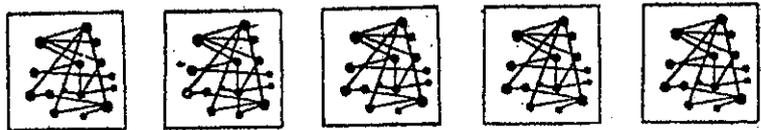

(A) (B) (C) (D) (E)

รูปที่ 1.15 ภาพทดสอบความละเอียด

ข้อทดสอบแต่ละข้อจะมีรูป 5 รูป คือ A, B, C, D และ E รูป 5 รูปนี้จะเหมือน 4 รูป และมีหนึ่งรูปที่ผิดจากรูปอื่น ๆ ให้ท่านหารูปที่ต่างจากกลุ่มเหล่านี้ (ข้อที่หนึ่ง คำตอบคือข้อ B)

เครื่องมือเขียนแบบ

เครื่องมือเขียนแบบในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนมากซึ่งให้ประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันออกไป ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือหลักๆที่ใช้ในการเขียนแบบทั่วไป

เครื่องมือเขียนแบบมีความสำคัญต่องานเขียนแบบมากในขั้นก่อนให้เกิดความเที่ยงตรง ความประณีต และเขียนได้รวดเร็ว ดังนั้นเมื่อจะซื้อเครื่องมือเหล่านี้ควรจะเลือกของที่ดีและมีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจได้ โดยเฉพาะกล่องเขียนแบบหมายเลข 3

1. กระจกเขียนแบบ (Drawing Board)
2. บรรทัดทึบ หรือไม้ที (T-square)
3. กล่องเขียนแบบ (Set of instruments)
4. บรรทัดสามเหลี่ยม มุมฉาก และมุม 45° (45° triangle)
5. บรรทัดสามเหลี่ยม มุมฉาก และมุม $30^{\circ} \times 60^{\circ}$ ($30^{\circ} \times 60^{\circ}$ triangle)
6. บรรทัดชี้เส้นขนานสำหรับเขียนตัวอักษร (Arm lettering Instrument or lettering triangle)
7. บรรทัดสเกลสามเหลี่ยมสำหรับงานสถาปัตยกรรม (triangular architects scale)
8. บรรทัดสเกลสามเหลี่ยมสำหรับงานวิศวกรรม (triangular Engineering scale)
9. บรรทัดเขียนส่วนโค้ง (Irregular Curve)
10. บรรทัดสเกลสองตา (Protractor)
11. กิ๋นสอดเขียนแบบ (Mechanical pencils or Drawing pencils)
12. กบเหลากิ๋นสอด (Tru-point pencil pointer)
13. ยางลบกิ๋นสอด (Pencil erases)
14. เพลทกั้นลบ (Erasing shuld)
15. ยางลบหมึก (Artgun or other cleaning eraser)
16. แปรงบักฝุ่น (Dusting brush)
17. กระดาษหรือผ้าสำหรับปูพื้นโต๊ะ (tracing paper or tracing cloth)
18. เทปติดกระดาษ (Drafting tape)
19. ค้ำปากกาเขียนหมึก (Pen staff)
20. ปากกาเขียนหมึก (Pen point)
21. หมึกเขียนแบบ (Drawing ink)

อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ง 21 อย่างนี้เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ในการเขียนแบบ อุปกรณ์ที่สำคัญที่เร

จะต้องมี

- ๕ -
เส้น (LINE) *

ชนิดของเส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบเครื่องกลมี 4 ชนิด คือ

1. เส้นเต็ม (Contineous line) _____
2. เส้นประ (Dasheo or Hidden line) - - - - -
3. เส้นลูกโซ่ (Chain line) - · - · - ·
4. เส้นเขียนด้วยมือ (Freehand line) ~~~~~

ความหนาของเส้น

การจัดระบบความหนาของเส้นในปัจจุบันได้จัดทำความเหมาะสม สำหรับแบบที่จะย่อลงในไมโครฟิล์ม ซึ่งกำลังใช้กันมากขึ้นทุกวันโดยวัดความหนาเพิ่มขึ้นตามอนุกรมก้าวหน้าเรขาคณิตของ $\sqrt{2}$ ตัวอย่างเช่น เส้นบางที่สุด คือ 0.13 มม. ความหนาของเส้นต่อไปจะเป็น $\sqrt{2} \times 0.13 = 0.18$ มม. และต่อ ๆ ไป ดังนั้นจะได้ความหนาของเส้นตามลำดับดังนี้

0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0 และ 1.4

ส่วนในแบบเก่าที่ใช้กันมาจะมีความหนาดังนี้

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 และ 1.2

การกำหนดความหนาของเส้นนี้ ถ้าเป็นการเขียนแบบด้วยดินสอเราจะได้แต่เพียงประมาณเท่านั้นการที่จะให้ได้ค่าความหนาที่ถูกต้อง ต้องใช้ปากกาเขียนแบบ แบบ Fountain pen ซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าจะมี No 0.1, 0.2,.....ถ้าเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเรียกว่าแบบ Micronorm จะมีเบอร์ 0.13, 0.18, 0.25,.....ซึ่งจะสะดวกในการใช้มาก

ขนาดของเส้นที่ใช้ต่าง ๆ เหล่านี้ยังได้กำหนดเป็นกลุ่มต่าง ๆ อีก ก็ชุดปัจจุบันแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ชุดเก่าแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

ส่วนในการเขียนแบบนั้นได้แบ่งชนิดของเส้นที่ใช้เฉพาะงานของมันในการเขียนแบบออกเป็น

- a. เส้นเต็มหนัก _____
- b. เส้นเต็มเบา _____
- c. เส้นประ - - - - -
- d. เส้น ลูกโซ่ (เส้นหนักใช้แสดงแนวทัก) - · - · - ·
- e. เส้นลูกโซ่ (เส้นเบา) หรือเส้นศูนย์ - - - - -
- f. เส้นเขียนด้วยมือ (Freehand) ~~~~~

ดังนั้นในการเขียนแบบจึงนำกลุ่มเส้นต่าง ๆ มาใช้ตัวอย่าง


ตารางเปรียบเทียบความหนาของเส้นแบบเก่ากับแบบปัจจุบัน

ชนิดของเส้น	ขนาดความหนาของเส้น	
	กลุ่ม 0.5 แบบปัจจุบัน	กลุ่ม 0.8 แบบเก่า
a. เส้นเต็มหนัก	0.5	0.8
b. เส้นเต็มเบา	0.25	0.3
c. เส้นประ	0.35	0.4
d. เส้นลูกโซ่หนัก	0.5	0.8
e. เส้นลูกโซ่เบา	0.25	0.3
f. เส้นเขียนด้วยมือ	0.25	0.3

* กลุ่ม 0.5 แบบปัจจุบันเป็นมาตรฐาน Micronorm








ตัวอย่างแบบการใช้เส้นในงานเขียนแบบ (ในรูปเป็นแบบ ISO)

ตัวอักษร a, b, c, d, e และ f จะเป็นตัวที่แสดงความหนาของเส้นตามตาราง

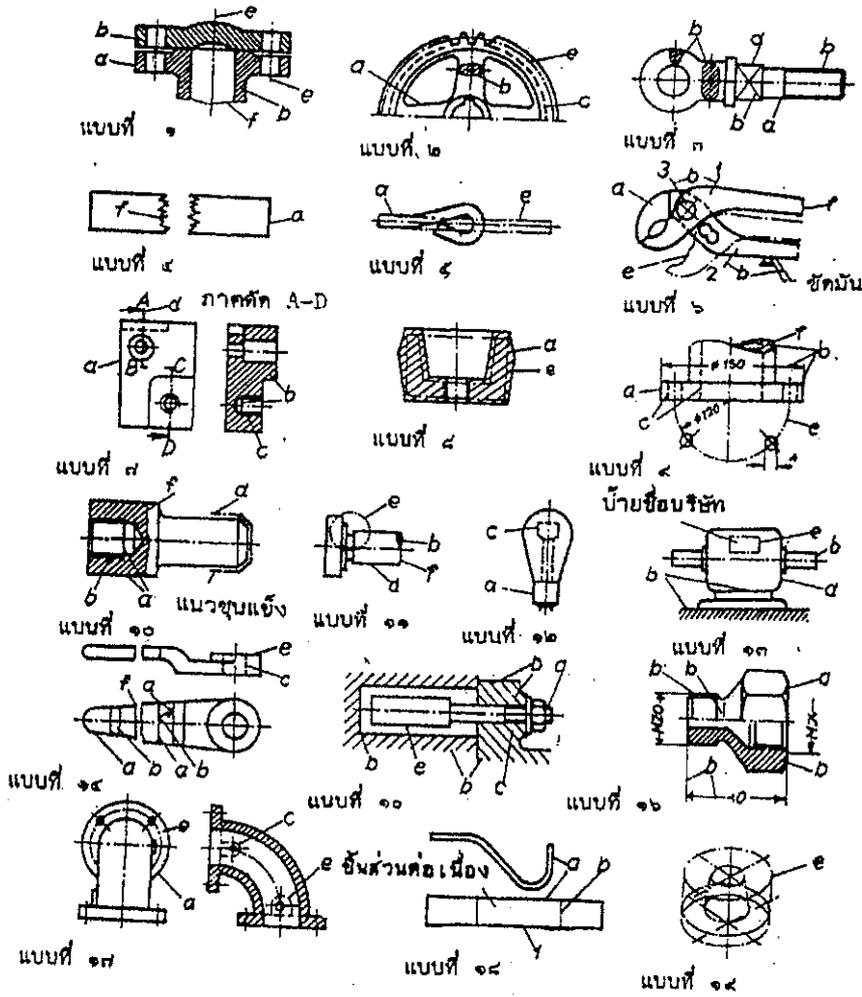

แสดงตัวอย่างชนิดของเส้นและการใช้

  - a. เส้นเต็มหนัก
- b. เส้นเต็มเบา
- c. เส้นประ
- d. เส้น ลูกโซ่ (เส้นหนักใช้แสดงแนวทัก)
- e. เส้นลูกโซ่ (เส้นเบา) หรือเส้นศูนย์
- f. เส้นเขียนด้วยมือ (Freehand)

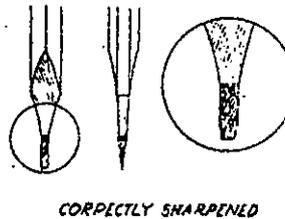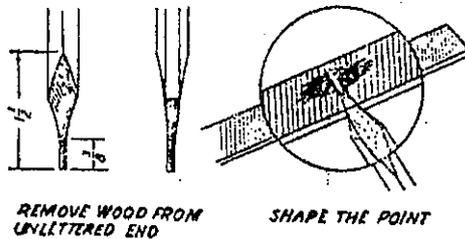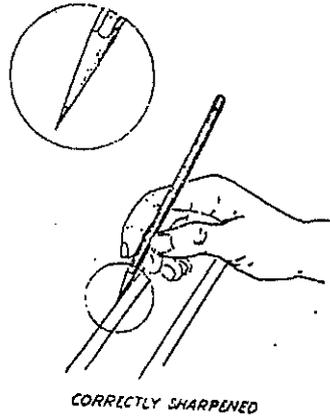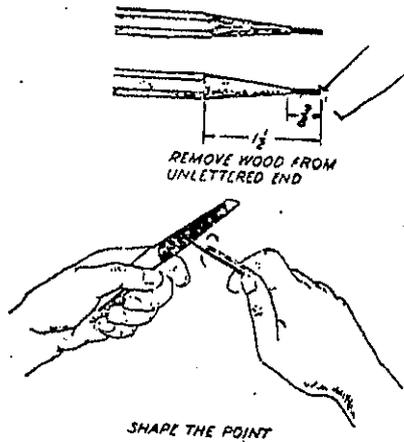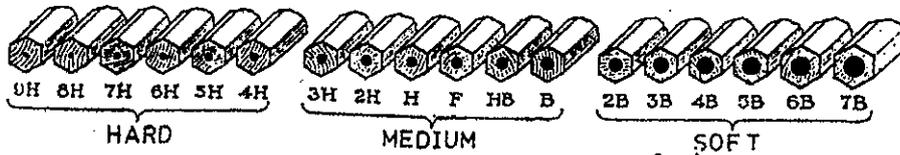

<p>Thin Lines <i>0.25mm</i></p> <p>Center/IML</p> <p>Phantom</p> <p>Datum</p> <p>Dimension and Extension</p> <p>Leader</p>		<p>Thick Lines</p> <p>Chain Line</p> <p>Object</p> <p>Break - Short</p>	
<p>Medium Lines</p> <p>Break - Long</p> <p>Stitch</p> <p>Hidden</p>		<p>Heavy Lines</p> <p>Cutting plane</p> <p>or</p> <p>View Indicators</p>	

การเขียนแบบทางวิศวกรรม

การเขียนแบบทางวิศวกรรม วัตถุประสงค์ในการเขียนแบบ เพื่อแสดงออกแนวความคิดของวิศวกร เพื่อกำหนด รูปร่าง, ขนาด ต่าง ๆ ลักษณะของพื้นผิว ตลอดจนกำหนด ชนิดของวัสดุที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านแบบได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ และทราบวัตถุประสงค์ของผู้เขียนแบบ การเขียนแบบทางวิศวกรรมนั้นอาจแบ่งออกเป็น ลักษณะใหญ่ ๆ ได้ ๓ ชนิด ได้แก่

- ๑.๑ ORTHOGRAPHIC PROJECTION
- ๑.๒ OBLIQUE PROJECTION
- ๑.๓ PERSPECTIVE PROJECTION

การเขียนแบบ ORTHOGRAPHIC PROJECTION อาจแบ่งการเขียนได้เป็น ๒ ชนิด ได้แก่


• MULTIVIEW PROJECTION ได้แก่การเขียนแบบแสดงให้เห็นภาพ ๒ ด้าน, ๓ ด้าน และด้านอื่น (AUXILIARY VIEW)

• AXONOMETRIC PROJECTION ได้แก่การเขียนภาพเอียง สามารถมองเห็น ๓ ด้านในการมองเพียงวิวเดียว การเขียนแบบ AXONOMETRIC PROJECTION อาจเขียนได้ ๓ แบบด้วยกัน



ได้แก่ ISOMETRIC, DIMETRIC และ TRIMETRIC แต่นิยม เขียนโดยทั่วไปแล้ว ได้แก่

ISOMETRIC PROJECTION.


ISOMETRIC PROJECTION ถ้าเขียนแบบ ISOMETRIC PROJECTION รูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ที่รูปที่ ๓ จะเห็นภาพ ด้าน AB, AC และ AD เป็นความยาวจริง ภาพที่เขียนจะอยู่ในแกนเส้น ๓ เส้น ด้านหน้าของมุมรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ เส้นทั้ง ๓ จะทำมุม ๓๐° ๓๖๐° ซึ่งเรียกว่า ISOMETRIC AXES

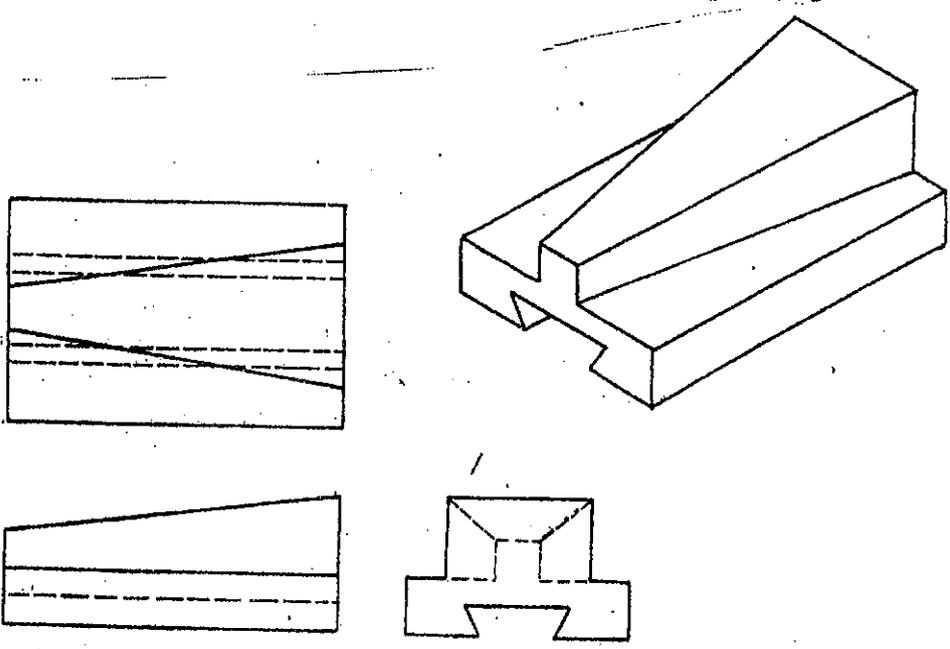



แสดงภาพ ๓ วิว

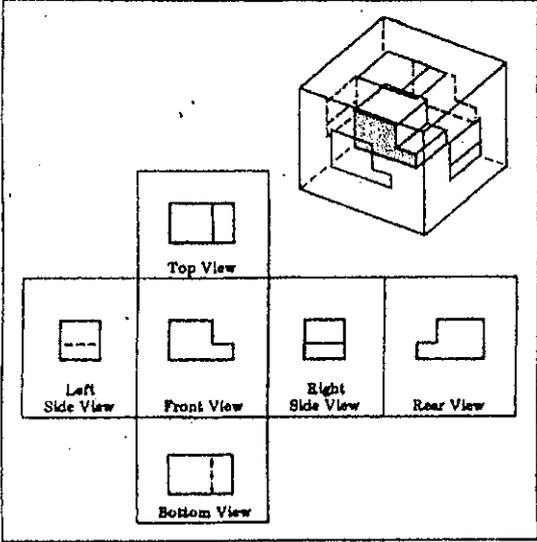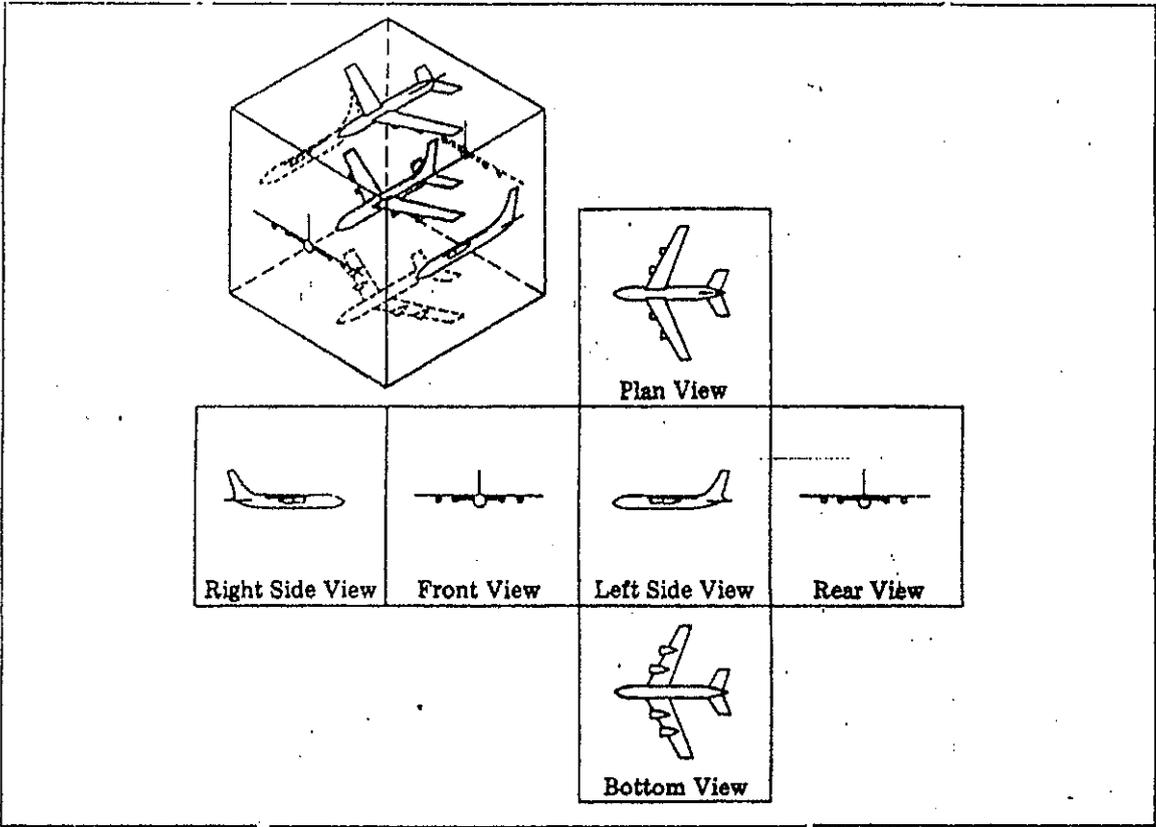

ในการเขียนแบบ บางครั้ง เขียนแสดงภาพด้านหน้า (FRONTVIEW) ภาพด้านข้าง (SIDE VIEW) และภาพด้านบน (TOPVIEW) ยังไม่เพียงพอ เพื่อให้ได้แสดงรายละเอียดที่จำเป็น สะดวกแก่ผู้สร้างและผู้อ่านแบบ จึงจำเป็นต้องมีภาพช่วยชั้นอีก (AUXILIARY VIEW)

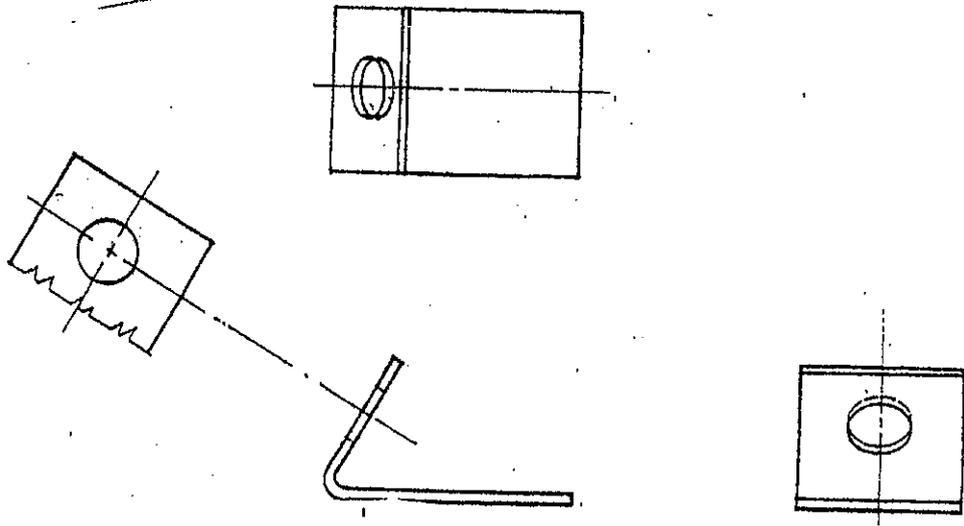


แสดงภาพช่วย (AUXILIARY VIEW)

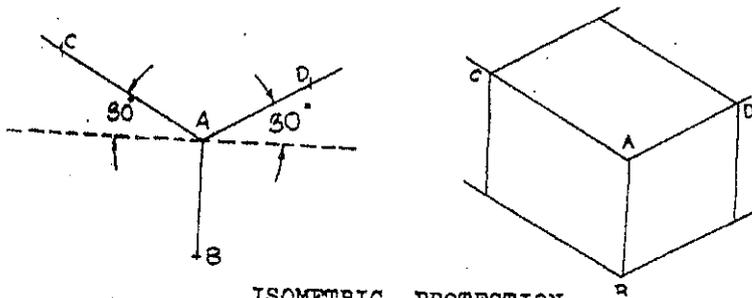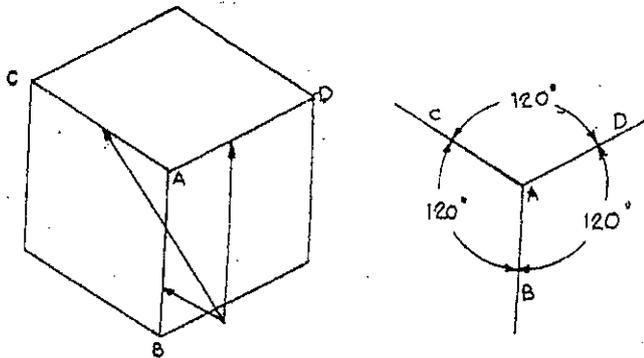

ISOMETRIC PROJECTION

ลักษณะการเขียนแบบ ISOMETRIC




- ไม่แสดงเส้นที่มองไม่เห็น (เส้นประ)
- มุมที่แสดงในรูปแบบ ISOMETRIC ไม่ใช่มุมจริง
- วงกลม จะมีรูปเป็นวงรี (ELLIPSES)
- เส้นที่ไม่ขนานกับเส้น ISOMETRIC AXES จะไม่ใช่ความยาวจริง

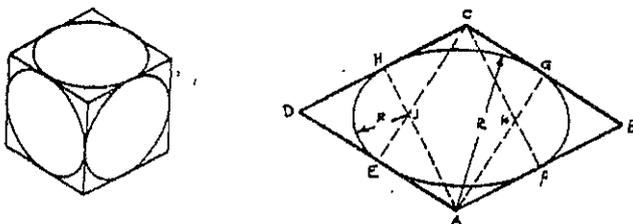

ISOMETRIC CIRCLES

OBLIQUE PROJECTION


การเขียนแบบ OBLIQUE ก็เขียนอยู่บนแกน ๓ แกน เช่น
 เกี่ยวกับการเขียน ISOMETRIC แต่มีต่างกันอยู่เพียง แกนหนึ่งอยู่ในแนวระนาบ (HORIZONTAL)
 อีกแกนอยู่ในแนวตั้ง ส่วนแกนสุดท้ายจะเป็นมุม ภาพที่เขียนจะปรากฏว่าด้านหน้าของภาพที่เขียนจะเป็น
 ขนาดจริง (FRONTVIEW) ความหนาของภาพจะทำมุม ๔๕ องศา กับแนวระนาบ อย่างไรก็ตาม
 ความมุมอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่า ๔๕ องศา ก็ได้ แต่ต้องน้อยกว่า ๙๐ องศา

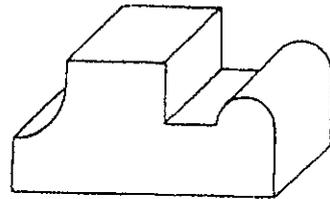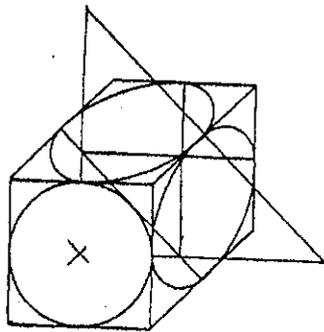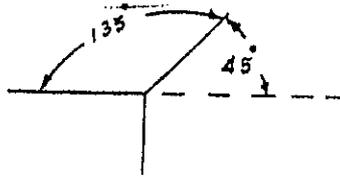

เปอร์สเปคตีฟ PERSPECTIVE DRAWING

เราเห็นทุกสิ่งทรงหน้าเป็นเปอร์สเปคตีฟ กล่าวคือเห็นภาพที่ให้ความรู้สึกว่ามีความลึก มีความเป็นแท่งเป็นก้อน ตัวอย่างที่คุ้นคาที่สุด ก็ภาพรางรถไฟคู่ที่วิ่งไปจกกัน ณ จุดหนึ่ง หรือเสาไฟฟ้าที่ค่อย ๆ สั้นลงเมื่อระยะไกลออกไป (รูป 11.1)


ความยุ่งยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะเขียนให้รู้สึกความลึกลงในแผ่นแบนสองมิติได้อย่างไร

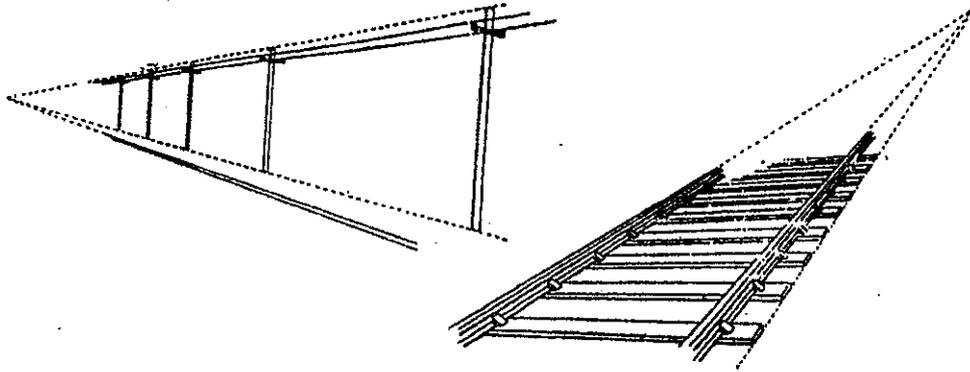




รูป 11.1 ปรากฏการณ์ เปอร์สเปคตีฟ

สำหรับจิตรกรแล้ว การเขียนเปอร์สเปคตีฟโดยวาดภาพที่เห็นทรงหน้าให้เหมือนตาเห็นเป็ยบ เป็นเรื่องง่ายคายมาก แต่นั้นเป็นเรื่องของคนที่มีพรสวรรค์และผ่านการฝึกหนักมาแล้ว อย่างเราท่าน เห็นจะต้องหาวิธีอื่น

จึงมีผู้วิจัยค้นหากฎที่ช่วยการเขียนทัศนียภาพให้มีความลึกบนแผ่นเรียบจนได้ จิตรกรหลายคน ในอดีตได้มีส่วนเสริมความรู้ทางเปอร์สเปคตีฟให้ก้าวหน้า เช่น อูเซลโต, เลโอนาร์โดกา วินชี และ ฮาลเบรค ก็เรอร์ ผู้ไม่มีหัวทางวาดเขียนนี้เลยวาดรูปวิวเป็นไทยใช้เส้นร่างเรขาคณิต โดยไม่ค้องดู ของจริงด้วยซ้ำ ขอให้บอกขนาดและจุดยืนมองมาก็แล้วกัน การศึกษาโครงร่างเปอร์สเปคตีฟนี้อาจเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้มีหัวคำนวณ แต่บอกเสียก่อนว่าวิชานี้ไม่อาจทำให้ใครเป็นจิตรกรได้หรอก

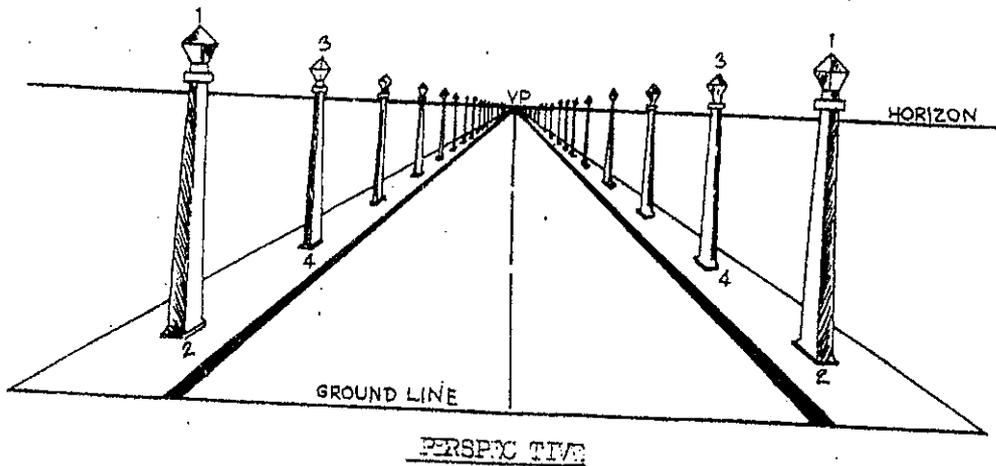

ลักษณะของเส้นและพื้นที่ในเปอร์สเปคทีฟ

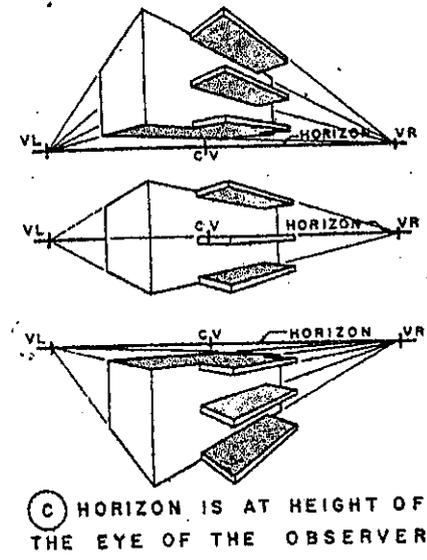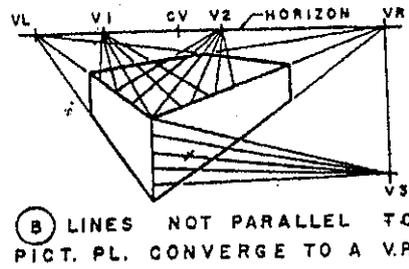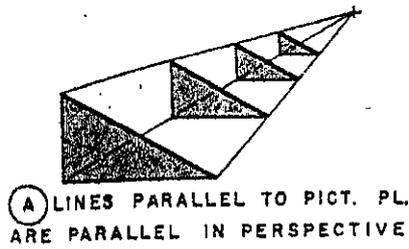

LINES AND AREAS IN PERSPECTIVES

รูป 11.7 เส้นและพื้นที่ในเปอร์สเปคทีฟ

หลักง่าย ๆ ของเปอร์สเปคทีฟที่จะกล่าวถึงมีประโยชน์มากถ้าทำความเข้าใจให้กระจ่างแล้วจะทำให้เรามองเห็นภาพก่อนลงมือเขียนเสียอีก ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเรารู้ลักษณะของภาพล่วงหน้า

● เส้นขนานทั้งหลายที่ขนานกับ PICTURE PLANE จะปรากฏขนานกันในภาพเปอร์สเปคทีฟไม่ว่าเส้นจะวิ่งไปในทิศทางใด ทั้งนี้เส้นตั้ง, เส้นนอน และเส้นเอียงจะยังวิ่งไปตามทิศเดิมไม่ว่าอยู่ส่วนใดของภาพในรูป 11.7 A จะเห็นว่าเส้นเหล่านี้จะเปลี่ยนแต่ขนาดเท่านั้น ตามระยะที่ถอยห่างจาก Station Point.

● เส้นขนานเหล่านี้ที่ไม่ขนานกับ PICTURE PLANE จะไปบรรจบกันที่ Vanishing Point เส้นขนานแต่ละชุดจะมี Vanishing Point ของมันเองดังภาพ 11.7 B และ Vanishing Point ของเส้นนอนทั้งหลายจะอยู่บน จุดใดจุดหนึ่งที่เส้นขอบฟ้า

● เส้นขอบฟ้า อยู่ที่ระนาบนอนซึ่งผ่านตาไปตัดกับ Picture Plane มันจึงเลื่อนขึ้นลงตามระดับตา


● ระนาบหรือพื้นผิวตามนระนาบนอน โดยอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเราจะเห็นพื้นก้นล่าง (รูป 11.7 C บน) แต่ถ้าอยู่ใต้เส้นของขอบฟ้าจะเห็นด้านบน (รูป 11.7 C ล่าง) และอยู่

การเขียนแบบโรงงาน (WORKING DRAWING)

แบบโรงงาน (WORKING DRAWING) ส่วนมากจะเขียนแบบ ORTHOGRAPHIC PROJECTION ทั้งนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นทุกคานทุกส่วนของชิ้นส่วนที่ต้องการสร้าง เพื่อแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสร้าง แบบโรงงาน (WORKING DRAWING) หลักอาจแบ่งได้ ๔ ชนิดคือ


- ๑ INSTALLATION DRAWING
- ๒ แบบประกอบ (ASSEMBLY DRAWING)
- ๓ แบบแยกชิ้นส่วน (DETAIL DRAWING)
- ๔ WIRING DRAWING

แบบ แสดงการติดตั้ง (INSTALLATION DRAWING) ได้แก่แบบที่เขียนแสดงการติดตั้งชิ้นส่วน, อุปกรณ์, เครื่องมือ โดยกำหนดระยะ ความกว้าง, ยาว ลึก ไว้ ทุกรูป

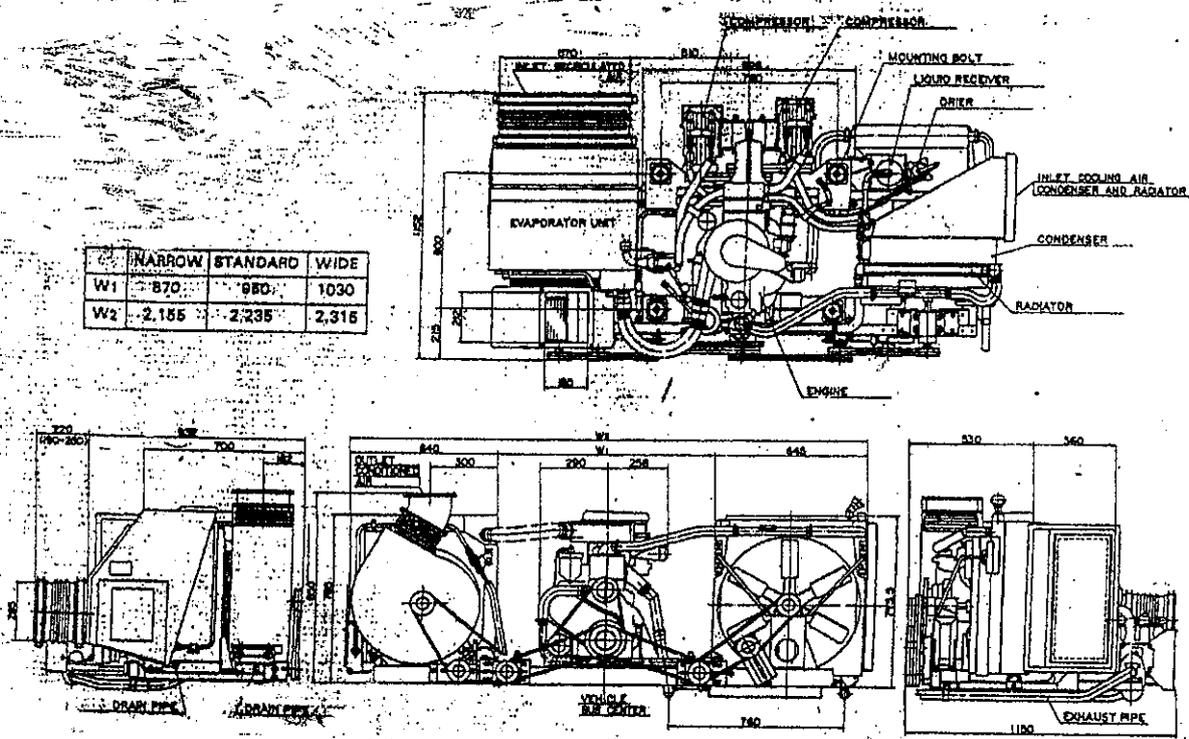

แบบประกอบ (ASSEMBLY DRAWING)


เป็นแบบที่แสดงการประกอบกันของชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนหลักชิ้นส่วนหนึ่ง เช่น ลวดบังคับ
(CABLE ASSEMBLY) ประกอบด้วยลวด (CABLE) EYE END ทั้ง ๒ ข้างของปลายลวด
หรืออีกข้างหนึ่งเป็น TURNBUCKLE โดยจะกำหนดขนาดต่าง ๆ ไว้เท่าที่จำเป็น รูป

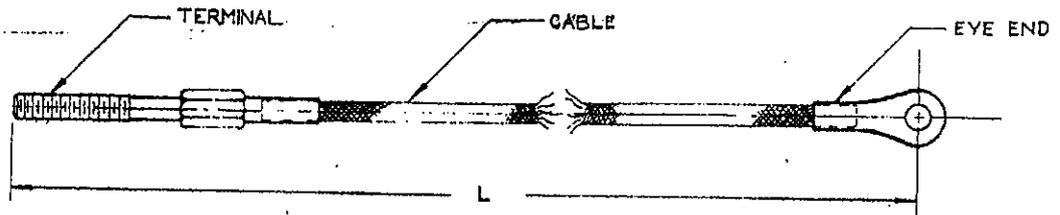

CABLE ASSEMBLY


แบบแยกชิ้นส่วน (DETAIL DRAWING) ในการสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ บางครั้งจะต้องประกอบหลายชิ้นส่วน จำเป็นต้องแยกชิ้นส่วน โดยการเขียนแบบแยกชิ้นส่วนเพื่อจัดหาหรือแยกให้โรงงานดำเนินการสร้าง แบบนี้จะ กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีในการสร้าง เพื่อโรงงานสร้างตามข้อกำหนดไว้ในแบบแยกชิ้นส่วนเช่น

- กำหนดขนาดต่าง ๆ ของชิ้นส่วนนั้น (DIAMENSIONS)
- กำหนดกรรมวิธี เช่น การเชื่อม (WELDING) การยึด (FASTEN) การทำความสะอาด (SURFACE ROUGHNESS) ฯลฯ
- กำหนดวัสดุที่ใช้สร้าง การอบชุบ, การป้องกันสนิม
- การกำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อน

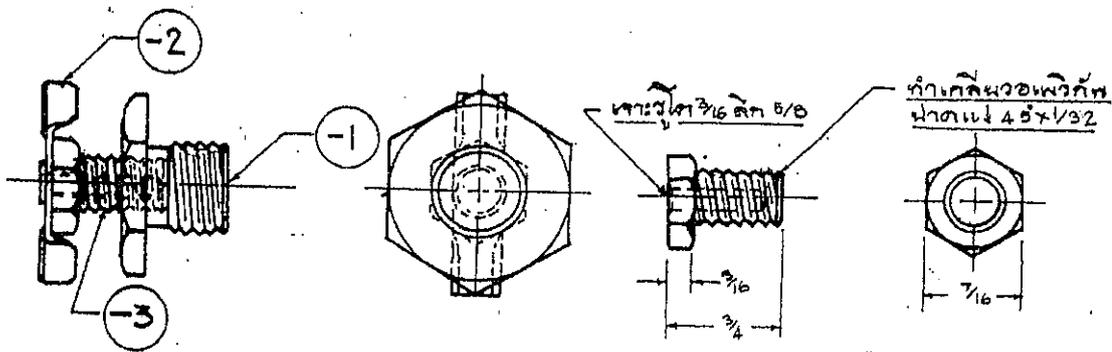

แบบประกอบ

- 3
1:1

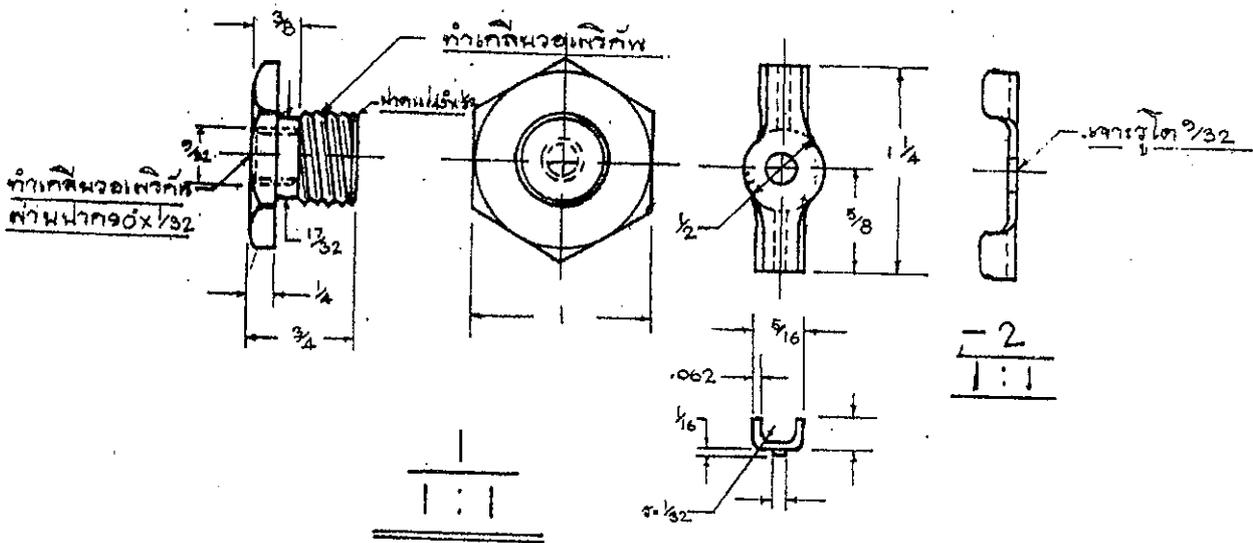


DETAIL DRAWING

- 2
1:1

แบบแสดงแผนภูมิการเดินสายไฟฟ้า (WIRING DIAGRAM หรือ WIRING DRAWING)

เป็นแบบที่เขียนแสดงวงจรไฟฟ้าที่ใช้ ในระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบ โดยในแบบ จะกำหนด

- แสดงการเดินสายไฟฟ้า ในลักษณะแผนภูมิ (DIAGRAM)
- กำหนด จุด และ อุปกรณ์ ที่ระบบ จะต่อ, เชื่อมกัน
- กำหนดหมายเลขของสายไฟฟ้า
- กำหนดขนาดของสายไฟฟ้าที่ใช้

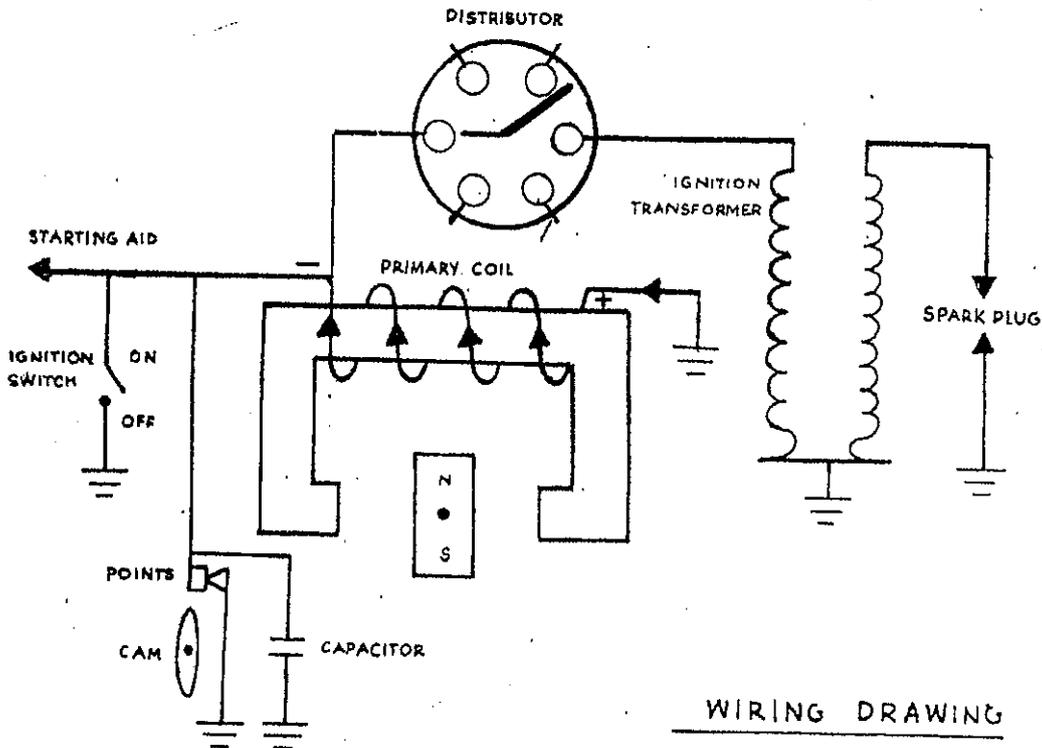

การเขียนแบบแผ่นโลหะ

SHEET METAL DRAFTING

ในการอุตสาหกรรมทุกวันนี้ การผลิตอุปกรณ์ทางคานโลหะแผ่นต่าง ๆ ดังเช่นเครื่องทำ ความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, ท่อระบายอากาศ, รางน้ำ, ถัง, แทงค์, หรือชิ้นส่วนต่างๆ ของ เครื่องบิน ในปัจจุบันนิยมผลิตจากโลหะแผ่น (Sheet Metal) แผ่นโลหะจะถูกกัดและแปลงให้เป็น รูปร่างตามต้องการด้วยวิธีการต่างๆ คือ การโค้ง (Bending) การม้วน (Rolling) และ การพับ (Folding) และประสานรอยต่อที่เกิดขึ้นด้วย การเข้าตะเข็บ (Seaming) การบัดกรี (Soldering) การเชื่อม (Welding) การใช้หมุดยึด (Riveting)

โลหะแผ่น (Sheet Metal)

โดยทั่ว ๆ ไปเป็นชื่อที่ใช้เรียกโลหะที่เป็นแผ่นบาง ๆ และมีขนาดใหญ่พอสมควร โลหะ ส่วนใหญ่ที่ใช้ทำเป็นแผ่น คือ เหล็ก, เหล็กกล้า, ทองแดง, อลูมิเนียม, และทองเหลือง โลหะแผ่น เหล่านี้ผลิตออกมาจำหน่ายในขนาดความหนาต่าง ๆ ขนาดความหนามาตรฐาน กำหนดเป็น Gauge Number เราเรียกว่า โลหะแผ่น เฉพาะแผ่นโลหะที่มีความหนาไม่เกิน 3/16 นิ้ว เท่านั้น แผ่น โลหะที่มีความหนานอกว่า 3/16 นิ้ว เราเรียก Metal Plate ตาราง Gauge Number เทียบความหนา เป็นทศนิยมและเศษส่วนของนิ้ว ของเหล็กและเหล็กกล้าที่ยังไม่เคลือบผิวตารางที่แสดงไว้ข้างท้ายนี้ (หน้า 178) แสดงความแตกต่างของโลหะ และของเหล็กที่เคลือบผิวแล้วอาจหาได้จากหนังสือคู่มือ ทั่ว ๆ ไป

GAUGE NUMBERS และ ความหนาของเหล็กแผ่นและเหล็กกล้าแผ่น (Iron-Steel Sheet)



Gauge No	ทศนิยม (โดยประมาณ)	เศษส่วนของนิ้ว	Gauge No	ทศนิยม (โดยประมาณ)	เศษส่วนของนิ้ว
28	0.0156	1/64	17	0.0565	
27	0.0172		16	0.0625	1/16
26	0.0188		15	0.0703	
25	0.0219		14	0.0781	5/64
24	0.0250		13	0.0938	3/32
23	0.0281		12	0.1094	7/64
22	0.0313	1/32	11	0.1250	1/8
21	0.0344		10	0.1406	9/64
20	0.0375		9	0.1563	5/32
19	0.0438		8	0.1719	11/16
18	0.0500		7	0.1875	3/16

โดยปกติวัตถุที่ผลิตจากโลหะแผ่นจะมีลักษณะกลวง แต่เพื่อความสะดวกและให้เข้าใจได้ ง่ายดาย เราจะถือว่า การเขียนแบบแผ่นคลี่ของวัตถุที่ผลิตจากโลหะแผ่นได้มาจากการลอกเปลือก (Unwrap) ผิวนอกของวัตถุต้นที่มีขนาดและรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุกลวง แล้วแผ่เปลือกนั้น ลงบนพื้นเรียบ

ในเรื่องการเขียนแบบวัตถุที่ผลิตจากโลหะแผ่นนี้ มีศักยภาพในเป็นสิ่งสำคัญ และเราให้ความสนใจมากกว่ามีศักยภาพอื่น ดังนั้นการเขียนแบบขั้นเป็นรูป ในทุกกรณี เราถือว่าผิวที่ปรากฏเห็นบน แผ่นกระดาษเขียนแบบเป็นผิวคานในเสมอไป

การกรวดร่างแผ่นคลี่ทั่วๆ ไปที่ช่างเขียนแบบใช้อยู่เสมอๆ มี 3 แบบด้วยกันคือ



1. วิธีเส้นขนาน (Parallel-Line Method) ใช้ในการเขียนแบบขึ้นเป็นรูปของวัตถุรูปปริซึม (Prisms) และรูปทรงกระบอก (Cylinder) เนื่องจากขอบด้านข้างของรูปปริซึม และรูปทรงกระบอกย่อมขนานกันเสมอ

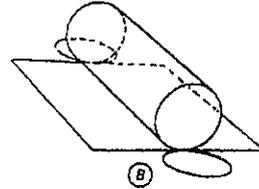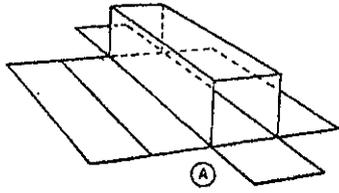

รูป 12.1

เมื่อผิวภายนอกของรูปปริซึมสี่เหลี่ยมแสดงในรูป 12.1 A ถูกเคลื่อนและยึดเป็นแผ่นตั้งที่เป็นผลจากการกระทำดังกล่าวนี้เราเรียก แบบแผ่นคลี่ของรูปปริซึม เช่นเดียวกันเมื่อผิวภายนอกของรูปทรงกระบอกแสดงในรูป 12.1 B ถูกคลี่ออกและยึดเป็นแผ่น ก็จะได้แบบแผ่นคลี่ของรูปทรงกระบอกนั้น

2. วิธีเส้นรัศมี (Radial-Line Method) ใช้ในการเขียนแบบแผ่นคลี่ของวัตถุรูปพีรามิดตรง (Right Pyramids) และรูปกรวยกลมตรง (Right Cones) เนื่องจากขอบด้านข้างของรูปพีรามิดตรงและรูปกรวยตรง มีขนาดยาวเท่ากัน และมีลักษณะเป็นเส้นรัศมีที่มีจุดยอดเป็นศูนย์กลาง เมื่อคลี่รอยพับหรือกลายมันออกมาเป็นแผ่นเรียบ จะได้แบบแผ่นคลี่ซึ่งมีจุดยอดเป็น จุดรวม (Common point)

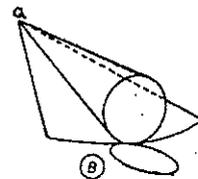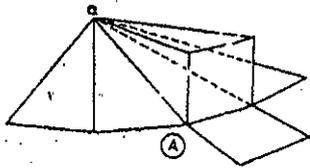


รูป 12.2

รูป 12.2 A แสดงการคลี่รอยพับของรูปพีรามิดตรงออกเป็นแบบแผ่นคลี่ซึ่งมีจุดยอด a เป็นจุดร่วมของเส้นขอบที่มีความยาวเท่ากันทุกด้าน ส่วนรูป 12.2 B แสดงกลายมันรูปกรวยกลมตรงออกเป็นแบบคลี่ซึ่งมีจุดยอด a เป็นจุดรวมของชิ้นส่วนย่อยที่มีความยาวเท่าๆ กัน

3. วิธีรูปสามเหลี่ยม (Triangulation Method) ใช้ในการเขียนแบบแผ่นคลี่ของวัตถุรูปพีรามิดเอียง (Oblique Pyramids) รูปกรวยเอียง (Oblique Cones) รูปซ็อกโก (Transition Pieces) และรูปทรงอื่น ๆ ซึ่งใช้วิธีเส้นขนานและวิธีเส้นรัศมีได้ยาก

หลักการของวิธีนี้ (แสดงในรูปที่ 12.3) คือการแบ่งพื้นผิวของวัตถุออกเป็นรูปสามเหลี่ยมหลาย ๆ รูป และหาขนาดจริงของรูปสามเหลี่ยมเหล่านี้โดยหาความยาวจริงของแต่ละด้าน ขั้นสุดท้ายคือประกอบรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

การเขียนแบบแผ่นคลี่ของซ็อกโกลักษณะต่าง ๆ ในขั้นแรกพิจารณาแบบแผ่นคลี่ของส่วนที่เป็นรูปปริซึม, รูปทรงกระบอก รูปพีรามิดตรง และรูปกรวยตรง ด้วยวิธีที่ 1 และ 2 เสียก่อน ส่วนที่เหลือที่ไม่อาจใช้วิธีการทั้งสองได้แล้ว จึงแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม และเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีที่ 3 แล้วจึงรวมแบบแผ่นคลี่ของแต่ละส่วนเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน

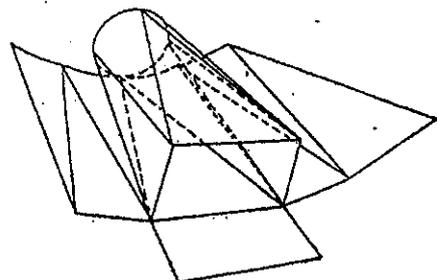


รูป 12.3

เมื่อได้แบบแผ่นกลีหรือแบบแผ่ของวัตถุจากภาพถ่ายของวัตถุนั้นแล้ว เราจำเป็นต้องเพิ่ม ส่วนสำหรับรอยพับหรือรอยต่อซึ่งมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ


1. พับขอบ (Hems)
2. ประสานเข้าด้วยกัน (Seams)
3. เชื่อมต่อกับวัตถุชิ้นอื่น ๆ (Joints)

แบบต่าง ๆ ของการพับขอบ. การประสาน และการเชื่อมต่อกับวัตถุชิ้นอื่น ๆ แสดงใน รูปที่ 12.4

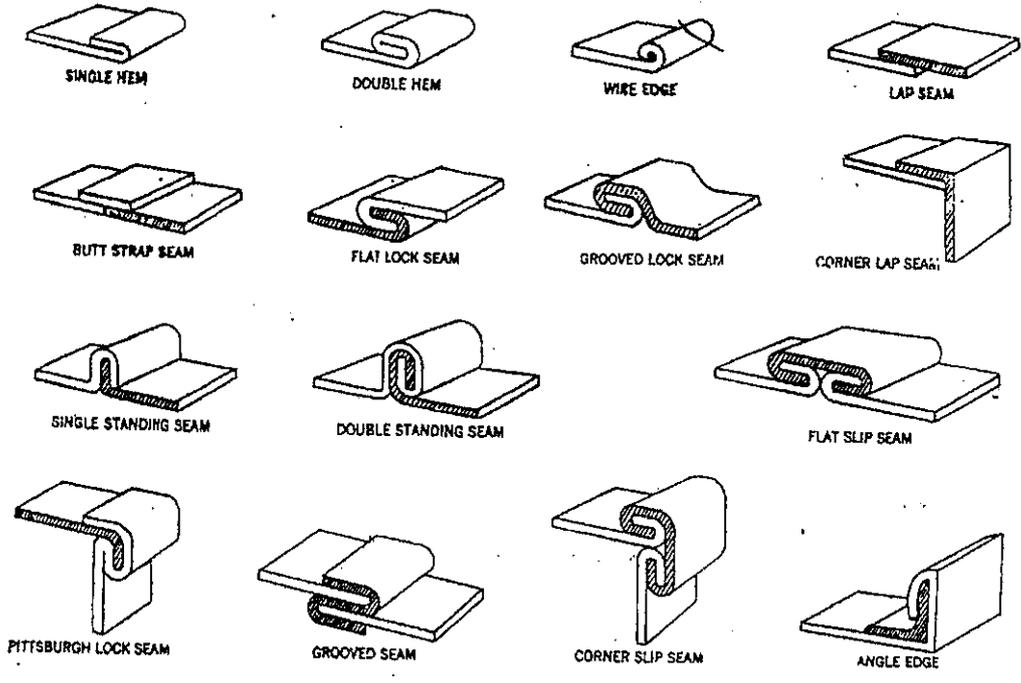

รูป 12.4


การเขียนแผนกคylinderทรงกระบอก (Right Circular Cylinder)

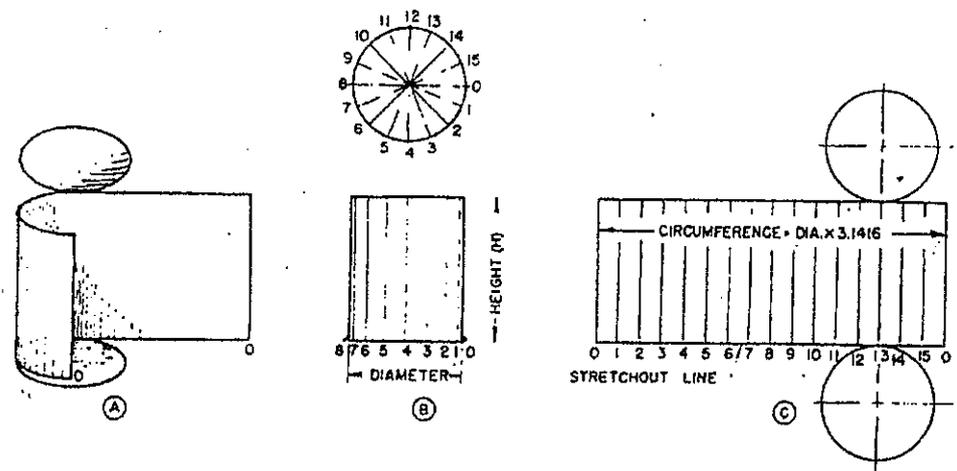

รูป 12.10

รูป 12.10 รูป A เป็นภาพเหมือนแสงทรงกระบอกที่ถูกกลีออก รูป B เป็นภาพถ่าย ก้านหน้าและก้านบนของทรงกระบอก ซึ่งแสดงขนาด diameter และความสูงเอาไว้ จากรูป A เราจะเห็นว่าเส้นฐานของทรงกระบอกสามารถกลีออกเป็นเส้นตรงได้ ซึ่งจะยาวเท่ากับเส้นรอบวงของ

การเขียนแผนกลปริซึมตรง (Right Prism)

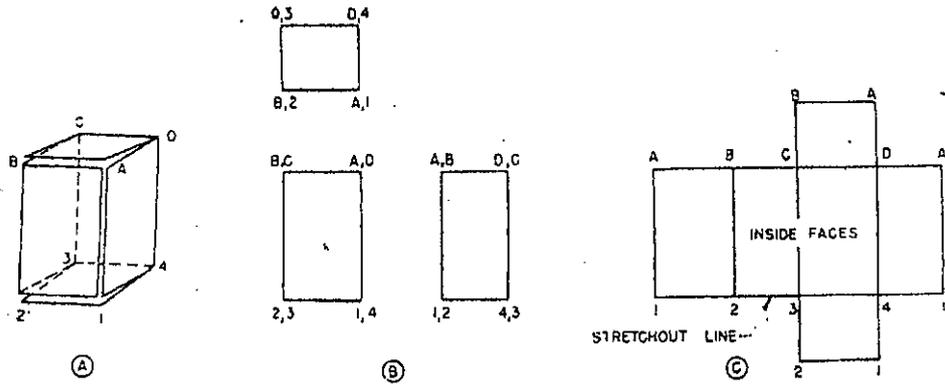

รูป 12.9

รูป 12.9 รูป A แสดงภาพกล่องสี่เหลี่ยมมีฝาด้านที่ 2 ด้าน รูป B เป็นภาพฉาย 3 ด้านของกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งมีทิวทัศน์และตัวเลขแสดงตำแหน่งของมุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในรูป A รูป C เป็นแบบแผนกลสี่ของกล่องสี่เหลี่ยม ซึ่งวิธีการเขียนดังนี้ ขั้นแรกเขียนเส้นรอบฐานที่ถนัดออก เส้นที่ได้คือเส้น 1-2-3-4-1 โดยวัดระยะความยาวของด้าน 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, จากภาพฉายในรูป B ลากเส้นตั้งฉากกับเส้นตรงเส้นนี้ จากจุด 1, 2, 3, 4 และ 1 กำหนดความสูงของเส้นนี้เท่ากับ 1A, 2B, 3C, 4D, 1A ในภาพฉายรูป B และต่อ AB, BC, CD, DA จากภาพฉายรูป Top View จะเป็นลักษณะของฝาด้านบนและด้านล่างของกล่องสี่เหลี่ยม ทั้งนี้จึงลอกรูป Top View มาต่อที่ฝาด้าน 3 4 และ D C ก็จะได้รูปแผนกลสี่ของกล่องสี่เหลี่ยม

การเขียนภาพแผนกลที่เราจะเขียนไว้เพียงแค่นี้ ส่วนการเผื่อเพื่อใช้เป็นรอยต่อหน้า จะกำหนดโดยช่างผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการต่อหรือพับขอบโดยวิธีใด


PIPING DRAWING

การเขียนแบบท่อลงในแบบนั้นจะเป็นการแสดงการติดตั้งท่อ, บอกขนาดต่างๆ ของท่อ การใช้ fittings และ Valve ซึ่งการเขียนแบบนี้จะต้องใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเขียน แทนที่จะเขียนเป็นรูปร่างของจริง ๆ

การเขียนแบบท่อนับออกเป็น 2 ประเภทคือ

SINGLE LINE DRAWING


Single line drawing เป็นการเขียนแบบโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนของจริงทั้งหมด ซึ่งทำให้การเขียนแบบทำได้สะดวกและรวดเร็ว โดยที่ถ้าเป็นท่อก็ใช้เขียนเส้นตรงแทนโดยใช้แทนในตำแหน่ง กึ่งกลางของท่อ และพวก Fitting Valve ต่าง ๆ ก็ใช้สัญลักษณ์แทนการเขียนแบบ Single line drawing เขียนได้ทั้ง Orthographic, Isometric, Oblique, ดังรูป 13.13 เป็นแบบ Orthographic, ของ Single line drawing เขียนเพียงค้ำเดียว

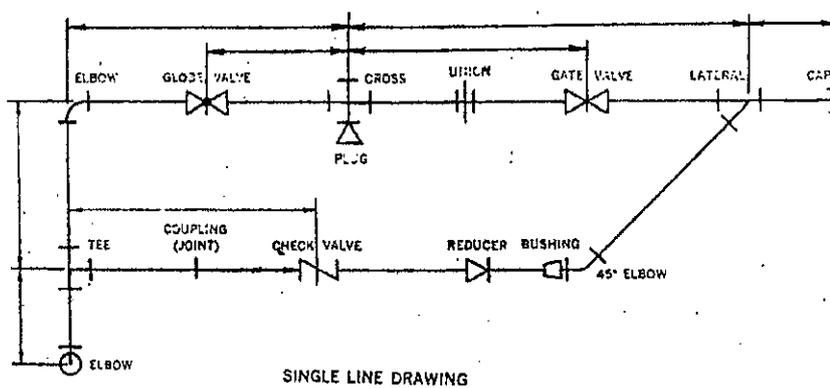

รูป 13.13

DOUBLE LINE DRAWING

Double line drawing เป็นการเขียนที่มีลักษณะคล้ายของจริง ซึ่งส่วนมากจะเขียนแบบนี้เมื่อต้องใช้ scale $\frac{1}{4} : 1$ การเขียนแบบนี้จะสามารถอ่านแบบได้ง่าย แต่ในการเขียนแล้วเสียเวลามาก ส่วนมากมักเขียนเป็นแบบ Orthographic ลักษณะงานประเภทนี้ ส่วนมากเป็นพวกงานติดตั้งท่อที่ต้องประกอบกับอุปกรณ์อย่างอื่น เช่น Pump, Boiler เป็นต้น

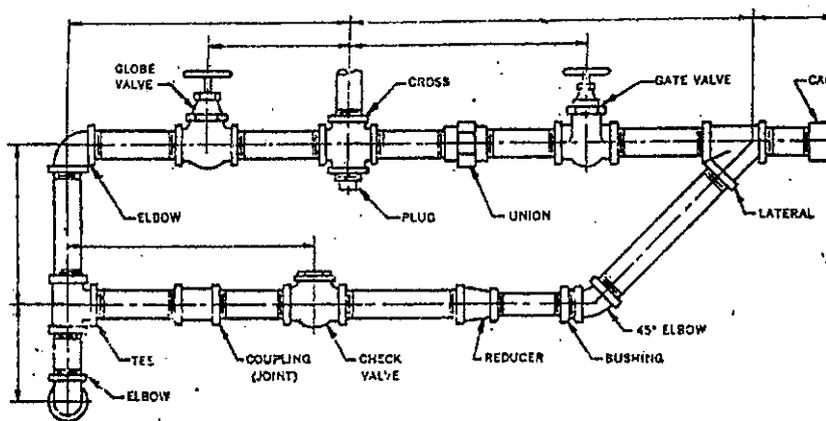

DOUBLE LINE DRAWING

	FLANGED	SCREWED	BELL & SPIGOT	WELDED	SOLDERED
1. Joint					
2. Elbow-90°					
3. Elbow-45°					
4. Elbow-Turned Up					
5. Elbow-Turned Down					
6. Elbow-Long Radius					
7. Reducing Elbow					
8. Tee					
9. Tee-Outlet Up					
10. Tee-Outlet Down					
11. Side Outlet Tee-Outlet Up					
12. Cross					
13. Reducer-Concentric					
14. Reducer-Eccentric					
15. Lateral					
16. Gate Valve-Elev.					
17. Globe Valve-Elev.					
18. Check Valve					
19. Stop Cock					
20. Safety Valve					
21. Expansion Joint					
22. Union					
23. Sleeve					
24. Bushing					


การเขียนแบบงานเชื่อม

WELDING DRAWING

เมื่อเวลาไม่กี่ปีนี้ งานเชื่อมได้ถูกนำมาใช้มากขึ้น แทนที่จะใช้ Bolts screws, rivets หรือวิธีอื่น ๆ ในการยึดโลหะงานเชื่อมถูกนำมาใช้ในการสร้างชิ้นส่วนของเครื่องมือกลต่าง ๆ แทนการหล่อหรือการขึ้นรูปโดยการตีเหล็ก และในการสร้างโครงสร้าง เช่นการสร้างคอกสร้างโรงงานการต่อเรือ การประกอบรถยนต์

เมื่องานเชื่อมถูกนำมาใช้มาก ๆ เข้า ในการสร้างงานต่าง ๆ ลงในแบบที่ต้องการให้เชื่อมในลักษณะใด ก็ต้องการความลึกความกว้างของรอยเชื่อมเท่าใดนั้นเป็นไปได้ลำบากมาก ในการสร้างระหว่าง ผู้ออกแบบงาน (Designer) และคนงานเชื่อมในแบบเราจะพบคำว่า "To be welded throughout" or "To be completed welded" (เชื่อมตลอดแนว) ซึ่งเป็นการยุ่งยากในการเขียนส่งงานลงในแบบ

ดังนั้นเพื่อให้แบบงานเชื่อมมีความสมบูรณ์ ในการสร้าง และการอ่านแบบ เพื่อทำงานสมาคมงานเชื่อมแห่งอเมริกา (American Welding Society) จึงได้กำหนดสัญลักษณ์งานเชื่อม ในปี 1917 ให้ชื่อว่า "Standard Welding Symbols" และทาง "American Standard Association" ได้ยอมรับและนำลงพิมพ์เป็น ASA Z 32.21-1951 ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Y ASA Y 32.3-1959

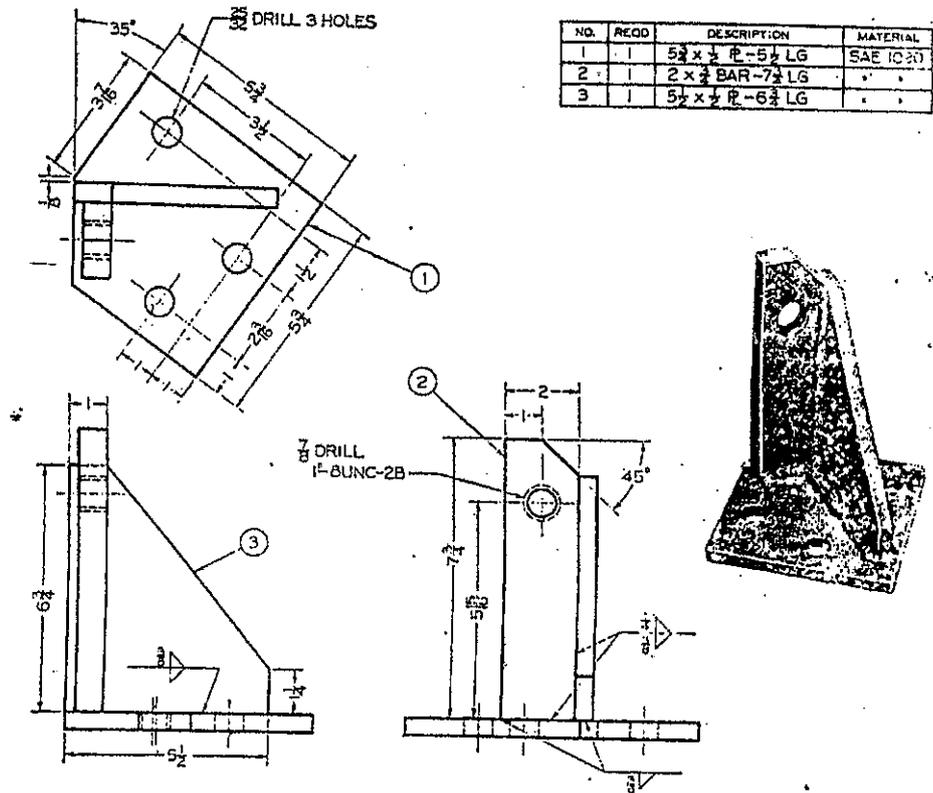

Welding Drawing.

รูป 14.1

รูป 14.1 ตัวอย่างแบบงานเชื่อม

ตามแบบงานเชื่อมทั้งรูป 14.1 เป็นแบบแสดงการประกอบชิ้นงานแต่ละชั้น ด้วยการใช้สัญลักษณ์แทนลงในแบบ แนวเชื่อมต่างๆ ในแบบเป็นลักษณะงานก่อนทำการเชื่อม ขนาดที่ให้เป็นการใช้เฉพาะชิ้นงานแต่ละชั้น และมีขนาดลักษณะของแต่ละชั้น (ความกว้าง ยาว, หนา และลักษณะรูปร่าง) ในตารางข้างบน

Welding Processes

a. Gas Welding ในปี 1895 นักเคมีชาวฝรั่งเศส Le chatlier ได้ค้นพบการลุกไหม้ระหว่างแก๊ส acetylene และ Oxygen ได้เปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูง พอดีที่จะทำให้โลหะละลายได้ และการค้นพบอันนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้ได้ประโยชน์ในการเชื่อมและเพื่อความสะดวกในการทำงาน จึงได้มีการผลิต Oxygen แล้วบรรจุลงในขวดที่บรรจุอากาศสูงๆ (ประมาณ 150 บรรยากาศ) และสร้างหม้อผลิตแก๊ส acetylene ที่สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งทำให้การเชื่อมแก๊สทำได้สะดวกยิ่งขึ้น


b. Arc Welding เป็นการเชื่อมซึ่งได้รับความร้อนจากการ arc ของกระแสไฟฟ้าที่ปลาย Electrode De Meritens ชาวฝรั่งเศสได้ค้นพบในปี 1881 แต่ในเวลานั้นได้รับการปรับปรุงอย่างช้ามาก จนถึงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 U.S. NAVY ได้ปรับปรุง การเชื่อมด้วยไฟฟ้า โดยการผลิต Electrode ที่มีคุณภาพดี ทำให้ใช้ได้ผลในการเชื่อมได้มากขึ้น

c. Resistance Welding เป็นการเชื่อมโดยใช้แผ่นโลหะ 2 แผ่นจับยึดกันโดยการอัดให้แน่น แล้วใช้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไประหว่างโลหะทั้ง 2 แผ่นจะเป็น Resistant ทำให้เกิดความร้อนสูงระหว่างผิวของโลหะทั้ง 2 ชั้น ความร้อนนี้ สูงพอที่จะทำให้โลหะทั้ง 2 ชั้น ละลายเชื่อมประสานกันได้

การเชื่อมทั้ง 3 แบบนี้ในปัจจุบัน Gas Welding และ Arc Welding จะมีใช้มาก และเป็นที่ยอมรับใช้ในวงการงานอุตสาหกรรมทั่วไป ส่วน Resistance welding จะใช้มากในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์โดยการใช้ Spot welds

Type of Welded Joint

ลักษณะของแนวข้อสำหรับรับงานก่อนเชื่อมโดยทั่วไปมี 5 แบบ คือ ข้อชน (Butt Joint) ข้อมุม (corner Joint) ข้อตัว T (Tee Joint) ข้อซ้อน Lap Joint ข้อขอบ (Edge Joint)

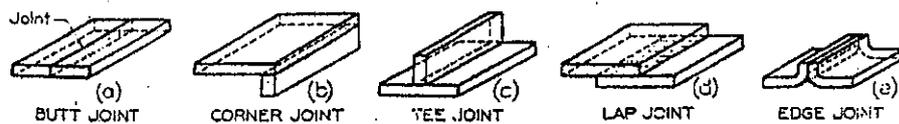


The Basic Types of Welded Joints.

รูป 14.2


TYPES OF WELDS

ในงานเชื่อมไฟฟ้าหรือเชื่อมแก๊ส มีวิธีการใหญ่ 4 ชนิด คือ Back or Backing, Fillet, Plug or slot และ Groove ซึ่งรูปข้างล่าง

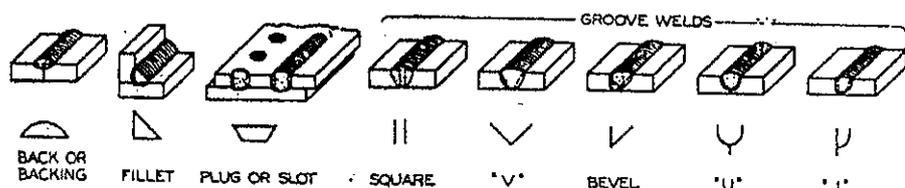

WELDING SYMBOLS สัญลักษณ์งานเชื่อม

สัญลักษณ์ที่สำคัญคือลูกศรที่ใช้ชี้จุดที่จะกระทำการเชื่อมบนผิวของลูกศรนั้นมี สัญลักษณ์ต่าง ๆ บอกประเภทของการเชื่อมไว้ และมีตัวเลขตัวอักษรบอกถึงความยาว ความลึกความกว้างของรอยเชื่อม และบอกวิธีการเชื่อม ดังรูป 14.4

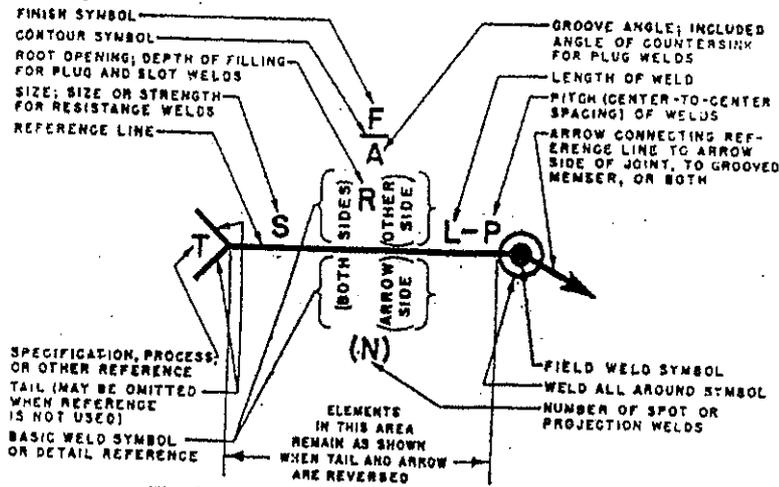

The Standard Locations of the Elements of a Welding Symbol.

รูป 14.4

จากรูป 14.4 เป็นลักษณะของลูกศรและการเขียนเครื่องหมายต่าง ๆ บนลูกศรซึ่งจะมีความหมายดังนี้

- F Finish Symbol เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงการเชื่อมในลักษณะงานที่สำเร็จครั้งสุดท้าย
- Contour Symbol เป็นสัญลักษณ์แสดงผิวหลังการเชื่อม ดังรายละเอียดจากรูป 14.6
- A Groove angle, Included angle of Countersink for plug weld เป็นกำหนดค่าของการเชื่อมแบบ Groove weld หรือมุมของการเชื่อมแบบ Plug weld
- R Root opening, dept of fitting for Plug and slot weld เป็นกำหนดขนาดของ Root opening หรือบอกค่าความลึกของร่องหรือรูเจาะของการเชื่อมแบบ Plug and slot welds
- S Size, size or strength for Resistance welds เป็นที่บอกค่า Shear strength ของการเชื่อมแบบ Resistance welds (Spot, Seam, Projection)
- L Length of weld เป็นค่าความยาวของรอยเชื่อม

ฉบับที่ 216

- P Pitch (Center-to-Center spacing) of weld เป็นระยะห่างระหว่างรอยเชื่อม ซึ่ง
เป็นกวรวัดระหว่างศูนย์กลางของแต่ละรอยเชื่อม
 - T Specification Process or other Reference เป็นการบอกลักษณะการเชื่อมที่พิเศษ
ออกไป กังรูป 14.5
 - N Number of Spot or Projection welds เป็นการบอกจำนวนของรอยเชื่อมแบบ Spot
หรือแบบ Projection welds
 - Field weld Symbol เป็นสัญลักษณ์ที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเป็นการเชื่อมในขณะติดกัน โดยทำ
เป็นเครื่องหมายวงกลมระบายค่าที่มุงของลูกศร
 - Weld all around Symbol เป็นสัญลักษณ์ที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเป็นการเชื่อมโดยรอบชิ้นงาน
โดยทำเป็นเครื่องหมายวงกลมรอบมุงของลูกศร
- ส่วนที่วงเล็บปีกกาที่ให้ไว้เป็นที่เขียนสัญลักษณ์งานเชื่อมแบบต่าง ๆ คือ Fillet weld,
Groove weld ฯ ซึ่งมีทั้งเชื่อม 2 ด้านเหมือนกัน (Both side) หรือแต่ละด้านเชื่อมไม่เหมือนกัน คือ
ด้านล่างจะเป็นด้านลูกศรชี้ (Arrow side) ด้านบนเป็นอีกด้านที่ตรงข้าม (Other side)

Welding Process		Letter Designation
Brazing	Torch Brazing	T B
	Induction Brazing	I B
	Resistance Brazing	R B
Flow Welding	Flow Welding	F L O W
Induction Welding	Induction Welding	I W
	Arc Welding	Bare Metal-Arc Welding
Submerged Arc Welding		S A W
Shielded Metal-Arc Welding		S M A C
Carbon-Arc Welding		C A W
Gas Welding	Oxy-Hydrogen Welding	O H W
	Oxy-Acetylene Welding	O A W

The following suffixes may be added if desired to indicate the method of applying the above processes:

Automatic Welding	— A U
Machine Welding	— M E
Manual Welding	— M A
Semi-Automatic Welding	— S A

รูป 14.5

เป็นสัญลักษณ์การเชื่อมในแบบพิเศษต่าง ๆ ซึ่งจะมีตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์ลักษณะการเชื่อมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อม หรือชนิดของการเชื่อมต่าง ๆ กันไปเป็น OAW เป็นการเชื่อมชนิด Gas welding โดยใช้ Oxy-Acetylene welding แต่ถ้าเป็น AU จะเป็นวิธีการเชื่อมโดยวิธี Automatic welding ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยวิธีการอัตโนมัติ แต่การเชื่อมจะเป็น Gas welding หรือ Arc welding ก็ได้

ARC AND GAS WELD SYMBOLS											
TYPE OF WELD							SUPPLEMENTARY				
BEAD	FILLET	PLUG OR SLOT	GROOVE					WELD ALL AROUND	FIELD WELD	CONTOUR	
			SQUARE	V	BEVEL	U	J			FLUSH	CONVEX

RESISTANCE WELD SYMBOLS							
TYPE OF WELD				SUPPLEMENTARY			
SPOT	PROJECTION	SEAM	FLASH OR UPSET	WELD ALL AROUND	FIELD WELD	CONTOUR	
						FLUSH	CONVEX

รูป 14.6

รูป 14.6 เป็นสัญลักษณ์ทั่ว ๆ ไปของงานเชื่อม แถบบนเป็นงานเชื่อมประเภทเชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมแก๊ส สัญลักษณ์เรียงจากซ้ายมือคือ Bead หรือ Back or Backing, fillet, Plug or slot และ Groove และทางขวามือเป็นเครื่องหมายพิเศษที่จะบอกถึงวิธีการเชื่อม O เป็นการเชื่อมโดยวิธีขึ้นงาน ● เป็นการเชื่อมชนิดคดก้ง - เชื่อมแล้วรอยเชื่อมเรียบ — เชื่อมแล้วรอยเชื่อมนูนเป็นหลัง ถ้า

ส่วนด้านล่าง เป็นการเชื่อมประเภท Resistance จากซ้ายก็คือ spot, projection, seam, Flash or upset และสัญลักษณ์วิธีการเชื่อมเหมือนกับเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊ส

การให้ขนาดของมิติ

DIMENSIONING



แบบทำงาน (Working Drawing) ประกอบกับการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายแก่ผู้ปฏิบัติงานอีก

เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ช่างฝีมือต้องนำไปใช้ แบบงานจะต้องถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง

การเขียนแบบสั่งงานนั้นหลังจากที่ช่างเขียนแบบ ได้เลือกเฟ้นลักษณะการวางแบบตามกฎเกณฑ์ และความเหมาะสมแล้ว เขาก็จะเขียนบอกขนาดแสดงรายละเอียดการสั่งทำงาน

ขนาดต่าง ๆ ที่ได้แสดงและบอกลงในแบบงานนั้นประกอบด้วย เส้นให้ขนาด เส้นบอกขนาด หัวลูกศร รูปร่าง คำสั่งงาน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีลักษณะเหมือนกับที่ใช้ในวิชาเรขาคณิต เช่น ความยาว ความโต มุม จุดตำแหน่งต่าง ๆ

ในการเอาขนาดต่าง ๆ ไปใช้นั้นความสำคัญอยู่ที่ตัวเลขบอกขนาดต้องชัดเจนรัดกุม และให้มีความหมายอย่างเกี่ยวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงสำหรับการให้ขนาดจะกระทำได้เพื่อให้เห็นว่าเหมาะสม เมื่อต้องการให้มีความชัดเจน

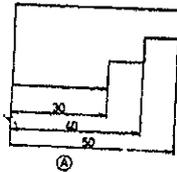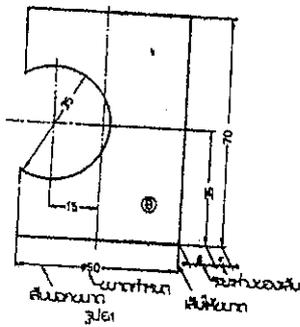


หัวลูกศร (Arrow heads)

ลูกศรบอกขนาดต้องมีปลายแหลมและระนาบที่บดและต้องยาวเท่ากันทั้งแบบ




มุมของหัวลูกศรจะต้องโคพอสสมควร เพื่อเน้นให้เห็นจุดสุดท้ายของเส้นบอกขนาด

ความยาวของหัวลูกศรต้องได้สัดส่วนกับความหนาของเส้นแบบดังรูป 6.2 ซึ่งนิยมให้ยาวประมาณ 3 เท่า ของความโตของหัวลูกศร


ช่องว่างที่จะเขียนกำหนดขนาดระหว่างเส้นให้ขนาด ถ้าแคบมากให้เขียนหัวลูกศรให้อยู่นอกเส้นให้ขนาดทั้งสองข้าง ส่วนตัวเลขที่จะเขียนบอกขนาดนั้นให้เขียนในช่องห่างระหว่างเส้นให้ขนาด หากมีเนื้อที่น้อยเกินไปก็ต้องเขียนตัวเลขไว้ข้างนอก

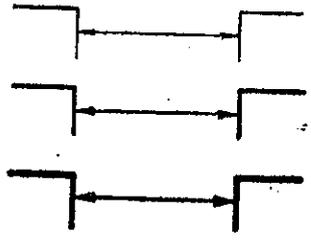

รูป 6.2

   

รูป 6.3

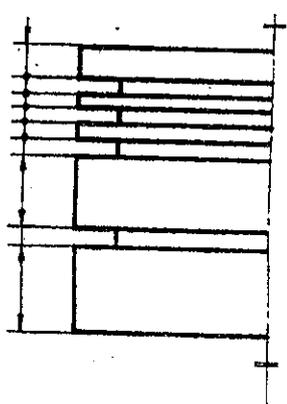

รูป 6.4

กักรูป 6.3


ถ้าขนาดระหว่างเส้นบอกขนาดเรียงต่อเนื่องกัน ตำแหน่งภายในอาจใช้จุดแทนหัวลูกศร เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นของขนาดต่อเนื่อง กักรูป 6.4

เส้นบอกขนาด (Dimension lines)


เส้นบอกขนาดเป็นเส้นเต็มบาง ปลายทั้งสองข้างชี้ไปถึงเส้นให้ขนาด (Extension lines) ซึ่งระยะห่างระหว่างเส้นบอกขนาดกับเส้นขอบของชิ้นงาน โดยทั่ว ๆ ไปเท่ากับ 8 มม. และเส้นต่อไปห่าง 5 มม.

กักรูป 6.1 A


การวางสัญลักษณ์และตัวอักษรจะเขียนไว้ตรงกลางเหนือเส้นบอกขนาดให้ได้เด่นชัด กักรูป 6.1 A, 6.3 และจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งของแบบลากผ่าน หรืออาจเว้นช่องว่างตรงกลางสำหรับบอกขนาดก็ได้ กักรูป 6.1 B เส้นบอกขนาดต้องไม่อยู่ในเขต 30 องศา กิ่งแสดงไว้เป็นเส้นลายกักในรูป 6.12 ข้อควรจำ เส้นกำหนดขนาดไม่ควรถูกกำหนดโดยตรงกับเส้นขอบของรูปชิ้นงาน

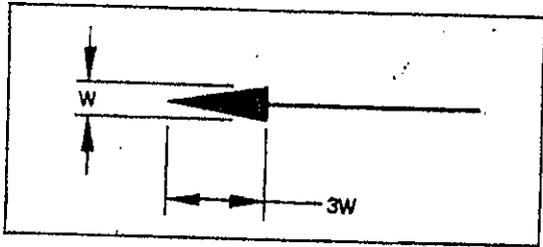


ARROWHEAD

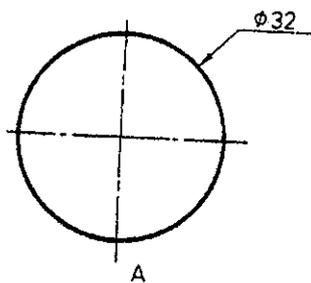

A

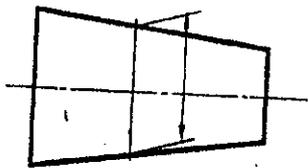

B

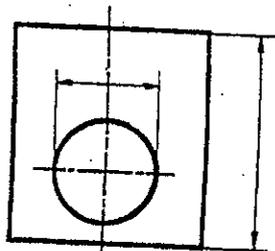

C

รูป 6.5


เส้นให้ขนาด (Extension lines)

เส้นให้ขนาดเป็นเส้นแกมบาง ใช้เพื่อขบออก
ตำแหน่งที่ต้องการบอกขนาด หรือจุด หรือพื้นที่ หรือ
ผิว



เส้นให้ขนาดจะต้องลากเริ่มต้น จากขอบ ของ
ชิ้นงานให้ยาวเลยหัวลูกศรของเส้นบอกขนาดไปประมาณ
2 มม.

เส้นให้ขนาด จะต้องตั้งฉากกันกับเส้นบอก
ขนาด ซึ่งเส้นบอกขนาดอาจลากเป็นมุมเอียงแสดง
บอกในบางขนาด เช่น เส้นผ่าศูนย์กลางของงาน
วงกลม รัศมีของส่วนโค้ง ความโตของงานเรียว
ซึ่งต้องเขียนให้ขนานกัน ดังรูป 6.5

การกำหนดขนาดตำแหน่งของจุดศูนย์กลาง
ของวงกลมก็ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเป็นเส้นให้
ขนาดได้ โดยลากเส้นแกมบางให้เริ่มต้นห่างจากเส้น
ปลายสุดของเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มม. ออก
มานอกขอบรูปร่าง ดังรูป 6.6

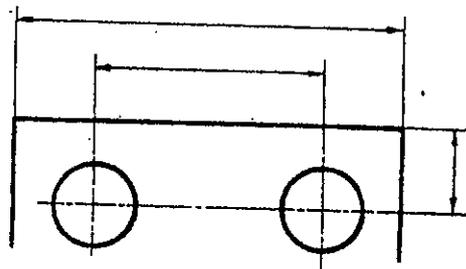


รูป 6.6

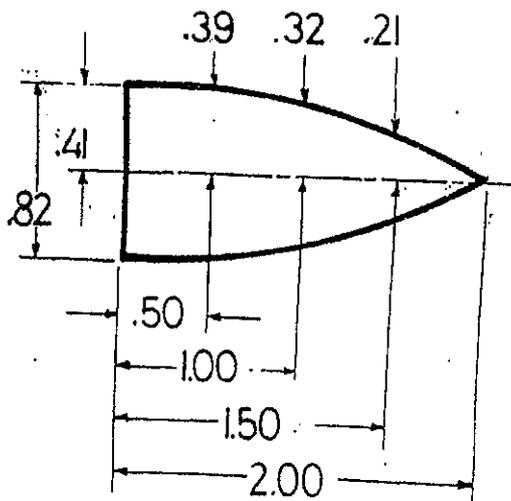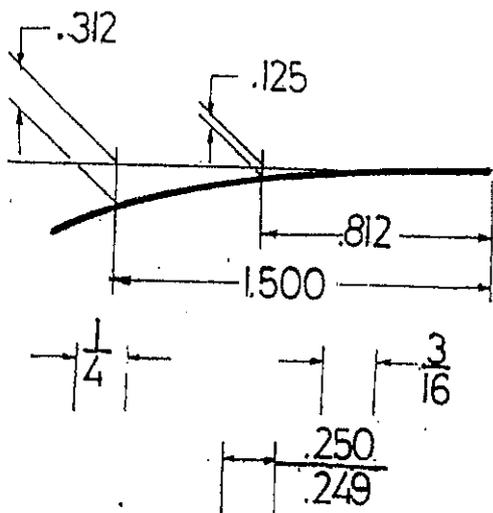


หลักกาารให้ขนาด

(Basic rules for dimension)



- เขียนบอกขนาดในระหว่างช่องว่างของภาพฉายแต่ละด้าน ดังรูป 6.7 ตัวเลขกำหนดขนาดตามแนวตั้ง จะบอกกำหนดให้อ่านได้ในลักษณะเขียนขวาเสมอ
- เส้นบอกขนาดที่สั้นที่สุดควรบอกไว้ใกล้ภาพและขนานกับเส้นขอบรูป ส่วนเส้นอื่นซึ่งบอกขนาดยาวกว่า ให้บอกไว้นอกสุด ดังรูป 6.1 A
- บอกขนาดในภาพด้านที่เห็นรูปร่างและลักษณะต่าง ๆ สมบูรณ์กว่า ซึ่งหมายถึงเส้นที่จะกำหนดขนาดควรเป็นเส้นเต็มเสมอ ควรหลีกเลี่ยงการกำหนดขนาดกับเส้นประโดยไม่จำเป็น ดังรูป 6.8 การกระจายกลุ่มของเส้นบอกขนาด ควรกระจายไปอยู่ภาพอื่น ๆ ด้วย เท่าที่จำเป็น และไม่ควรถูกกำหนดซ้ำกัน
- ต้องกำหนดในที่ ๆ วางพอ
- ควรกำหนดขนาดไว้นอกรูปเสมอ โดยใช้เส้นให้ขนาดช่วยบอกในภาพบางภาพ การกำหนดขนาดในภาพก็ยอมให้ทำได้ ดังรูป 6.9
- การกำหนดขนาดของรูปทรงที่สมมาตรกัน และไม่ต้องการให้เส้นบอกขนาดซ้อนกันหลาย ๆ เส้น หรือเมื่อไม่ต้องการลากเส้นยาวตลอด ให้ใช้เส้นขาดและเส้นแสดงถูกคร่าวข้างเดียว ดังรูป 6.10
- ขนาดของส่วนที่ไม่ได้เขียนตามมาตรฐาน ให้ขีดเส้นใต้ขนาดนั้นไว้ ดังรูป 6.11
- เพื่อให้อ่านขนาดได้ถูกต้อง ตัวอักษรต้องอยู่ทางด้านบนหรือด้านขวาของรูปในตำแหน่งที่อ่านได้สะดวก ดังรูป 6.12 ซึ่งแสดงลักษณะขนาดที่เป็นเส้นตรง รูปที่ 6.13 แสดงการบอกขนาดของมุม ซึ่งในทางปฏิบัติขนาดของมุมอาจจะเขียนไว้ในแนวระดับก็ได้ถ้าอ่านได้ง่าย ดังรูป 6.14

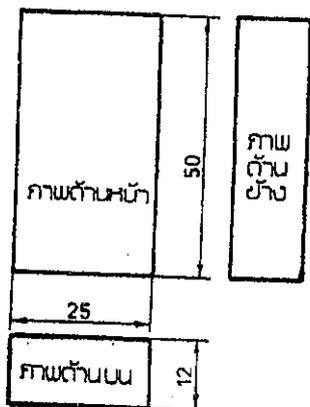


รูป 6.7

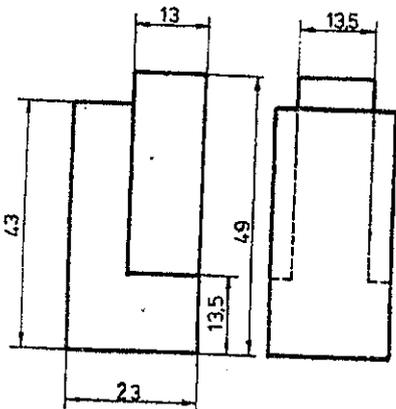


รูป 6.8

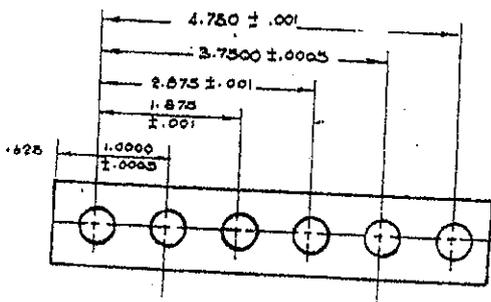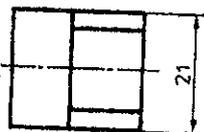

การให้ DIMENSION จาก DATUM

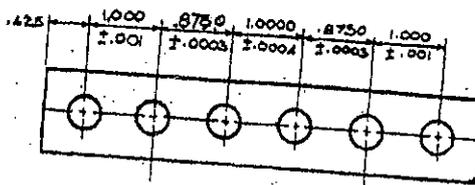


การอ่านขนาดที่ค่าตัวเลขก่อนแบบถูกใจ


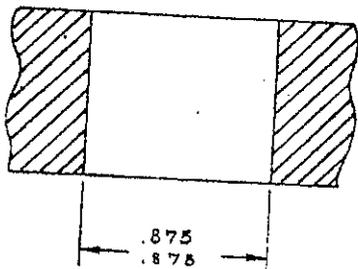


การให้ขนาดแทนที่ขนาดเดิมของรู


mm

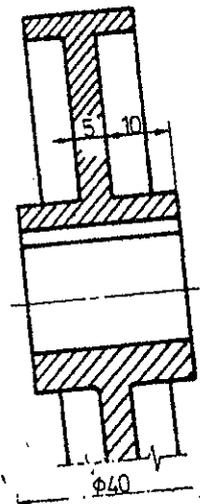


รูป 6.9

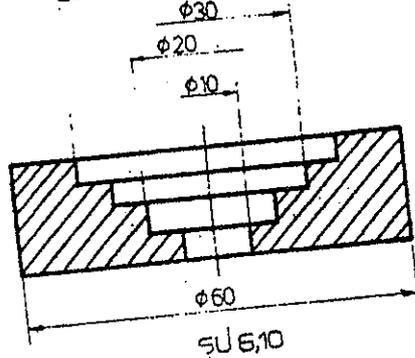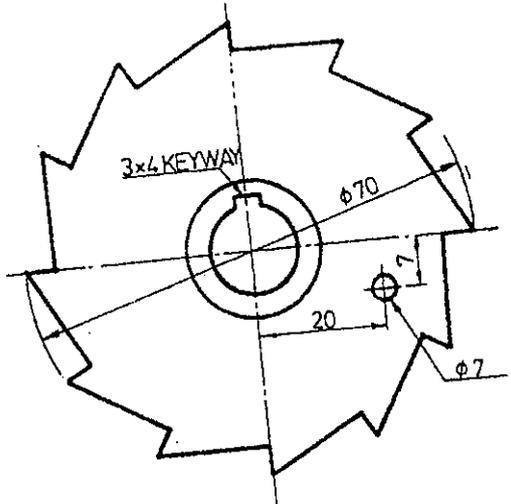


รูป 6.10

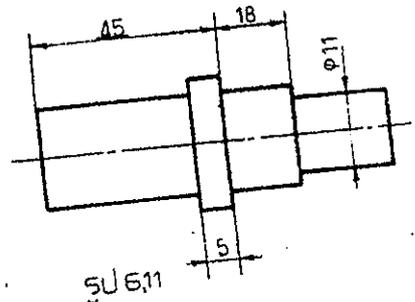


รูป 6.11

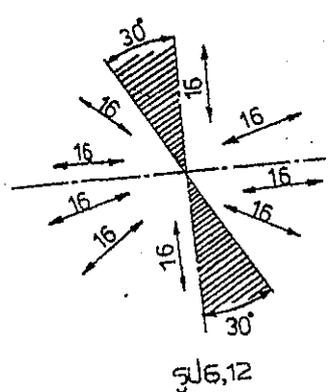



รูป 6.12

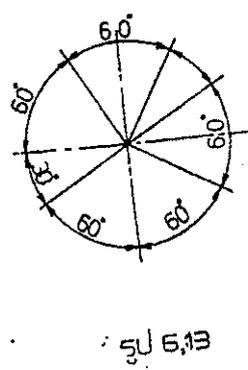


รูป 6.13

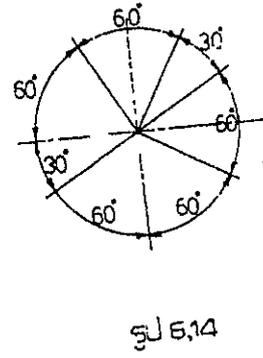


รูป 6.14

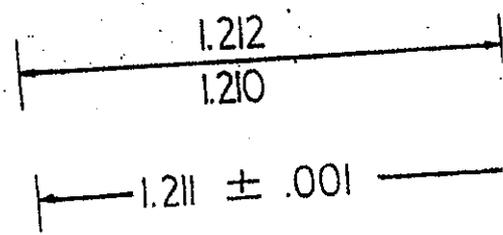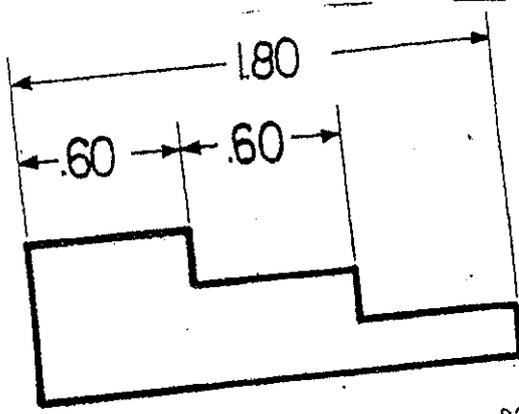




การให้ขนาดโดยกำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนไว้ อาจเขียนไว้

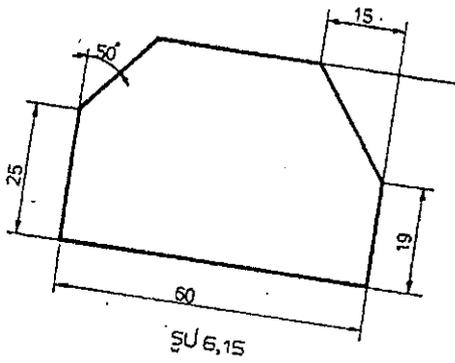

รูป 6.15

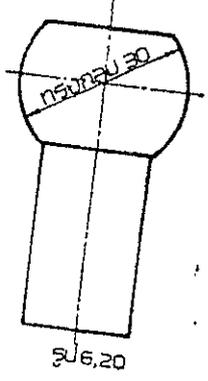

รูป 6.20

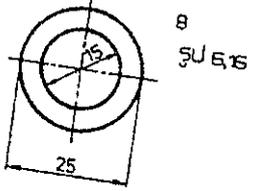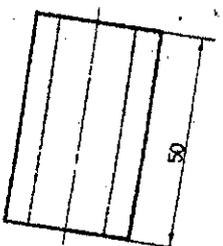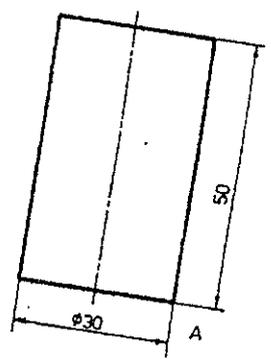

รูป 6.16

9. การกำหนดขนาดขอบเอียง จะกำหนดโดยมุม หรือกำหนดที่ขอบก็ได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนด ความยาวตามเอียงโดยตรง ความเอียงของขอบ จะถูกต้องถ้ากำหนดขนาดบนสุดและล่างสุดตรงจุด เริ่มกันเอียง ดังรูป 6.15

ชิ้นงานทรงกระบอก (Cylinder)
10.1 ถ้ากำหนดขนาดเส้นศูนย์กลางและความสูง ที่ภาพด้านหน้าแล้ว การกำหนดขนาดที่ ภาพด้านข้างและภาพด้านบนก็ไม่จำเป็น ขนาดเส้นศูนย์กลางให้ใส่เครื่องหมายศูนย์กลาง (ϕ) ที่หน้าตัวเลข (ให้ความโตเครื่องหมายศูนย์กลางเท่ากับตัวเลข) ดังรูป 6.16

10.2 การกำหนดขนาดที่วงกลมหรือในวงกลมไม่ ต้องใช้เครื่องหมายศูนย์กลาง ดังรูป 6.16
10.3 ขนาดของรัศมีจะมีลูกศรชี้ตรงเดียวที่ส่วนโค้ง
10.4 ถ้าเนื้อที่กำหนดขนาดน้อย ให้เขียนลูกศร ไว้ด้านนอก


10.5 ถ้ารัศมีโตมากจนจุดศูนย์กลางอยู่นอกกระดาษเขียนแบบ ให้ใช้เส้นขาดหรือเส้นย่อ ทั้งนี้แล้วแต่ความจำเป็นจะกำหนดขนาด หรือไม่

10.6 ถ้าไม่จำเป็นต้องกำหนดขนาดจุดศูนย์กลาง ส่วนโค้งให้เขียนตัว R กำกับไว้ข้างหน้า ตัวเลข (นิยมให้ขนาด R โทเท่ากับตัวเลข)



11. ให้ใช้เครื่องหมาย □ หน้าขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้าภาพนั้นมองเห็นได้ชัดเจน จากแบบว่าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง รัศมี หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ต้อง แสดงเครื่องหมาย

12. ขนาดรัศมีของรูปทรงกลม ต้องกำหนดลงไปเป็น คำหนังสือเต็มคำว่า "ทรงกลม" หรือ Sphere ดังรูป 6.20


13. สัญลักษณ์เส้นทะแยงมุม (Diagonal lines) แสดงผิวเว้า 4 ด้านของผิวงาน ซึ่งแสดงในภาพ เกี่ยวเท่านั้น จะใช้ได้เหมือนกับชิ้นงานแสดง 2 วิว

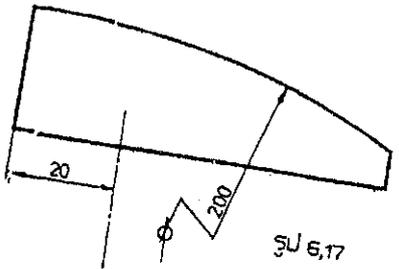



รูป 6.17

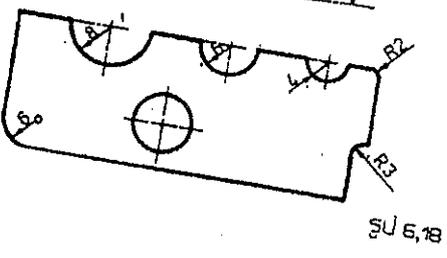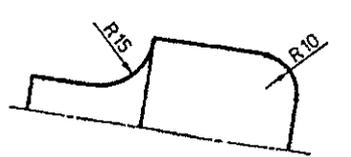

รูป 6.18

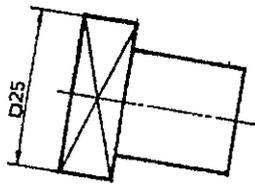


รูป 6.19

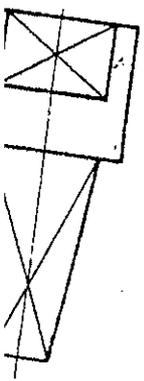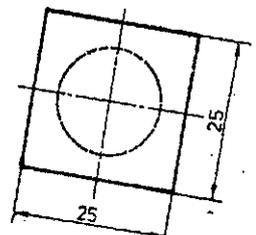

ลักษณะพิเศษบางประการของการบอกขนาดในระบบ คำสั่งทำงานต่าง ๆ (OPERATIONAL NAMES)

รูเจาะ (Drill Holes)

ขนาดของรูที่จะเจาะ ต้องบอกขนาดตามขนาดของดอกสว่านที่ใช้เมื่อจะบอกขนาดความลึก
ของรูจะวัดความลึกจากผิวบนลงถึงขอบทรงกระบอกที่ลึกสุดเท่านั้น โดยไม่วัดในส่วนปลายแหลม
ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 6.21

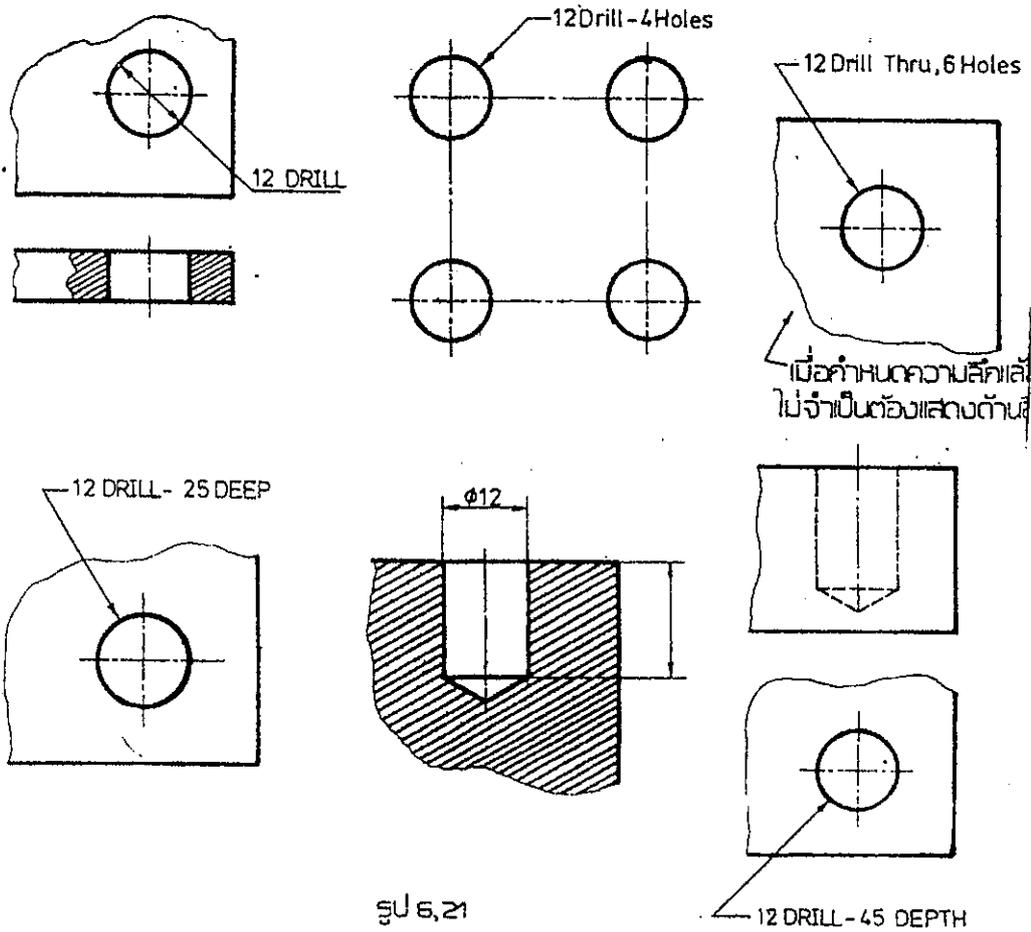


รูป 6.21

การเจาะรู (COUNTERSINK, COUNTERBORE, SPOTFACES)


COUNTERSINK ใช้อักษรย่อในการเขียนแบบ CSK ใช้กับสกรูหัวเรียบ (FLAT HEAD) เป็นการขยายปากรูทำมุมประมาณ 90° เพื่อฝังหัวสกรูดังรูป 6.22

COUNTERBORE ใช้อักษรย่อในการเขียนแบบ CBORE ใช้เพื่อฝังหัวสกรูแบบ Socket โดยการคว้านปากรูทั้งจากลึกลงไปเนื้อโลหะ การเขียนบอกขนาดก็จำเป็นต้องบอกความลึกด้วย ดังรูป 6.22

SPOTFACE ใช้อักษรย่อในการเขียนแบบ SPACE ใช้เพื่อให้หัวของสลักเกลียว (Bolt) มีหน้าสัมผัสกับชิ้นงาน เป็นการคว้านรูหรือปากหน้าให้ลึกกลงไปเล็กน้อย ดังรูป 6.22

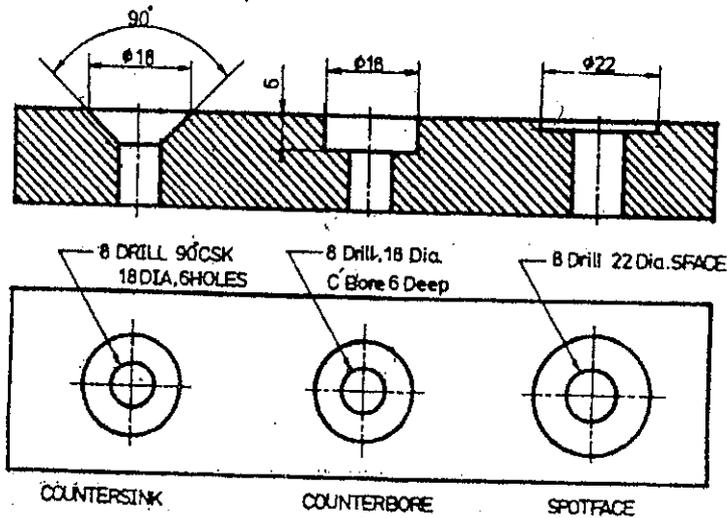


รูป 6.22

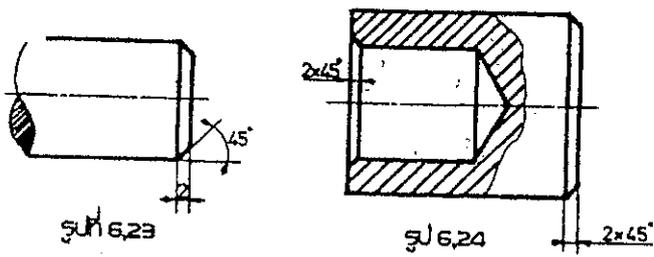

การลบมุม (CHAMFER)

การให้ขนาดการปากหน้าลบมุม จะต้องให้ความกว้างของรอยลบมุมและมุมที่ใช้ ดังรูป 6.23 ถ้ามุมเอียง 45 องศา ใช้วิธีการอย่างง่ายดังรูป 6.24

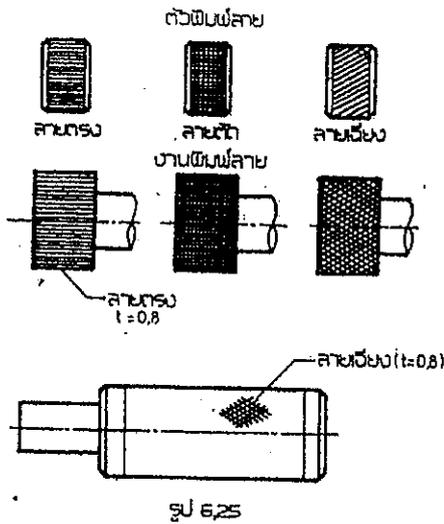

การพิมพ์ลาย (KNURL)



เพื่อป้องกันการลื่น เช่น มือหมุนหรือที่จับ ควรขึ้นลวดลายกับส่วนนั้นไว้ด้วย ลักษณะของผิวพิมพ์ลายแสดงในรูป มีสัญลักษณ์เขียนแทนการพิมพ์ลาย จะใช้การเขียนเส้นเหมือนการพิมพ์ลาย โดยการเขียนเป็นบางส่วนก็ได้ หรือออกเป็นอักษรก็ได้ดังรูป 6.25

ชิ้นส่วนเรียว (TAPERED FEATURES)

การกำหนดขนาดชิ้นงานทึงเรียว จำเป็นจะต้องกำหนดขนาดเป็นมุมครึ่งหนึ่งของมุมเรียวด้วย

ค่าครึ่งหนึ่งของมุมเอียง หรือมุมครึ่งหนึ่งมีค่าควรใส่ไว้ในวงเล็บด้วยดังรูป 6.26


แทนที่จะกำหนดขนาดอัตราเรียว อาจกำหนดเป็นอัตราส่วนระหว่างก้านเอียงกับความสูง "อัตราเอียง 1:y" ขนาดกับคี่เอียงของชิ้นงานก็ได้ หรืออาจบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้

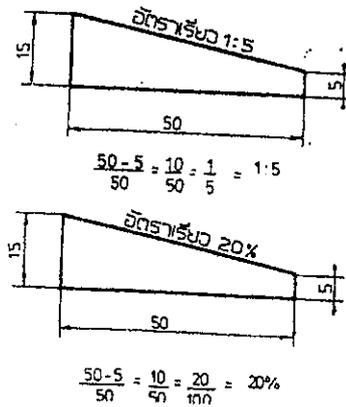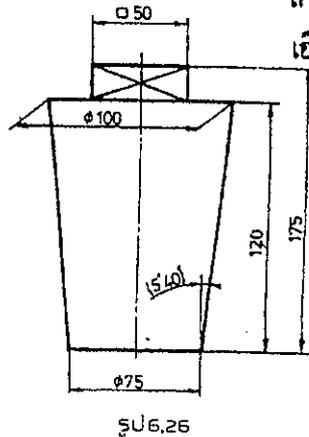

การเขียนสัญลักษณ์ของงานสวมในระบบใช้กฎเกณฑ์ดังนี้

- ก) สัญลักษณ์ของกำหนดขนาดเพลลาให้เขียนเป็นตัวเลขที่เล็กกว่าตัวเลขกำหนดขนาด
- ข) สัญลักษณ์ของกำหนดครุคว้าน (อักษรตัวใหญ่) เขียนไว้บน และของเพลลา (อักษรตัวเล็ก) เขียนไว้ใต้เส้นกำหนดขนาด ดังรูป 6.27 ถึง 6.30
- ค) ชิ้นงานที่สวมกันอยู่เช่นเพลลากับครุคว้าน จะเขียนสัญลักษณ์ทั้งสองไว้ร่วมกันหลังตัวเลขกำหนดขนาด ดังรูป 6.29
- ง) วิธีกำหนดขนาดตามรูป 6.30 แสดงการกำหนดขนาดงานสวมที่ชิ้นงานชิ้นเดียว ซึ่งต้องการมีขนาดพอดีเฉพาะงานผิวละเอียดเท่านั้น
- จ) ขนาดงานสวมจะไม่ขึ้นอยู่กับความเรียบของผิวงานจนเกินไป ดังรูป 6.27 ถึง 6.30 เพลลาตามรูป 6.28 ผิวเรียบ ถึงกระนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะเกินพิทัก "G₈" หรือใช้ไม่ได้ก็ได้

หมายเหตุ : คุณภาพของงานสวมยิ่งสูง ผิวของงานยิ่งละเอียดขึ้น

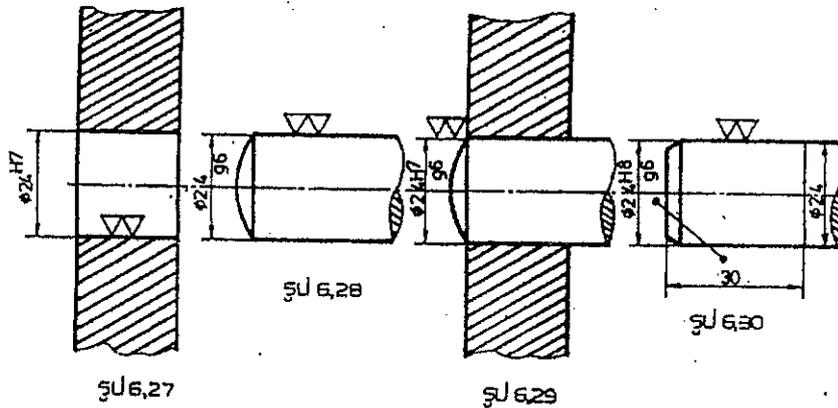

การประกอบแน่น

การประกอบแน่น คือการนำเอาของสองสิ่งมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อความเหมาะสม A.S.A กำหนดไว้ ๘ ลำดับคือ

1. LOOSE FIT (LARGE ALLOWANCE)

เป็นการประกอบเพื่อให้หมุนได้คล่องตัวไม่ถือความเที่ยงตรงสำคัญเท่าไร ใช้ในเครื่องกล, เครื่องกลีกรรม

2. FREE FIT (LIBERAL ALLOWANCE) ใช้กับเพลลาที่หมุนได้

600 รอบ/นาทีขึ้นไป ใช้กับ ไคโนโม เครื่องยนต์ต่างๆ

3. MEDIUM FIT (MEDIUM ALLOWANCE) ใช้กับเพลลาที่หมุนรอบ

ต่ำกว่า 600 รอบ/นาที และรับแรง 600 P/น²

ใช้กับที่ต้องการเลื่อนเปลี่ยนไปมาอยู่เรื่อยๆเช่นกัน

4. SNUG FIT (ZERO ALLOWANCE)

เป็นการประกอบแน่นที่สุดที่ประกอบด้วยมือและงานที่ต้องการความเที่ยงตรง ไม่มีการสั่นคลอน

5. WRINGING FIT (ZERO TO NEGATIVE ALLOWANCE)

TUNING FIT

เป็นการประกอบชนิดไม่มีรูว่างเลย

ใช้กับตำบลดึงที่ไม่ต้องการเปลี่ยน หรือถอดออกเลย

6. TIGHT FIT (SLIGHT NEGATIVE ALLOWANCE)

เป็นประกอบด้วยแรงอัด, ฝืนเคาะในเวลาประกอบ


ใช้กับลิ่มอัดเฟือง, มู่เต้ (ใช้กับงานอุตสาหกรรม)

7. MEDIUM FORCE FIT (NEGATIVE ALLOWANCE)

คือการประกอบโดยอัดมากๆ ด้วยเครื่องจักร

8. HEAVY FORCE AND SHRINK FIT ใช้ประกอบกับเหล็กเหนียว

การเตรียมการบอกขนาด

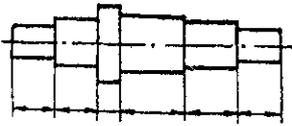


รูป 6.35

การบอกขนาดแบบบล็อกใช้

การบอกขนาดแบบบล็อกใช้ ดังรูป 6.35


ให้ใช้เฉพาะแบบชั้นงานที่มีช่วงความคลาดเคลื่อน (Clearance) ที่ยอมให้แน่นอนและจะคลาดเคลื่อนไปจากนี้ไม่ได้

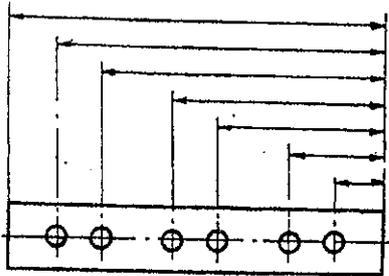

รูป 6.36

การบอกขนาดแบบขนาน


การบอกขนาดแบบนี้บางที่เรียกว่าการบอกแบบใช้เส้นอ้างอิง (Reference Line) ถ้ามีขนาดที่อยู่ในทิศทางเดียวกันหลายขนาด การกำหนดขนาดด้วยวิธีนี้จะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากการทำงานจะต้อง พบกับ ปัญหาเรื่องความผิดพลาดของขนาด, ระยะห่างจากเครื่องจักร เครื่องมือ การวัดระยะหรือขนาดโดยใช้เส้นอ้างอิงนี้ เมื่อขนาดหนึ่งผิดพลาดมากเกินไปจากที่กำหนดส่วนอื่นย่อมอาจใช้ได้ และจะไม่ต้องทั้งชิ้นงานไปทั้งชิ้น

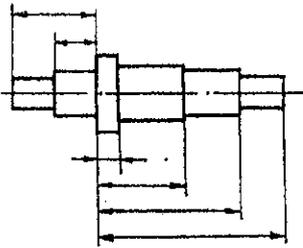


รูป 6.37

การบอกขนาดแบบไม่เจาะจง


เป็นวิธีที่ไม่เจาะจงขนาดช่วงกลาง ขนาด โคจรขนาดหนึ่งวิธีนี้จุดเริ่มต้นเป็นจุด 0 (ศูนย์) และกำหนดให้เป็นจุดศูนย์กลาง การบอกขนาดให้เขียนกำกับไว้ที่เส้นตั้งกับเส้นช่วยบอกขนาด ดังรูป 6.38, 6.39

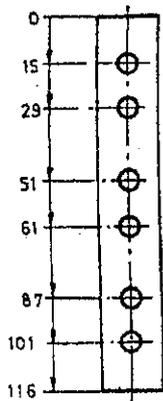

รูป 6.38

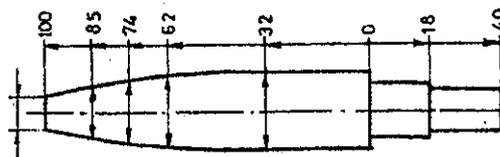

รูป 6.39

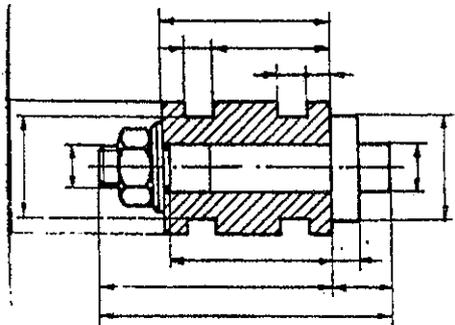


รูป 6.46

การบอกขนาดภาพประกอบ

ถ้าเป็นแบบชั้นงานหลายชั้น ประกอบกันอยู่ (ลักษณะของภาพประกอบชนิดหนึ่ง) เส้นบอกขนาดแต่ละรูปให้แยกเป็นชุด ๆ เท่าที่จะทำได้ดังรูป 6.46

การให้ขนาดรวม

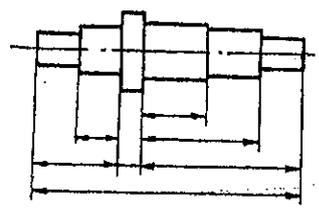


รูป 6.40

การให้ขนาดรวม ให้นำหลักเกณฑ์ที่วางไว้ตามข้อที่ผ่านมารวมกัน ดังรูป 6.40

การให้ขนาดตามแกนตั้งและแกนนอน


เป็นวิธีการกำหนดขนาดที่กำหนดสองแกนคือแกนแนวกิ่งและแกนนอน (แกน x และแกน y) โดยเริ่มนับจากจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่ง ดังรูป 6.41 หรืออาจจะทำเป็นตารางบอกขนาดตามแกนกึ่งและ แกนนอน แยกออกมาจากแบบ ซึ่งสะดวกกว่าการให้ขนาดลงในแบบดังรูป 6.42

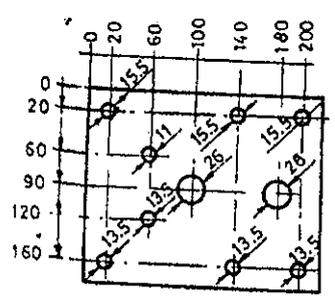

รูป 6.41


ขนาดที่เท่ากัน

ถ้าขนาดของชิ้นงานแบ่งออกเป็นหลายส่วน ให้ใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) บอกขนาด คู่, กี่; ที่เท่ากัน ดังรูป 6.43

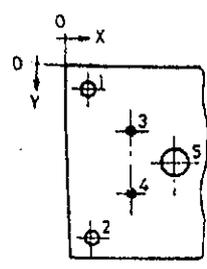


	1	2	3	4	5
X	20	20	60	60	100
Y	20	160	60	120	90
φ	15.5	13.5	11	13.5	26

รูป 6.42

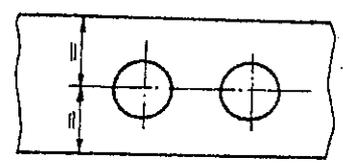


รูป 6.43

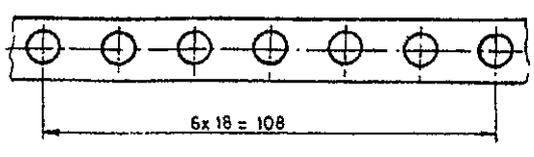

รูป 6.44

ขนาดเท่ากันหลายช่วง หรือมีส่วนเหมือนกันหลายส่วน การให้ขนาดให้ใช้วิธีการอย่างง่าย ตามรูปที่ 6.44

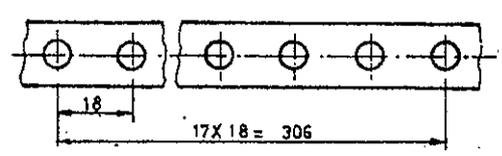

รูป 6.45

ถ้าต้องการให้รู้ว่าระยะใดเป็นระยะพิท ควรให้ขนาดของระยะพิทไว้ช่วงหนึ่ง ดังรูปที่ 6.45

การกำหนดขนาดและเกณฑ์การเคลื่อน


(DIMENSIONING AND TOLERANCE)

การกำหนดขนาด (DIMENSIONING) ในการเขียนแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ จำเป็นต้องกำหนดขนาดต่าง ๆ ของภาพที่ได้เขียน เพื่อผู้สร้างสามารถอ่านและสร้างชิ้นส่วนนั้นได้ถูกต้อง การให้ขนาดต้องเขียนให้ถูกต้อง



เส้นที่เรียก เพื่อกำหนดขนาดต่าง ๆ มี ๒ ชนิด ได้แก่ DIMENSION LINE และ

EXTENSION LINE


รูป

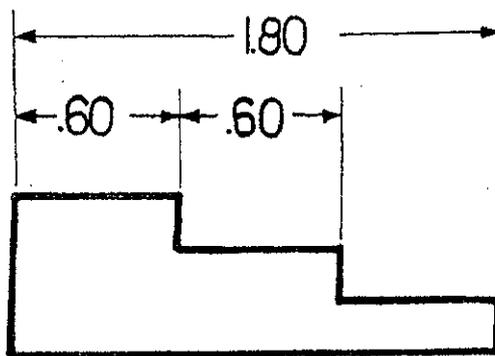


รูปที่ ๑๓

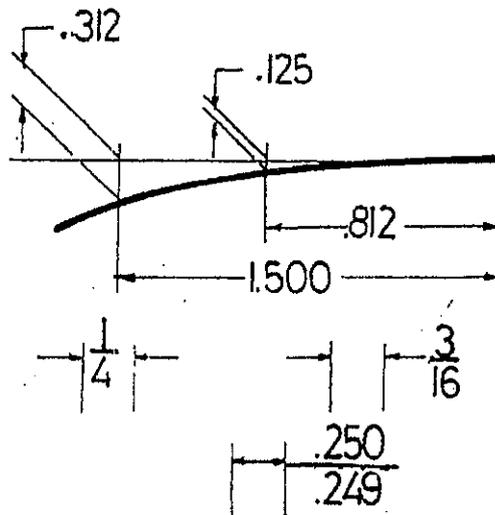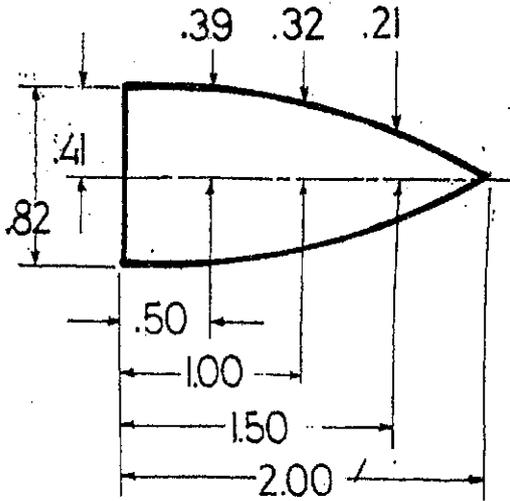

การให้ขนาดโดยกำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนไว้ อาจเขียนได้ ๒ วิธี

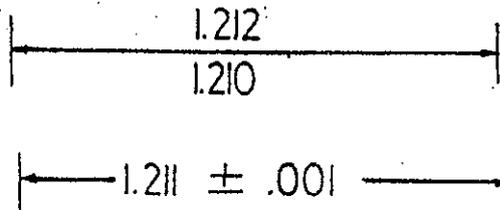


รูปที่ ๑๔ การกำหนดขนาด และกำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อน

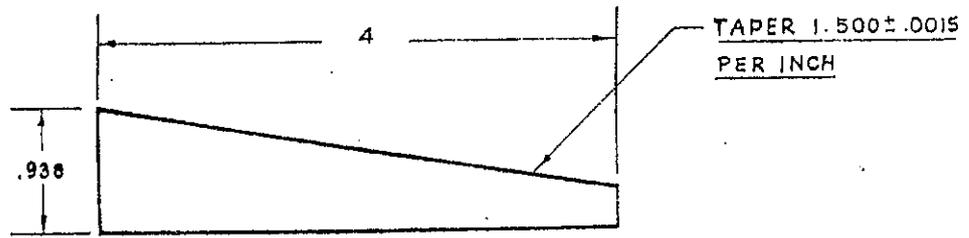

รูปที่ ๑๕ การให้ขนาด FLAT TAPER


การกำหนดขนาดต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว การกำหนดขนาดทำเกลียวย่อมมีความสำคัญไม่น้อย (ดูรูปที่ ๑๖)

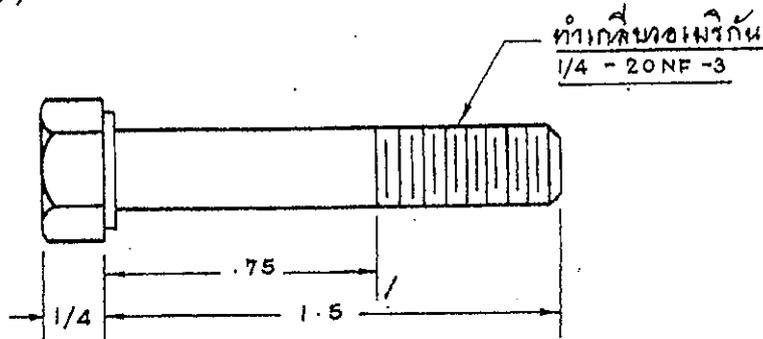

รูป ๑๖ แสดงการให้ขนาดเกลียว


จากรูปที่ ๑๖ หมายความว่าทำเกลียวอเมริกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก ๑/๔ นิ้ว ทำเกลียว ๒๐ ฟัน ต่อ ๑ นิ้ว ตามมาตรฐาน NATIONAL FINE ความละเอียดในการประกอบแน่น (CLASS OF FIT) สำคัญ ๑ นั้น คือ MEDIUM FIT

๒. การอ่านเกณฑ์คลาดเคลื่อน การกำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนที่ DIMENSION LINE อาจให้เกณฑ์คลาดเคลื่อนแบบลูกโซ่

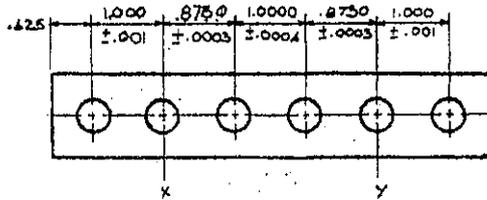


รูปที่ ๑๓ การอ่านเกณฑ์ขนาดเคลื่อนแบบลูกโซ่

การกำหนดเกณฑ์ขนาดเคลื่อนแบบนี้ ทำให้ขนาดมีการคลาดเคลื่อนมาก จึงได้มีการแก้ไขขึ้นโดยการให้ DIMENSION จาก DATUM LINE

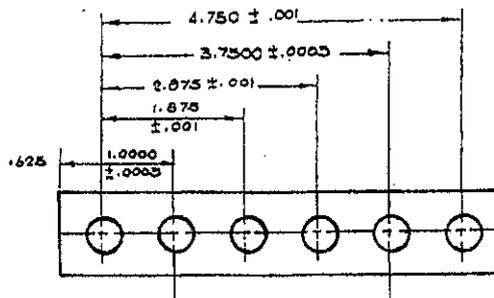

รูปที่ ๑๔ การให้ DIMENSION จาก DATUM

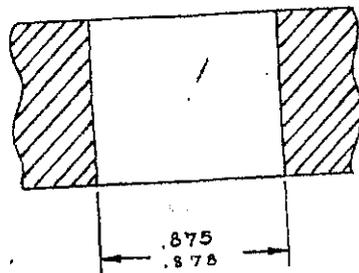

รูปที่ ๑๕ การให้ขนาดเกณฑ์ขนาดเคลื่อนของรู
 จากรูปที่ ๑๕ หมายความว่า ในการคว้านรู ยอมให้ขนาดเคลื่อนโตจาก ๐.๘๗๕ อยู่ ๐.๐๐๓ นิ้ว

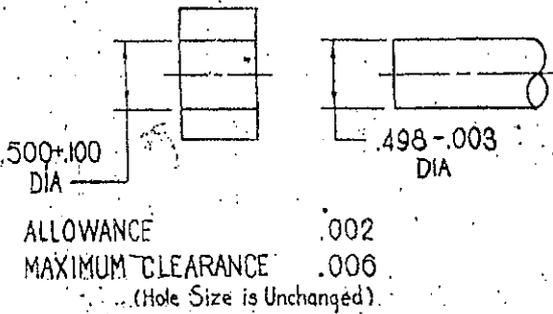
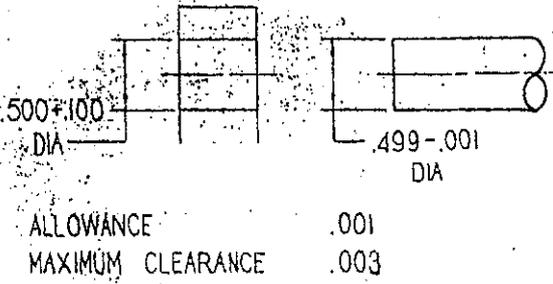


FIGURE 04: "Basic hole" fits.

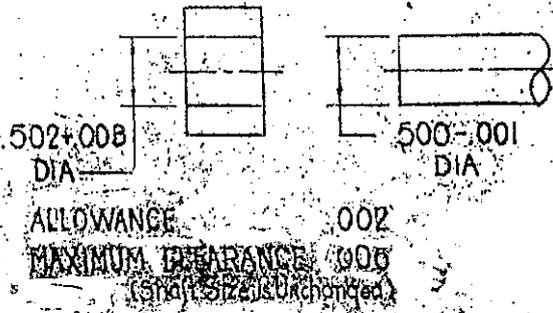
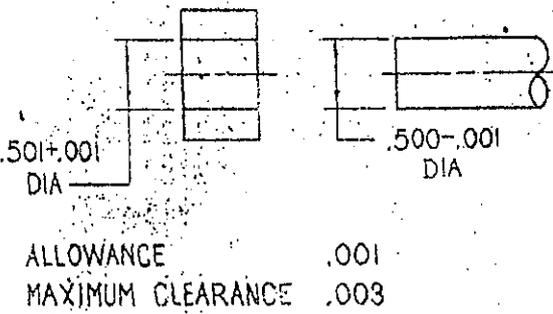


FIGURE 05: "Basic shaft" fits.

รายการประกอบแบบ (TITLE BLOCK) การเขียนแบบ นอกจากจะเขียนภาพ ๓ วิว กำหนดขนาดกลางและรายละเอียดบางประการที่รูป แล้ว ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดูรายการประกอบแบบ (TITLE BLOCK) ซึ่งประกอบด้วย

- ๖.๑ ชื่อหน่วย หรือสถานที่เขียนแบบ เช่น กองวิชาการ ขอ. หรือ กองโรงงานการช่าง ขอ. เป็นต้น
- ๖.๒ ชื่อผู้ออกแบบ, ผู้เขียน ผู้ตรวจ
- ๖.๓ กำหนดหมายเลขแบบ เช่น บพ. ๐๐๐ บพ. หมายความว่า บริษัทที่ภาคพื้น เป็นหมายเลขที่หน่วยผู้เขียนแบบ เป็นผู้กำหนด
- ๖.๔ กำหนด หมายเลขชั้นของชิ้นส่วนที่เขียน ซึ่งเป็นหมายเลขชิ้นส่วน อากาศยานแต่ละแบบ ฯลฯ
- ๖.๕ กำหนดมาตราส่วน เช่น ๑ : ๒ , ๑ : ๔ และกำหนดเกณฑ์ภาคเคลื่อน นอกจากที่บ่งไว้ในข้อกำหนดที่ขนาด
- ๖.๖ ส่วนที่กำหนดวัสดุที่ใช้สร้าง ประกอบด้วย
 - ๖.๖.๑ กำหนดหมายเลขชิ้นส่วน หรือหมายเลขแบบที่จะประกอบ (เฉพาะในแบบประกอบ ASSEMBLY DRAWING)
 - ๖.๖.๒ กำหนดวัสดุที่ใช้สร้าง เช่น ล. ๔๑๓๐ พร้อมทั้งกำหนด ข้อกำหนด (SPECIFICATION) ขนาดที่ใช้ในการสร้าง ชิ้นส่วนนั้นๆ
 - ๖.๖.๓ กำหนดการอบชุบ สำหรับกรรมช่างอากาศจะกำหนด เป็นค่าความแข็ง เป็น RC RB ถ้าเป็น เหล็กและจะกำหนด เป็นภาวะประสงค (TEMPER) $T_1, T_2, T_3, \dots, T_6$ หากเป็น อลูมิเนียมเจือ
 - ๖.๖.๔ กำหนด การป้องกันสนิม (FINISHING) เช่น CHROM-PLATING, CADMIUM หรือ ANODIC เป็นต้น

นอกจากรายการทั้งที่กล่าวมาแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมนิยมใช้ให้ถูกหมายเลข ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดนอกเหนือจาก รายการประกอบแบบ (TITLE BLOCK)

อย่างไรก็ตาม การเขียนแบบอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางประการ จำเป็นต้องมีทำการแก้ไขไว้ในแบบด้วย ซึ่งจะทำการวางไว้ส่วนบนด้านขวาของแบบ เรียกว่ารายการแก้ไข (CHANGE BLOCK) จะกำหนดให้ทราบ รายการแก้ไข ว่า เกิดเป็นอะไร ปัจจุบันแก้ไขอย่างไร แก้ไขเมื่อไร ใครเป็นผู้แก้ และ ผู้ตรวจ เป็นต้น


รูป ที่ ๑๑

การกำหนดสัญลักษณ์

ในการเขียนแบบ การกำหนดสัญลักษณ์ มีความจำเป็นมาก ทำให้เกิดความกระชับ ไม่
เลอะเทอะ เมื่อต้องการกำหนดความหมายในแบบ

๑. มาตรฐานการตัด (STANDARD CROSS SECTION) ความสำคัญในการให้สัญลักษณ์การ
ตัด คือ


- ๑.๑ ในตำแหน่งของงานที่ถูกตัด จะบอกให้รู้ถึงความแตกต่างของอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่
- ๑.๒ ในแบบ DETAIL การตัดจะแสดงให้ทราบถึงวัสดุ ที่ใช้สร้างโดยสังเขป เช่น เหล็ก, ไม้, หรือ อลูมิเนียม

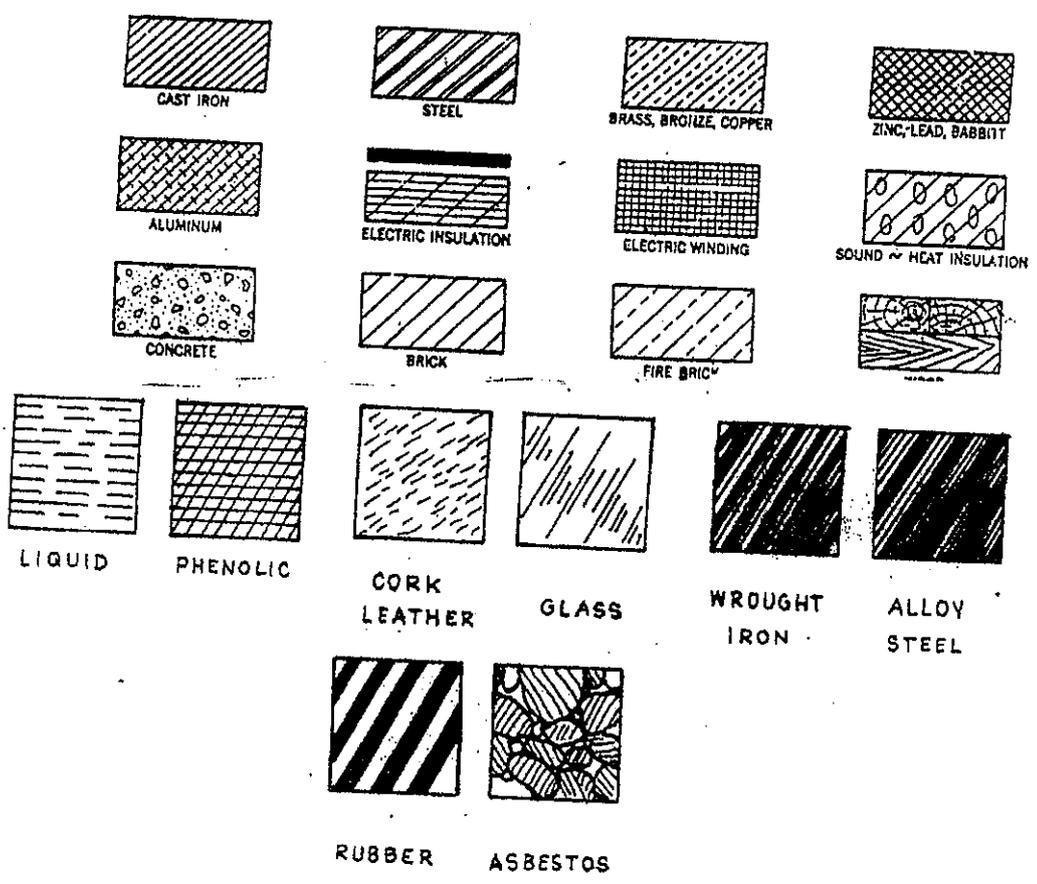

รูป 8.1

รูป 8.1 แสดงลายหน้าตัด สำหรับวัสดุแต่ละชนิดตามมาตรฐานอเมริกัน (The American Standard Section Lining Symbols)

FASTENER CODES AND SYMBOLS

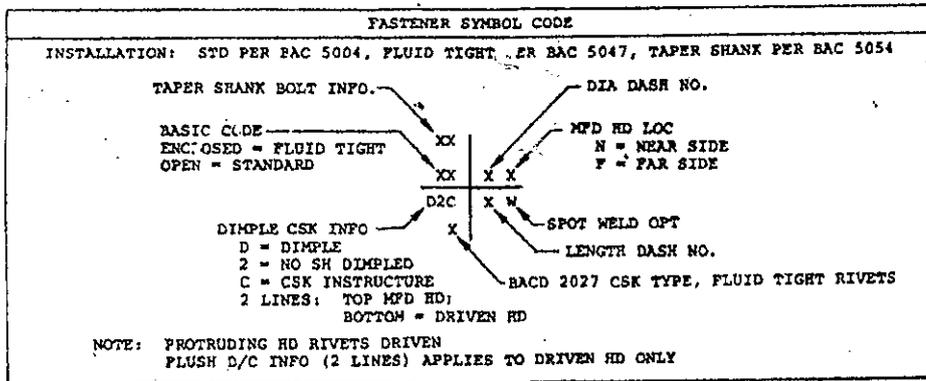


FASTENER CODE	
BK = MS20470B	XLP = BACB30LA
BA = MS20426A	XF = BACR15CE-D
XFV = BACB30GY & BACC30K	XC = BACR15BB-AD
XCZ = BACB30FM & BACC30M	



- E-XXX = Code erroneously assigned - see code XXX.
- C-XXX = Code cancelled - see code XXX.
- C-NSS = Code cancelled - no superseding standard.
- I-XXX = Code inactive - see code XXX.
- I-NSS = Code inactive - no superseding standard.
- OS = Oversize part.
- PI = Partial Inactivation - see Standard Page.
- S = SST Program, cancelled.

FASTENER CODES AND SYMBOLS


 
EXAMPLES OF NAS SYMBOLS (CONTINUED)



 
 
BACB30GY6-5, 100 deg. head, steel, shear lockbolt, including 2024-T4 collar (BACC30K6), .1875 diameter, .3125 maximum grip. Countersink angle same as head angle on far side for manufactured head.



 

BACR30LA6-3, 100 deg. head; blind bolt, .1875 diameter, .3125 nominal grip. Countersink angle same as head angle in near side for manufactured head.

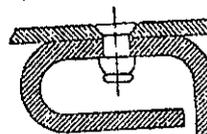

 
 
NAS1738E5-4, blind rivet, protruding head, mechanical locked spindle, .156 diameter, .188-.250 grip range. Manufactured head near side.



 
 
BACR15BB6AD, 2117-T3, .1875 diameter, universal head rivet, manufactured head far side, fluid tight per BAC 5047.



  
BACR15BB6AD, 2117-T3, .1875 diameter, universal head rivet, manufactured head far side, countersink 82° for driven head.



 
 
BACR15BD6AD, 2117-T3, .1875 diameter, slug rivet, BACD2027 Type V countersink in near side, fluid tight per BAC 5047.



 Hole location for .1875 diameter fastener (the number signifies fastener diameter in thirty seconds).



Countersink both sides. MS20426A6

  


Fluid tight in fatigue rated structure. (Rivet to be installed per BAC 5047 and BAC 5047-2)

เครื่องหมายลักษณะผิว


ในกรณีที่ผิวของชิ้นงานส่วนใหญ่เหมือนกัน ให้ใส่เครื่องหมายคุณภาพผิวงานนั้นไว้ข้าง ๆ ภาพนั้น เครื่องหมายคุณภาพผิวที่แตกต่าง ออกไปให้ใส่ไว้ในวงเล็บหลังเครื่องหมายนั้น

คำอธิบายลักษณะสัญลักษณ์คุณภาพผิวงาน :


- a. ไม่ต้องปรับผิวเลย (ไม่มีเครื่องหมาย)
- b. ผิวงานหล่อหรือตีเหล็ก มาอย่างเรียบร้อย ตะไบลงเล็กน้อย เช่น เหล็กตีมาจากเส้นใหม่ ๆ
- c. ผิวหยาบผิวขรุขระ สัมผัสได้ด้วยมือและมองเห็นได้ชัดเจน เช่น งานตะไบ, กลึงหยาบ
- d. ผิวละเอียดผิวขรุขระสัมผัสได้ด้วยสายตา เช่น งานตะไบละเอียด, กลึงละเอียด
- e. ผิวละเอียดมากผิวขรุขระมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่น งานเจียรไน
- f. งานปรับผิวพิเศษ เช่น ชุกผิว ชักมัน

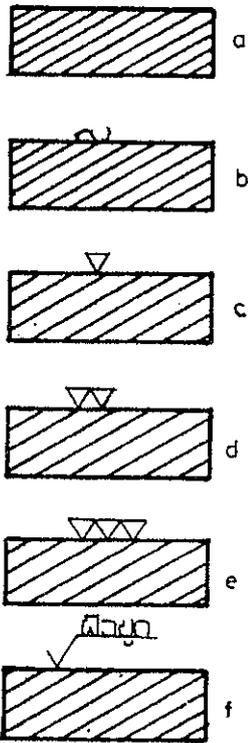

รูป 6.6.31

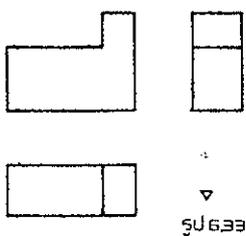


รูป 6.6.33

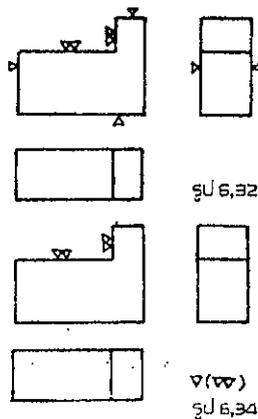


รูป 6.6.32

รูป 6.6.34

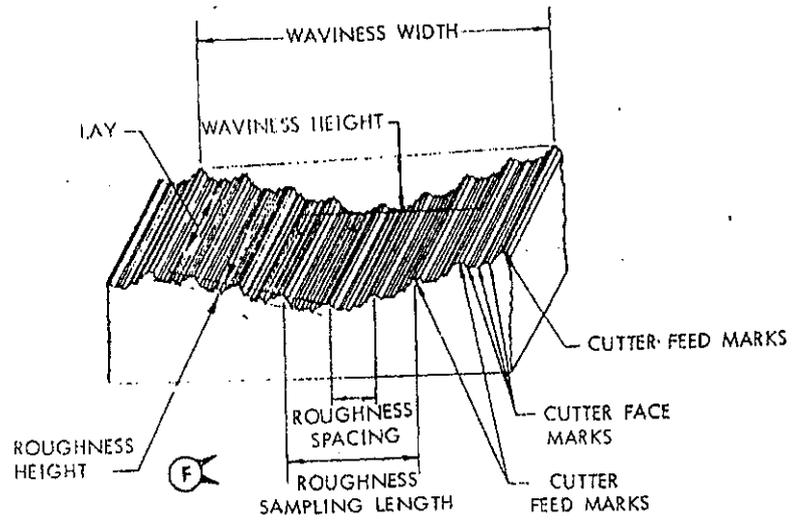

PLANED, SHAPED, TURNED, END OR FACE MILLED

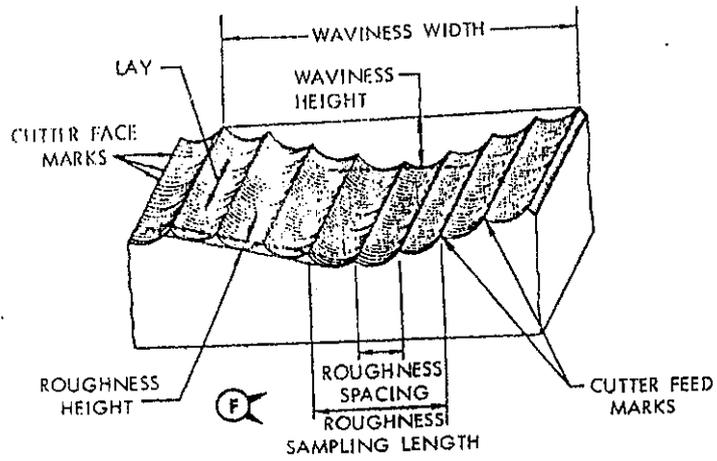

PERIPHERAL MILLED

FIGURE 5 RELATIONSHIP BETWEEN ROUGHNESS AND WAVINESS

SURFACE TEXTURE
(U. S. CUSTOMARY AND METRIC)








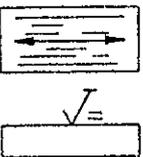
LAY SYMBOL	DESIGNATION	EXAMPLE
=	<p style="text-align: center;">Ⓚ</p> <p>Lay approximately parallel to the boundary line representing the surface to which the symbol applies.</p>	 <p>Direction of tool marks</p>
⊥	<p>Lay perpendicular to the boundary line representing the surface to which the symbol applies.</p>	 <p>Direction of tool marks</p>
X	<p>Lay angular in both directions to boundary line representing the surface to which symbol applies.</p>	 <p>Direction of tool marks</p>
M	<p>Lay multidirectional or random</p>	
C	<p>Lay approximately circular relative to the center of the surface to which the symbol applies.</p>	
R	<p>Lay approximately radial relative to the center of the surface to which the symbol applies.</p>	
<p style="text-align: center;">Ⓚ</p> <p style="text-align: center;">P</p> <p style="text-align: center;">Ⓚ</p>	<p>Lay particulate, non-directional, or protuberant.</p>	

FIGURE 6 TYPICAL LAY PATTERNS AND APPROPRIATE CODES

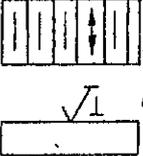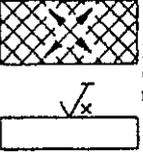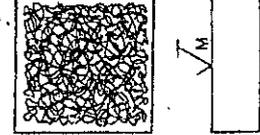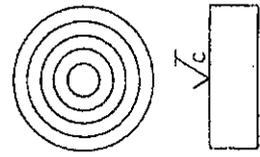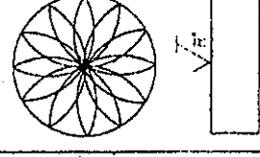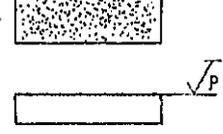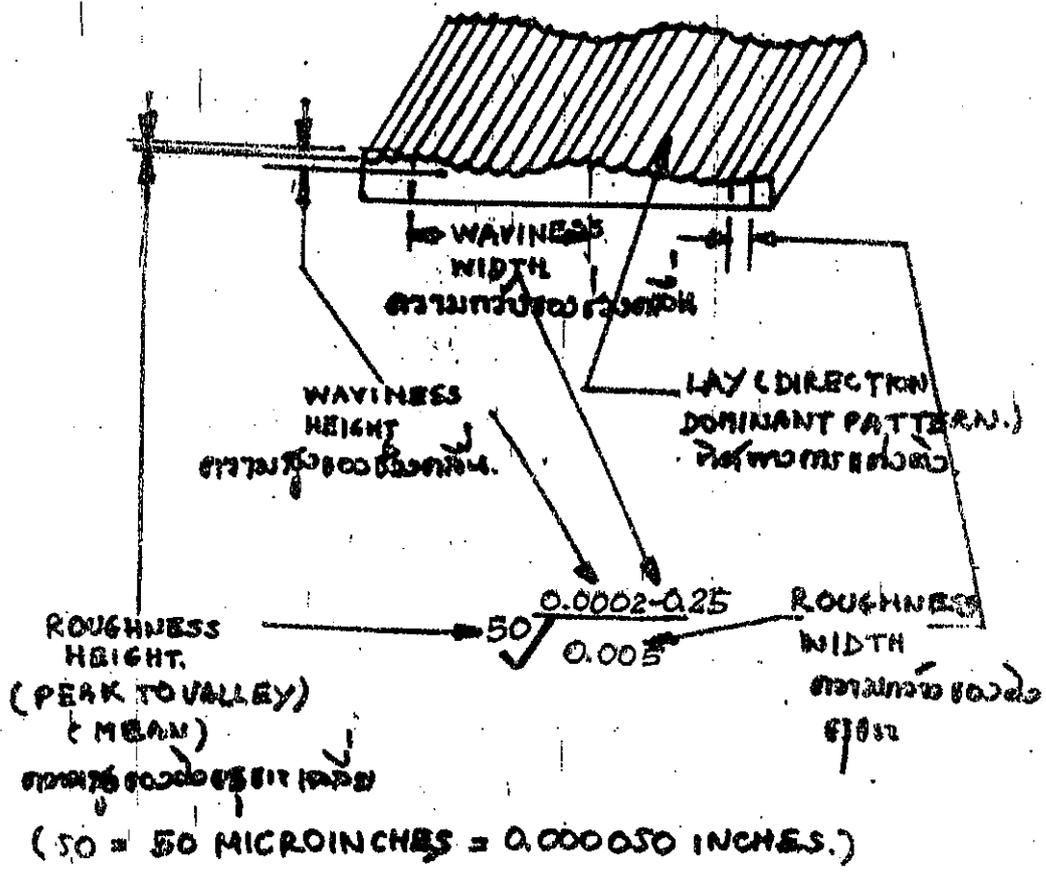


SURFACE ROUGHNESS.

T. O. 1-1A-9

TABLE 2-29. SURFACE ROUGHNESS AND LAY SYMBOLS

	MICROMETER ANVILS, MIRRORS, GAGES		MATING SURFACES, NO MOTION
	SHOP GAGE FACES COMPARATOR ANVILS		CLEARANCE SURFACES ROUGH MACHINE PARTS
	VERNIES, CALIPERS FACES, WRIST PINS, HYDRAULIC PISTON RODS, PRECISION TOOLS, HONED ROLLER & BALL BEARINGS (SURFACE PRODUCED BY SPECIAL HONING, LAPPING, BUFFING, ETC)		
	CRANKSHAFT JOURNALS VALVE STEMS CAM FACES HYDRAULIC CYLINDER BORES (VERY FINE SURFACE FINISH PRODUCED BY LAPPING, HONING OR BUFFING)		
	PISTON OUTSIDE DIAMETERS, CYLINDER BORES		
	SPLINE SHAFTS MOTOR SHAFT BEARINGS		
	BRAKE DRUMS BROACHED HOLES PRECISION PARTS GEAR TEETH GROUND BALL & ROLLER BEARING		
	GEAR LOCATING FACES GEAR SHAFTS & BORES CYLINDER HEAD FACES PISTON CROWNS		

LAY SYMBOLS		
SYMBOL		EXAMPLE
	LAY PARRALLED TO SURFACE TO WHICH SYMBOL APPLIES	
	LAY PERPENDICULAR TO SURFACE TO WHICH SYMBOL APPLIES	
	LAY IN BOTH DIRECTIONS TO SURFACE TO WHICH SYMBOL APPLIES	
	LAY MULTIDIRECTIONAL TO SURFACE TO WHICH SYMBOL APPLIES	
	LAY CIRCULAR TO SURFACE TO WHICH SYMBOL APPLIES	
	LAY RADIAL RELATIVE TO SURFACE TO WHICH SYMBOL APPLIES	

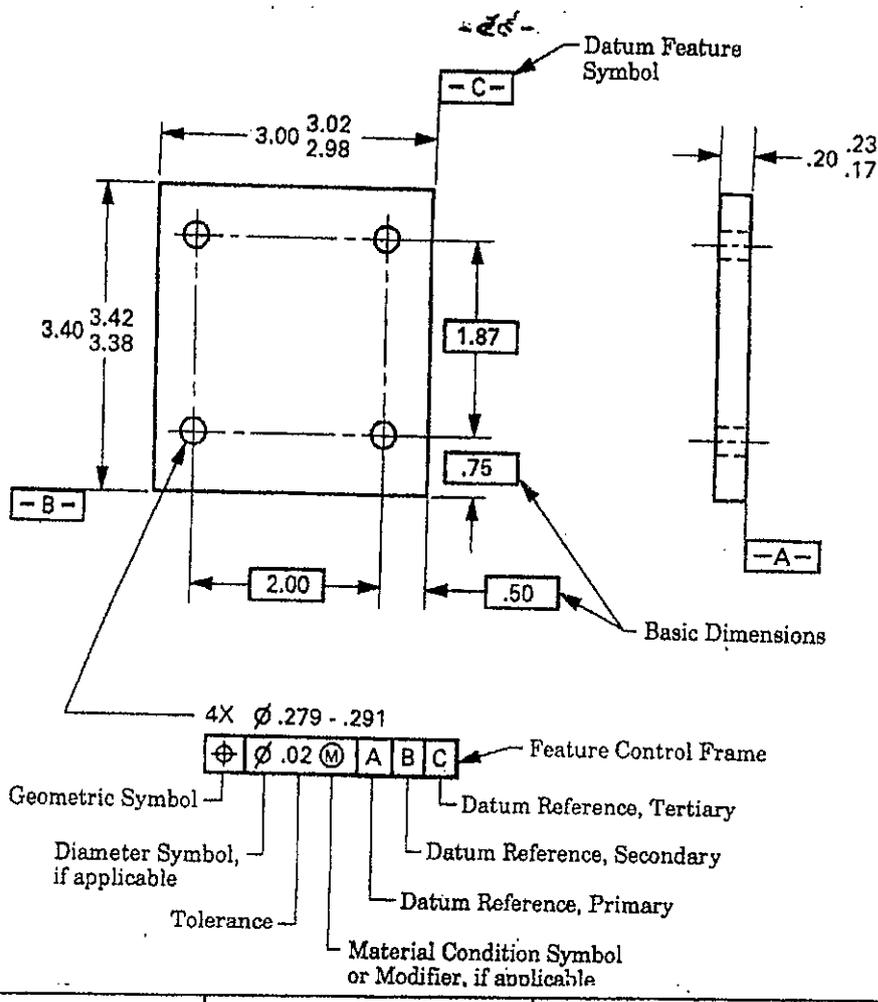

Symbol	Characteristic	Type	Datum Usage
▭ — — ○ ⊘	Flatness Straightness Circularity Cylindricity	Form	Never Related To Datums
C D	Profile of a Line Profile of a Surface	Profile	May or May Not Be Related To Datums
T ∠ //	Perpendicularity Angularity Parallelism	Orientation	Always Related To Datums
↗ ↗↘	Circular Runout Total Runout	Runout	
⊕ ⊙	Position Concentricity	Location	








FEATURE CONTROL FRAME DATUM USAGE

Characteristic or Term	Symbol	Type of Tolerance	Reference
All Around Profile		Profile - For Individual or Related Features	FIGURE 123 5.7
Angularity		Orientation - For Related Features	FIGURE 94 5.4a.
Arc Length ①		Size	FIGURE 31 2.9g.
Basic Dimension, See Dimension - Basic			
Circularity		Form - For Individual Features	FIGURE 107 5.5c.
Concentricity		Location - For Related Features	FIGURE 119 5.6c.
Conical Taper ①		Size	FIGURE 53 2.9af.
Counterbore/ Spotface ①		Size	FIGURES 42 and 133 2.9o., 5.9a.
Countersink ①		Size	FIGURE 43 2.9p.
Cylindricity		Form - For Individual Features	FIGURE 108 5.5d.
Datum Feature			FIGURE 67 3.1

① Equivalent term optional to symbol

Characteristic or Term	Symbol	Type of Tolerance	Reference
Datum Target			FIGURES 77, 78, 79 3.5
Depth/Deep ①		Size	FIGURES 42 and 133 2.9o., 5.9a.
Diameter		Size	FIGURE 24 2.9a.
Dimension - Basic			FIGURE 61 2.12
Dimension - Not to Scale	15		FIGURE 21 2.8c.
Dimension - Origin ①			FIGURE 3 2.1f.
Feature Control Frame			FIGURE 85 2.12, 5.2
Feature Control Frame - Composite			FIGURE 113 5.6a.
Feature Control Frame - With Datum Feature Symbol			FIGURE 87 5.2




Characteristic or Term	Symbol	Type of Tolerance	Reference
Feature Control Frame - With A Projected Tolerance Zone	<p>Projected Tolerance Zone Symbol Minimum Projected Height of Tolerance Zone</p>		FIGURE 116 5.2, 5.6a.
<p>② Total length as required with each block .32 or multiples of .32. Diameter symbol and Material condition symbol used only when appropriate.</p> <p>③ The order of precedence of the datum is primary, secondary or tertiary according to the position in frame.</p>			
Flatness		Form - For Individual Features	FIGURE 106 5.5b.
Least Material Condition (LMC)			FIGURE 63 2.12, 5.3b.
Maximum Material Condition (MMC)			FIGURE 90 2.12, 5.3b.
Parallelism		Orientation - For Related Features	FIGURE 95 5.4b.
Perpendicularity		Orientation - For Related Features	FIGURE 98 5.4c.
Places/Times, or By ①			FIGURE 2 2.1e. FIGURES 33 and 41 2.9n.
Position		Location - For Related Features	FIGURE 61 2.12, 5.6
Profile of a Line		Profile - For Individual or Related Features	FIGURE 125 5.7
Profile of a Surface		Profile - For Individual or Related Features	FIGURE 121 5.7

 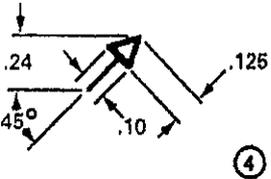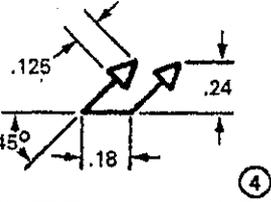    Characteristic or Term	Symbol	Type of Tolerance	Reference
Regardless of Feature Size (RFS)			FIGURE 89 2.12, 5.3b.
Runout - Circular		Runout - For Related Features	FIGURE 130 5.8
Runout - Total		Runout - For Related Features	FIGURE 131 5.8
Slope (Flat Taper) ①		Size	FIGURE 55 2.9ag.
Spherical Diameter ①		Size	FIGURE 30 2.9e.
① Equivalent term optional to symbol ④ Arrowhead may be filled in			
Projected Tolerance Zone		Size	FIGURE 116 5.6a.
Radius ①		Size	FIGURE 23 2.9a.
① Equivalent term optional to symbol			

R
↓


R
↓

  55

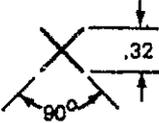Characteristic or Term	Symbol	Type of Tolerance	Reference
Spherical Radius ①		Size	FIGURE 30 2.9e.
Spotface, see Counterbore/spotface			
Straightness		Form - For Individual Features	FIGURE 101 5.5a.
Square ①		Size	FIGURE 25 2.9a.
Target Point, Datum			FIGURE 77 3.5
① Equivalent term optional to symbol			


E

bw

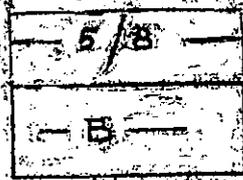


Identifying Letter


FIGURE 68 Datum identifying symbol

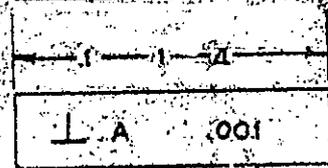

Symbol Datum Reference Tolerance

 

 Modifier Applicable to Datum Reference to Two Datums Modifier of Tolerance



Datum Reference

FIGURE 69 Feature control symbol incorporating datum reference

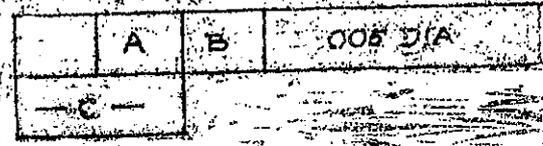
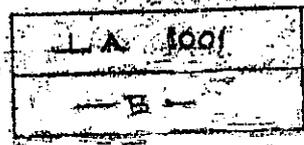
 


FIGURE 70 Combined feature control symbol and datum symbol


FLATNESS & STRAIGHTNESS

 ANGULARITY


 PERPENDICULARITY

 PARALLELISM


CONCENTRICITY

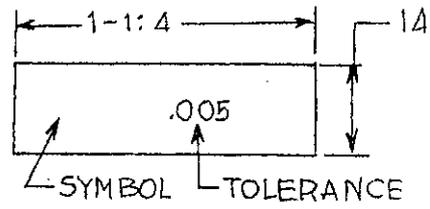

 TRUE POSITION

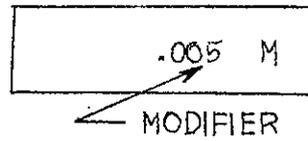

ROUNDNESS

 
 SYMMETRY

M


(MMC) MAXIMUM MATERIAL CONDITION

S


(RFS) REGARDLESS OF FEATURE SIZE

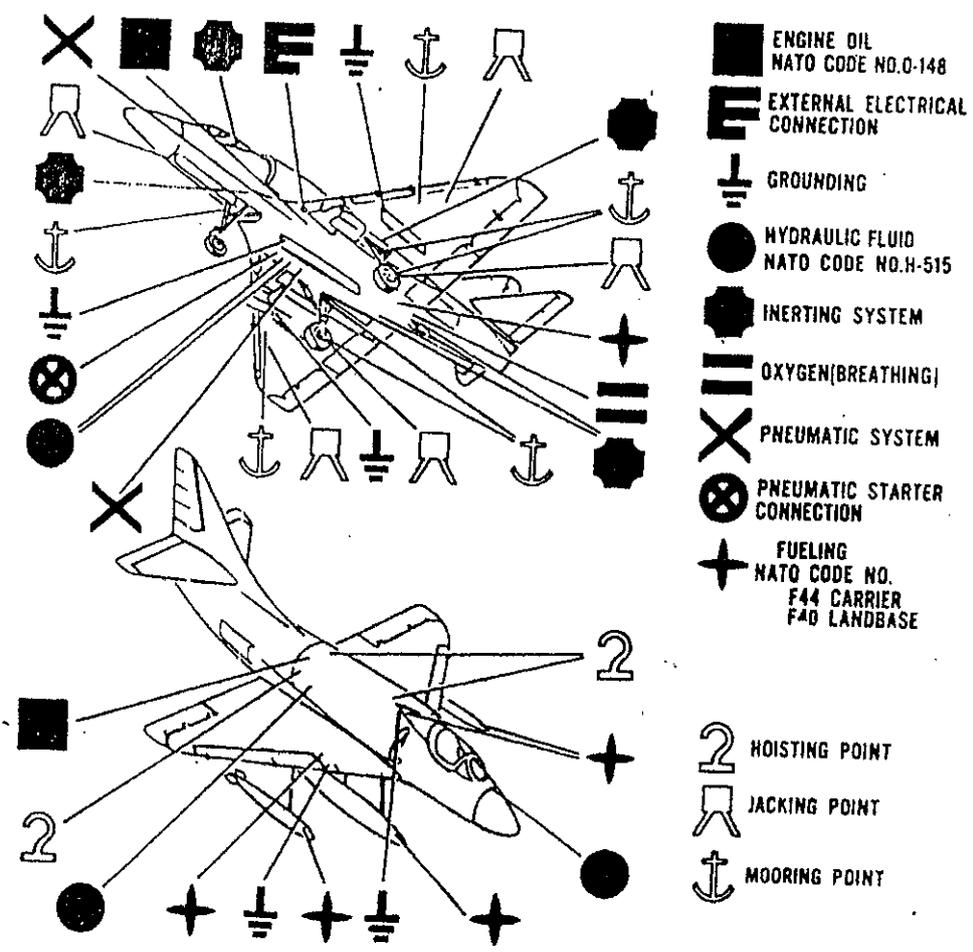



TYPICAL DECAL
SHOWING LOCATION OF AIRCRAFT SERVICING MARKING

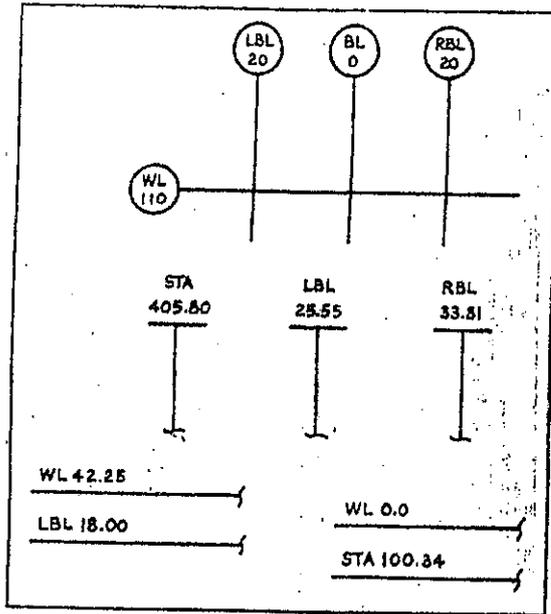

REFERENCE LINES

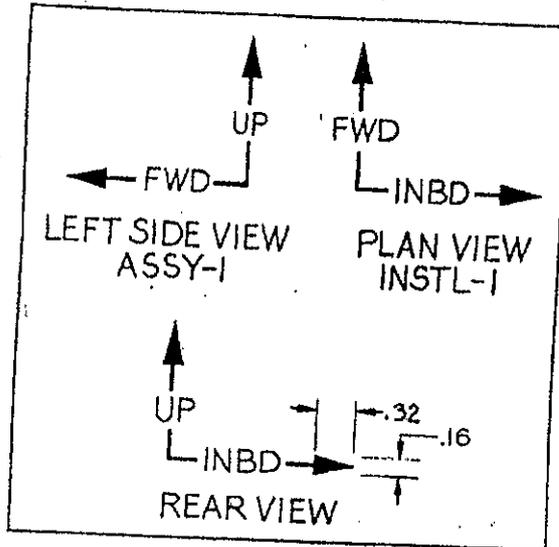

VIEW ORIENTATION DIRECTIONAL ARROWS












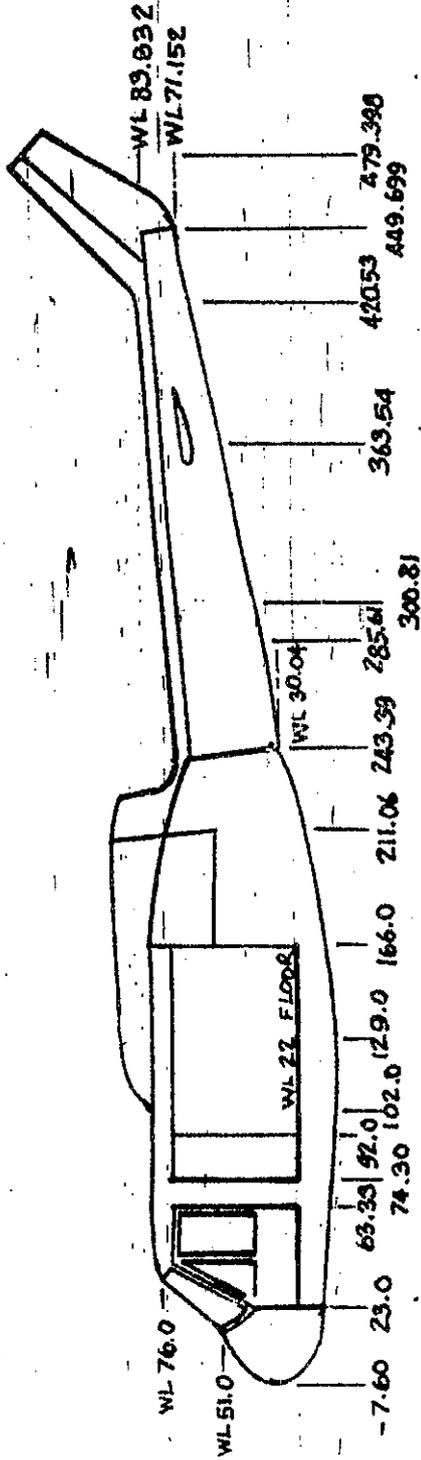
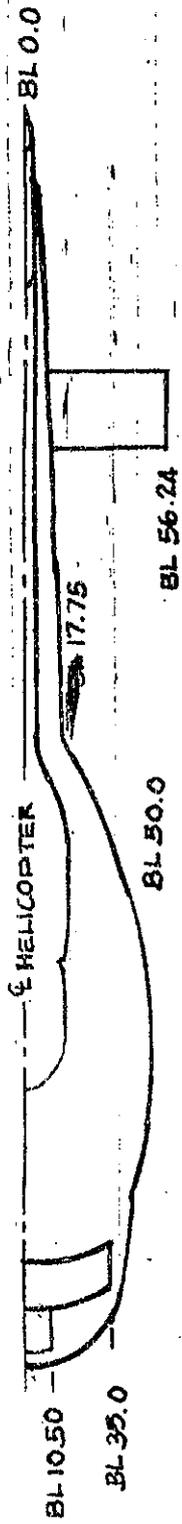


STATION DIAGRAM

จง sketch ภาพฉายสามด้านพร้อมทั้งกำหนดขนาดให้สมบูรณ์ จากภาพไอโซเมตริกที่กำหนดให้

1 	2 	3
4 	5 	6
7 	8 	9
10 	11 	12

จงเขียนภาพโดยใช้เมตริกจากภาพตัวอย่างที่กำหนดให้

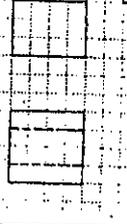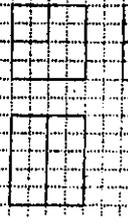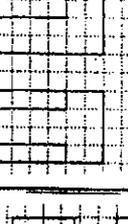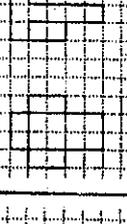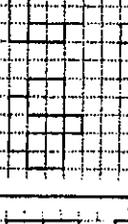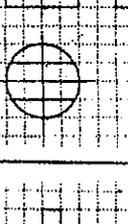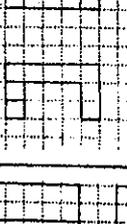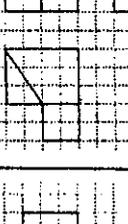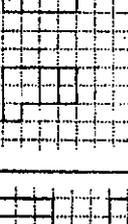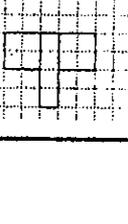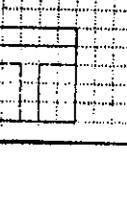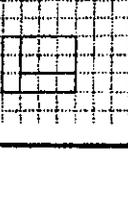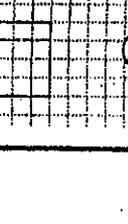 <p>11</p>	 <p>12</p>	 <p>13</p>	 <p>14</p>
 <p>15</p>	 <p>16</p>	 <p>17</p>	 <p>18</p>
 <p>19</p>	 <p>20</p>	 <p>21</p>	 <p>22</p>
 <p>23</p>	 <p>24</p>	 <p>25</p>	 <p>26</p>
 <p>27</p>	 <p>28</p>	 <p>29</p>	 <p>30</p>

